INFORME
PROPOSICIONES DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (PAM) Y ESTADO DE LA CALZADA Y BERMAS PARA CAMINOS PAVIMENTADOS DE LA RED VIAL

REGIÓN DE LOS RÍOS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN. *3*

2. CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN. *4*

2.1. Ecuaciones del Índice de Condición del Pavimento (ICP). **5**

2.2. Límites de Asignación de Estado. **7**

2.3. Metodología para la Asignación del Estado en Casos Extremos. **8**

2.4. Asignación de las Acciones de Conservación. **9**

2.4.1. Tipos de Acción de Conservación 9

2.4.2. Acciones de Conservación. 10

2.4.3. Metodología de Asignación de Acciones de Conservación. 12

2.5. Estado de las Bermas. **19**

3. ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EVALUADA *21*

3.1. Red Evaluada para Proceso **21**

3.2. Evaluación del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada. **23**

3.3. Tipo de Acción de Conservación recomendada **24**

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA *25*

5. PROPOSICIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO *26*

ANEXO DIGITAL

PROPOSICIONES DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ESTADO DE LA CALZADA Y BERMAS PARA CAMINOS PAVIMENTADOS DE LA RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe ha sido elaborado con el fin de dar a conocer el resultado de la evaluación estructural y funcional de los caminos pavimentados que están bajo la tuición de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente se complementa este informe con una proposición de acciones de conservación para ser aplicadas en el corto plazo cuya obtención está justificada en el desarrollo teórico de la Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados (ICP)[1].

El Índice de Condición del Pavimento (ICP), se basa en la metodología que correlaciona estadísticamente por medio de ecuaciones los deterioros estructurales y funcionales que presentan los pavimentos con la percepción subjetiva cualitativa y cuantitativa del estado de la calzada que entrega un panel de expertos en infraestructura vial.

Se presentan en este informe los resultados obtenidos para la Región de Los Ríos se muestran las longitudes evaluadas por tipo de carpeta de rodadura, un resumen del estado de la red vial y el estado clasificado por tipo de carpeta. Además, se presenta un resumen del tipo de acción de conservación recomendada para cada tipo de carpeta de acuerdo con su nivel actual de deterioros.

Para realizar esta evaluación, el Departamento de Gestión Vial (DGV), perteneciente a la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad (DV), realizó una licitación para la elaboración de la Auscultación mediante Estudio Básico “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos”, llevado a cabo por el consorcio APSA-DDQ Auscultación Nacional Limitada.

Los resultados de la determinación del Estado de la Calzada son posteriormente utilizados como parámetros de entrada para hacer evaluaciones técnico-económicas con el modelo de gestión de carreteras HDM-4[2], con el cual se determinan las acciones de conservación óptimas (técnica y económicamente) durante el periodo de evaluación. Los resultados de este proceso se informan en el documento denominado Evaluación Técnico-Económica de la Red Vial, editado por el DGV.

---

[1] Análisis de Sensibilidad de Parámetros del Modelo HDM-4 y Actualización de Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados, Dirección de Vialidad 2004.

[2] HDM-4: **H**ighway **D**evelopment & **M**anagement

2. CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN.

La evaluación se realizó sobre la red vial pavimentada no concesionada y permite disponer de criterios objetivos y constantes en la definición del estado, basados en antecedentes técnicos concretos recopilados de terreno, tales como deterioros del pavimento a través de la Auscultación Automatizada de Caminos Pavimentados, el Tránsito del año 2019 e Inventario Vial del año 2019. La Auscultación en la Región de Los Ríos se llevó a cabo el período que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Detalle del período de Auscultación

Región	Desde	Hasta
Los Ríos	31/03/2019	08/04/2019

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019.

El levantamiento de la información de inspección visual de pavimentos se realiza en cada una de las pistas del camino, y en toda su longitud en forma continua, de modo de obtener información del 100% de la superficie del camino. Además, la metodología de auscultación se realiza según el tipo de pavimento, clasificados en pavimentos flexibles (carpeta asfáltica y tratamientos superficiales) y pavimentos de hormigón. Además, se realiza la auscultación de las bermas.

La determinación del estado de la calzada se realiza haciendo uso de ecuaciones matemáticas del ICP (Índice de Condición de los Pavimentos), obtenidas a partir de un análisis estadístico de la opinión proporcionada por un panel de expertos en pavimentos. Dichas opiniones se obtuvieron por medio de una encuesta donde se plantearon una serie de escenarios, en los cuales, los pavimentos y/o bermas presentaban distintos tipos de deterioro con niveles de severidad diferentes. Los expertos debieron evaluar cada uno de los escenarios otorgando una calificación cualitativa y cuantitativa, a partir de las cuales se desarrollaron las ecuaciones matemáticas para correlacionar dichas calificaciones. Así mismo, en la encuesta, se pidió que, asociado a la calificación cuantitativa, el experto asignara una calificación cualitativa a fin de determinar los límites de asignación del ICP que servirían para definir cada estado del pavimento. De la misma forma el estado de las bermas se obtiene a partir del ICB (Índice de Condición de las Bermas), cuyas ecuaciones se desarrollaron a partir del análisis estadístico del mismo panel de expertos.

Respecto a los tramos sobre los cuales se calcula el ICP e ICB, se utilizan los criterios que muestra la Tabla 2 para generar cortes dentro de los caminos inspeccionados mediante auscultación automatizada, de modo de realizar el cálculo en una unidad de características homogéneas y no mayor a 200 metros.

Tabla 2: Criterios de Tramificación para el Cálculo del ICP e ICB

Criterio de corte	Detalle
Tipo de Calzada	Determina si existe un cambio de tipo de calzada entre la unidad de muestra consultada y la unidad de muestra siguiente, generando cortes por tipo de calzada, se define definiéndose el tipo de calzada con las siglas: U (Única), D (Derecha) e I (Izquierda)
Discontinuidad en Inspección Visual	Determina si existe una discontinuidad entre unidades de muestra debido a cortes por obras, tramos granulares, tramos de adoquín etc.
Tipo de Carpeta	Determina si existe un cambio en el tipo de superficie de rodadura entre la unidad de muestra consultada y la unidad de muestra siguiente, generando nuevos tramos, se define el tipo de carpeta con las siglas: A (Asfalto), T (Tratamiento superficial) o H (Hormigón)
Cortes cada 200 metros	Determina si la unidad de muestra contiene un kilometraje cuyo valor sea múltiplo de 200, generando cortes por tramo. Esto debido a que la evaluación del IRI se presenta en tramos segmentados en múltiplos de 0,2 kilómetros.
Tránsito definido en SECTO	Determina si dentro de la unidad de muestra existe un corte asociado al tránsito entregado por la SECTO, en donde debe tramificarse por Tránsito Medio Diario Anual (TMDA)

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019.

De lo establecido, cabe mencionar que se consideraron cortes de 200 metros pues representan la unidad muestral máxima para la evaluación del IRI, y que en los caminos evaluados de este informe las divisiones de unidades muestrales para los anexos de IRI se presentan mediante tramos limitados en múltiplos de 0,2 kilómetros.

Además, existen caminos en los cuales se generan discontinuidades asociadas a tramos granulares, corte por vehículos estacionados, obras sobre la pista inspeccionada, entre otros, los que se identifican como "discontinuidad en inspección visual".

2.1. Ecuaciones del Índice de Condición del Pavimento (ICP).

A continuación, se presentan las ecuaciones obtenidas para cada uno de los tipos de pavimentos, para los cuales se determina el ICP.

a) Pavimentos asfálticos

La ecuación de regresión y los estadísticos de correlación para los pavimentos asfálticos se presentan a continuación:

$$ICP = 9{,}64 - 0{,}637\ IRI - 0{,}046\ AH - 0{,}047\ BACH - 0{,}034\ GRF - 0{,}027\ EX - 0{,}02\ GRL$$

Ecuación 1: Cálculo ICP Para Pavimentos Asfálticos

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Las variables de entrada para la evaluación del ICP en pavimentos de asfalto son las siguientes:

IRI: IRI m/km

AH: Ahuellamiento, en mm

BACH: Baches + Rompimiento de Borde, en (%)

GRF: Grietas de fatiga (%)

EX: Exudación (%)

GRL: Grietas Lineales (%)

b) Tratamientos Superficiales

La ecuación de regresión y los estadísticos de correlación para los tratamientos superficiales se presentan a continuación:

$$ICP = 10{,}707 - 0{,}642\ IRI - 0{,}059\ AH - 0{,}053\ BA - 0{,}045\ GR - 0{,}023\ EX - 0{,}013\ PA$$

Ecuación 2: Cálculo ICP Para Tratamientos Superficiales

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Las variables de entrada para la evaluación del ICP en el caso de tratamientos superficiales son:

IRI: IRI en m/km

AH: Ahuellamiento, en mm

BA: Baches + Rompimiento de Borde, en (%)

GR: Grietas (%)

EX: Exudación (%)

PA: Perdida de agregados (%)

Para cada tramo, los deterioros, ahuellamiento e IRI se calculan mediante el promedio ponderado según la longitud de las unidades muestrales que lo componen.

c) Pavimentos de hormigón

Las ecuaciones de regresión y los estadísticos de correlación para los pavimentos de hormigón se presentan a continuación.

La ecuación del ICP a aplicar depende del porcentaje de juntas transversales y longitudinales en estado bueno:

- Si el Porcentaje de juntas transversales en estado bueno (B) y el porcentaje de juntas longitudinales en estado bueno (B) son mayores o iguales que 25 %, entonces:

ICP = 10,68 – 0,85 IRI – 0,057 Losas agrietadas (+ de 3 trozos)

- En caso contrario:

ICP = 10,68 – 0,85 IRI – 0,057 Losas agrietadas – 1,0

Ecuación 3: Cálculo ICP Para Pavimentos de Hormigón

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Las variables de entrada para la evaluación del ICP en pavimentos de hormigón son las siguientes:

IRI: m/km
Losas agrietadas: (%), corresponde al total de losas con 3 o más trozos respecto al total de losas evaluadas en el tramo.

2.2. Límites de Asignación de Estado.

En la Tabla 3, se presentan los límites del ICP para la asignación del Estado de los pavimentos en función de la clasificación administrativa de los caminos vigente en el país.

Tabla 3: Límites del ICP para la asignación del Estado de los Pavimentos.

Estado	Caminos Nacionales, Regionales Principales y Regionales Provinciales	Caminos Regionales Comunales y de Acceso
Muy Bueno	9,0 a 10,0	8,0 a 10,0
Bueno	8,0 a 9,0	5,0 a 8,0
Regular	5,0 a 8,0	3,5 a 5,0
Malo	2,5 a 5,0	2,0 a 3,5
Muy Malo	1,0 a 2,5	1,0 a 2,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Para determinar la clasificación administrativa, los caminos nacionales, regionales principales y regionales provinciales corresponden a aquellos cuyo tercer carácter del código presenta la letra A, B o C respectivamente, mientras que los caminos regionales comunales y de acceso las letras E o D respectivamente.

2.3. Metodología para la Asignación del Estado en Casos Extremos.

Existen algunos casos en donde debido a problemas del tipo constructivo, alguno de los deterioros presentes en el pavimento se encuentra en un valor extremo, mientras que los otros se mantienen en su condición mínima. En estos casos, la determinación del estado del pavimento se realiza en función de límites o umbrales excluyentes, donde sólo se requiere que el pavimento sobrepase alguno de dichos umbrales para decir que este presenta un estado "Malo" o "Muy Malo". A continuación, en las Tablas 4, 5 y 6 se muestran los límites que determinan que un pavimento se considere en estado Malo o Muy Malo dependiendo de si alguno de los deterioros involucrados en la determinación del ICP supera dichos umbrales.

Tabla 4: Límites para la asignación del Estado para casos extremos en Pavimentos Asfálticos.

Umbrales - Estado Malo															
Tránsito	Alto (>3000)					Medio (3000 a 1200)					Bajo (<1200)				
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)
Seco	2,0	5,5	60,0	10,0	30,0	2,0	6,0	60,0	15,0	40,0	2,5	6,5	60,0	20,0	50,0
Semi Húmedo	2,0	5,5	50,0	10,0	30,0	2,0	6,0	50,0	15,0	40,0	2,5	6,5	50,0	20,0	50,0
Húmedo	1,5	5,5	40,0	10,0	30,0	1,5	6,0	40,0	15,0	40,0	2,0	6,5	40,0	20,0	50,0
Umbrales - Estado Muy Malo															
Tránsito	Alto (>3000)					Medio (3000 a 1200)					Bajo (<1200)				
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)
Seco	4,0	7,0	80,0	15,0	50,0	4,0	8,0	80,0	20,0	60,0	5,0	8,5	80,0	25,0	70,0
Semi Húmedo	4,0	7,0	70,0	15,0	50,0	4,0	8,0	70,0	20,0	60,0	5,0	8,5	70,0	25,0	70,0
Húmedo	3,0	7,0	60,0	15,0	50,0	3,0	8,0	60,0	20,0	60,0	4,0	8,5	60,0	25,0	70,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 5: Límites para la asignación del Estado para casos extremos en Tratamientos Superficiales.

Umbrales - Estado Malo												
Tránsito	Medio (≥1200)						Bajo (<1200)					
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)
Seco	2,0	6,0	50,0	15,0	40,0	50,0	2,5	6,5	50,0	20,0	50,0	50,0
Semi Húmedo	2,0	6,0	50,0	15,0	40,0	50,0	2,5	6,5	50,0	20,0	50,0	50,0
Húmedo	1,5	6,0	40,0	15,0	40,0	40,0	2,0	6,5	40,0	20,0	50,0	40,0
Umbrales - Estado Muy Malo												
Tránsito	Medio (≥1200)						Bajo (<1200)					
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Aridos (%)	Exuda. (%)
Seco	4,0	8,0	70,0	20,0	60,0	70,0	5,0	8,5	70,0	25,0	70,0	70,0
Semi Húmedo	4,0	8,0	70,0	20,0	60,0	70,0	5,0	8,5	70,0	25,0	70,0	70,0
Húmedo	3,0	8,0	60,0	20,0	60,0	60,0	4,0	8,5	60,0	25,0	70,0	60,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 6: Límites para la asignación del Estado para casos extremos en Pavimentos de Hormigón.

Umbrales - Estado Malo		
Tránsito	Deterioros	
	Losas Agrietadas (%)	IRI (m/km)
Alto (>3000)	20	5,5
Medio (1200 a 3000)	30	5,5
Bajo (<1200)	40	5,5
Umbrales - Estado Muy Malo		
Tránsito	Deterioros	
	Losas Agrietadas (%)	IRI (m/km)
Alto (>3000)	40	7,0
Medio (1200 a 3000)	50	7,0
Bajo (<1200)	60	7,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

2.4. Asignación de las Acciones de Conservación.

2.4.1. Tipos de Acción de Conservación

Las acciones de conservación recomendadas en este análisis, tanto para el pavimento de hormigón como para el pavimento asfáltico (concreto asfáltico y tratamiento superficial), se agrupan de la siguiente manera:

a) Conservación Rutinaria.

Comprende todas aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo del año, cualquiera sea el nivel de tránsito y clima, tales como saneamiento, limpieza de faja, mantención de señales, etc.

b) Conservación Periódica.

Corresponde a trabajos de mantenimiento preventivo, repetidos en períodos mayores de un año, con el fin de brindar un nivel de servicio específico.

c) Conservación Mayor.

Corresponde a aquellas obras que mejoran la capacidad estructural y funcional del pavimento, tales como recapados, repavimentaciones o reconstrucciones.

2.4.2. Acciones de Conservación.

a) Pavimentos asfálticos.

Las acciones de conservación consideradas para los pavimentos asfálticos (Mezclas Asfálticas y Dobles Tratamientos) se detallan en la Tabla 7.

Tabla 7: Acciones de Conservación para Pavimentos Asfálticos

Tipo de Conservación	Acciones de conservación
Rutinaria	Limpieza de Faja y Saneamiento
	Sello de grietas
	Bacheo
Periódica	Riego Neblina
	Sellos asfálticos: Lechadas Asfálticas, Sellos de agregados
	Fresado y reemplazo
	Recapado delgado (Funcional)
Mayor	Recapado estructural
	Reciclado
	Reconstrucción

Fuente: Departamento de Gestión Vial

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las acciones de conservación consideradas para los pavimentos asfálticos:

- *Limpieza de faja y saneamiento.* Esta actividad consiste en la limpieza, ya sea en forma manual o mecánica, de los fosos, contrafosos, cunetas, alcantarillas y de los escombros o basuras presentes, a fin de mantener los sistemas de drenaje existentes en buen estado.
- *Sello de grietas.* Esta operación consiste en sellar con asfalto diferentes tipos de grietas que se producen en los pavimentos asfálticos, a fin de minimizar la infiltración de agua y la oxidación del asfalto.
- *Bacheo.* Esta actividad comprende la reparación de baches o el reemplazo de partes severamente deterioradas de la estructura del pavimento asfáltico.
- *Riego Neblina.* Consiste en la aplicación muy ligera de una emulsión asfáltica con el fin de renovar pavimentos viejos y cerrar pequeñas grietas superficiales.
- *Sellos asfálticos.* Dentro de los sellos asfálticos están las lechadas y los sellos de agregados. La lechada asfáltica es una mezcla de agregado fino bien graduado con una emulsión asfáltica. Los sellos de agregados consisten en una o más aplicaciones de asfalto cubierto inmediatamente por una capa de agregado pétreo tan uniforme como sea posible.
- *Fresado y reemplazo.* Consiste en recortar en frío, con un equipo especialmente diseñado para el trabajo, un determinado espesor de la superficie del

pavimento, para posteriormente reemplazar el espesor extraído por una capa equivalente de material asfáltico.

- *Recapado delgado.* También denominado recapado funcional, consiste en la aplicación de una capa de material asfáltico cuyo espesor no sobrepasa los 50 mm.
- *Recapados estructurales.* Estas operaciones consisten en la aplicación de una o varias capas de material asfáltico con el propósito de aumentar la capacidad de soporte del pavimento.
- *Reciclado.* Consiste en procesar, conjuntamente, una parte de mezcla asfáltica proveniente de antigua carpeta con otra parte de materiales nuevos, de manera de producir una nueva mezcla.
- *Reconstrucción.* Consiste en retirar el antiguo pavimento incluyendo una parte o la totalidad de las capas granulares, y reemplazarlo por otro nuevo.

b) Pavimentos de hormigón.

Las acciones de conservación utilizadas para los pavimentos de hormigón se detallan en la Tabla 8.

Tabla 8: Acciones de Conservación para Pavimentos de Hormigón

Tipo de Conservación	Acciones de conservación
Rutinaria	Limpieza de Faja y Saneamiento
Periódica	Sello de juntas y grietas
	Reparación de losas en parte o en todo su espesor
	Cepillado de juntas y puntos altos
	Reemplazo de losas
Mayor	Recapados
	Pulverizado
	Reconstrucción

Fuente: Departamento de Gestión Vial

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las acciones de conservación consideradas para los pavimentos de hormigón:

- *Limpieza de faja y saneamiento.* Se define de igual modo que para los pavimentos asfálticos.
- *Sellos de juntas y grietas.* Esta operación consiste en la aplicación un material sellante en las juntas y grietas existentes en el pavimento, con el fin de evitar la penetración del agua o de materiales extraños.

- *Reparación de losas en parte o en todo su espesor.* La reparación de losas en una parte de su espesor se realiza cuando las juntas presentan desconches que sólo afectan a la parte superior del hormigón. En caso de que el deterioro afecte a todo el espesor de la losa, se procede al reemplazo de la parte deteriorada.
- *Cepillado de Juntas y puntos altos. E*s una operación en la cual una máquina especial provista de una rueda cortadora elimina la mayoría de los puntos altos presentes en las juntas y en el pavimento de hormigón.
- *Reemplazo de losas.* Esta actividad consiste en el retiro y reemplazo de las losas que presentan un deterioro avanzado.
- *Recapados.* Consiste en la aplicación de una capa, ya sea de material asfáltico o de hormigón, con el fin de aportar estructuralmente al pavimento.
- *Pulverizado.* Esta operación consiste en la utilización de una máquina especial que pulveriza las losas de tal manera que puedan ser utilizadas como material de base para un nuevo pavimento.
- *Reconstrucción.* Consiste en retirar el antiguo pavimento incluyendo una parte o la totalidad de las capas granulares y reemplazarlo por otro nuevo.

2.4.3. Metodología de Asignación de Acciones de Conservación.

La correcta asignación de las acciones de conservación se debe realizar teniendo en cuenta tanto la evaluación técnica como la económica con el fin de determinar aquella acción que sea la más adecuada desde ambos puntos de vista. En este informe, la asignación de las acciones de conservación se basa netamente en el aspecto técnico, es decir en la evaluación de la condición funcional y estructural del pavimento, por lo que no necesariamente son las acciones óptimas desde el punto de vista económico.

La metodología se basa en “árboles de decisión” que permite analizar los umbrales o límites de intervención de tal manera que los deterioros estén dentro los valores preestablecidos. Se entiende por umbrales o límites de intervención a aquellos límites a partir de los cuales se debe materializar alguna acción de conservación al pavimento con el fin de asegurar a los usuarios condiciones adecuadas de confortabilidad y seguridad. En las Tablas 9, 10 y 11, se muestran los límites de intervención para pavimentos asfálticos, tratamientos superficiales y pavimentos de hormigón respectivamente.

Tabla 9: Límites de intervención para Pavimentos Asfálticos

Umbrales para Pavimentos Asfálticos															
Tránsito	Alto (>3000)					Medio (3000 a 1200)					Bajo (<1200)				
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	Exuda. (%)
Seco	>2,0	>7,0	>60	>10	>30	>2,0	>8,0	>60	>15	>40	>2,5	>8,5	>60	>20	>50
	<2,0	5,5 a 7,0	20 a 60	<10	<30	<2,0	6,0 a 8,0	30 a 60	<15	<40	<2,5	6,5 a 8,5	40 a 60	<20	<50
	-	3,5 a 5,5	<20	-	-	-	4,0 a 6,0	<30	-	-	-	4,5 a 6,5	<40	-	-
	-	<3,5	-	-	-	-	<4,0	-	-	-	-	<4,5	-	-	-
Semi Húmedo	>2,0	>7,0	>50	>10	>30	>2,0	>8,0	>50	>15	>40	>2,5	>8,5	>50	>20	>50
	<2,0	5,5 a 7,0	20 a 50	<10	<30	<2,0	6,0 a 8,0	20 a 50	<15	<40	<2,5	6,5 a 8,5	30 a 50	<20	<50
	-	3,5 a 5,5	<20	-	-	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	4,5 a 6,5	<30	-	-
	-	<3,5	-	-	-	-	<4,0	-	-	-	-	<4,5	-	-	-
Húmedo	>1,5	>7,0	>40	>10	>30	>1,5	>8,0	>40	>15	>40	>2,0	>8,5	>40	>20	>50
	<1,5	5,5 a 7,0	20 a 40	<10	<30	<1,5	6,0 a 8,0	20 a 40	<15	<40	<2,0	6,5 a 8,5	30 a 40	<20	<50
	-	3,5 a 5,5	<20	-	-	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	4,5 a 6,5	<30	-	-
	-	<3,5	-	-	-	-	<4,0	-	-	-	-	<4,5	-	-	-

Nota: Los valores en % se refieren a la relación entre el área afectada por el deterioro y el total del área muestral.
Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 10: Límites de intervención para Tratamientos Superficiales (Dobles)

Umbrales para Tratamientos Superficiales												
Tránsito	Medio (≥1200)						Bajo (<1200)					
Deterioro / Clima	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Áridos (%)	Exuda. (%)	Baches (%)	IRI (m/km)	Grietas (%)	Ahuell. (mm)	P. Áridos (%)	Exuda. (%)
Seco	>2,0	>8,0	>50	>15	>50	>40	>2,5	>8,5	>50	>20	>50	>50
	<2,0	6,0 a 8,0	25 a 50	<15	<50	<40	<2,5	6,5 a 8,5	30 a 50	<20	<50	<50
	-	4,0 a 6,0	<25	-	-	-	-	4,5 a 6,5	<30	-	-	-
	-	<4,0	-	-	-	-	-	<4,5	-	-	-	-
Semi Húmedo	>2,0	>8,0	>50	>15	>50	>40	>2,5	>8,5	>50	>20	>50	>50
	<2,0	6,0 a 8,0	20 a 50	<15	<50	<40	<2,5	6,5 a 8,5	25 a 50	<20	<50	<50
	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	-	4,5 a 6,5	<25	-	-	-
	-	<4,0	-	-	-	-	-	<4,5	-	-	-	-
Húmedo	>1,5	>8,0	>40	>15	>40	>40	>2,0	>8,5	>40	>20	>40	>50
	<1,5	6,0 a 8,0	20 a 40	<15	<40	<40	<2,0	6,5 a 8,5	25 a 40	<20	<40	<50
	-	4,0 a 6,0	<20	-	-	-	-	4,5 a 6,5	<25	-	-	-
	-	<4,0	-	-	-	-	-	<4,5	-	-	-	-

Nota: Los valores en % se refieren a la relación entre el área afectada por el deterioro y el total del área muestral.
Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Tabla 11: Límites de intervención para los Pavimentos de Hormigón

Umbrales para Pavimentos de Hormigón			
Tránsito	Deterioros		
	Losas Agrietadas (%)	IRI (m/km)	Estado Juntas y Grietas
Alto (>3000)	>40	>5,5	Malo
	20 a 40	<5,5	Regular
	<20	-	Bueno
Medio (1200 a 3000)	>50	>5,5	Malo
	30 a 50	<5,5	Regular
	<30	-	Bueno
Bajo (<1200)	>60	>5,5	Malo
	40 a 60	<5,5	Regular
	<40	-	Bueno

Nota: Los valores en % se refieren a la relación entre el área afectada por el deterioro y el total del área muestral.
Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Para las determinar el estado de Juntas sobre un tramo, se definió calcular el porcentaje de "Juntas Longitudinales Buenas" (JLB) y "Juntas Transversales Buenas" (JTB) de la siguiente manera:

$$\mathrm{JLB}(\%) = \frac{Juntas\ Longitudinales\ Buenas}{Total\ de\ Juntas\ Longitudinales}$$

Ecuación 4: Porcentaje de Juntas Longitudinales Buenas

*Nota: Se define como "buena" aquella junta longitudinal que en la inspección visual presenta la sigla "B"

$$\mathrm{JTB}(\%) = \frac{Juntas\ Transversales\ Buenas}{Total\ de\ Juntas\ Transversales}$$

Ecuación 5: Porcentaje de Juntas Transversales Buenas

*Nota: Se define como "buena" aquella junta transversal que en la inspección visual presenta la sigla "B"

Luego, de en función de los porcentajes obtenidos, se obtiene el estado de juntas para el tramo evaluado como se indica en la Figura 1.

Figura 1: Mapa de Asignación del Estado de Juntas

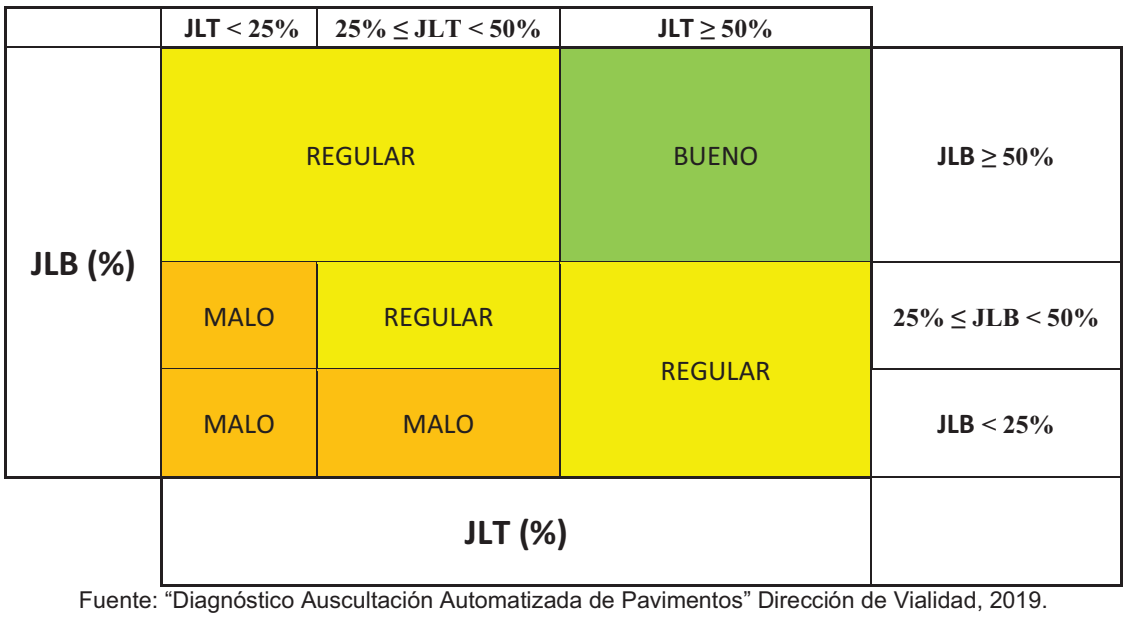

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019.

A continuación, en las Figuras 2, 3 y 4 se presentan los árboles de decisión para los distintos tipos de pavimentos, mezclas asfálticas, los dobles tratamientos y pavimentos de hormigón respectivamente.

Figura 2: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para Pavimentos Asfálticos

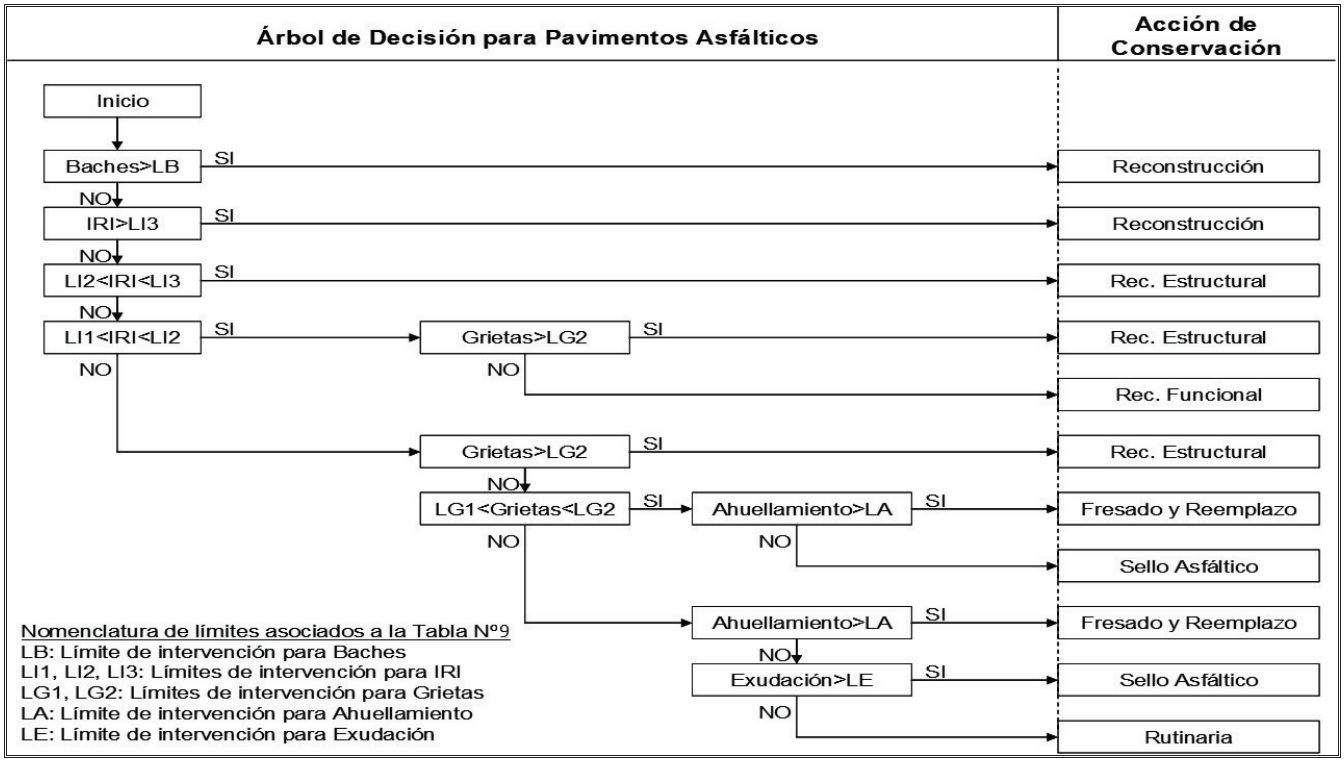

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Figura 3: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para los dobles tratamientos superficiales

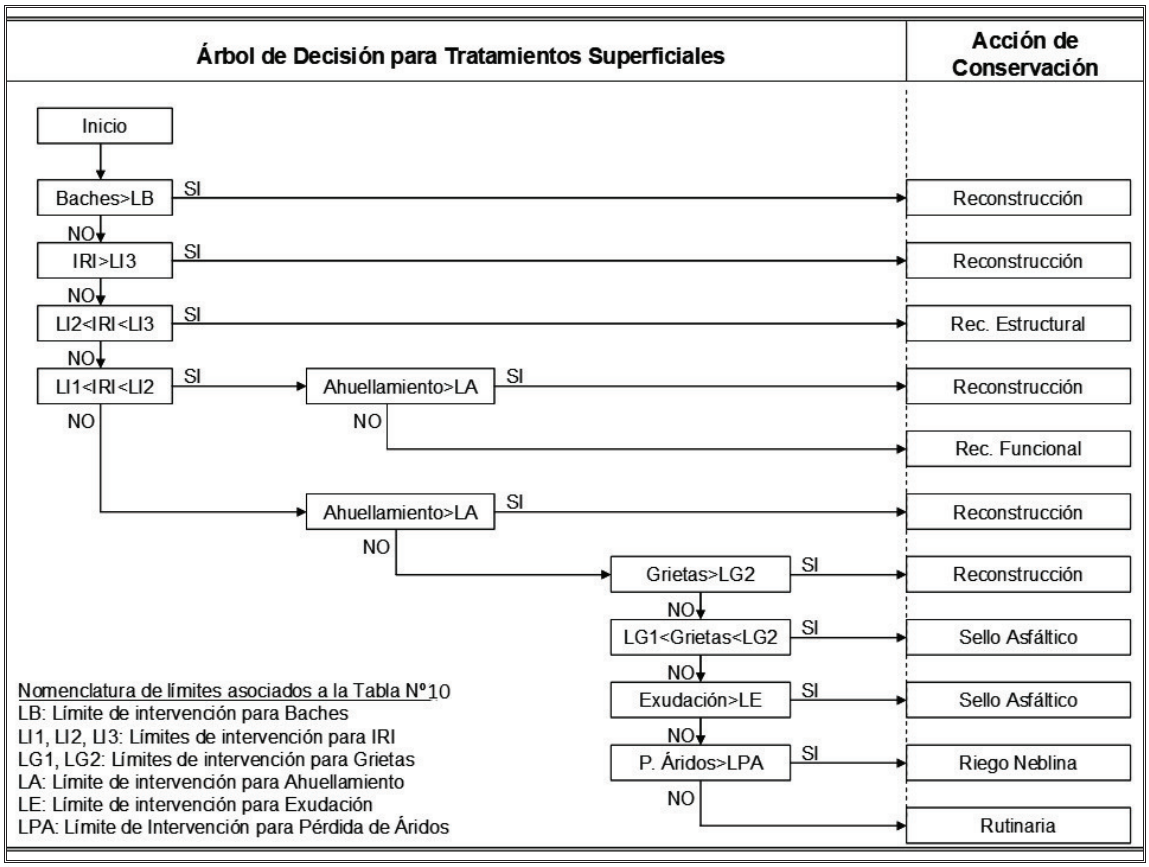

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Figura 4: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para los Pavimentos de Hormigón.

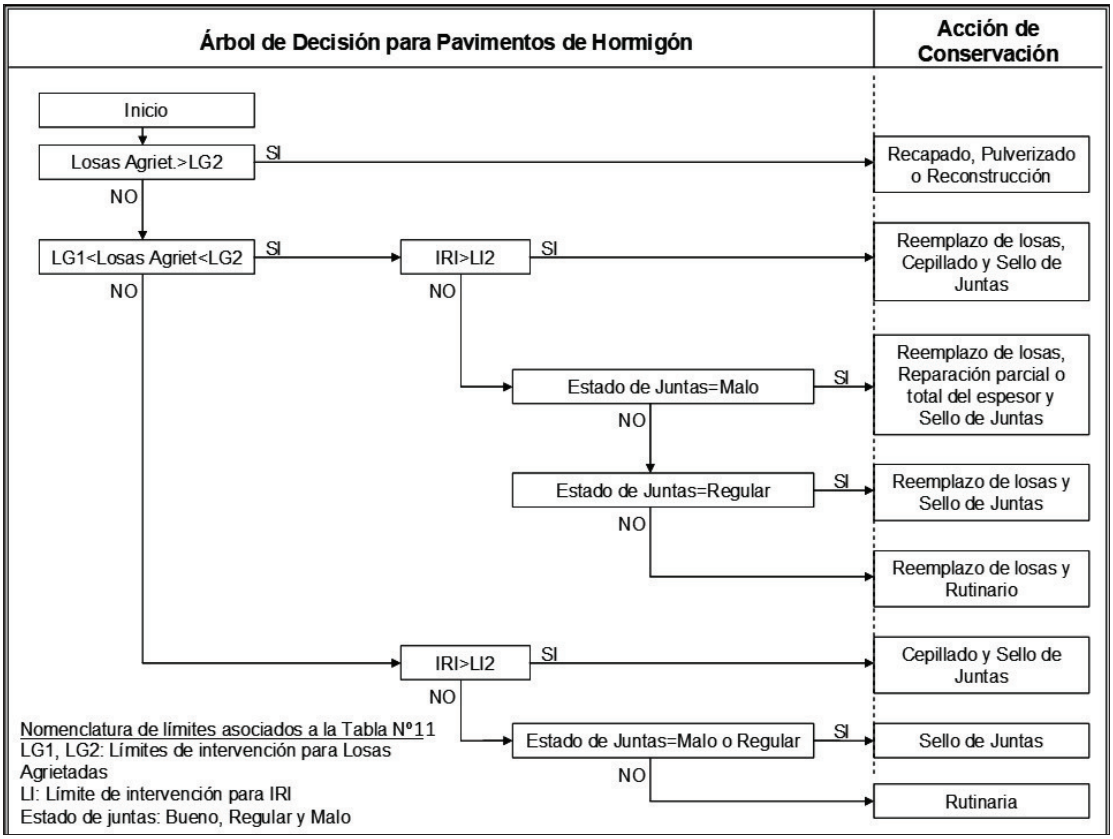

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

2.5. Estado de las Bermas.

El Índice de Condición de las Bermas (ICB) se determina a partir de los deterioros de las bermas registrados en las fichas de Inspección Visual, los que están acorde con el criterio establecido en el Instructivo de Inspección Visual de Caminos Pavimentados. Los deterioros que intervienen en la determinación del ICB son baches y pozos de bombeo en las bermas, erosión de borde de las bermas y descenso de las bermas. EL ICB es determinado a partir de la siguiente ecuación.

$$ICB = 2.803 – 0.030Baches – 0.025Erosión – 0.022Descenso$$

Ecuación 6: Cálculo del ICB

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Cabe mencionar que la rutina calcula el ICB en los tramo de evaluación en los que al menos una unidad muestral presente berma (de sigla Asfalto "A", Hormigón "H", Tratamiento "T" o Granular "G"). Además las variables de entrada se calculan entre aquellas UM en las que se identifique berma.

Para la determinación del estado de las bermas pavimentadas a partir del ICB se utiliza los límites de asignación del estado de las bermas. Estos límites se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12: Límites del ICB para la asignación del Estado de las Bermas.

Estado Bermas	Límites de ICB para Asignación de Estado
Bueno	2,01 a 3,00
Regular	1,01 – 2,00
Malo	0,00 – 1,00

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Análogamente, para el caso en donde se realizó el cálculo de ICB se realiza la asignación de las acciones de conservación para las bermas. La Tabla 13 muestra los límites de intervención para bermas pavimentadas.

Tabla 131: Límites de Intervención para Bermas Pavimentadas

Deterioro	Umbral de Intervención
Baches (%)	20,0
Erosión de borde (%)	30,0
Descenso (%)	30,0

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

Luego, la Figura 5 muestra el árbol de decisión para determinar las acciones de conservación sobre bermas pavimentadas.

Figura 5: Árbol de decisión para asignación de acciones de conservación para las Bermas Pavimentadas.

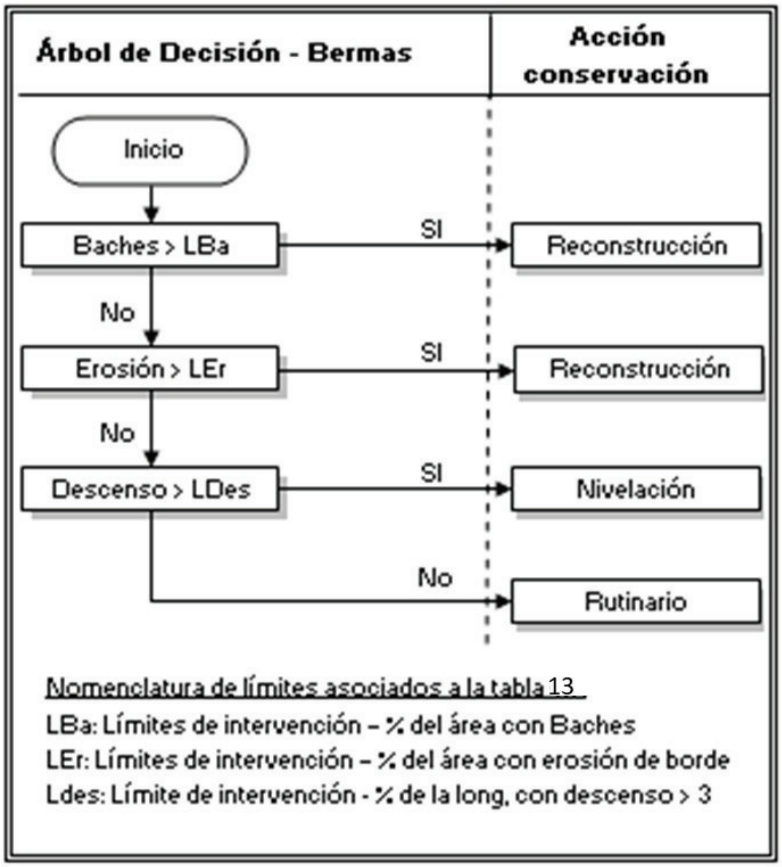

Fuente: "Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y actualización de metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados" Dirección de Vialidad, 2004.

3. ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EVALUADA

3.1. Red Evaluada para Proceso

La red vial pavimentada de la Región de Los Ríos está compuesta por 1.117,299 km. de calzadas. En esta región la longitud de la red vial pavimentada No Concesionada es de 863,779 km. de calzadas, de los cuales se inspeccionaron efectivamente 828,231 km de calzadas, alcanzando un 100% de cobertura, que corresponden a 1.658,414 km de todas las pistas de los tramos auscultados. El detalle de la longitud evaluada en la región se observa en la Tabla 14.

Tabla 14: Longitud de la Red Vial Pavimentada Evaluada

Región	Longitud Total (1)	Longitud Concesionada (2)	Longitud No Concesionada (3)=(1)-(2)	Longitud Inspeccionable (4)	Longitud Inspeccionada (5)	Porcentaje Auscultado (6)=(5)/(4)	Longitud Evaluada (7)
	km-calzada	km-calzada	km-calzada	km-calzada	km-calzada	%	km-pista
Los Ríos	1,117.299	253.520	863.779	828.231	828.231	100%	1,658.414

(1) Longitud total de calzadas de caminos Pavimentados según Inventario 2019 y modificaciones posteriores de acuerdo con la Campaña de Inspección Visual 2019-2021. En los tramos con doble calzada, se consideran las longitudes de la calzada derecha e izquierda en forma independiente. (2) Longitud total de calzadas de caminos concesionados. (3) Longitud de calzadas de caminos pavimentados no concesionados de tuición de la Dirección de Vialidad. (4) Longitud de calzadas de caminos no concesionados descontando tramos en que no se pudo realizar la inspección por razones tales como: tramos de menos de 1 km, tramos con trabajos en la vía, tramos no pavimentados y otras razones que impidieron realizar la inspección. (5) Longitud de calzadas pavimentadas a las cuales se le realizó la Inspección Visual. (6) Porcentaje de caminos evaluados respecto a la Red Pavimentada de Tuición de la Dirección de Vialidad. (7) Longitud de las pistas de los caminos a los cuales se le realizó la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados y Bermas.
Fuente: Departamento de Gestión Vial.

La Inspección Visual de los caminos evaluados, fue realizada mediante el contrato "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" llevado a cabo por el consorcio APSA-DDQ Auscultación Nacional Limitada, el cual realizó mediciones de los parámetros necesarios para la determinación del estado con equipos de alto rendimiento en forma continua, en todas las pistas de los tramos en los que fue posible medir, es decir donde no habían trabajos de conservación en el momento de la auscultación u otro impedimento que no permitiera la auscultación.

Los datos obtenidos fueron evaluados mediante una rutina computacional desarrollada por el mismo contrato de Auscultación, la cuál permite obtener datos de estado del pavimento y de las bermas cada una de las pistas de los tramos de caminos evaluados, mediante la Metodología ICP e ICB, que realiza tramificaciones cada 200 metros o cuando hay cambio de tipo de carpeta, de tipo de calzada, de valor de tránsito, y entrega para cada tramo datos de Estado de la Calzada, Actividad de Conservación Propuesta para la Calzada, Estado de la Berma y Actividad de Conservación Propuesta para la Berma. Luego determina tramos continuos que sean homogéneos en cuanto a tipo de carpeta, calzada, tránsito y estado, y vuelve a determinar el Estado de la Calzada y Actividad de Conservación Propuesta para la Calzada en estos tramos homogéneos.

Los análisis y resúmenes de resultados que se muestran a continuación se realizan a nivel de pista inspeccionada y no de calzada, ya que no necesariamente en un mismo tramo de calzada hay un mismo tipo de carpeta o de estado determinado con la Metodología ICP. La red vial pavimentada evaluada se distribuye en 889,580 km-pista. de pavimentos asfálticos, 687,818 km-pista. de tratamientos superficiales y 81,016 km-pista. de pavimentos de hormigón. En la Tabla 15 se muestran las longitudes totales de las pistas evaluadas por tipo de carpeta.

Tabla 15: Longitud de Evaluación según Tipo de Carpeta.

Región		Longitud Evaluada			
		Asfalto	T. Superficiales	Hormigón	Total
Los Ríos	km-pista	889,580	687,818	81,016	1.658,414
	%	53,6%	41,5%	4,9%	100,0%

Fuente: “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos” Dirección de Vialidad, 2019.

La distribución porcentual de cada tipo de carpeta evaluada se observa en la Figura 6.

Figura 6: Distribución por Tipo de Carpeta de Rodadura de la Red Evaluada de la Región de Los Ríos.

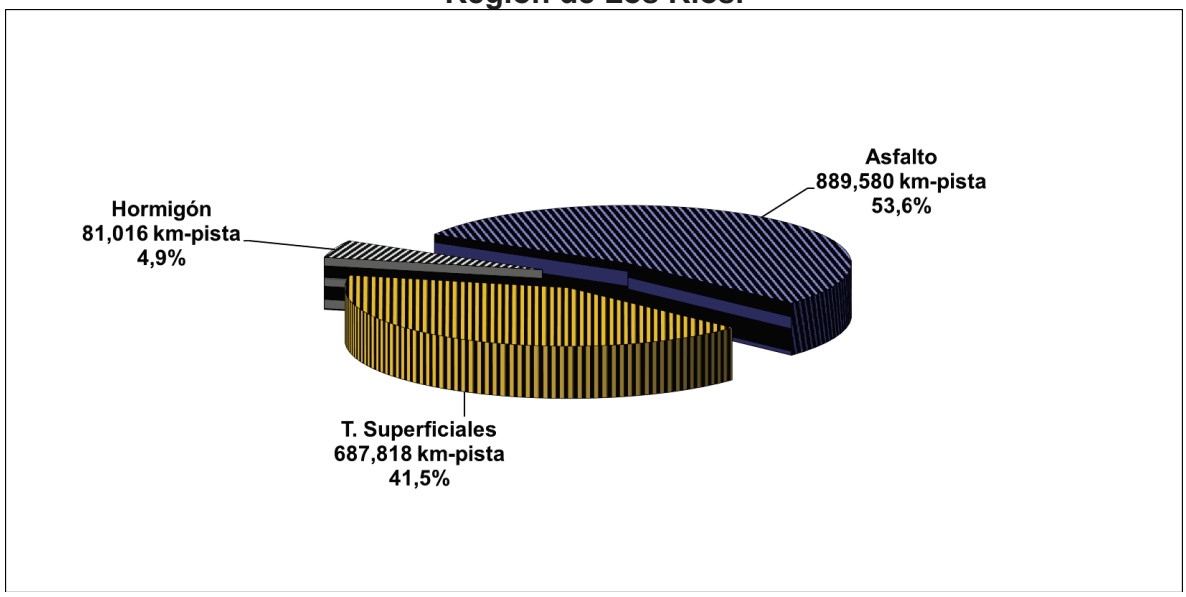

Fuente: “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos” Dirección de Vialidad, 2019

3.2. Evaluación del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada.

En la Tabla 16, se muestra un resumen de la determinación del estado, utilizando la metodología que incorpora el índice ICP (Índice de Condición del Pavimento) realizado en forma continua a cada una de las pistas evaluadas, de la Red Vial Pavimentada.

Tabla 16: Distribución del Estado de la Red Pavimentada Evaluada.

Región		Estado					
		Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Total
Los Ríos	km-pista	462,290	892,033	224,862	50,900	28,329	1.658,414
	%	27,9%	53,8%	13,6%	3,1%	1,7%	100,0%

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019.

En la Figura 7, se muestra la distribución del estado de la red vial evaluada.

Figura 7: Distribución del Estado de la Red Vial Evaluada en la Región Los Ríos.

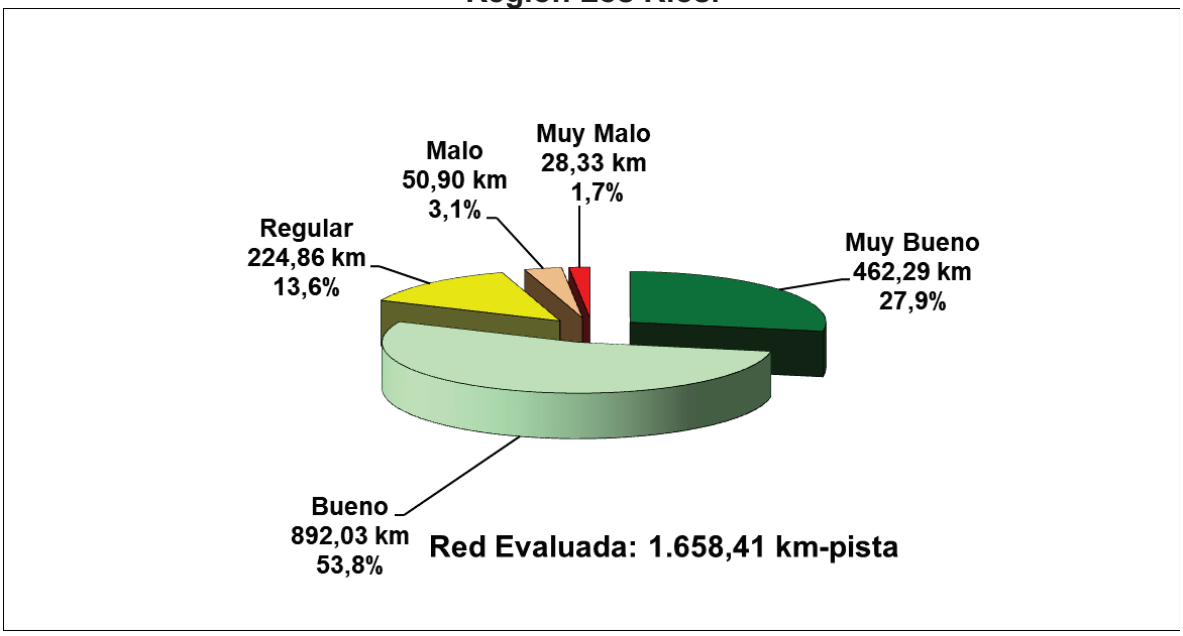

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019.

3.3. Tipo de Acción de Conservación recomendada.

A continuación, la Tabla 17 muestra un resumen del tipo de acción de conservación propuesta por la metodología para mantener los pavimentos de la red vial pavimentada, corrigiendo los deterioros existentes y manteniendo estándares adecuados, tanto estructurales como funcionales. Las acciones de conservación se clasifican en tres tipos: conservación rutinaria, conservación periódica y conservación mayor. Los resultados se muestran resumidos por tipo de carpeta.

Tabla 17: Tipo de Conservación a aplicar en la Red Pavimentada Evaluada.

Región	Carpeta		Tipo de Conservación			Total
			Rutinaria	Periódica	Mayor	
Los Ríos	Asfalto	km	827,220	30,585	31,775	889,580
	Tratamiento	km	578,538	75,480	33,800	687,818
	Hormigón	km	61,592	17,574	1,850	81,016
	Total	km	1.467,350	123,639	67,425	1.658,414
	Asfalto	%	93,0%	3,4%	3,6%	100,0%
	Tratamiento	%	84,1%	11,0%	4,9%	100,0%
	Hormigón	%	76,0%	21,7%	2,3%	100,0%
	Total	%	88,5%	7,5%	4,1%	100,0%

(*) Las conservaciones tipo periódica y mayor incluyen la conservación rutinaria.

En la Figura 8, se muestra la distribución del tipo de conservación a aplicar en la red vial evaluada.

Figura 8: Distribución del Tipo de Conservación a aplicar en la Región de Los Ríos.

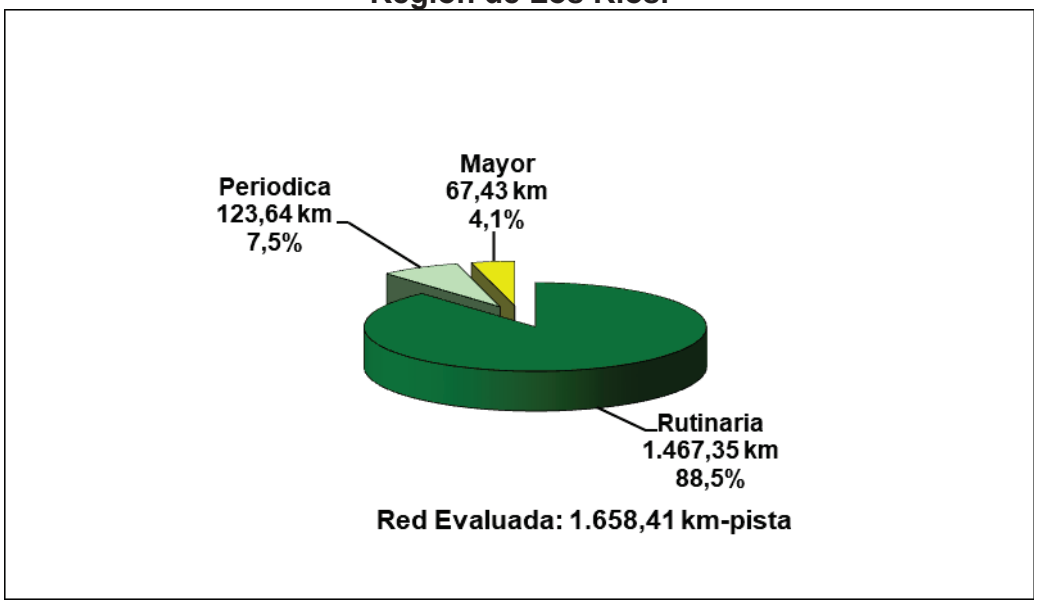

Fuente: “Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos” Dirección de Vialidad, 2019.

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

En la Tabla 18 y en la Figura 9, se muestra la evolución histórica del estado de la red evaluada en la región desde el año 2008 al año 2021.

Tabla 18: Evolución del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada, Período 2008 – 2021, Región del Los Ríos.

ESTADO	2008	2010	2012	2014	2017	2021
MUY BUENO	61,2%	35,3%	1,8%	29,0%	27,1%	27,9%
BUENO	15,1%	43,5%	64,1%	45,6%	52,9%	53,8%
REGULAR	14,4%	8,3%	25,6%	15,9%	16,7%	13,6%
MALO	5,7%	6,4%	3,9%	5,2%	1,7%	3,1%
MUY MALO	3,6%	6,5%	4,6%	4,4%	1,6%	1,7%

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019

Figura 9: Evolución del Estado de la Red Vial Pavimentada Evaluada, Período 2008 – 2021, Región del Los Ríos.

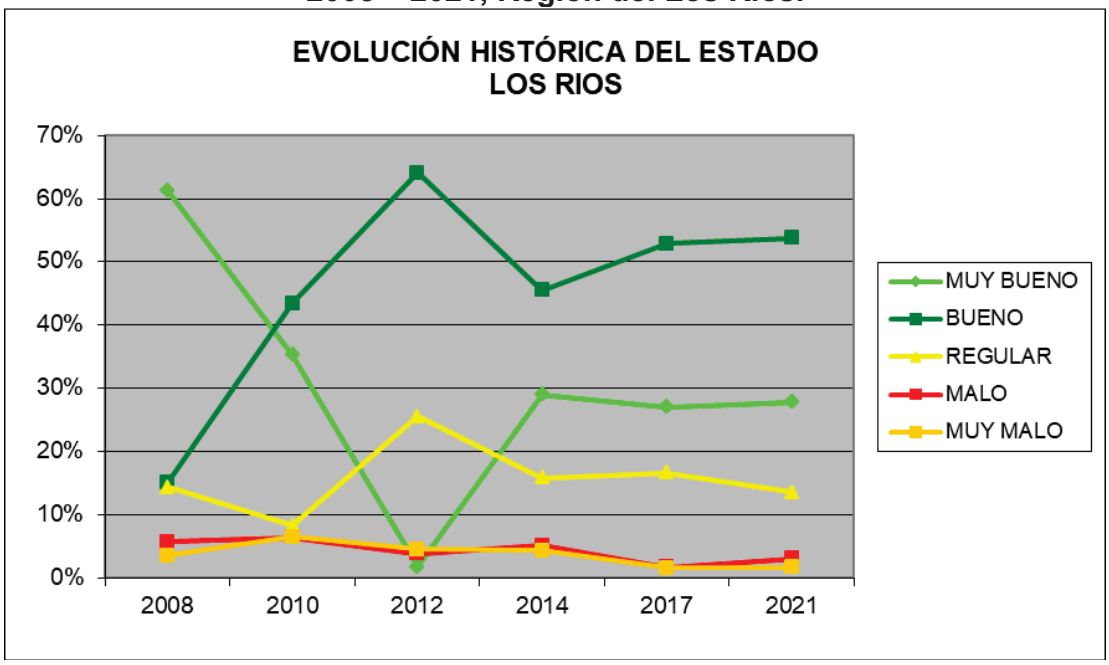

Fuente: "Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos" Dirección de Vialidad, 2019

5. PROPOSICIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

En Anexo Digital se encuentran las Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y Estado de la Calzada para Caminos Pavimentados de la Red Vial para la Región Evaluada. Los datos se presentan para cada una de las pistas evaluadas y agrupados de dos formas. En tramos de máximo 200 metros (ICP@200) y en agrupados en Tramos Homogéneos Continuos (ICP@THC) donde se agrupan tramos contiguos que tengan las mismas características de tipo de carpeta y estado. Cabe reiterar que las proposiciones de acciones de mantenimiento constituyen una pauta de ayuda para conocer, en forma general, el estado de la red vial pavimentada evaluada, y a la vez permiten estimar en forma preliminar la magnitud de las obras de conservación y rehabilitación en el corto plazo, de modo de mejorar el estado actual del camino. El alcance y validez de la información se explica en los puntos introductorios de este informe.

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,000	0,200	U	1	A	1,74	1,34	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,200	0,400	U	1	A	1,44	1,52	0,04	0,00	0,00	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,400	0,600	U	1	A	1,35	0,37	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,600	0,800	U	1	A	1,78	1,84	0,00	0,00	0,01	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,800	1,000	U	1	A	1,78	0,46	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,000	1,200	U	1	A	1,41	0,56	0,00	0,00	0,02	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,200	1,400	U	1	A	1,46	2,30	0,00	0,00	0,01	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,400	1,600	U	1	A	1,54	6,08	0,03	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,600	1,800	U	1	A	1,61	2,49	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,800	2,000	U	1	A	1,56	5,95	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,000	2,200	U	1	A	1,49	7,88	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,200	2,400	U	1	A	1,78	5,37	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,400	2,600	U	1	A	1,38	4,38	0,00	0,00	0,01	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,600	2,800	U	1	A	2,97	5,35	0,00	0,02	0,26	3,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,800	3,000	U	1	A	1,92	0,53	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,000	3,200	U	1	A	2,62	3,79	0,29	0,00	0,02	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,200	3,400	U	1	A	1,61	0,34	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,400	3,600	U	1	A	1,39	0,16	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	7,800	7,860	U	1	T	4,75	7,81	0,04	0,19	3,19	6,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,160	8,200	U	1	T	2,54	1,98	0,00	0,00	0,05	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,200	8,400	U	1	T	2,54	3,71	0,03	0,00	0,09	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,400	8,600	U	1	T	2,89	3,59	0,03	0,00	0,10	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,600	8,800	U	1	T	2,87	6,45	0,09	0,00	0,07	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,800	9,000	U	1	T	2,83	7,91	0,06	0,00	0,04	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	9,000	9,200	U	1	T	2,50	4,65	0,03	0,00	0,19	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	9,200	9,400	U	1	T	2,21	3,10	0,00	0,01	0,13	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	9,400	9,600	U	1	T	2,50	4,80	0,02	0,00	0,05	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	9,600	9,650	U	1	T	2,50	7,15	0,00	0,53	3,88	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,180	10,200	U	1	T	2,34	12,81	0,72	0,00	0,00	9,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,200	10,400	U	1	T	3,38	3,17	0,07	0,00	1,19	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,400	10,600	U	1	T	3,02	2,98	0,00	0,01	0,12	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,600	10,800	U	1	T	2,74	4,89	0,07	0,02	1,46	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,800	11,000	U	1	T	3,09	4,36	0,14	0,00	0,32	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,000	11,200	U	1	T	2,55	4,40	0,00	0,00	0,32	5,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,200	11,400	U	1	T	2,67	2,67	0,00	0,00	0,17	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,400	11,600	U	1	T	2,90	5,06	0,03	0,00	0,82	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,600	11,800	U	1	T	3,19	3,58	0,11	0,05	0,61	5,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,800	11,920	U	1	T	2,81	7,81	0,00	0,20	2,18	6,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,180	12,200	U	1	T	3,44	5,56	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,200	12,400	U	1	T	2,27	2,62	0,00	0,00	0,32	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,400	12,600	U	1	T	3,09	5,50	0,01	0,01	0,42	6,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,600	12,710	U	1	T	2,81	5,20	0,03	0,01	1,71	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,420	13,600	U	1	T	2,48	3,12	0,09	0,00	0,10	9,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,600	13,800	U	1	T	2,27	0,78	0,00	0,00	3,37	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,800	14,000	U	1	T	2,27	0,92	0,00	0,00	4,29	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,000	14,200	U	1	T	2,36	2,58	0,03	0,00	0,86	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,200	14,400	U	1	T	2,79	3,13	0,04	0,00	0,66	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,400	14,600	U	1	T	2,66	1,58	0,00	0,00	0,08	4,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,600	14,800	U	1	T	2,19	0,97	0,00	0,00	0,10	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,800	15,000	U	1	T	2,87	2,95	0,05	0,00	2,01	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,000	15,200	U	1	T	2,24	1,96	0,00	0,00	5,10	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,200	15,240	U	1	T	2,97	0,07	0,00	0,00	6,19	5,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,730	15,800	U	1	T	2,47	6,23	0,00	0,10	0,12	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,800	16,000	U	1	T	2,98	2,15	0,00	0,00	0,39	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,000	16,200	U	1	T	2,18	0,85	0,00	0,01	0,05	4,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,200	16,400	U	1	T	2,32	2,73	0,02	0,00	0,05	5,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,400	16,600	U	1	T	1,85	5,45	0,01	0,00	0,31	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,600	16,800	U	1	T	2,04	2,67	0,00	0,00	0,47	3,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,800	17,000	U	1	T	2,57	3,93	0,00	0,00	1,23	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,000	17,200	U	1	T	2,46	4,64	0,00	0,00	2,77	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,200	17,240	U	1	T	6,05	12,27	0,00	1,11	7,20	7,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,270	17,400	U	1	T	2,71	8,85	0,03	0,03	3,19	11,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,400	17,600	U	1	T	2,71	6,00	0,04	0,05	1,80	8,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,600	17,800	U	1	T	2,97	2,39	0,01	0,00	0,14	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,800	17,860	U	1	T	2,55	5,26	0,00	0,12	3,19	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,350	18,400	U	1	T	3,47	3,56	0,00	0,01	6,68	8,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,400	18,600	U	1	T	2,82	3,03	0,00	0,00	2,51	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,600	18,800	U	1	T	2,94	4,74	0,00	0,05	1,12	7,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,800	18,840	U	1	T	3,88	3,33	0,00	0,08	0,22	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,000	0,200	U	2	A	1,60	0,53	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,200	0,400	U	2	A	1,41	1,23	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,400	0,600	U	2	A	1,40	1,43	0,00	0,00	0,01	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,600	0,800	U	2	A	1,59	1,36	0,02	0,00	0,05	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,800	1,000	U	2	A	1,63	1,45	0,02	0,00	0,03	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,000	1,200	U	2	A	1,20	0,54	0,00	0,00	0,01	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,200	1,400	U	2	A	1,29	2,95	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,400	1,600	U	2	A	1,45	5,83	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,600	1,800	U	2	A	1,30	3,87	0,00	0,00	0,01	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	1,800	2,000	U	2	A	1,10	6,43	0,07	0,00	0,01	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,000	2,200	U	2	A	1,32	4,01	0,02	0,00	0,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,200	2,400	U	2	A	1,49	3,48	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,400	2,600	U	2	A	1,28	3,31	0,08	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,600	2,800	U	2	A	2,25	5,33	0,00	0,03	0,24	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,800	3,000	U	2	A	1,94	3,09	0,07	0,04	0,18	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,000	3,200	U	2	A	2,61	0,91	0,06	0,01	0,02	1,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,200	3,400	U	2	A	1,85	0,49	0,00	0,00	0,03	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,400	3,600	U	2	A	1,40	0,24	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	7,800	7,860	U	2	T	4,62	4,47	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,160	8,200	U	2	T	3,45	5,69	0,00	0,00	2,50	9,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,200	8,400	U	2	T	2,77	5,38	0,02	0,00	0,06	7,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,400	8,600	U	2	T	2,13	5,30	0,00	0,00	0,01	7,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,600	8,800	U	2	T

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,800	11,930	U	2	T	2,14	0,42	0,00	0,00	0,11	7,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,170	12,200	U	2	T	3,82	13,94	0,00	0,04	0,14	10,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,200	12,380	U	2	T	3,03	15,77	0,21	0,33	0,00	5,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,500	12,600	U	2	T	3,00	9,06	0,07	0,12	3,37	10,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,600	12,730	U	2	T	2,88	2,29	0,00	0,00	0,61	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,410	13,600	U	2	T	2,92	0,51	0,00	0,00	1,99	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,600	13,800	U	2	T	2,29	0,84	0,00	0,00	0,08	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,800	14,000	U	2	T	2,68	5,12	0,10	0,00	0,00	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,000	14,200	U	2	T	2,08	3,93	0,01	0,00	0,10	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,200	14,400	U	2	T	2,12	4,74	0,02	0,00	0,11	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,400	14,600	U	2	T	2,33	2,32	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,600	14,800	U	2	T	2,05	3,24	0,06	0,00	0,00	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,800	15,000	U	2	T	2,25	9,46	0,20	0,02	0,00	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,000	15,200	U	2	T	2,00	9,54	0,13	0,44	0,00	10,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,200	15,240	U	2	T	1,50	22,05	0,57	0,00	0,00	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,400	15,600	U	2	T	3,08	12,00	0,18	0,00	1,00	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,600	15,800	U	2	T	2,85	4,79	0,14	0,00	0,15	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,800	16,000	U	2	T	2,25	3,33	0,07	0,00	0,02	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,000	16,200	U	2	T	2,38	4,04	0,00	0,00	0,27	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,200	16,400	U	2	T	2,75	2,42	0,02	0,00	0,05	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,400	16,600	U	2	T	2,80	1,68	0,00	0,00	0,21	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,600	16,800	U	2	T	2,44	3,22	0,00	0,01	0,00	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,800	17,000	U	2	T	3,17	3,51	0,00	0,01	0,01	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,000	17,200	U	2	T	3,01	5,18	0,00	0,12	0,01	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,200	17,400	U	2	T	4,94	6,19	0,02	0,10	0,61	5,04	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,400	17,600	U	2	T	3,53	11,87	0,32	0,15	0,09	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,600	17,800	U	2	T	3,27	15,27	0,44	0,17	0,20	8,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,800	17,840	U	2	T	2,46	1,12	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,360	18,400	U	2	T	4,27	13,95	0,00	0,28	#	12,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,400	18,600	U	2	T	2,32	14,72	0,15	0,07	0,01	7,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,600	18,700	U	2	T	2,24	7,94	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,770	18,800	U	2	T	4,62	1,94	0,00	0,00	0,31	9,06	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,800	18,840	U	2	T	3,88	0,42	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,250	0,400	U	1	H	3,44	-	-	-	-	-	-	13,64	B	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,400	0,520	U	1	H	3,79	-	-	-	-	-	-	23,53	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,660	0,800	U	1	A	2,57	3,06	0,07	0,00	0,02	6,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,800	1,000	U	1	A	1,71	1,56	0,02	0,00	0,03	5,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,000	1,200	U	1	A	1,93	1,34	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,200	1,400	U	1	A	1,49	3,30	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,400	1,600	U	1	A	1,70	2,42	0,03	0,00	0,01	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,600	1,800	U	1	A	2,21	4,20	0,07	0,00	0,00	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,800	2,000	U	1	A	2,07	4,21	0,11	0,00	0,02	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,000	2,200	U	1	A	3,00	5,80	0,90	0,00	0,06	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,200	2,400	U	1	A	2,01	0,50	0,00	0,00	0,03	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,400	2,460	U	1	A	2,01	1,62	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,460	2,600	U	1	A	2,01	0,97	0,00	0,00	0,06	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,600	2,800	U	1	A	2,39	1,73	0,01	0,00	0,10	4,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,800	3,000	U	1	A	1,58	0,53	0,00	0,00	0,04	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,000	3,200	U	1	A	1,49	0,62	0,00	0,00	0,05	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,200	3,400	U	1	A	2,20	0,67	0,00	0,00	0,03	5,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,400	3,600	U	1	A	2,07	0,04	0,00	0,00	0,03	9,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,600	3,800	U	1	A	1,59	0,47	0,00	0,00	0,01	11,45	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,800	4,000	U	1	A	1,69	5,76	0,00	0,00	0,01	7,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,000	4,200	U	1	A	2,09	2,96	0,03	0,00	0,00	7,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,200	4,400	U	1	A	1,91	0,14	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,400	4,600	U	1	A	1,88	0,81	0,00	0,00	0,02	10,21	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,600	4,800	U	1	A	2,04	2,05	0,00	0,00	0,01	9,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,800	5,000	U	1	A	1,82	2,07	0,03	0,00	0,01	9,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,000	5,200	U	1	A	1,71	7,03	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,200	5,400	U	1	A	2,35	8,81	0,08	0,00	0,01	7,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,400	5,600	U	1	A	1,93	0,35	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,600	5,800	U	1	A	2,21	1,81	0,00	0,00	0,01	7,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,800	6,000	U	1	A	2,34	2,04	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,000	6,200	U	1	A	1,72	2,83	0,00	0,00	0,01	10,16	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,200	6,400	U	1	A	1,74	1,31	0,00	0,00	0,03	9,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,400	6,600	U	1	A	1,57	3,20	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,600	6,800	U	1	A	2,48	3,30	0,02	0,00	0,00	10,43	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,800	7,000	U	1	A	2,30	2,51	0,00	0,00	0,01	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,000	7,200	U	1	A	2,38	4,45	0,00	0,00	0,01	12,53	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,200	7,400	U	1	A	2,31	2,25	0,00	0,00	0,02	14,51	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,400	7,600	U	1	A	2,58	4,11	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,600	7,800	U	1	A	2,12	2,04	0,04	0,00	0,01	11,51	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,800	8,000	U	1	A	2,75	7,38	0,12	0,00	0,03	11,40	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,000	8,200	U	1	A	3,52	8,07	0,15	0,01	0,02	7,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,200	8,400	U	1	A	2,40	2,97	0,07	0,00	0,03	6,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,400	8,600	U	1	A	2,10	2,61	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,600	8,800	U	1	A	3,29	4,33	0,12	0,00	0,00	8,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,800	9,000	U	1	A	3,18	4,01	0,06	0,00	0,14	6,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,000	9,200	U	1	A	3,35	19,68	0,21	0,00	0,41	4,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,200	9,400	U	1	A	3,34	11,00	0,36	0,00	0,11	8,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,400	9,600	U	1	A	2,47	4,45	0,04	0,00	0,01	7,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,600	9,800	U	1	A	2,87	11,99	0,37	0,00	0,19	6,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,800	10,000	U	1	A	2,51	5,81	0,25	0,00	0,02	5,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,000	10,200	U	1	A	2,75	7,95	0,53	0,02	0,07	6,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,200	10,400	U	1	A	2,06	5,28	0,05	0,00	0,01	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,400	10,600	U	1	A	2,90	8,27	0,71	0,00	0,01	6,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,600	10,800	U	1	A	3,03	6,69	0,13	0,01	0,01	7,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,800	11,000	U	1	A	2,99	1,92	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,400	14,600	U	1	A	1,84	1,44	0,00	0,00	0,02	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,600	14,800	U	1	A	2,41	1,59	0,00	0,00	0,09	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,800	15,000	U	1	A	1,73	1,73	0,04	0,00	0,01	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,000	15,200	U	1	A	2,01	0,57	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,200	15,400	U	1	A	1,81	0,54	0,00	0,03	0,15	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,400	15,600	U	1	A	2,28	1,45	0,01	0,00	0,01	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,600	15,800	U	1	A	1,98	3,13	0,00	0,02	0,10	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,800	16,000	U	1	H	4,15	-	-	-	-	-	-	63,49	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	4	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,000	16,200	U	1	H	2,56	-	-	-	-	-	-	27,42	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	1	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,200	16,400	U	1	H	3,30	-	-	-	-	-	-	1,59	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,400	16,600	U	1	H	3,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,600	16,800	U	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,800	17,000	U	1	H	2,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,000	17,200	U	1	H	3,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,200	17,400	U	1	H	3,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,400	17,600	U	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,600	17,800	U	1	H	3,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,800	18,000	U	1	H	3,68	-	-	-	-	-	-	12,07	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,000	18,200	U	1	H	3,97	-	-	-	-	-	-	11,86	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,200	18,400	U	1	H	3,23	-	-	-	-	-	-	12,07	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,400	18,600	U	1	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,600	18,800	U	1	H	3,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,800	19,000	U	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,000	19,200	U	1	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,200	19,400	U	1	H	2,49	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,400	19,600	U	1	H	1,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,600	19,800	U	1	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,800	20,000	U	1	H	3,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,000	20,200	U	1	H	3,98	-	-	-	-	-	-	10,17	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,200	20,400	U	1	H	4,09	-	-	-	-	-	-	29,31	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,400	20,600	U	1	H	3,53	-	-	-	-	-	-	59,32	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,600	20,800	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	27,59	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,800	21,000	U	1	H	3,55	-	-	-	-	-	-	22,41	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,000	21,200	U	1	H	3,78	-	-	-	-	-	-	25,42	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,200	21,400	U	1	H	3,01	-	-	-	-	-	-	8,62	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,400	21,600	U	1	H	3,54	-	-	-	-	-	-	13,56	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,600	21,800	U	1	H	3,18	-	-	-	-	-	-	15,52	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,800	22,000	U	1	H	3,31	-	-	-	-	-	-	22,03	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,000	22,200	U	1	H	2,98	-	-	-	-	-	-	12,07	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,200	22,270	U	1	H	2,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,270	22,400	U	1	A	2,23	2,79	0,07	0,00	0,01	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,400	22,600	U	1	A	1,69	3,65	0,07	0,00	0,01	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,600	22,800	U	1	A	1,92	1,96	0,02	0,00	0,03	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,800	23,000	U	1	A	1,39	3,92	0,00	0,00	0,03	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,000	23,200	U	1	A	1,80	4,50	0,00	0,00	0,02	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,200	23,400	U	1	A	2,44	4,22	0,02	0,00	0,12	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,400	23,550	U	1	A	3,21	2,37	0,12	0,05	0,33	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,550	23,600	U	1	A	3,21	0,55	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,600	23,800	U	1	A	2,48	0,92	0,00	0,00	0,02	2,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,800	24,000	U	1	A	2,36	0,90	0,00	0,00	0,01	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,000	24,200	U	1	A	2,34	2,34	0,02	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,200	24,400	U	1	A	2,01	2,65	0,00	0,00	0,02	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,400	24,600	U	1	A	2,00	1,55	0,00	0,00	0,01	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,600	24,800	U	1	A	1,94	2,73	0,02	0,00	0,05	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,800	25,000	U	1	A	1,92	3,68	0,08	0,00	0,01	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,000	25,200	U	1	A	1,96	3,77	0,09	0,00	0,01	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,200	25,400	U	1	A	2,07	1,08	0,00	0,00	0,01	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,400	25,600	U	1	A	2,77	1,80	0,06	0,00	0,03	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,600	25,800	U	1	A	1,78	1,84	0,02	0,00	0,03	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,800	26,000	U	1	A	1,71	2,68	0,00	0,00	0,02	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,000	26,200	U	1	A	1,91	1,33	0,02	0,00	0,00	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,200	26,400	U	1	A	1,85	2,97	0,08	0,00	0,02	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,400	26,600	U	1	A	2,09	1,15	0,10	0,00	0,00	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,600	26,800	U	1	A	1,20	0,54	0,00	0,00	0,02	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,800	27,000	U	1	A	1,24	3,00	0,03	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,000	27,200	U	1	A	2,18	1,83	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,200	27,400	U	1	A	1,84	0,77	0,00	0,00	0,05	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,400	27,600	U	1	A	1,75	0,26	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,600	27,800	U	1	A	2,87	5,35	0,29	0,00	0,18	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,800	28,000	U	1	A	2,33	0,44	0,00	0,00	0,01	4,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,000	28,200	U	1	A	1,98	0,58	0,00	0,01	0,04	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,200	28,400	U	1	A	2,08	0,81	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,400	28,600	U	1	A	1,49	5,71	0,17	0,00	0,03	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,600	28,800	U	1	A	1,78	7,37	0,41	0,00	0,06	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,800	29,000	U	1	A	1,39	0,99	0,00	0,00	0,01	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,000	29,200	U	1	A	1,70	0,89	0,02	0,00	0,01	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,200	29,400	U	1	A	2,10	1,37	0,00	0,00	0,02	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,400	29,600	U	1	A	1,89	2,11	0,02	0,00	0,03	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,600	29,800	U	1	A	1,83	3,43	0,08	0,00	0,00	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,800	30,000	U	1	A	1,51	1,35	0,00	0,00	0,01	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,000	30,200	U	1	A	1,32	2,64	0,02	0,00	0,02	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,200	30,400	U	1	A	1,87	1,83	0,03	0,00	0,00	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,400	30,600	U	1	A	1,78	1,98	0,00	0,00	0,02	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,600	30,800	U	1	A	1,69	0,34	0,00	0,00	0,02	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,800	31,000	U	1	A	1,62	0,48	0,04	0,00	0,00	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,000	31,200	U	1	A	1,39	0,24	0,00	0,00	0,01	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,200	31,400	U	1	A	1,39	4,67	0,18	0,00	0,24	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,400	31,600	U	1	A	1,90	0,22	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,600	33,800	U	1	A	1,59	0,58	0,00	0,00	0,01	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,800	34,000	U	1	A	2,06	0,76	0,00	0,00	0,02	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,000	34,200	U	1	A	1,86	0,40	0,00	0,00	0,02	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,200	34,400	U	1	A	1,67	0,24	0,00	0,01	0,01	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,400	34,600	U	1	A	1,87	0,28	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,600	34,800	U	1	A	1,55	0,41	0,00	0,00	0,01	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,800	35,000	U	1	A	2,02	0,21	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,000	35,200	U	1	A	1,90	3,26	0,11	0,01	0,04	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,200	35,400	U	1	A	2,07	8,70	0,40	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,400	35,600	U	1	A	1,19	6,32	0,19	0,01	0,09	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,600	35,800	U	1	A	1,68	2,92	0,02	0,00	0,02	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,800	36,000	U	1	A	1,71	3,07	0,02	0,00	0,01	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,000	36,200	U	1	A	2,02	0,50	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,200	36,400	U	1	A	1,92	0,14	0,00	0,00	0,01	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,400	36,600	U	1	A	2,32	0,08	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,600	36,800	U	1	A	1,85	0,17	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,800	37,000	U	1	A	1,43	0,10	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,000	37,200	U	1	A	1,89	0,72	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,200	37,400	U	1	A	1,79	1,44	0,01	0,00	0,02	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,400	37,600	U	1	A	1,39	1,04	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,600	37,800	U	1	A	1,28	2,77	0,00	0,00	0,05	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,800	38,000	U	1	A	1,14	2,47	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,000	38,200	U	1	A	0,80	1,69	0,00	0,00	0,01	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,200	38,400	U	1	A	0,91	0,89	0,05	0,00	0,02	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,400	38,600	U	1	A	0,99	1,24	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,600	38,800	U	1	A	0,98	8,20	0,21	0,00	0,01	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,800	39,000	U	1	A	1,64	1,24	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,000	39,200	U	1	A	1,04	1,85	0,00	0,00	0,02	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,200	39,400	U	1	A	1,04	1,35	0,00	0,00	0,01	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,400	39,600	U	1	A	0,77	0,71	0,00	0,00	0,01	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,600	39,800	U	1	A	1,28	2,37	0,03	0,00	0,01	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,800	40,000	U	1	A	1,14	2,48	0,00	0,00	0,02	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,000	40,200	U	1	A	1,12	1,91	0,02	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,200	40,400	U	1	A	1,01	4,41	0,02	0,00	0,02	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,400	40,600	U	1	A	1,18	5,67	0,07	0,00	0,03	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,600	40,800	U	1	A	1,04	3,83	0,02	0,00	0,06	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,800	41,000	U	1	A	1,16	3,36	0,00	0,00	0,04	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,000	41,200	U	1	A	1,14	3,63	0,00	0,00	0,03	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,200	41,400	U	1	A	1,17	4,24	0,63	0,00	0,07	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,400	41,600	U	1	A	1,67	8,12	0,11	0,00	0,12	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,600	41,800	U	1	A	1,90	1,65	0,03	0,00	0,04	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,800	42,000	U	1	A	1,54	0,05	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	42,000	42,200	U	1	A	1,45	0,02	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	42,200	42,400	U	1	A	1,35	1,70	0,18	0,00	0,02	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	42,400	42,600	U	1	A	1,99	0,04	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	42,600	42,800	U	1	A	1,53	0,30	0,00	0,00	0,04	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	42,800	43,000	U	1	A	2,22	1,55	0,03	0,00	0,03	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	43,000	43,200	U	1	A	1,97	0,88	0,00	0,00	0,02	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	43,200	43,400	U	1	A	1,70	0,78	0,00	0,00	0,02	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	43,400	43,600	U	1	A	1,76	0,29	0,00	0,00	0,01	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	43,600	43,800	U	1	A	1,30	0,64	0,00	0,00	0,02	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	43,800	44,000	U	1	A	1,50	0,40	0,00	0,00	0,02	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,000	44,200	U	1	A	1,74	0,29	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,200	44,400	U	1	A	1,76	2,07	0,00	0,00	0,08	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,400	44,550	U	1	A	2,17	1,58	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,600	D	1	A	2,17	0,85	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,600	44,800	D	1	A	1,53	1,89	0,00	0,00	0,03	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,800	44,920	D	1	A	1,87	5,97	0,31	0,00	0,16	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	45,000	D	1	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,000	45,200	D	1	H	1,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,200	45,400	D	1	H	2,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,400	45,600	D	1	H	1,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,600	45,800	D	1	H	2,11	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,800	46,000	D	1	H	2,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,000	46,200	D	1	H	2,72	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,200	46,400	D	1	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,400	46,600	D	1	H	2,49	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,600	46,800	D	1	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,800	47,000	D	1	H	2,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,000	47,200	D	1	H	2,30	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,200	47,400	D	1	H	2,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,600	D	1	H	2,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,600	47,800	D	1	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,800	48,000	D	1	H	2,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,000	48,200	D	1	H	2,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,200	48,400	D	1	H	1,91	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	D	1	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,600	D	1	A	2,84	21,02	0,14	0,01	1,01	6,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,600	48,800	D	1	A	3,68	4,24	0,04	0,00	0,29	5,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	D	1	A	2,84	16,78	0,21	0,05	2,17	15,21	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	D	1	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,250	0,400	U	2	H	2,97	-	-	-	-	-	-	41,38	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,400	0,520	U	2	H	3,90	-	-	-	-	-	-	50,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,660	0,800	U	2	A	2,62	16,78	0,08	0,00	2,95	6,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,800	1,000	U	2	A	1,73	0,36	0,00	0,00	0,05	11,10	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,000	1,200	U	2	A	1,64	1,40	0,02	0,00	0,02	15,46	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,200	1,400	U	2	A	1,79	5,56	0,02	0,00	0,01	10,77	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,400	1,600	U	2	A	1,77	3,99	0,00	0,00	0,04	13,76	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,600	1,800	U	2	A	2,01	1,05	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,600	4,800	U	2	A	2,08	1,43	0,00	0,00	0,01	5,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,800	5,000	U	2	A	1,83	0,75	0,01	0,00	0,00	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,000	5,200	U	2	A	1,74	0,53	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,200	5,400	U	2	A	2,01	0,59	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,400	5,600	U	2	A	1,95	0,37	0,00	0,00	0,03	8,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,600	5,800	U	2	A	1,87	0,53	0,00	0,00	0,03	8,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,800	6,000	U	2	A	1,89	0,22	0,00	0,00	0,02	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,000	6,200	U	2	A	1,70	0,32	0,00	0,00	0,01	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,200	6,400	U	2	A	1,65	0,61	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,400	6,600	U	2	A	1,72	1,08	0,00	0,01	0,00	6,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,600	6,800	U	2	A	1,58	0,31	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,800	7,000	U	2	A	1,72	0,18	0,00	0,00	0,02	9,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,000	7,200	U	2	A	1,74	1,42	0,00	0,04	0,00	10,50	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,200	7,400	U	2	A	2,12	1,70	0,00	0,00	0,01	10,40	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,400	7,600	U	2	A	2,20	6,92	0,10	0,00	0,00	11,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,600	7,800	U	2	A	2,28	1,76	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,800	8,000	U	2	A	2,29	0,51	0,00	0,00	0,02	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,000	8,200	U	2	A	2,47	0,05	0,00	0,00	0,02	2,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,200	8,400	U	2	A	2,30	7,85	0,08	0,00	0,02	2,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,400	8,600	U	2	A	1,53	32,80	3,26	0,00	0,00	3,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,600	8,800	U	2	A	2,14	34,48	2,91	0,00	0,00	3,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,800	9,000	U	2	A	2,49	35,05	2,55	0,01	0,01	3,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,000	9,200	U	2	A	1,97	34,77	4,11	0,01	0,02	3,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,200	9,400	U	2	A	2,32	34,66	2,90	0,00	0,01	3,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,400	9,600	U	2	A	1,64	27,50	1,24	0,00	0,01	4,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,600	9,800	U	2	A	1,88	26,15	0,42	0,00	0,11	5,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	9,800	10,000	U	2	A	1,72	33,36	1,99	0,01	0,01	6,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,000	10,200	U	2	A	1,70	50,93	6,16	0,01	0,01	5,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,200	10,400	U	2	A	1,71	45,15	2,30	0,03	0,00	5,50	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,400	10,600	U	2	A	2,09	48,23	2,75	0,12	0,02	4,13	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,600	10,800	U	2	A	1,90	37,79	1,44	0,08	0,00	3,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,800	11,000	U	2	A	2,46	28,80	0,54	0,00	0,02	4,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,000	11,200	U	2	A	1,99	26,97	0,18	0,00	0,01	4,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,200	11,400	U	2	A	1,92	29,58	1,38	0,00	0,00	4,31	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,400	11,600	U	2	A	1,80	30,30	0,87	0,00	0,02	4,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,600	11,800	U	2	A	2,01	25,86	0,27	0,00	0,00	4,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,800	12,000	U	2	A	1,97	38,69	2,38	0,00	0,01	5,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,000	12,200	U	2	A	1,93	20,42	0,08	0,00	0,02	4,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,200	12,400	U	2	A	1,71	31,82	3,51	0,00	0,02	6,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,400	12,600	U	2	A	1,78	29,66	0,85	0,02	0,01	5,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,600	12,800	U	2	A	2,24	21,30	0,28	0,02	0,05	5,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,800	13,000	U	2	A	1,84	20,96	0,09	0,02	0,04	5,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	13,000	13,200	U	2	A	1,98	32,96	3,30	0,00	0,00	4,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	13,200	13,400	U	2	A	1,90	31,41	1,78	0,00	0,00	4,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	13,400	13,600	U	2	A	2,13	28,77	1,77	0,00	0,01	5,17	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	13,600	13,800	U	2	A	1,82	38,62	1,09	0,00	0,01	4,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	13,800	14,000	U	2	A	1,46	31,38	0,18	0,00	0,00	5,35	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,000	14,200	U	2	A	1,41	28,14	1,18	0,00	0,00	3,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,200	14,400	U	2	A	1,37	29,03	0,67	0,10	0,02	4,07	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,400	14,600	U	2	A	1,33	38,17	1,44	0,50	0,03	3,73	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,600	14,800	U	2	A	1,76	43,40	2,18	0,25	0,04	5,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,800	15,000	U	2	A	1,25	6,52	0,19	0,03	0,00	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,000	15,200	U	2	A	1,58	1,18	0,04	0,00	0,01	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,200	15,400	U	2	A	1,63	1,76	0,05	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,400	15,600	U	2	A	1,79	0,94	0,00	0,00	0,01	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,600	15,800	U	2	A	1,77	0,77	0,00	0,00	0,03	13,80	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,800	16,000	U	2	H	4,25	-	-	-	-	-	-	53,33	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	13	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,000	16,200	U	2	H	3,91	-	-	-	-	-	-	55,93	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,200	16,400	U	2	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,400	16,600	U	2	H	3,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,600	16,800	U	2	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,800	17,000	U	2	H	3,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,000	17,200	U	2	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,200	17,400	U	2	H	3,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,400	17,600	U	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,600	17,800	U	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,800	18,000	U	2	H	2,97	-	-	-	-	-	-	1,69	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,000	18,200	U	2	H	3,04	-	-	-	-	-	-	15,25	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,200	18,400	U	2	H	2,94	-	-	-	-	-	-	11,86	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,400	18,600	U	2	H	2,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,600	18,800	U	2	H	2,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,800	19,000	U	2	H	2,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,000	19,200	U	2	H	2,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,200	19,400	U	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,400	19,600	U	2	H	1,30	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,600	19,800	U	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,800	20,000	U	2	H	3,15	-	-	-	-	-	-	3,39	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,000	20,200	U	2	H	3,73	-	-	-	-	-	-	10,17	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,200	20,400	U	2	H	3,03	-	-	-	-	-	-	31,67	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,400	20,600	U	2	H	3,01	-	-	-	-	-	-	20,34	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,600	20,800	U	2	H	3,10	-	-	-	-	-	-	11,86	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,800	21,000	U	2	H	3,13	-	-	-	-	-	-	8,47	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,000	21,200	U	2	H	2,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,200	21,400	U	2	H	2,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,400	21,600	U	2	H	3,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,600	21,800	U	2	H	3,03	-	-	-	-	-	-	5,08	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,800	22,000	U	2	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,000	22,200	U	2	H	3,21	-	-	-	-	-	-	1,67	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,600	24,800	U	2	A	1,77	0,06	0,00	0,00	0,02	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,800	25,000	U	2	A	1,92	0,06	0,00	0,00	0,06	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,000	25,200	U	2	A	1,92	1,80	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,200	25,400	U	2	A	1,93	3,16	0,02	0,00	0,01	3,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,400	25,600	U	2	A	2,88	0,75	0,00	0,00	0,04	2,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,600	25,800	U	2	A	1,96	0,86	0,00	0,00	0,03	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,800	26,000	U	2	A	1,87	1,35	0,00	0,00	0,03	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,000	26,200	U	2	A	1,68	1,13	0,00	0,00	0,01	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,200	26,400	U	2	A	1,63	0,46	0,00	0,00	0,05	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,400	26,600	U	2	A	1,79	3,32	0,00	0,00	0,01	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,600	26,800	U	2	A	0,68	0,09	0,00	0,00	0,01	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,800	27,000	U	2	A	0,67	1,20	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,000	27,200	U	2	A	1,66	0,28	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,200	27,400	U	2	A	1,71	0,08	0,00	0,00	0,02	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,400	27,600	U	2	A	1,87	0,17	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,600	27,800	U	2	A	2,71	0,24	0,00	0,00	0,07	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,800	28,000	U	2	A	2,04	1,80	0,04	0,00	0,03	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,000	28,200	U	2	A	2,24	0,91	0,00	0,00	0,03	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,200	28,400	U	2	A	2,20	0,79	0,02	0,00	0,06	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,400	28,600	U	2	A	1,24	2,29	0,00	0,00	0,01	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,600	28,800	U	2	A	2,17	1,81	0,10	0,00	0,01	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,800	29,000	U	2	A	1,31	0,14	0,00	0,00	0,02	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,000	29,200	U	2	A	0,78	1,77	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,200	29,400	U	2	A	1,02	0,47	0,00	0,00	0,04	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,400	29,600	U	2	A	1,31	0,95	0,02	0,00	0,00	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,600	29,800	U	2	A	1,16	2,23	0,01	0,00	0,03	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	29,800	30,000	U	2	A	0,94	3,45	0,18	0,00	0,01	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,000	30,200	U	2	A	1,61	1,49	0,00	0,00	0,07	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,200	30,400	U	2	A	1,54	16,48	0,11	0,00	0,19	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,400	30,600	U	2	A	1,44	12,07	0,08	0,01	0,03	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,600	30,800	U	2	A	2,09	24,25	0,62	0,00	0,03	1,66	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,800	31,000	U	2	A	2,07	22,95	0,26	0,00	0,00	4,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,000	31,200	U	2	A	1,68	27,21	0,42	0,00	0,03	2,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,200	31,400	U	2	A	1,68	19,31	0,49	0,00	0,02	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,400	31,600	U	2	A	1,85	37,54	1,64	0,00	0,02	3,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,600	31,800	U	2	A	1,77	35,36	2,33	0,00	0,02	4,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,800	32,000	U	2	A	2,23	38,84	1,27	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,000	32,200	U	2	A	1,30	37,17	1,16	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,200	32,400	U	2	A	1,48	48,98	3,29	0,01	0,02	2,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,400	32,600	U	2	A	1,51	37,37	1,71	0,01	0,00	1,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,600	32,800	U	2	A	1,55	40,33	2,12	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,800	33,000	U	2	A	1,45	38,23	1,27	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,000	33,200	U	2	A	1,22	38,16	2,12	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,200	33,400	U	2	A	1,44	45,96	1,82	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,400	33,600	U	2	A	1,59	27,58	2,43	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,600	33,800	U	2	A	1,47	27,77	0,46	0,00	0,01	1,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,800	34,000	U	2	A	1,36	39,50	0,94	0,00	0,00	4,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,000	34,200	U	2	A	1,86	27,27	0,71	0,00	0,00	1,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,200	34,400	U	2	A	1,55	2,58	0,17	0,00	0,01	0,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,400	34,600	U	2	A	1,40	2,01	0,42	0,00	0,00	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,600	34,800	U	2	A	2,16	0,31	0,00	0,00	0,04	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,800	35,000	U	2	A	2,14	0,19	0,00	0,00	0,01	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,000	35,200	U	2	A	2,02	0,54	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,200	35,400	U	2	A	1,88	0,10	0,00	0,00	0,01	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,400	35,600	U	2	A	0,94	3,92	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,600	35,800	U	2	A	1,54	4,99	0,80	0,03	0,02	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	35,800	36,000	U	2	A	1,73	0,68	0,00	0,00	0,01	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,000	36,200	U	2	A	1,69	0,27	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,200	36,400	U	2	A	1,61	0,33	0,00	0,00	0,01	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,400	36,600	U	2	A	2,02	0,31	0,00	0,00	0,01	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,600	36,800	U	2	A	2,45	0,51	0,00	0,00	0,01	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,800	37,000	U	2	A	1,91	0,35	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,000	37,200	U	2	A	2,33	0,11	0,00	0,00	0,02	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,200	37,400	U	2	A	2,61	2,33	0,00	0,00	0,01	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,400	37,600	U	2	A	1,36	5,69	0,03	0,00	0,01	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,600	37,800	U	2	A	1,03	2,63	0,10	0,00	0,01	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,800	38,000	U	2	A	1,37	7,72	0,64	0,00	0,02	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,000	38,200	U	2	A	1,79	0,77	0,00	0,00	0,01	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,200	38,400	U	2	A	1,49	3,58	0,00	0,00	0,02	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,400	38,600	U	2	A	1,32	1,36	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,600	38,800	U	2	A	1,18	3,02	0,00	0,00	0,09	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	38,800	39,000	U	2	A	1,38	4,11	0,02	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,000	39,200	U	2	A	1,26	3,02	0,00	0,00	0,03	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,200	39,400	U	2	A	1,21	3,11	0,02	0,00	0,03	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,400	39,600	U	2	A	1,15	0,29	0,00	0,00	0,01	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,600	39,800	U	2	A	1,39	0,61	0,00	0,00	0,03	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,800	40,000	U	2	A	1,26	1,15	0,00	0,00	0,01	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,000	40,200	U	2	A	0,89	2,76	0,00	0,00	0,06	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,200	40,400	U	2	A	0,97	8,12	0,45	0,00	0,00	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,400	40,600	U	2	A	0,91	1,57	0,00	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,600	40,800	U	2	A	1,10	1,23	0,02	0,00	0,02	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	40,800	41,000	U	2	A	0,94	2,78	0,03	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,000	41,200	U	2	A	0,98	0,59	0,05	0,00	0,03	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,200	41,400	U	2	A	1,38	2,01	0,04	0,00	0,16	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,400	41,600	U	2	A	1,43	0,78	0,00	0,00	0,09	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,400	45,600	I	2	H	3,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,600	45,800	I	2	H	2,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,800	46,000	I	2	H	2,34	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,000	46,200	I	2	H	3,29	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,200	46,400	I	2	H	2,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,400	46,600	I	2	H	2,63	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,600	46,800	I	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,800	47,000	I	2	H	2,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,000	47,200	I	2	H	2,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,200	47,400	I	2	H	2,29	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,600	I	2	H	1,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,600	47,800	I	2	H	2,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,800	48,000	I	2	H	2,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,000	48,200	I	2	H	2,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,200	48,400	I	2	H	2,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	I	2	H	2,39	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,600	I	2	A	2,39	0,74	0,00	0,00	1,52	7,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,600	48,800	I	2	A	3,95	6,80	0,46	0,00	7,46	19,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	I	2	A	5,20	1,24	0,04	0,00	1,79	11,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	I	2	H	5,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,600	D	3	A	2,28	0,33	0,00	0,01	0,08	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,600	44,800	D	3	A	1,94	1,04	0,00	0,00	0,02	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,800	44,920	D	3	A	2,37	1,15	0,05	0,00	0,00	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	45,000	D	3	H	2,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,000	45,200	D	3	H	2,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,200	45,400	D	3	H	2,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,400	45,600	D	3	H	2,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,600	45,800	D	3	H	2,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,800	46,000	D	3	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,000	46,200	D	3	H	2,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,200	46,400	D	3	H	2,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,400	46,600	D	3	H	3,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,600	46,800	D	3	H	1,75	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,800	47,000	D	3	H	1,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,000	47,200	D	3	H	2,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,200	47,400	D	3	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,600	D	3	H	3,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,600	47,800	D	3	H	2,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,800	48,000	D	3	H	2,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,000	48,200	D	3	H	2,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,200	48,400	D	3	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	D	3	H	4,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,600	D	3	A	4,40	14,51	0,58	0,00	0,35	4,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,600	48,800	D	3	A	4,13	1,86	0,00	0,00	0,17	5,24	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	D	3	A	5,22	10,99	0,39	0,04	0,44	3,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	D	3	H	5,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,600	I	4	A	2,93	1,25	0,00	0,05	0,00	2,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,600	44,800	I	4	A	2,16	6,44	0,11	0,02	0,01	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,800	44,920	I	4	A	2,66	14,36	0,45	0,05	0,03	5,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	45,000	I	4	H	2,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,000	45,200	I	4	H	2,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,200	45,400	I	4	H	3,30	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,400	45,600	I	4	H	2,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,600	45,800	I	4	H	2,59	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,800	46,000	I	4	H	3,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,000	46,200	I	4	H	2,38	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,200	46,400	I	4	H	2,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,400	46,600	I	4	H	3,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,600	46,800	I	4	H	2,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,800	47,000	I	4	H	1,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,000	47,200	I	4	H	1,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,200	47,400	I	4	H	2,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,600	I	4	H	3,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,600	47,800	I	4	H	3,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,800	48,000	I	4	H	2,98	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,000	48,200	I	4	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,200	48,400	I	4	H	2,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	I	4	H	4,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,600	I	4	A	4,14	2,08	0,00	0,00	0,56	4,38	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,600	48,800	I	4	A	4,55	1,24	0,00	0,00	0,13	3,72	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	I	4	A	8,25	0,61	0,00	0,00	0,21	3,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	I	4	H	8,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	9589	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,000	0,200	U	1	H	3,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	1	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,200	0,400	U	1	H	4,10	-	-	-	-	-	-	80,43	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,400	0,490	U	1	H	2,60	-	-	-	-	-	-	75,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5945	2019-E	0	2	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,490	0,600	U	1	A	2,60	0,44	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,600	0,800	U	1	A	2,20	0,65	0,00	0,00	0,01	5,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,800	1,000	U	1	A	1,77	0,24	0,00	0,00	0,01	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,000	1,200	U	1	A	1,73	0,11	0,00	0,00	0,01	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,200	1,400	U	1	A	2,78	1,71	0,00	0,02	0,01	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,400	1,600	U	1	A	1,73	0,71	0,00	0,00	0,04	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,600	1,800	U	1	A	1,92	1,32	0,00	0,00	0,08	5,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,800	2,000	U	1	A	3,25	3,99	0,11	0,01	0,79	4,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,000	2,080	U	1	A	3,04	3,93	0,09	0,00	0,05	5,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,080	2,200	U	1	H	3,04	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Recapado Funcional	5945	2019-E	1	9	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,200	2,400	U	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	1,69	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	17	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,400	2,600	U	1	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	10	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,600	2,780	U	1	H	3,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,780	2,800	U	1	H	3,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,800	2,840	U	1	H	3,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,840	3,000	U	1	A	3,45	9,25	0,68	0,17	2,71	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,000	3,200	U	1	A	1,78	0,32	0,00	0,00	0,06	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,200	3,400	U	1	A	1,71	1,13	0,03	0,00	0,02	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,400	3,600	U	1	A	1,78	1,03	0,03	0,02	0,05	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,600	3,770	U	1	A	2,12	1,73	0,03	0,00	0,14	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,770	3,800	U	1	H	2,12	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,800	4,000	U	1	H	5,12	-	-	-	-	-	-	27,27	B	Malo	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,000	4,200	U	1	H	5,37	-	-	-	-	-	-	8,89	B	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,200	4,220	U	1	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,220	4,400	U	1	A	2,87	1,42	0,00	0,00	0,01

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,200	5,400	U	1	A	1,65	0,05	0,00	0,00	0,01	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,400	5,600	U	1	A	1,63	0,15	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,600	5,800	U	1	A	1,89	0,06	0,00	0,00	0,17	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,800	6,000	U	1	A	2,15	0,24	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,000	6,200	U	1	A	2,38	0,31	0,00	0,00	0,16	2,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,200	6,400	U	1	A	1,66	0,11	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,400	6,600	U	1	A	1,81	0,06	0,00	0,00	0,01	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,600	6,800	U	1	A	1,84	0,11	0,00	0,00	0,01	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,800	7,000	U	1	A	1,55	0,08	0,00	0,00	0,01	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,000	7,200	U	1	A	1,72	0,08	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,200	7,400	U	1	A	1,54	0,08	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,400	7,600	U	1	A	1,79	0,22	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,600	7,800	U	1	A	1,77	0,22	0,00	0,00	0,41	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,800	8,000	U	1	A	1,41	0,11	0,00	0,00	0,18	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,000	8,200	U	1	A	2,01	0,14	0,00	0,00	0,53	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,200	8,400	U	1	A	1,23	0,07	0,00	0,00	0,02	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,400	8,600	U	1	A	1,34	0,11	0,00	0,00	0,12	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,600	8,800	U	1	A	1,44	0,13	0,00	0,00	0,04	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,800	9,000	U	1	A	1,29	0,14	0,00	0,00	0,12	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,000	9,200	U	1	A	1,21	0,10	0,00	0,00	0,09	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,200	9,400	U	1	A	1,23	0,04	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,400	9,600	U	1	A	1,49	0,20	0,01	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,600	9,800	U	1	A	1,96	0,04	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,800	10,000	U	1	A	1,49	0,11	0,00	0,00	0,01	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,000	10,200	U	1	A	1,48	0,06	0,00	0,00	0,03	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,200	10,400	U	1	A	1,52	0,04	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,400	10,600	U	1	A	1,76	0,18	0,00	0,00	0,20	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,600	10,800	U	1	A	1,49	0,19	0,00	0,00	0,04	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,800	11,000	U	1	A	1,40	0,30	0,00	0,00	0,37	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,000	11,200	U	1	A	2,27	6,20	0,08	0,00	0,08	5,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,200	11,400	U	1	A	2,63	8,87	0,14	0,00	0,02	4,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,400	11,520	U	1	A	2,34	17,47	0,66	0,00	1,36	7,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,520	11,600	U	1	A	2,34	3,57	0,08	0,00	0,08	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,600	11,800	U	1	A	2,28	7,80	0,24	0,00	0,24	3,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,800	12,000	U	1	A	2,31	6,04	0,04	0,00	0,03	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,000	12,200	U	1	A	2,10	6,06	0,06	0,00	0,05	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,200	12,400	U	1	A	1,98	5,51	0,07	0,00	0,02	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,400	12,600	U	1	A	1,85	5,08	0,05	0,00	0,04	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,600	12,800	U	1	A	2,01	7,48	0,10	0,00	0,05	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,800	13,000	U	1	A	1,86	8,16	0,14	0,05	0,05	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,000	13,200	U	1	A	1,82	4,21	0,00	0,00	0,03	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,200	13,400	U	1	A	1,99	7,14	0,13	0,00	0,03	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,400	13,600	U	1	A	1,88	3,15	0,01	0,00	0,00	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,600	13,800	U	1	A	1,94	3,53	0,06	0,00	0,07	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,800	14,000	U	1	A	2,15	4,87	0,03	0,00	0,14	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,000	14,200	U	1	A	1,76	4,65	0,03	0,00	0,01	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,200	14,400	U	1	A	1,97	5,11	0,01	0,00	0,03	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,400	14,600	U	1	A	2,31	9,21	0,15	0,00	0,32	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,600	14,800	U	1	A	2,23	13,62	0,49	0,01	1,13	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,800	15,000	U	1	A	2,61	11,56	0,23	0,01	4,42	2,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,000	15,200	U	1	A	1,99	6,20	0,25	0,00	0,17	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,200	15,400	U	1	A	1,87	9,14	0,08	0,00	1,09	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,400	15,600	U	1	A	1,85	8,27	0,00	0,03	0,41	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,600	15,710	U	1	A	2,96	7,64	0,04	0,05	0,32	3,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,710	15,750	U	1	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,750	15,800	U	1	A	2,96	19,17	0,00	0,00	0,80	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	-	-	-	Sin Berma		08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,800	15,840	U	1	H	2,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,840	16,000	U	1	A	2,54	0,11	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,000	16,200	U	1	A	1,57	0,09	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,200	16,400	U	1	A	1,67	0,27	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,400	16,600	U	1	A	1,82	0,04	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,600	16,800	U	1	A	1,79	0,05	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,800	17,000	U	1	A	1,79	0,06	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,000	17,200	U	1	A	1,44	0,07	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,200	17,400	U	1	A	1,35	0,12	0,00	0,00	0,01	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,400	17,600	U	1	A	1,92	0,28	0,00	0,00	0,47	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,600	17,800	U	1	A	2,03	0,28	0,00	0,00	0,27	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,800	18,000	U	1	A	1,40	0,24	0,00	0,00	0,29	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,000	18,200	U	1	A	1,60	0,22	0,00	0,00	0,21	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,200	18,400	U	1	A	1,30	0,23	0,00	0,00	0,39	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,400	18,600	U	1	A	1,27	0,09	0,00	0,00	0,02	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,600	18,800	U	1	A	1,31	0,15	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,800	19,000	U	1	A	1,35	0,16	0,00	0,00	0,06	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,000	19,200	U	1	A	1,61	0,35	0,00	0,00	0,19	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,200	19,400	U	1	A	1,26	0,35	0,00	0,00	0,46	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,400	19,600	U	1	A	1,28	0,38	0,00	0,00	0,32	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,600	19,800	U	1	A	1,54	0,19	0,00	0,00	0,04	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,800	20,000	U	1	A	1,33	0,76	0,00	0,00	1,28	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,000	20,200	U	1	A	1,75	0,11	0,00	0,00	0,10	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,200	20,400	U	1	A	1,32	0,12	0,00	0,00	0,03	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,400	20,600	U	1	A	1,42	0,26	0,03	0,00	0,29	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,600	20,800	U	1	A	1,28	0,07	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,800	21,000	U	1	A	1,35	0,27	0,00	0,00	0,16	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,000	21,200	U	1	A	1,42	0,17	0,00	0,00	0,02	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,200	21,400	U	1	A	1,21	0,37	0,00	0,00	0,17	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,400	21,600	U	1	A	1,34	0,19	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,600	21,800	U	1	A	2,16	0,43	0,00	0,00	0,40	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,800	22,000	U	1	A	1,82	0,15	0,00	0,00	0,15	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,000	22,200	U	1	A	1,32	0,38	0,00	0,00	0,08	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,200	22,400	U	1	A	1,29	0,13	0,00	0,00	0,30	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,400	22,600	U	1	A	1,28	0,31	0,00	0,00	0,29	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,600	22,800	U	1	A	1,30	0,32	0,00	0,00	0,81	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,800	23,000	U	1	A	1,44	0,43	0,00	0,00	0,41	1

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descense Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,600	25,800	U	1	A	2,24	1,56	0,03	0,00	0,23	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,800	26,000	U	1	A	1,27	0,07	0,00	0,00	0,02	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,000	26,200	U	1	A	1,38	0,14	0,00	0,00	0,07	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,200	26,400	U	1	A	1,52	0,33	0,00	0,00	0,03	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,400	26,600	U	1	A	1,58	0,02	0,00	0,00	0,01	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,600	26,800	U	1	A	1,53	0,10	0,00	0,00	0,01	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,800	27,000	U	1	A	1,52	0,08	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,000	27,200	U	1	A	1,49	0,16	0,00	0,00	0,01	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,200	27,400	U	1	A	1,24	0,07	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,400	27,600	U	1	A	1,24	0,06	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,600	27,800	U	1	A	1,90	0,06	0,00	0,00	0,01	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,800	28,000	U	1	A	1,20	0,06	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,000	28,200	U	1	A	1,62	0,10	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,200	28,400	U	1	A	2,02	0,17	0,00	0,00	0,05	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,400	28,600	U	1	A	1,98	0,14	0,00	0,00	0,04	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,600	28,800	U	1	A	1,21	0,20	0,00	0,00	0,28	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,800	29,000	U	1	A	1,64	0,15	0,00	0,05	0,01	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,000	29,200	U	1	A	1,41	1,17	0,02	0,10	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,200	29,400	U	1	A	1,43	1,31	0,00	0,00	0,01	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,400	29,600	U	1	A	1,85	0,29	0,00	0,00	0,01	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,600	29,800	U	1	A	1,86	0,02	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,800	30,000	U	1	A	2,08	0,45	0,00	0,00	0,01	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,000	30,200	U	1	A	2,52	1,24	0,00	0,00	0,41	1,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,200	30,250	U	1	A	2,04	2,56	0,00	0,00	0,38	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,250	30,400	U	1	A	2,04	0,10	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,400	30,600	U	1	A	1,20	0,25	0,00	0,00	0,06	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,600	30,800	U	1	A	1,30	0,29	0,00	0,00	0,12	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,800	31,000	U	1	A	1,71	0,28	0,00	0,00	0,13	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,000	31,200	U	1	A	1,62	0,46	0,00	0,00	0,52	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,200	31,400	U	1	A	1,54	0,83	0,00	0,00	0,47	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,400	31,600	U	1	A	1,58	0,62	0,02	0,00	0,22	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,600	31,800	U	1	A	1,52	0,27	0,00	0,00	0,05	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,800	32,000	U	1	A	1,27	0,38	0,00	0,01	0,06	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,000	32,200	U	1	A	1,31	0,38	0,00	0,00	0,29	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,200	32,400	U	1	A	1,34	0,39	0,00	0,00	0,44	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,400	32,600	U	1	A	1,31	0,28	0,00	0,00	0,14	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,600	32,800	U	1	A	1,56	0,14	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,800	32,960	U	1	A	1,72	0,92	0,07	0,00	0,20	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,960	33,000	U	1	A	1,72	1,33	0,00	0,00	0,62	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,000	33,200	U	1	A	1,30	0,40	0,00	0,00	0,04	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,200	33,400	U	1	A	1,52	0,08	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,400	33,600	U	1	A	1,71	0,14	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,600	33,800	U	1	A	1,51	0,15	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,800	34,000	U	1	A	1,38	0,11	0,00	0,00	0,13	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	34,000	34,200	U	1	A	1,29	0,14	0,00	0,00	0,06	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	34,200	34,400	U	1	A	1,50	0,41	0,00	0,00	0,10	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	34,400	34,600	U	1	A	1,79	0,17	0,00	0,00	0,08	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	34,600	34,800	U	1	A	1,45	0,06	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	34,800	35,000	U	1	A	1,53	0,18	0,00	0,00	0,31	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	35,000	35,200	U	1	A	1,62	1,16	0,01	0,00	0,12	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	35,200	35,400	U	1	A	1,33	0,26	0,00	0,00	0,05	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	35,400	35,600	U	1	A	1,25	0,22	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	35,600	35,800	U	1	A	1,69	0,17	0,00	0,00	0,03	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	35,800	36,000	U	1	A	1,50	0,10	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	36,000	36,200	U	1	A	1,32	0,12	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	36,200	36,400	U	1	A	1,60	0,16	0,00	0,00	0,17	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	36,400	36,600	U	1	A	1,65	0,20	0,00	0,00	0,12	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	36,600	36,800	U	1	A	1,69	0,07	0,00	0,00	0,02	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	36,800	37,000	U	1	A	1,62	0,22	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,000	37,030	U	1	A	2,22	0,43	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,030	37,200	U	1	A	2,22	2,43	0,34	0,01	0,04	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,200	37,400	U	1	A	2,42	6,33	1,23	0,00	0,14	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,400	37,600	U	1	A	2,70	3,83	0,68	0,01	0,42	2,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,600	37,800	U	1	A	1,48	0,27	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,800	38,000	U	1	A	1,47	0,04	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,000	38,200	U	1	A	1,60	0,12	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,200	38,400	U	1	A	2,40	0,21	0,00	0,00	0,02	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,400	38,600	U	1	A	2,39	0,11	0,00	0,00	0,02	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,600	38,800	U	1	A	2,19	0,19	0,00	0,00	0,09	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,800	39,000	U	1	A	2,00	0,20	0,00	0,00	0,19	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,000	39,200	U	1	A	1,20	0,25	0,00	0,00	0,48	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,200	39,400	U	1	A	1,59	0,12	0,00	0,00	0,14	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,400	39,600	U	1	A	1,85	0,16	0,00	0,00	0,25	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,600	39,800	U	1	A	1,72	0,35	0,00	0,00	0,36	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,800	40,000	U	1	A	1,45	0,08	0,00	0,00	0,06	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,000	40,200	U	1	A	1,90	0,19	0,00	0,00	0,02	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,200	40,400	U	1	A	1,77	0,17	0,00	0,00	0,04	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,400	40,600	U	1	A	1,85	0,12	0,00	0,00	0,16	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,600	40,800	U	1	A	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,800	41,000	U	1	A	1,77	0,05	0,00	0,00	0,27	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,000	41,200	U	1	A	1,59	0,22	0,00	0,00	0,06	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,200	41,400	U	1	A	1,63	0,17	0,00	0,00	0,02	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,400	41,600	U	1	A	3,15	3,28	0,08	0,00	0,27	2,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,600	41,800	U	1	A	2,37	17,46	0,54	0,00	0,01	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,800	42,000	U	1	A	2,08	10,52	0,02	0,00	0,01	2,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,000	42,200	U	1	A	2,20	0,91	0,00	0,00	0,04	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,200	42,400	U	1	A	1,36	0,36	0,00	0,00	0,07	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,400	42,600	U	1	A	1,59	0,06	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,600	42,800	U	1	A	1,42	0,51	0,04	0,00	0,17	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,800	43,000	U	1	A	1,38	0,37	0,00	0,00	0,09	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,000	43,200	U	1	A	1,98	0,79	0,00	0,00	0,23	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,200	43,400	U	1	A	1,75	0,19	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,000	46,200	U	1	T	1,24	0,49	0,06	0,00	0,03	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,200	46,400	U	1	T	1,31	0,18	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,400	46,600	U	1	T	1,66	1,75	0,02	0,00	0,02	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,600	46,800	U	1	T	1,79	0,19	0,00	0,00	0,01	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,800	47,000	U	1	T	1,34	0,16	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,000	47,200	U	1	T	1,53	1,26	0,02	0,00	0,01	1,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,200	47,400	U	1	T	1,61	1,62	0,00	0,00	0,01	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,400	47,580	U	1	T	2,06	4,57	0,03	0,01	0,06	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,580	47,600	U	1	A	2,06	13,11	0,10	0,00	0,09	2,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,600	47,800	U	1	A	2,41	6,39	0,58	0,00	0,05	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,800	48,000	U	1	A	2,48	2,26	0,28	0,00	0,02	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,000	48,200	U	1	A	2,50	6,40	0,39	0,00	0,10	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,200	48,400	U	1	A	2,53	3,20	0,00	0,00	0,05	2,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,400	48,600	U	1	A	2,45	1,39	0,13	0,00	0,04	2,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,600	48,800	U	1	A	2,73	4,25	0,87	0,00	0,22	3,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,800	49,000	U	1	A	2,35	2,96	0,02	0,00	0,00	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,000	49,200	U	1	A	2,72	1,17	0,02	0,00	0,03	2,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,200	49,400	U	1	A	3,10	9,91	2,38	0,05	0,30	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,400	49,600	U	1	A	3,15	8,85	1,96	0,05	0,36	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,600	49,660	U	1	A	3,07	10,57	3,49	0,04	0,90	1,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,660	49,800	U	1	A	3,07	14,92	4,64	0,09	0,87	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,800	49,870	U	1	A	6,46	32,61	4,61	0,04	0,39	4,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,870	50,000	U	1	H	6,46	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,000	50,200	U	1	H	4,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,200	50,400	U	1	H	4,43	-	-	-	-	-	-	4,69	B	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,400	50,490	U	1	H	2,72	-	-	-	-	-	-	7,14	B	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,490	50,600	U	1	A	2,72	0,14	0,02	0,00	0,00	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,600	50,800	U	1	A	2,24	4,87	2,26	0,00	0,46	2,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,800	51,000	U	1	A	2,14	0,36	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,000	51,200	U	1	A	2,26	0,29	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,200	51,400	U	1	A	2,26	0,93	0,06	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,400	51,600	U	1	A	1,50	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,600	51,800	U	1	A	1,89	0,13	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,800	52,000	U	1	A	1,87	0,44	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,000	52,200	U	1	A	1,94	0,57	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,200	52,400	U	1	A	1,58	0,05	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,400	52,600	U	1	A	1,75	0,84	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,600	52,800	U	1	A	1,55	0,08	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,800	53,000	U	1	A	1,70	0,51	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,000	53,200	U	1	A	1,70	1,32	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,200	53,400	U	1	A	2,17	1,43	0,07	0,00	0,01	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,400	53,600	U	1	A	1,75	2,65	0,05	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,600	53,800	U	1	A	1,92	1,42	0,03	0,00	0,00	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,800	54,000	U	1	A	1,83	1,68	0,06	0,00	0,04	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,000	54,200	U	1	A	1,67	1,01	0,02	0,00	0,01	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,200	54,400	U	1	A	1,35	0,05	0,00	0,00	0,01	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,400	54,600	U	1	A	1,23	0,55	0,02	0,00	0,00	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,600	54,800	U	1	A	1,52	1,22	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,800	55,000	U	1	A	1,45	8,18	0,17	0,00	0,03	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,000	55,200	U	1	A	1,76	3,28	0,16	0,00	0,03	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,200	55,400	U	1	A	2,53	0,73	0,00	0,00	0,02	2,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,400	55,600	U	1	A	1,34	1,15	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,600	55,800	U	1	A	1,63	1,64	0,31	0,00	0,02	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,800	56,000	U	1	A	1,40	0,13	0,00	0,00	0,02	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,000	56,200	U	1	A	1,50	2,24	0,07	0,02	0,13	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,200	56,400	U	1	A	1,46	0,85	0,00	0,00	0,01	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,400	56,600	U	1	A	1,51	1,61	0,12	0,00	0,02	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,600	56,800	U	1	A	2,14	3,92	0,74	0,00	0,01	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,800	57,000	U	1	A	4,39	11,94	2,07	0,12	1,38	6,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,000	57,200	U	1	A	1,30	0,78	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,200	57,400	U	1	A	1,37	1,51	0,02	0,00	0,00	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,400	57,600	U	1	A	1,77	1,79	0,00	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,600	57,800	U	1	A	1,25	1,46	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,800	58,000	U	1	A	1,95	6,38	1,24	0,03	0,07	5,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,000	58,200	U	1	A	2,38	16,38	4,50	0,10	0,62	5,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,200	58,400	U	1	A	2,27	10,43	1,63	0,00	0,07	3,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,400	58,550	U	1	A	1,52	1,20	0,11	0,00	0,03	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,550	58,600	U	1	A	1,52	0,77	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,600	58,800	U	1	A	1,94	1,90	0,06	0,00	0,00	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,800	59,000	U	1	A	2,23	1,21	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,000	59,200	U	1	A	1,46	0,37	0,00	0,00	0,01	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,200	59,400	U	1	A	1,95	2,09	0,41	0,00	0,03	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,400	59,600	U	1	A	2,46	0,41	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,600	59,800	U	1	A	1,47	0,05	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,800	60,000	U	1	A	3,12	0,50	0,00	0,00	0,07	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,000	60,200	U	1	A	1,53	3,06	0,10	0,00	0,12	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,200	60,400	U	1	A	1,14	0,01	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,400	60,600	U	1	A	1,14	0,01	0,00	0,01	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,600	60,800	U	1	A	1,13	0,08	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,800	61,000	U	1	A	1,20	0,15	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,000	61,200	U	1	A	1,14	0,12	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,200	61,400	U	1	A	1,14	0,04	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,400	61,600	U	1	A	1,03	0,04	0,00	0,00	0,01	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,600	61,800	U	1	A	1,42	0,04	0,00	0,00	0,02	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,800	62,000	U	1	A	1,67	0,30	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,000	62,200	U	1	A	1,47	0,11	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,200	62,400	U	1	A	1,06	0,24	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,400	62,600	U	1	A	1,07	0,03	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,600	62,800	U	1	A	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,800	63,000	U	1	A	1,28	0,38	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,000	63,200	U	1	A	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,200	63,400	U	1	A	1,70	0,06	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,400	63,600	U	1	A	1,24	0,04	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,600	63,800	U	1	A	1,08	0,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,200	66,400	U	1	A	1,25	0,14	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,400	66,600	U	1	A	1,46	0,11	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,600	66,800	U	1	A	1,30	0,15	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,800	67,000	U	1	A	1,51	0,10	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,000	67,200	U	1	A	1,35	0,13	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,200	67,400	U	1	A	1,85	0,08	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,400	67,600	U	1	A	2,05	1,78	0,27	0,00	0,00	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,600	67,800	U	1	A	2,53	0,37	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,800	68,000	U	1	A	1,23	0,51	0,00	0,00	0,01	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,000	68,200	U	1	A	1,48	0,89	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,200	68,400	U	1	A	1,41	0,55	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,400	68,600	U	1	A	1,03	0,30	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,600	68,800	U	1	A	1,39	0,15	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,800	69,000	U	1	A	1,36	0,71	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,000	69,200	U	1	A	1,48	0,49	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,200	69,400	U	1	A	1,98	6,19	0,26	0,00	0,10	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,400	69,600	U	1	A	1,06	4,21	0,09	0,00	0,08	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,600	69,800	U	1	A	1,22	0,05	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,800	70,000	U	1	A	1,09	1,98	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,000	70,200	U	1	A	1,41	0,20	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,200	70,400	U	1	A	1,53	0,93	0,05	0,00	0,01	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,400	70,600	U	1	A	1,52	0,45	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,600	70,800	U	1	A	1,38	0,07	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,800	71,000	U	1	A	1,67	0,14	0,00	0,00	0,03	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,000	71,200	U	1	A	1,63	0,07	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,200	71,400	U	1	A	1,35	0,05	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,400	71,600	U	1	A	1,41	0,54	0,00	0,00	0,01	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,600	71,800	U	1	A	1,14	0,24	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,800	72,000	U	1	A	1,66	0,12	0,00	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,000	72,200	U	1	A	1,70	2,42	0,00	0,01	0,17	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,200	72,400	U	1	A	1,64	0,52	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,400	72,600	U	1	A	1,60	0,48	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,600	72,800	U	1	A	1,59	0,26	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,800	73,000	U	1	A	2,14	0,47	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,000	73,200	U	1	A	2,22	0,83	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,200	73,400	U	1	A	1,67	2,10	0,12	0,00	0,01	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,400	73,600	U	1	A	1,66	0,91	0,04	0,00	0,01	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,600	73,800	U	1	A	1,11	0,44	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,800	74,000	U	1	A	1,52	0,38	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,000	74,200	U	1	A	2,19	1,55	0,02	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,200	74,400	U	1	A	1,83	0,68	0,00	0,00	0,01	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,400	74,600	U	1	A	1,18	0,09	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,600	74,800	U	1	A	1,67	0,22	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,800	75,000	U	1	A	2,11	1,40	0,14	0,00	0,07	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,000	75,200	U	1	A	1,39	0,96	0,10	0,00	0,01	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,200	75,400	U	1	A	2,23	3,09	0,32	0,07	0,07	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,400	75,600	U	1	A	1,56	0,12	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,600	75,800	U	1	A	1,52	0,51	0,00	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,800	76,000	U	1	A	2,21	0,16	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,000	76,200	U	1	A	1,25	1,87	0,04	0,01	0,25	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,200	76,250	U	1	A	1,13	0,23	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,250	76,400	U	1	A	1,13	0,51	0,06	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,400	76,600	U	1	A	1,38	0,28	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,600	76,800	U	1	A	2,40	1,26	0,00	0,00	0,07	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,800	77,000	U	1	A	1,49	0,53	0,00	0,00	0,02	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	77,000	77,200	U	1	A	1,43	0,09	0,00	0,00	0,04	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	77,200	77,400	U	1	A	2,02	0,20	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	77,400	77,600	U	1	A	1,91	0,17	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	77,600	77,800	U	1	A	1,96	0,44	0,00	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	77,800	78,000	U	1	A	2,15	0,24	0,02	0,00	0,04	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,000	78,200	U	1	A	1,51	0,18	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,200	78,400	U	1	A	1,61	0,06	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,400	78,600	U	1	A	2,53	2,32	0,09	0,03	0,16	2,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,600	78,800	U	1	A	1,56	1,78	0,02	0,03	0,15	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,800	79,000	U	1	A	2,19	3,03	0,02	0,08	0,26	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,000	79,200	U	1	A	2,11	15,41	1,01	0,03	0,26	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,200	79,400	U	1	A	1,73	4,61	0,75	0,01	0,13	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,400	79,600	U	1	A	1,45	2,29	0,03	0,00	0,02	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,600	79,800	U	1	A	1,25	3,60	0,13	0,00	0,00	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,800	80,000	U	1	A	1,79	0,68	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,000	80,200	U	1	A	1,81	0,60	0,02	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,200	80,400	U	1	A	1,61	0,55	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,400	80,600	U	1	A	2,21	0,31	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,600	80,800	U	1	A	2,20	0,18	0,00	0,00	0,01	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,800	81,000	U	1	A	1,92	2,59	0,10	0,00	0,01	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,000	81,200	U	1	A	1,74	1,99	0,13	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,200	81,400	U	1	A	1,70	1,50	0,06	0,00	0,02	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,400	81,600	U	1	A	1,88	4,54	0,27	0,10	0,13	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,600	81,800	U	1	A	1,59	0,55	0,03	0,00	0,00	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,800	82,000	U	1	A	1,75	0,50	0,00	0,00	0,02	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,000	82,200	U	1	A	1,44	0,40	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,200	82,400	U	1	A	2,49	0,13	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,400	82,600	U	1	A	2,12	3,96	0,46	0,00	0,36	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,600	82,800	U	1	A	1,60	0,02	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,800	83,000	U	1	A	1,53	0,05	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,000	83,200	U	1	A	2,06	1,85	0,00	0,00	0,05	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,200	83,400	U	1	A	1,53	2,48	0,00	0,00	0,02	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,400	83,600	U	1	A	2,14	3,42	0,01	0,00	0,10	6,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,600	83,800	U	1	A	2,87	3,31	0,02	0,00	0,17	5,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,800	84,000	U	1	A	3,28	5,68	0,08	0,02	0,22	3,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,000	84,200	U	1	A	1,28	0,26	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,200	84,400	U	1	A	1,26	0,27	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,400	84,600	U	1	A	1,39	0,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,200	87,400	U	1	A	1,79	0,31	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,400	87,600	U	1	A	1,79	2,03	0,00	0,00	0,02	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,600	87,800	U	1	A	2,30	1,12	0,00	0,02	0,07	3,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,800	88,000	U	1	A	1,50	1,60	0,01	0,00	0,00	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,000	88,200	U	1	A	1,47	1,07	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,200	88,400	U	1	A	1,71	1,82	0,01	0,00	0,00	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,400	88,600	U	1	A	1,66	5,26	0,03	0,00	0,00	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,600	88,800	U	1	A	1,62	5,19	0,06	0,00	0,00	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,800	89,000	U	1	A	1,64	0,82	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,000	89,200	U	1	A	1,73	0,56	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,200	89,400	U	1	A	1,65	0,03	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,400	89,600	U	1	A	1,66	0,09	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,600	89,800	U	1	A	1,69	0,61	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,800	90,000	U	1	A	1,83	0,54	0,00	0,00	0,06	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,000	90,200	U	1	A	1,83	0,02	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,200	90,400	U	1	A	1,33	0,07	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,400	90,600	U	1	A	2,91	3,18	0,10	0,00	0,18	2,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,600	90,800	U	1	A	1,32	0,04	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,800	91,000	U	1	A	2,02	0,47	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,000	91,200	U	1	A	1,58	1,94	0,06	0,00	0,00	6,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,200	91,400	U	1	A	1,66	0,52	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,400	91,600	U	1	A	2,08	1,85	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,600	91,800	U	1	A	2,17	3,52	0,03	0,00	0,07	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,800	92,000	U	1	A	1,71	0,04	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,000	92,200	U	1	A	1,42	0,08	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,200	92,400	U	1	A	1,56	0,01	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,400	92,600	U	1	A	1,60	0,06	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,600	92,800	U	1	A	1,56	0,05	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,800	93,000	U	1	A	1,58	0,04	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,000	93,200	U	1	A	1,73	0,04	0,00	0,00	0,01	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,200	93,400	U	1	A	1,44	0,02	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,400	93,600	U	1	A	1,98	0,58	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,600	93,800	U	1	A	1,17	0,11	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,800	94,000	U	1	A	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,000	94,200	U	1	A	1,64	0,08	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,200	94,400	U	1	A	1,66	0,07	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,400	94,600	U	1	A	1,32	0,02	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,600	94,800	U	1	A	1,55	0,07	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,800	95,000	U	1	A	2,24	0,24	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,000	95,200	U	1	A	1,58	1,43	0,03	0,00	0,03	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,200	95,400	U	1	A	3,17	4,14	0,07	0,02	0,15	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,400	95,600	U	1	A	1,57	0,31	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,600	95,800	U	1	A	1,31	0,13	0,00	0,00	0,03	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,800	96,000	U	1	A	1,90	0,19	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,000	96,200	U	1	A	2,96	5,33	0,30	0,00	0,34	2,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,200	96,400	U	1	A	1,26	0,10	0,00	0,03	0,01	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,400	96,600	U	1	A	1,39	0,03	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,600	96,800	U	1	A	1,49	0,03	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,800	97,000	U	1	A	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,000	97,200	U	1	A	1,25	0,09	0,00	0,00	0,02	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,200	97,400	U	1	A	1,42	1,03	0,00	0,00	0,13	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,400	97,600	U	1	A	1,51	0,01	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,600	97,790	U	1	A	1,37	0,03	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,790	97,800	U	1	A	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,800	98,000	U	1	A	1,54	0,04	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	98,000	98,200	U	1	A	1,45	0,08	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	98,200	98,400	U	1	A	1,23	0,16	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	98,400	98,600	U	1	A	1,26	0,05	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	98,600	98,800	U	1	A	1,50	0,06	0,00	0,00	0,01	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	98,800	99,000	U	1	A	1,56	0,12	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,000	99,200	U	1	A	1,28	0,13	0,00	0,00	0,01	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,200	99,400	U	1	A	1,14	0,02	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,400	99,600	U	1	A	1,06	0,31	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,600	99,800	U	1	A	1,74	0,94	0,00	0,00	0,02	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,800	100,000	U	1	A	2,34	0,69	0,00	0,00	0,01	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,000	100,200	U	1	A	1,93	0,17	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,200	100,400	U	1	A	2,05	0,16	0,00	0,00	0,01	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,400	100,600	U	1	A	1,88	0,35	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,600	100,800	U	1	A	1,58	0,21	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,800	101,000	U	1	A	1,42	0,09	0,00	0,00	0,01	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,000	101,200	U	1	A	1,71	0,46	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,200	101,400	U	1	A	1,62	0,33	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,400	101,600	U	1	A	1,50	0,13	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,600	101,800	U	1	A	1,49	0,33	0,00	0,00	0,01	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,800	102,000	U	1	A	1,63	0,37	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,000	102,200	U	1	A	1,90	0,21	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,200	102,400	U	1	A	2,50	2,11	0,15	0,00	0,39	2,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,400	102,600	U	1	A	1,79	1,23	0,00	0,00	0,08	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,600	102,800	U	1	A	1,54	0,01	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,800	103,000	U	1	A	1,30	0,03	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,000	103,200	U	1	A	1,25	0,05	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,200	103,400	U	1	A	1,43	0,21	0,00	0,00	0,02	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,400	103,600	U	1	A	1,50	0,40	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,600	103,800	U	1	A	1,71	0,31	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,800	104,000	U	1	A	1,21	0,19	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,000	104,200	U	1	A	1,60	0,86	0,03	0,00	0,00	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,200	104,400	U	1	A	1,51	0,15	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,400	104,600	U	1	A	1,75	0,23	0,00	0,00	0,03	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,600	104,800	U	1	A	1,53	0,18	0,00	0,00	0,01	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,800	105,000	U	1	A	1,53	0,26	0,00	0,00	0,06	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,000	105,200	U	1	A	1,86	0,08	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,200	105,400	U	1	A	1,88	0,99	0,04	0,00	0,37	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,400	105,600	U	1	A	1,46	0,04	0,00	0,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,000	108,200	U	1	A	1,62	0,32	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,200	108,400	U	1	A	1,85	0,59	0,00	0,00	0,01	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,400	108,600	U	1	A	1,80	0,23	0,00	0,00	0,02	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,600	108,800	U	1	A	1,41	0,19	0,00	0,00	0,01	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,800	109,000	U	1	A	1,54	0,25	0,00	0,00	0,03	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,000	109,200	U	1	A	1,42	0,50	0,00	0,00	0,04	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,200	109,400	U	1	A	1,45	1,59	0,01	0,00	0,01	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,400	109,600	U	1	A	1,55	0,48	0,02	0,00	0,01	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,600	109,800	U	1	A	1,50	0,22	0,00	0,00	0,03	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,800	110,000	U	1	A	1,94	0,69	0,01	0,00	0,03	4,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	110,000	110,120	U	1	A	2,03	1,62	0,00	0,00	0,02	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,120	0,200	U	2	H	3,66	-	-	-	-	-	-	55,56	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,200	0,400	U	2	H	3,76	-	-	-	-	-	-	46,51	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,400	0,490	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	26,32	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,490	0,600	U	2	A	2,87	0,09	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,600	0,800	U	2	A	2,33	0,43	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,800	1,000	U	2	A	2,09	0,85	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,000	1,200	U	2	A	1,46	0,26	0,00	0,00	0,01	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,200	1,400	U	2	A	2,79	0,39	0,00	0,00	0,10	4,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,400	1,600	U	2	A	2,03	2,54	0,10	0,00	0,02	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,600	1,800	U	2	A	2,09	0,03	0,00	0,00	0,02	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,800	2,000	U	2	A	2,93	0,05	0,00	0,00	0,54	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,000	2,080	U	2	A	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,080	2,200	U	2	H	2,43	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	2	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,200	2,400	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	10	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,400	2,600	U	2	H	2,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	1	12	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,600	2,780	U	2	H	2,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,780	2,800	U	2	H	2,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,800	2,840	U	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,840	3,000	U	2	A	3,44	0,16	0,00	0,00	1,84	3,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,000	3,200	U	2	A	2,23	0,09	0,00	0,00	0,77	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,200	3,400	U	2	A	1,73	0,08	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,400	3,600	U	2	A	2,28	0,15	0,00	0,00	0,05	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,600	3,770	U	2	A	2,22	0,10	0,00	0,00	0,09	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,770	3,800	U	2	H	2,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,800	4,000	U	2	H	5,19	-	-	-	-	-	-	36,36	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,000	4,200	U	2	H	5,31	-	-	-	-	-	-	22,22	B	Malo	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,200	4,220	U	2	H	3,61	-	-	-	-	-	-	75,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,220	4,400	U	2	A	3,61	0,20	0,00	0,00	0,80	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,400	4,600	U	2	A	2,00	1,35	0,09	0,00	0,55	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,600	4,800	U	2	A	2,25	0,40	0,00	0,00	0,53	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,800	5,000	U	2	A	1,88	0,14	0,00	0,00	1,03	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,000	5,200	U	2	A	2,11	0,06	0,00	0,00	0,68	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,200	5,400	U	2	A	2,38	0,17	0,00	0,00	0,07	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,400	5,600	U	2	A	2,35	0,14	0,00	0,00	0,19	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,600	5,800	U	2	A	2,34	0,27	0,00	0,00	0,04	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,800	6,000	U	2	A	2,49	0,08	0,00	0,00	0,31	3,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,000	6,200	U	2	A	2,71	1,87	0,10	0,00	0,02	3,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,200	6,400	U	2	A	2,14	1,06	0,00	0,00	0,28	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,400	6,600	U	2	A	2,17	0,74	0,00	0,00	0,33	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,600	6,800	U	2	A	1,92	0,40	0,00	0,00	0,02	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,800	7,000	U	2	A	1,08	0,30	0,00	0,00	0,01	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,000	7,200	U	2	A	1,39	0,27	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,200	7,400	U	2	A	1,33	0,44	0,00	0,00	0,01	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,400	7,600	U	2	A	1,60	0,06	0,00	0,00	0,01	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,600	7,800	U	2	A	1,84	0,12	0,00	0,00	0,27	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	7,800	8,000	U	2	A	1,73	0,29	0,00	0,00	0,19	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,000	8,200	U	2	A	1,90	0,41	0,00	0,00	0,14	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,200	8,400	U	2	A	1,54	0,32	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,400	8,600	U	2	A	1,48	0,48	0,00	0,00	0,02	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,600	8,800	U	2	A	1,30	0,80	0,01	0,00	0,00	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	8,800	9,000	U	2	A	1,31	0,10	0,00	0,00	0,01	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,000	9,200	U	2	A	1,20	0,17	0,00	0,00	0,11	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,200	9,400	U	2	A	1,36	0,17	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,400	9,600	U	2	A	1,45	0,05	0,00	0,00	0,01	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,600	9,800	U	2	A	1,77	0,03	0,00	0,00	0,11	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	9,800	10,000	U	2	A	1,65	0,06	0,00	0,00	0,11	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,000	10,200	U	2	A	1,61	0,04	0,00	0,00	0,02	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,200	10,400	U	2	A	1,50	0,40	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,400	10,600	U	2	A	1,29	0,13	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,600	10,800	U	2	A	1,48	0,16	0,00	0,00	0,01	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	10,800	11,000	U	2	A	1,28	0,22	0,00	0,00	0,01	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,000	11,200	U	2	A	1,86	0,14	0,00	0,00	0,01	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,200	11,400	U	2	A	2,43	0,25	0,00	0,00	0,11	6,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,400	11,520	U	2	A	2,17	0,05	0,00	0,01	1,33	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,520	11,600	U	2	A	2,17	0,06	0,00	0,00	0,76	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,600	11,800	U	2	A	2,31	0,06	0,00	0,00	0,23	4,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,800	12,000	U	2	A	2,37	0,14	0,00	0,00	0,19	3,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,000	12,200	U	2	A	2,08	0,13	0,00	0,00	0,03	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,200	12,400	U	2	A	2,15	0,21	0,00	0,00	0,03	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,400	12,600	U	2	A	2,40	0,11	0,00	0,00	0,07	3,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,600	12,800	U	2	A	2,34	0,05	0,00	0,00	0,17	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,800	13,000	U	2	A	2,33	0,25	0,00	0,00	0,13	3,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,000	13,200	U	2	A	2,16	0,95	0,00	0,00	0,11	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,200	13,400	U	2	A	1,84	0,18	0,00	0,00	0,33	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,400	13,600	U	2	A	1,76	0,19	0,00	0,00	0,01	5,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,600	13,800	U	2	A	2,07	0,50	0,00	0,00	0,21	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,800	14,000	U	2	A	2,64	0,15	0,00	0,00	0,10	4,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,000	14,200	U	2	A	2,57	0,04	0,00	0,00	0,14	3,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,200	14,400	U	2	A	1,97	0,11	0,00	0,00	0,16	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,400	14,600	U	2	A	2,74	13,26	0,33	0,06	1,83	3,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,600	14,800	U	2	A	2,66	9,49	0,30	0,00	2,02	3,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,800	15,000	U	2	A	2,77	4,98	0,43	0,00	2,74	4,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,000	15,200	U	2	A	2,31	8,86	1,98	0,00	1,65	4,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,000	16,200	U	2	A	0,95	9,22	0,25	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,200	16,400	U	2	A	1,32	4,70	0,05	0,00	0,00	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,400	16,600	U	2	A	1,33	9,62	0,07	0,00	0,00	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,600	16,800	U	2	A	1,40	2,98	0,00	0,00	0,06	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,800	17,000	U	2	A	1,48	1,90	0,02	0,00	0,01	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,000	17,200	U	2	A	1,28	2,94	0,05	0,01	0,04	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,200	17,400	U	2	A	1,13	5,03	0,03	0,00	0,09	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,400	17,600	U	2	A	1,61	8,70	0,32	0,00	0,15	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,600	17,800	U	2	A	1,32	0,91	0,00	0,00	0,01	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	17,800	18,000	U	2	A	1,27	9,65	0,13	0,00	0,01	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,000	18,200	U	2	A	1,49	8,32	0,13	0,00	0,08	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,200	18,400	U	2	A	1,21	6,92	0,06	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,400	18,600	U	2	A	1,29	9,40	0,52	0,00	0,01	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,600	18,800	U	2	A	1,17	3,44	0,03	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	18,800	19,000	U	2	A	1,10	7,94	0,25	0,01	0,03	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,000	19,200	U	2	A	1,49	9,54	0,29	0,00	0,01	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,200	19,400	U	2	A	1,11	0,05	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,400	19,600	U	2	A	1,00	0,08	0,00	0,00	0,02	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,600	19,800	U	2	A	1,24	0,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	19,800	20,000	U	2	A	1,54	0,21	0,00	0,00	0,18	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,000	20,200	U	2	A	1,16	0,14	0,00	0,03	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,200	20,400	U	2	A	1,44	0,69	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,400	20,600	U	2	A	1,78	0,15	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,600	20,800	U	2	A	2,07	0,12	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	20,800	21,000	U	2	A	2,10	0,19	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,000	21,200	U	2	A	2,47	0,09	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,200	21,400	U	2	A	1,43	0,19	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,400	21,600	U	2	A	1,75	0,12	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,600	21,800	U	2	A	2,10	0,11	0,00	0,00	0,06	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	21,800	22,000	U	2	A	1,42	0,01	0,00	0,00	0,04	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,000	22,200	U	2	A	1,72	0,13	0,00	0,00	0,04	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,200	22,400	U	2	A	1,73	0,13	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,400	22,600	U	2	A	2,39	0,23	0,00	0,00	0,01	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,600	22,800	U	2	A	1,88	0,33	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	22,800	23,000	U	2	A	2,02	0,06	0,00	0,00	0,01	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	23,000	23,200	U	2	A	1,74	0,16	0,00	0,00	0,07	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	23,200	23,400	U	2	A	1,66	0,22	0,04	0,00	0,05	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	23,400	23,600	U	2	A	1,83	0,08	0,00	0,00	0,07	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	23,600	23,800	U	2	A	1,87	0,18	0,00	0,00	0,39	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	23,800	24,000	U	2	A	1,38	0,29	0,00	0,00	1,41	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	24,000	24,200	U	2	A	1,50	0,21	0,00	0,00	0,08	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	24,200	24,400	U	2	A	2,15	0,31	0,00	0,00	0,57	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	24,400	24,600	U	2	A	1,42	0,19	0,00	0,00	0,01	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	24,600	24,800	U	2	A	1,92	0,24	0,00	0,00	0,03	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	24,800	25,000	U	2	A	1,19	0,22	0,00	0,00	0,01	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,000	25,200	U	2	A	1,20	0,50	0,00	0,00	0,04	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,200	25,400	U	2	A	1,36	0,45	0,00	0,00	0,04	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,400	25,600	U	2	A	1,56	0,26	0,00	0,00	0,10	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,600	25,800	U	2	A	2,33	0,95	0,00	0,00	0,17	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,800	26,000	U	2	A	1,82	0,18	0,00	0,00	0,18	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,000	26,200	U	2	A	1,69	22,44	4,44	0,06	0,05	2,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,200	26,400	U	2	A	1,25	14,73	0,17	0,08	0,09	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,400	26,600	U	2	A	1,64	11,80	1,02	0,10	0,14	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,600	26,800	U	2	A	1,90	2,47	0,02	0,01	0,18	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,800	27,000	U	2	A	1,60	1,78	0,05	0,00	0,00	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,000	27,200	U	2	A	1,36	0,85	0,03	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,200	27,400	U	2	A	1,32	6,44	0,69	0,12	0,00	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,400	27,600	U	2	A	1,74	23,73	0,51	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,600	27,800	U	2	A	1,91	13,04	0,02	0,00	0,02	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,800	28,000	U	2	A	1,46	13,93	0,02	0,00	0,04	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,000	28,200	U	2	A	1,50	13,67	0,11	0,01	0,01	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,200	28,400	U	2	A	1,48	1,52	0,06	0,00	0,03	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,400	28,600	U	2	A	1,73	1,95	0,08	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,600	28,800	U	2	A	1,39	0,46	0,00	0,00	0,01	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	28,800	29,000	U	2	A	1,55	1,96	0,01	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,000	29,200	U	2	A	1,35	0,23	0,00	0,01	0,00	0,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,200	29,400	U	2	A	1,56	0,17	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,400	29,600	U	2	A	1,75	0,05	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,600	29,800	U	2	A	1,94	0,35	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	29,800	30,000	U	2	A	1,61	11,19	0,09	0,14	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,000	30,200	U	2	A	1,98	0,42	0,00	0,00	0,11	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,200	30,250	U	2	A	2,51	6,26	0,14	0,01	0,89	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,250	30,400	U	2	A	2,51	0,33	0,00	0,00	0,27	1,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,400	30,600	U	2	A	1,31	0,27	0,00	0,00	0,02	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,600	30,800	U	2	A	1,52	0,32	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,800	31,000	U	2	A	1,90	0,19	0,00	0,00	0,04	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,000	31,200	U	2	A	2,16	0,11	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,200	31,400	U	2	A	1,64	0,15	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,400	31,600	U	2	A	2,22	0,12	0,00	0,00	0,01	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,600	31,800	U	2	A	1,69	0,21	0,00	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	31,800	32,000	U	2	A	1,63	0,12	0,00	0,00	0,04	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,000	32,200	U	2	A	1,56	0,19	0,00	0,00	0,12	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,200	32,400	U	2	A	1,75	0,22	0,00	0,00	0,03	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,400	32,600	U	2	A	1,30	0,22	0,00	0,00	0,14	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,600	32,800	U	2	A	1,45	0,49	0,00	0,00	0,59	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,800	32,960	U	2	A	2,13	3,21	0,01	0,00	0,11	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,960	33,000	U	2	A	2,13	1,97	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,000	33,200	U	2	A	2,40	4,59	0,04	0,00	0,00	3,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2577	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,200	33,400	U	2	A	2,43	1,09	0,07	0,00	0,05	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,400	33,600	U	2	A	2,11	0,06	0,00	0,00	0,01	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,600	33,800	U	2	A	1,33	0,14	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,800	34,000	U	2	A	1,56	0,36	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	34,000	34,200	U	2

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	36,800	37,000	U	2	A	1,91	0,15	0,00	0,00	0,03	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,000	37,030	U	2	A	2,35	0,62	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,030	37,200	U	2	A	2,35	7,67	0,10	0,00	0,01	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,200	37,400	U	2	A	1,98	3,13	0,00	0,00	0,05	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,400	37,600	U	2	A	3,07	2,43	0,04	0,01	0,18	3,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,600	37,800	U	2	A	2,45	0,60	0,14	0,00	0,45	1,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,800	38,000	U	2	A	2,21	0,14	0,00	0,00	0,28	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,000	38,200	U	2	A	1,55	0,24	0,00	0,00	0,05	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,200	38,400	U	2	A	1,70	0,10	0,00	0,00	0,04	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,400	38,600	U	2	A	1,66	0,34	0,00	0,00	0,28	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,600	38,800	U	2	A	1,94	0,18	0,00	0,00	0,16	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	38,800	39,000	U	2	A	1,60	0,11	0,00	0,00	0,03	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,000	39,200	U	2	A	1,27	0,14	0,00	0,00	0,07	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,200	39,400	U	2	A	1,21	0,12	0,00	0,00	0,08	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,400	39,600	U	2	A	1,46	0,14	0,00	0,00	0,04	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,600	39,800	U	2	A	1,53	0,21	0,00	0,00	0,02	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	39,800	40,000	U	2	A	1,78	0,19	0,00	0,00	0,03	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,000	40,200	U	2	A	1,67	0,07	0,00	0,00	0,01	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,200	40,400	U	2	A	2,02	0,21	0,00	0,00	0,19	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,400	40,600	U	2	A	2,18	0,13	0,00	0,00	0,42	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,600	40,800	U	2	A	2,71	0,33	0,00	0,00	0,87	2,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,800	41,000	U	2	A	2,44	0,45	0,00	0,00	1,19	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,000	41,200	U	2	A	2,43	0,37	0,00	0,00	0,47	2,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,200	41,400	U	2	A	2,26	0,75	0,05	0,00	0,55	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,400	41,600	U	2	A	3,23	2,83	0,20	0,00	1,37	4,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,600	41,800	U	2	A	2,42	9,28	0,36	0,00	0,04	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,800	42,000	U	2	A	2,08	7,75	0,04	0,00	0,06	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,000	42,200	U	2	A	2,13	3,71	0,06	0,00	0,20	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,200	42,400	U	2	A	1,40	0,29	0,00	0,00	0,15	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,400	42,600	U	2	A	1,42	0,41	0,00	0,00	0,09	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,600	42,800	U	2	A	1,62	0,47	0,00	0,00	0,03	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,800	43,000	U	2	A	1,18	0,24	0,00	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,000	43,200	U	2	A	1,62	0,60	0,00	0,00	0,13	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,200	43,400	U	2	A	1,56	0,32	0,00	0,00	0,06	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,400	43,600	U	2	A	1,34	0,38	0,00	0,00	0,05	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,600	43,800	U	2	A	1,60	0,26	0,00	0,00	0,13	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	43,800	44,000	U	2	A	1,35	0,42	0,00	0,00	0,03	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,000	44,200	U	2	A	1,56	0,44	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,200	44,400	U	2	A	1,47	0,31	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,400	44,500	U	2	A	1,40	0,33	0,00	0,00	0,13	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,500	44,600	U	2	T	1,40	0,19	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,600	44,800	U	2	T	2,16	0,42	0,00	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,800	45,000	U	2	T	1,87	0,21	0,00	0,00	0,02	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	45,000	45,200	U	2	T	1,85	3,31	0,08	0,00	0,19	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	45,200	45,400	U	2	T	1,88	3,41	0,00	0,01	0,03	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	45,400	45,600	U	2	T	1,44	1,42	0,13	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	45,600	45,800	U	2	T	1,57	1,63	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	45,800	46,000	U	2	T	1,16	0,56	0,02	0,00	0,07	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,000	46,200	U	2	T	1,35	0,42	0,00	0,00	0,02	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,200	46,400	U	2	T	1,19	0,33	0,00	0,00	0,01	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,400	46,600	U	2	T	1,21	2,48	0,03	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,600	46,800	U	2	T	1,54	1,64	0,01	0,00	0,02	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	46,800	47,000	U	2	T	1,46	0,29	0,00	0,00	0,04	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,000	47,200	U	2	T	1,24	0,15	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,200	47,290	U	2	T	3,08	0,59	0,00	0,00	0,02	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,290	47,400	U	2	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,400	47,600	U	2	H	6,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,600	47,800	U	2	A	2,37	9,43	1,13	0,01	0,21	5,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,800	48,000	U	2	A	2,36	2,64	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,000	48,200	U	2	A	2,71	4,29	0,60	0,00	0,01	2,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,200	48,400	U	2	A	2,57	0,67	0,00	0,00	0,02	3,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,400	48,600	U	2	A	2,25	1,57	0,00	0,00	0,02	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,600	48,800	U	2	A	2,25	1,89	0,03	0,00	0,07	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,800	49,000	U	2	A	2,45	5,11	0,39	0,00	0,03	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,000	49,200	U	2	A	2,53	7,83	0,93	0,01	0,09	3,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,200	49,400	U	2	A	3,40	18,85	7,20	0,00	0,71	5,25	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2381	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,400	49,600	U	2	A	4,23	21,22	11,55	0,00	1,11	6,23	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,600	49,660	U	2	A	3,67	35,52	16,32	0,00	0,35	11,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2381	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,660	49,760	U	2	A	3,67	40,54	18,46	0,11	1,78	8,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,230	50,400	U	2	A	4,99	14,74	0,06	0,01	0,08	4,05	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,400	50,600	U	2	A	4,37	8,25	0,57	0,00	0,02	3,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,600	50,800	U	2	A	2,57	2,14	0,00	0,00	0,02	1,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,800	51,000	U	2	A	2,22	1,97	0,16	0,00	0,15	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,000	51,200	U	2	A	2,64	2,10	0,42	0,00	0,03	1,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,200	51,400	U	2	A	2,11	1,65	0,03	0,00	0,01	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,400	51,600	U	2	A	1,77	0,03	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,600	51,800	U	2	A	1,97	1,12	0,00	0,00	0,01	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,800	52,000	U	2	A	1,72	1,58	0,02	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,000	52,200	U	2	A	2,03	0,48	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,200	52,400	U	2	A	1,87	0,36	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,400	52,600	U	2	A	1,63	1,17	0,00	0,00	0,03	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,600	52,800	U	2	A	1,38	0,37	0,00	0,00	0,01	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	52,800	53,000	U	2	A	1,62	1,43	0,03	0,00	0,05	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,000	53,200	U	2	A	1,55	2,85	0,02	0,00	0,02	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,200	53,400	U	2	A	1,58	0,48	0,00	0,00	0,01	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,400	53,600	U	2	A	1,87	2,17	0,06	0,00	0,02	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,600	53,800	U	2	A	1,71	0,92	0,00	0,00	0,01	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,800	54,000	U	2	A	2,36	1,40	0,18	0,00	0,03	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,000	54,200	U	2	A	1,80	1,70	0,04	0,00	0,11	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,200	54,400	U	2	A	1,82	1,22	0,10	0,00	0,01	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,400	54,600	U	2	A	1,82	1,87	0,14	0,00	0,01	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,600	54,800	U	2	A	1,92	1,66	0,12	0,00	0,03	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,800	55,000	U	2	A	1,76	4,69	0,00	0,00	0,07	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,600	57,800	U	2	A	1,48	2,28	0,00	0,00	0,06	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,800	58,000	U	2	A	1,85	13,77	0,98	0,00	0,14	5,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,000	58,200	U	2	A	1,75	5,95	0,20	0,00	0,03	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,200	58,400	U	2	A	2,02	7,32	0,45	0,00	0,04	5,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,400	58,550	U	2	A	1,89	5,03	0,47	0,00	0,10	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,550	58,600	U	2	A	1,89	0,28	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,600	58,800	U	2	A	1,75	2,79	0,03	0,00	0,02	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,800	59,000	U	2	A	2,23	0,66	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,000	59,200	U	2	A	1,15	1,77	0,05	0,00	0,02	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,200	59,400	U	2	A	1,58	1,31	0,07	0,00	0,02	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,400	59,600	U	2	A	2,65	3,98	1,38	0,03	0,08	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,600	59,800	U	2	A	1,20	0,08	0,00	0,00	0,01	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,800	60,000	U	2	A	1,31	0,02	0,00	0,00	0,02	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,000	60,200	U	2	A	2,88	4,79	0,18	0,01	0,18	2,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,200	60,400	U	2	A	2,04	1,07	0,02	0,00	0,05	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,400	60,600	U	2	A	1,31	0,06	0,00	0,00	0,01	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,600	60,800	U	2	A	1,25	0,05	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,800	61,000	U	2	A	1,11	0,04	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,000	61,200	U	2	A	1,30	0,11	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,200	61,400	U	2	A	1,16	0,07	0,00	0,00	0,01	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,400	61,600	U	2	A	1,11	0,08	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,600	61,800	U	2	A	1,02	0,12	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	61,800	62,000	U	2	A	1,20	0,31	0,00	0,00	0,01	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,000	62,200	U	2	A	1,36	0,16	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,200	62,400	U	2	A	1,38	0,20	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,400	62,600	U	2	A	1,12	0,08	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,600	62,800	U	2	A	1,36	0,05	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	62,800	63,000	U	2	A	1,38	0,14	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,000	63,200	U	2	A	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,200	63,400	U	2	A	1,17	0,04	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,400	63,600	U	2	A	1,30	0,17	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,600	63,800	U	2	A	1,27	0,08	0,01	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	63,800	64,000	U	2	A	1,29	0,05	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	64,000	64,200	U	2	A	1,19	0,01	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	64,200	64,400	U	2	A	1,48	0,05	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	64,400	64,600	U	2	A	1,41	0,09	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	64,600	64,800	U	2	A	1,17	0,15	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	64,800	65,000	U	2	A	1,74	1,10	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	65,000	65,200	U	2	A	1,15	0,02	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	65,200	65,400	U	2	A	1,06	0,01	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	65,400	65,600	U	2	A	1,55	0,03	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	65,600	65,800	U	2	A	1,27	0,07	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	65,800	66,000	U	2	A	1,30	0,04	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,000	66,200	U	2	A	1,32	0,19	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,200	66,400	U	2	A	1,23	0,14	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,400	66,600	U	2	A	1,31	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,600	66,800	U	2	A	1,59	0,16	0,00	0,00	0,01	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	66,800	67,000	U	2	A	1,57	0,06	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,000	67,200	U	2	A	1,23	0,04	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,200	67,400	U	2	A	1,38	0,15	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,400	67,600	U	2	A	1,09	0,22	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,600	67,800	U	2	A	1,54	0,82	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,800	68,000	U	2	A	1,62	0,30	0,00	0,00	0,01	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,000	68,200	U	2	A	1,33	0,34	0,00	0,00	0,01	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,200	68,400	U	2	A	1,20	0,01	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,400	68,600	U	2	A	1,18	0,62	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,600	68,800	U	2	A	1,05	0,59	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	68,800	69,000	U	2	A	1,33	0,51	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,000	69,200	U	2	A	1,21	0,19	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,200	69,400	U	2	A	1,17	0,17	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,400	69,600	U	2	A	2,27	8,77	0,47	0,01	0,45	3,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,600	69,800	U	2	A	1,28	0,06	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,800	70,000	U	2	A	1,12	0,19	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,000	70,200	U	2	A	1,18	0,13	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,200	70,400	U	2	A	1,44	0,30	0,00	0,00	0,01	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,400	70,600	U	2	A	1,31	0,19	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,600	70,800	U	2	A	1,07	0,07	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	70,800	71,000	U	2	A	1,16	0,00	0,00	0,00	0,02	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,000	71,200	U	2	A	1,37	0,03	0,00	0,00	0,01	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,200	71,400	U	2	A	1,61	0,17	0,04	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,400	71,600	U	2	A	1,30	0,20	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,600	71,800	U	2	A	1,46	0,69	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	71,800	72,000	U	2	A	1,54	0,06	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,000	72,200	U	2	A	1,81	3,22	0,04	0,00	0,15	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,200	72,400	U	2	A	2,12	1,20	0,00	0,00	0,11	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,400	72,600	U	2	A	1,44	0,77	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,600	72,800	U	2	A	1,14	1,09	0,00	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	72,800	73,000	U	2	A	1,48	0,73	0,02	0,00	0,01	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,000	73,200	U	2	A	1,94	0,55	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,200	73,400	U	2	A	1,78	2,03	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,400	73,600	U	2	A	1,37	0,62	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,600	73,800	U	2	A	1,74	1,02	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	73,800	74,000	U	2	A	1,11	1,62	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,000	74,200	U	2	A	1,58	3,58	0,00	0,00	0,01	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,200	74,400	U	2	A	1,83	1,79	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,400	74,600	U	2	A	1,88	0,44	0,00	0,00	0,01	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,600	74,800	U	2	A	1,45	0,17	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	74,800	75,000	U	2	A	1,36	0,76	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,000	75,200	U	2	A	2,01	0,27	0,00	0,00	0,01	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,200	75,400	U	2	A	1,82	0,38	0,01	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,400	75,600	U	2	A	1,59	0,41	0,00	0,00	0,01	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	75,600	75,800	U	2	A	1,93	0,68	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco -

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,400	78,600	U	2	A	1,44	2,25	0,10	0,00	0,04	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,600	78,800	U	2	A	3,06	6,14	0,12	0,01	0,31	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,800	79,000	U	2	A	2,05	7,36	0,08	0,02	0,18	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,000	79,200	U	2	A	2,29	13,29	0,45	0,12	0,70	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,200	79,400	U	2	A	1,65	1,28	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,400	79,600	U	2	A	1,65	1,70	0,00	0,00	0,02	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,600	79,800	U	2	A	1,91	3,24	0,02	0,01	0,17	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,800	80,000	U	2	A	2,02	0,87	0,02	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,000	80,200	U	2	A	2,03	0,16	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,200	80,400	U	2	A	1,82	0,22	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,400	80,600	U	2	A	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,600	80,800	U	2	A	2,15	0,65	0,00	0,00	0,01	4,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	80,800	81,000	U	2	A	1,98	0,10	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,000	81,200	U	2	A	1,55	0,11	0,00	0,00	0,01	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,200	81,400	U	2	A	1,77	0,37	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,400	81,600	U	2	A	1,53	0,30	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,600	81,800	U	2	A	1,98	0,68	0,28	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	81,800	82,000	U	2	A	1,65	0,34	0,00	0,00	0,01	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,000	82,200	U	2	A	1,69	0,36	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,200	82,400	U	2	A	1,69	0,12	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,400	82,600	U	2	A	1,76	4,09	0,48	0,00	0,21	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,600	82,800	U	2	A	2,31	0,03	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,800	83,000	U	2	A	1,52	0,23	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,000	83,200	U	2	A	1,44	0,02	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,200	83,400	U	2	A	1,42	1,65	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,400	83,600	U	2	A	1,61	1,05	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,600	83,800	U	2	A	1,34	0,38	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,800	84,000	U	2	A	1,84	4,36	0,00	0,02	0,13	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,000	84,200	U	2	A	3,36	1,43	0,11	0,04	0,05	2,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,200	84,400	U	2	A	1,43	0,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,400	84,600	U	2	A	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,600	84,800	U	2	A	1,41	0,09	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,800	85,000	U	2	A	1,23	0,06	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,000	85,200	U	2	A	1,86	0,26	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,200	85,400	U	2	A	1,65	0,40	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,400	85,600	U	2	A	1,53	0,89	0,00	0,00	0,02	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,600	85,800	U	2	A	2,43	1,04	0,00	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,800	86,000	U	2	A	2,10	0,71	0,00	0,00	0,02	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	86,000	86,200	U	2	A	1,85	0,96	0,00	0,00	0,02	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	86,200	86,400	U	2	A	2,04	1,70	0,12	0,00	0,02	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	86,400	86,600	U	2	A	2,36	0,98	0,00	0,00	0,02	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	86,600	86,800	U	2	A	1,66	0,02	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	86,800	87,000	U	2	A	1,69	0,02	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,000	87,200	U	2	A	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,200	87,400	U	2	A	1,54	0,18	0,00	0,00	0,01	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,400	87,600	U	2	A	2,44	1,77	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,600	87,800	U	2	A	2,11	1,13	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,800	88,000	U	2	A	2,67	2,04	0,09	0,00	0,01	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,000	88,200	U	2	A	1,49	2,17	0,02	0,00	0,05	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,200	88,400	U	2	A	1,79	1,78	0,01	0,00	0,01	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,400	88,600	U	2	A	1,60	2,29	0,02	0,00	0,00	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,600	88,800	U	2	A	1,75	2,60	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,800	89,000	U	2	A	1,75	0,99	0,02	0,00	0,01	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,000	89,200	U	2	A	1,44	0,75	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,200	89,400	U	2	A	1,71	0,12	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,400	89,600	U	2	A	1,43	0,19	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,600	89,800	U	2	A	1,49	0,04	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	89,800	90,000	U	2	A	1,30	0,16	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,000	90,200	U	2	A	1,26	0,03	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,200	90,400	U	2	A	1,44	0,04	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,400	90,600	U	2	A	2,56	2,92	0,00	0,00	0,15	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,600	90,800	U	2	A	1,27	0,05	0,00	0,00	0,02	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,800	91,000	U	2	A	1,74	0,82	0,00	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,000	91,200	U	2	A	1,81	1,21	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,200	91,400	U	2	A	1,72	3,16	0,00	0,00	0,01	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,400	91,600	U	2	A	2,28	2,15	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,600	91,800	U	2	A	1,84	2,78	0,03	0,00	0,00	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,800	92,000	U	2	A	2,42	4,77	0,00	0,01	0,04	1,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,000	92,200	U	2	A	1,21	0,04	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,200	92,400	U	2	A	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,400	92,600	U	2	A	1,28	0,16	0,00	0,00	0,01	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,600	92,800	U	2	A	1,68	0,13	0,00	0,00	0,01	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,800	93,000	U	2	A	1,61	0,06	0,00	0,00	0,01	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,000	93,200	U	2	A	1,32	0,02	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,200	93,400	U	2	A	1,29	0,03	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,400	93,600	U	2	A	1,33	0,06	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,600	93,800	U	2	A	1,42	0,14	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	93,800	94,000	U	2	A	1,49	0,21	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,000	94,200	U	2	A	1,39	0,15	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,200	94,400	U	2	A	1,55	0,29	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,400	94,600	U	2	A	1,24	0,15	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,600	94,800	U	2	A	1,66	0,78	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	94,800	95,000	U	2	A	1,83	0,09	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,000	95,200	U	2	A	1,67	0,21	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,200	95,400	U	2	A	3,23	2,24	0,00	0,00	0,06	2,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,400	95,600	U	2	A	1,57	0,07	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,600	95,800	U	2	A	1,56	0,12	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,800	96,000	U	2	A	2,05	2,75	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,000	96,200	U	2	A	2,99	4,14	0,47	0,00	0,45	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,200	96,400	U	2	A	1,66	0,06	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,400	96,600	U	2	A	1,97	0,13	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,600	96,800	U	2	A	2,25	0,04	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,800	97,000	U	2	A	1,80	0,28	0,00	0,00	0,02	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	0	0

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,400	99,600	U	2	A	1,43	0,26	0,00	0,00	0,01	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,600	99,800	U	2	A	1,66	0,20	0,00	0,00	0,03	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,800	100,000	U	2	A	2,87	0,53	0,00	0,00	0,03	1,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,000	100,200	U	2	A	3,13	0,56	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,200	100,400	U	2	A	2,45	0,24	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,400	100,600	U	2	A	2,13	0,17	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,600	100,800	U	2	A	1,92	0,03	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,800	101,000	U	2	A	2,24	0,11	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,000	101,200	U	2	A	2,08	0,02	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,200	101,400	U	2	A	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,400	101,600	U	2	A	1,96	0,14	0,00	0,00	0,02	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,600	101,800	U	2	A	2,05	0,01	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	101,800	102,000	U	2	A	2,00	0,06	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,000	102,200	U	2	A	2,43	0,12	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,200	102,400	U	2	A	2,81	4,15	0,20	0,00	0,45	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,400	102,600	U	2	A	2,01	1,26	0,02	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,600	102,800	U	2	A	2,12	0,04	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,800	103,000	U	2	A	2,05	0,03	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,000	103,200	U	2	A	1,86	0,09	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,200	103,400	U	2	A	2,10	0,05	0,00	0,00	0,04	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,400	103,600	U	2	A	2,61	0,05	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,600	103,800	U	2	A	2,61	0,13	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,800	104,000	U	2	A	2,05	0,04	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,000	104,200	U	2	A	2,54	0,05	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,200	104,400	U	2	A	1,98	0,10	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,400	104,600	U	2	A	1,99	0,03	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,600	104,800	U	2	A	1,85	0,05	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,800	105,000	U	2	A	2,01	0,29	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,000	105,200	U	2	A	2,40	0,02	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,200	105,400	U	2	A	2,20	0,53	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,400	105,600	U	2	A	2,06	0,08	0,00	0,00	0,01	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,600	105,800	U	2	A	1,76	0,69	0,00	0,00	0,02	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,800	106,000	U	2	A	1,79	2,40	0,00	0,01	0,05	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,000	106,200	U	2	A	1,96	1,94	0,00	0,00	0,18	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,200	106,400	U	2	A	1,34	0,27	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,400	106,600	U	2	A	1,39	0,33	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,600	106,800	U	2	A	1,36	0,87	0,00	0,00	0,01	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,800	106,870	U	2	A	1,59	1,44	0,00	0,00	0,05	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,870	107,000	U	2	A	1,59	0,62	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	107,000	107,200	U	2	A	1,47	1,00	0,00	0,00	0,06	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	107,200	107,400	U	2	A	1,52	0,29	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	107,400	107,600	U	2	A	1,47	0,43	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	107,600	107,800	U	2	A	1,93	0,12	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	107,800	108,000	U	2	A	2,10	0,23	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,000	108,200	U	2	A	2,03	0,13	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,200	108,400	U	2	A	2,02	0,03	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,400	108,600	U	2	A	1,87	0,02	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,600	108,800	U	2	A	1,79	0,63	0,00	0,00	0,03	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	108,800	109,000	U	2	A	1,87	0,34	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,000	109,200	U	2	A	1,89	0,14	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,200	109,400	U	2	A	2,21	0,93	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,400	109,600	U	2	A	1,91	0,57	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,600	109,800	U	2	A	1,94	0,07	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,800	110,000	U	2	A	2,16	0,26	0,00	0,00	0,01	8,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	110,000	110,120	U	2	A	2,05	4,66	0,00	0,00	0,02	5,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3310	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,000	0,140	U	1	A	4,20	4,48	0,48	0,00	0,02	1,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,140	0,200	U	1	H	4,20	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,200	0,400	U	1	H	5,86	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,400	0,600	U	1	H	5,85	-	-	-	-	-	-	4,44	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,600	0,800	U	1	H	4,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,800	1,000	U	1	H	4,50	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,000	1,050	U	1	H	4,95	-	-	-	-	-	-	9,09	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,050	1,160	U	1	A	4,95	20,17	0,55	0,48	2,86	5,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,160	1,200	U	1	H	4,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,200	1,230	U	1	H	4,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,540	1,600	U	1	H	6,62	-	-	-	-	-	-	16,67	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,600	1,660	U	1	H	5,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,660	1,800	U	1	A	5,79	22,62	5,61	0,30	2,24	6,00	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,800	2,000	U	1	A	2,23	5,97	0,38	0,01	0,11	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,000	2,200	U	1	A	1,64	0,74	0,00	0,00	0,02	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,200	2,400	U	1	A	3,00	5,60	0,51	0,01	0,24	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,400	2,600	U	1	A	5,24	10,25	1,53	0,05	0,40	3,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,600	2,800	U	1	A	4,76	11,24	0,72	0,05	2,56	6,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,800	3,000	U	1	A	5,98	11,52	1,97	0,08	1,01	5,78	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,000	3,200	U	1	A	1,80	1,35	0,08	0,00	0,18	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,200	3,400	U	1	A	1,65	0,85	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,400	3,600	U	1	A	1,47	0,36	0,00	0,00	0,04	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,600	3,800	U	1	A	1,49	0,63	0,00	0,03	0,04	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,800	4,000	U	1	A	1,07	0,53	0,00	0,00	0,03	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,000	4,200	U	1	A	1,27	0,44	0,00	0,00	0,01	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,200	4,400	U	1	A	1,43	0,45	0,00	0,00	0,03	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,400	4,600	U	1	A	1,17	0,44	0,00	0,00	0,03	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,600	4,800	U	1	A	1,22	0,21	0,00	0,00	0,01	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,800	5,000	U	1	A	1,32	0,46	0,00	0,00	0,02	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	5,000	5,200	U	1	A	0,95	0,33	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	5,200	5,400	U	1	A	1,00	1,01	0,00	0,00	0,03	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	5,400	5,600	U	1	A	0,99	0,81	0,00	0,00	0,01	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	5,600	5,800	U	1	A	1,19	0,81	0,00	0,00	0,04	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	5,800	6,000	U	1	A	1,20	0,99	0,00	0,00	0,03	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	6,000	6,200	U	1	A	1,25	0,95	0,00	0,00	0,04	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	6,200	6,400	U	1	A	1,23	0,80	0,00	0,00	0,06	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	6,400	6,600	U	1	A	1,49	0,57	0,02	0,00	0,05	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	6,600	6,800	U	1	A	1,22	1,52	0,12	0,00	0,15	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	6,800	7,000	U	1	A	1,48	0,74	0,00	0,00	0,02	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	7,000	7,200	U	1	A	1,41	1,22	0,00	0,00	0,01	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	7,200

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,400	9,600	U	1	A	1,21	0,21	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,600	9,800	U	1	A	1,87	1,35	0,00	0,00	0,03	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,800	10,000	U	1	A	1,34	0,37	0,00	0,00	0,01	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,000	10,200	U	1	A	1,31	0,32	0,00	0,00	0,02	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,200	10,400	U	1	A	1,04	0,27	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,400	10,600	U	1	A	1,11	0,48	0,00	0,00	0,04	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,600	10,800	U	1	A	1,60	0,55	0,00	0,00	0,05	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,800	11,000	U	1	A	1,30	1,16	0,00	0,00	0,09	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,000	11,200	U	1	A	1,34	0,67	0,00	0,00	0,02	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,200	11,400	U	1	A	1,49	0,63	0,00	0,00	0,05	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,400	11,600	U	1	A	1,22	0,61	0,00	0,00	0,02	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,600	11,800	U	1	A	1,34	0,52	0,01	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,800	12,000	U	1	A	1,25	0,94	0,02	0,00	0,07	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,000	12,200	U	1	A	1,43	0,90	0,00	0,00	0,04	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,200	12,400	U	1	A	1,73	0,79	0,00	0,00	0,08	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,400	12,600	U	1	A	3,52	2,96	0,03	0,04	0,21	1,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,600	12,800	U	1	A	1,70	0,46	0,00	0,00	0,03	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,800	13,000	U	1	A	1,54	1,67	0,00	0,00	0,05	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,000	13,200	U	1	A	1,60	0,52	0,00	0,00	0,04	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,200	13,400	U	1	A	1,59	1,03	0,00	0,00	0,01	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,400	13,600	U	1	A	2,00	0,41	0,00	0,00	0,04	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,600	13,800	U	1	A	1,76	0,46	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,800	14,000	U	1	A	1,37	1,92	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,000	14,200	U	1	A	1,93	1,48	0,02	0,00	0,09	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,200	14,400	U	1	A	2,07	0,91	0,00	0,00	0,01	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,400	14,600	U	1	A	1,13	0,33	0,00	0,00	0,06	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,600	14,800	U	1	A	1,85	0,62	0,00	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,800	15,000	U	1	A	1,72	0,69	0,04	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,000	15,200	U	1	A	1,59	1,66	0,06	0,00	0,09	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,200	15,400	U	1	A	2,25	1,50	0,05	0,00	0,10	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,400	15,600	U	1	A	1,58	0,15	0,00	0,00	0,03	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,600	15,660	U	1	A	1,16	0,38	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,660	15,800	U	1	T	1,16	1,44	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,800	16,000	U	1	T	1,08	0,19	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,000	16,200	U	1	T	1,12	0,73	0,00	0,07	0,02	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,200	16,400	U	1	T	1,08	0,30	0,00	0,00	0,01	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,400	16,600	U	1	T	2,23	2,42	0,04	0,08	1,41	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,600	16,800	U	1	T	2,06	4,74	0,08	0,00	0,85	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,800	17,000	U	1	T	1,93	9,01	0,00	0,00	0,04	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,000	17,200	U	1	T	1,72	12,01	0,00	0,00	0,91	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,200	17,380	U	1	T	3,77	4,12	0,00	0,00	0,77	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,380	17,400	U	1	H	3,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,400	17,410	U	1	H	4,27	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,410	17,600	U	1	A	4,27	5,63	0,14	0,00	0,08	5,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,600	17,800	U	1	A	2,60	7,18	0,06	0,00	0,12	9,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,800	18,000	U	1	A	2,09	7,43	0,01	0,00	0,03	8,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,000	18,200	U	1	A	1,86	5,45	0,08	0,02	0,03	8,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,200	18,400	U	1	A	2,65	12,41	0,28	0,00	0,07	6,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,400	18,600	U	1	A	2,64	8,81	0,46	0,02	0,15	6,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,600	18,800	U	1	A	3,37	10,42	0,49	0,02	0,18	5,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,800	18,850	U	1	A	2,82	14,57	0,40	0,00	0,14	6,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,850	19,000	U	1	A	2,82	11,74	0,11	0,00	0,42	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,000	19,200	U	1	A	2,39	4,63	0,04	0,00	0,02	6,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,200	19,400	U	1	A	2,79	8,17	0,15	0,00	0,42	11,35	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,400	19,600	U	1	A	3,07	6,66	0,12	0,00	0,05	10,64	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,600	19,800	U	1	A	2,58	7,47	0,27	0,00	0,05	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,800	20,000	U	1	A	2,46	6,91	0,14	0,00	0,11	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,000	20,200	U	1	A	2,28	5,47	0,05	0,00	0,01	6,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,200	20,400	U	1	A	2,60	6,13	0,08	0,00	0,11	9,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,400	20,600	U	1	A	2,38	5,68	0,23	0,00	0,02	11,27	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,600	20,800	U	1	A	2,66	5,29	0,01	0,00	0,01	11,57	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,800	21,000	U	1	A	2,34	5,25	0,05	0,00	0,07	9,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,000	21,200	U	1	A	2,65	6,68	0,11	0,00	0,21	8,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,200	21,400	U	1	A	2,09	7,87	0,48	0,00	0,05	9,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,400	21,600	U	1	A	2,40	10,58	0,40	0,00	0,12	9,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,600	21,800	U	1	A	2,23	9,28	0,29	0,00	0,24	10,05	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,800	22,000	U	1	A	2,47	16,82	0,73	0,01	0,07	5,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,000	22,200	U	1	A	1,94	21,73	0,58	0,00	0,05	7,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,200	22,400	U	1	A	2,67	15,43	0,80	0,01	0,53	8,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,400	22,600	U	1	A	3,09	7,19	0,35	0,03	0,77	7,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,600	22,800	U	1	A	1,99	12,59	2,02	0,06	1,10	4,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,800	23,000	U	1	A	1,95	6,43	0,50	0,00	0,02	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,000	23,200	U	1	A	3,09	8,40	0,54	0,03	0,42	6,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,200	23,330	U	1	A	4,76	7,69	0,03	0,00	0,04	6,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,330	23,380	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,380	23,400	U	1	A	4,76	9,78	0,24	0,06	8,03	12,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,400	23,600	U	1	A	3,21	3,27	0,01	0,00	0,01	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,600	23,800	U	1	A	2,15	8,41	0,34	0,00	0,03	4,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,800	24,000	U	1	A	2,72	9,22	0,76	0,00	0,05	5,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,000	24,200	U	1	A	2,52	5,38	0,09	0,00	0,03	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,200	24,400	U	1	A	2,15	8,67	0,34	0,00	0,04	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,400	24,600	U	1	A	2,22	4,56	0,10	0,00	0,00	5,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,600	24,800	U	1	A	2,49	7,34	0,09	0,00	0,09	6,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,800	25,000	U	1	A	2,00	4,71	0,12	0,00	0,03	7,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,000	25,200	U	1	A	2,14	4,36	0,05	0,00	0,01	6,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,200	25,400	U	1	A	1,89	3,61	0,04	0,00	0,02	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,400	25,600	U	1	A	1,92	3,76	0,08	0,00	0,04	7,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,600	25,800	U	1	A	2,99	7,11	0,44	0,00	0,17	8,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,800	26,000	U	1	A	2,45	10,26	0,66	0,00	0,04	7,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,000	26,200	U	1	A	2,72	11,23	0,31	0,00	0,03	6,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,200	26,400	U	1	A	2,45	11,33	0,47	0,03	0,30	6,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,400

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,400	29,600	U	1	A	1,01	0,13	0,00	0,00	0,01	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,600	29,800	U	1	A	1,20	0,37	0,00	0,00	0,02	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,800	30,000	U	1	A	1,16	0,36	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,000	30,200	U	1	A	1,60	0,10	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,200	30,400	U	1	A	1,25	0,21	0,00	0,00	0,01	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,400	30,600	U	1	A	1,36	0,12	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,600	30,800	U	1	A	1,23	0,07	0,00	0,00	0,02	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,800	31,000	U	1	A	1,54	0,15	0,00	0,00	0,01	3,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,000	31,200	U	1	A	1,32	0,21	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,200	31,400	U	1	A	1,56	3,14	0,00	0,00	0,03	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,400	31,600	U	1	A	1,22	1,33	0,00	0,00	0,03	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,600	31,800	U	1	A	1,38	0,10	0,00	0,00	0,02	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,800	32,000	U	1	A	1,69	1,80	0,04	0,00	0,00	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,000	32,200	U	1	A	1,74	1,74	0,10	0,00	0,01	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,200	32,400	U	1	A	1,62	1,58	0,04	0,00	0,00	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,400	32,600	U	1	A	2,64	1,61	0,04	0,00	0,03	3,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,600	32,800	U	1	A	1,91	0,44	0,00	0,00	0,01	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,800	33,000	U	1	A	1,35	0,99	0,20	0,00	0,02	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,000	33,200	U	1	A	1,74	0,38	0,00	0,00	0,08	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,200	33,400	U	1	A	1,63	1,61	0,02	0,00	0,04	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,400	33,600	U	1	A	1,40	0,52	0,00	0,00	0,01	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,600	33,800	U	1	A	1,34	2,05	0,00	0,00	0,04	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,800	34,000	U	1	A	1,66	1,16	0,00	0,00	0,01	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,000	34,200	U	1	A	1,43	1,33	0,05	0,00	0,00	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,200	34,400	U	1	A	1,33	1,70	0,00	0,00	0,02	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,400	34,600	U	1	A	1,16	0,90	0,00	0,00	0,01	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,600	34,800	U	1	A	1,40	0,81	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,800	35,000	U	1	A	1,83	2,59	0,10	0,00	0,02	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,000	35,200	U	1	A	1,26	1,22	0,02	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,200	35,400	U	1	A	1,84	0,78	0,00	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,400	35,600	U	1	A	1,91	1,45	0,00	0,00	0,02	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,600	35,800	U	1	A	1,79	0,37	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,800	36,000	U	1	A	1,87	0,46	0,00	0,00	0,05	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,000	36,200	U	1	A	1,80	0,13	0,00	0,00	0,02	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,200	36,400	U	1	A	1,86	0,17	0,00	0,00	0,01	4,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,400	36,600	U	1	A	2,19	0,20	0,00	0,00	0,01	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,600	36,800	U	1	A	1,61	0,15	0,00	0,00	0,01	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,800	37,000	U	1	A	1,41	0,28	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,000	37,200	U	1	A	1,31	0,30	0,00	0,00	0,04	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,200	37,400	U	1	A	1,50	0,44	0,00	0,00	0,06	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,400	37,600	U	1	A	1,37	0,15	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,600	37,800	U	1	A	1,97	0,85	0,02	0,00	0,07	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,800	38,000	U	1	A	1,36	0,54	0,00	0,00	0,01	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,000	38,200	U	1	A	1,43	0,10	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,200	38,400	U	1	A	1,28	0,06	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,400	38,600	U	1	A	1,61	1,01	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,600	38,800	U	1	A	1,68	2,67	0,05	0,00	0,01	4,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,800	39,000	U	1	A	2,29	2,07	0,24	0,00	0,03	5,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,000	39,200	U	1	A	2,80	3,88	0,47	0,00	0,06	5,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,200	39,400	U	1	A	2,58	1,02	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,400	39,600	U	1	A	2,80	0,79	0,03	0,00	0,01	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,600	39,800	U	1	A	3,00	0,78	0,00	0,00	0,03	4,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,800	40,000	U	1	A	1,93	0,54	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,000	40,200	U	1	A	1,80	0,99	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,200	40,400	U	1	A	2,22	0,13	0,00	0,00	0,02	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,400	40,600	U	1	A	2,13	3,23	0,03	0,00	0,02	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,600	40,680	U	1	A	1,97	3,61	0,10	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,680	40,800	U	1	A	1,97	2,63	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,800	41,000	U	1	A	1,96	8,64	0,05	0,01	0,04	5,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,000	41,200	U	1	A	1,82	3,86	0,01	0,00	0,03	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,200	41,400	U	1	A	1,79	0,34	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,400	41,600	U	1	A	1,84	0,09	0,00	0,00	0,01	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,600	41,800	U	1	A	2,12	0,61	0,00	0,00	0,03	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,800	42,000	U	1	A	2,03	0,20	0,00	0,00	0,06	3,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	42,000	42,200	U	1	A	1,96	0,54	0,00	0,00	0,04	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	42,200	42,400	U	1	A	1,90	0,24	0,00	0,00	0,04	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	42,400	42,500	U	1	A	1,68	0,44	0,00	0,00	0,04	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,000	0,140	U	2	A	4,19	0,57	0,00	0,02	0,37	3,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,140	0,200	U	2	H	4,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,200	0,400	U	2	H	6,15	-	-	-	-	-	-	4,88	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,400	0,600	U	2	H	5,99	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,600	0,650	U	2	H	6,63	-	-	-	-	-	-	10,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,010	1,050	U	2	H	5,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,050	1,160	U	2	A	5,60	0,19	0,00	0,00	1,80	4,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,160	1,200	U	2	H	5,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,200	1,400	U	2	H	5,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,400	1,600	U	2	H	6,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,600	1,660	U	2	H	5,87	-	-	-	-	-	-	7,69	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,660	1,800	U	2	A	5,87	0,19	0,00	0,00	3,90	6,15	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,800	2,000	U	2	A	3,29	1,05	0,00	0,00	0,15	5,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,000	2,200	U	2	A	2,08	0,49	0,00	0,00	0,01	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,200	2,400	U	2	A	1,97	0,51	0,00	0,01	0,13	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,400	2,600	U	2	A	4,12	1,56	0,00	0,01	0,27	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,600	2,800	U	2	A	4,26	0,18	0,00	0,00	2,12	4,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,800	3,000	U	2	A	5,13	0,24	0,00	0,00	0,54	5,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,000	3,200	U	2	A	1,73	0,14	0,00	0,00	0,20	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,200	3,400	U	2	A	1,85	0,46	0,00	0,06	0,01	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,400	3,600	U	2	A	1,50	0,47	0,00	0,01	0,01	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,600	3,800	U	2	A	1,65	1,81	0,02	0,00	0,01	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,800	4,000	U	2	A	1,42	0,97	0,00	0,00	0,01	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,000	4,200	U	2	A	1,48	2,32	0,02	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,200	4,400	U	2	A	1,63	4,96	0,55	0,00	0,01	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	4,400	4,600	U	2	A	1,12	5,36	0,11	0,00	0,02	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	7,200	7,400	U	2	A	1,35	13,47	0,22	0,00	0,00	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	7,400	7,600	U	2	A	1,20	7,20	0,14	0,00	0,01	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	7,600	7,800	U	2	A	1,50	13,48	1,17	0,00	0,01	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	7,800	8,000	U	2	A	1,67	11,03	0,38	0,00	0,02	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	8,000	8,200	U	2	A	1,70	10,05	0,71	0,01	0,02	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	8,200	8,400	U	2	A	1,12	11,17	0,97	0,01	0,01	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	8,400	8,600	U	2	A	1,14	6,34	0,36	0,01	0,03	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	8,600	8,800	U	2	A	1,28	4,66	0,03	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	8,800	9,000	U	2	A	1,42	13,52	1,05	0,00	0,01	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,000	9,200	U	2	A	1,07	12,28	0,86	0,69	0,01	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,200	9,400	U	2	A	1,17	4,64	0,26	0,01	0,02	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,400	9,600	U	2	A	1,31	5,09	0,02	0,00	0,02	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,600	9,800	U	2	A	1,30	5,39	0,21	0,00	0,02	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	9,800	10,000	U	2	A	1,17	6,56	0,21	0,01	0,05	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,000	10,200	U	2	A	0,95	10,38	0,58	0,00	0,02	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,200	10,400	U	2	A	0,97	8,25	0,10	0,00	0,04	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,400	10,600	U	2	A	1,20	10,26	0,98	0,00	0,03	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,600	10,800	U	2	A	1,72	4,69	0,36	0,00	0,05	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	10,800	11,000	U	2	A	1,99	2,21	0,05	0,00	0,09	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,000	11,200	U	2	A	1,88	2,06	0,02	0,00	0,03	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,200	11,400	U	2	A	1,64	3,94	0,07	0,00	0,03	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,400	11,600	U	2	A	1,58	3,84	0,02	0,00	0,03	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,600	11,800	U	2	A	1,60	4,60	0,08	0,00	0,01	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	11,800	12,000	U	2	A	1,61	7,66	0,05	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,000	12,200	U	2	A	1,77	4,93	0,01	0,00	0,01	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,200	12,400	U	2	A	2,06	3,11	0,01	0,00	0,07	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,400	12,600	U	2	A	2,85	8,63	0,13	0,00	0,03	1,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,600	12,800	U	2	A	1,87	12,17	0,39	0,00	0,03	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,800	13,000	U	2	A	1,87	13,47	0,40	0,00	0,03	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,000	13,200	U	2	A	1,63	7,40	0,16	0,04	0,00	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,200	13,400	U	2	A	1,60	12,90	0,32	0,00	0,03	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,400	13,600	U	2	A	2,11	10,45	0,30	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,600	13,800	U	2	A	1,79	23,34	1,25	0,05	0,01	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,800	14,000	U	2	A	2,12	10,05	0,16	0,00	0,05	1,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,000	14,200	U	2	A	2,13	6,25	0,07	0,01	0,07	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,200	14,400	U	2	A	2,22	3,27	0,04	0,00	0,03	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,400	14,600	U	2	A	1,62	6,79	0,23	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,600	14,800	U	2	A	2,39	10,30	0,31	0,00	0,01	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,800	15,000	U	2	A	1,71	3,86	0,08	0,00	0,02	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,000	15,200	U	2	A	1,95	2,62	0,12	0,15	0,02	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,200	15,400	U	2	A	2,32	0,21	0,00	0,00	0,02	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,400	15,600	U	2	A	1,91	3,32	0,00	0,00	0,01	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,600	15,660	U	2	A	1,35	5,45	0,08	0,00	0,04	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,660	15,800	U	2	T	1,35	1,42	0,09	0,00	0,06	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,800	16,000	U	2	T	1,10	2,65	0,67	0,08	0,03	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,000	16,200	U	2	T	1,20	0,22	0,00	0,00	0,06	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,200	16,400	U	2	T	0,97	2,36	0,00	0,00	0,09	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,400	16,600	U	2	T	1,84	2,57	0,00	0,00	1,42	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,600	16,800	U	2	T	1,53	0,36	0,00	0,00	2,32	4,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,800	17,000	U	2	T	1,53	0,50	0,00	0,00	0,05	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,000	17,200	U	2	T	1,39	0,50	0,02	0,00	0,09	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,200	17,380	U	2	T	2,40	0,35	0,00	0,00	0,01	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,380	17,400	U	2	H	2,40	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,400	17,410	U	2	H	4,46	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,410	17,600	U	2	A	4,46	0,42	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,600	17,800	U	2	A	2,43	0,35	0,00	0,00	0,33	4,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,800	18,000	U	2	A	1,90	0,16	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,000	18,200	U	2	A	1,78	0,13	0,00	0,00	0,06	3,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,200	18,400	U	2	A	2,64	1,10	0,11	0,00	0,13	5,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,400	18,600	U	2	A	2,25	2,73	0,00	0,00	0,03	9,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,600	18,800	U	2	A	3,61	0,86	0,00	0,00	0,22	5,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,800	18,850	U	2	A	2,32	0,32	0,00	0,00	0,04	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,850	19,000	U	2	A	2,32	0,77	0,02	0,00	0,00	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,000	19,200	U	2	A	2,05	0,42	0,00	0,00	0,42	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,200	19,400	U	2	A	2,90	0,29	0,00	0,00	0,75	9,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,400	19,600	U	2	A	2,74	0,50	0,00	0,00	0,08	6,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,600	19,800	U	2	A	2,40	0,22	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,800	20,000	U	2	A	2,27	1,04	0,02	0,00	0,03	6,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,000	20,200	U	2	A	1,94	2,96	0,12	0,00	0,02	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,200	20,400	U	2	A	1,88	1,07	0,00	0,00	0,01	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,400	20,600	U	2	A	2,24	1,20	0,00	0,00	0,07	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,600	20,800	U	2	A	2,50	1,12	0,00	0,00	0,03	4,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,800	21,000	U	2	A	2,03	1,52	0,00	0,00	0,08	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,000	21,200	U	2	A	2,05	2,27	0,00	0,00	0,01	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,200	21,400	U	2	A	1,42	3,02	0,09	0,00	0,00	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,400	21,600	U	2	A	1,98	3,05	0,10	0,00	0,02	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,600	21,800	U	2	A	1,92	0,83	0,00	0,00	0,01	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,800	22,000	U	2	A	1,87	0,26	0,00	0,00	0,17	4,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,000	22,200	U	2	A	2,22	0,29	0,00	0,00	0,05	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,200	22,400	U	2	A	2,21	0,29	0,00	0,00	0,04	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,400	22,600	U	2	A	2,44	0,85	0,00	0,00	1,14	5,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,600	22,800	U	2	A	2,05	1,55	0,04	0,00	0,05	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,800	23,000	U	2	A	1,86	0,26	0,00	0,00	0,03	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,000	23,200	U	2	A	3,21	0,32	0,00	0,00	0,28	7,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,200	23,330	U	2	A	3,86	0,11	0,00	0,00	0,01	6,94	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,330	23,380	U	2	H	3,86	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,380	23,400	U	2	A	3,86	0,13	0,00	0,00	2,86	6,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,400	23,600	U	2	A	2,86	1,88	0,04	0,00	0,14	8,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,600	23,800	U	2	A	2,71	2,57	0,07	0,00	0,98	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,800	24,000	U	2	A	1,84	2,81	0,26	0,00	0,77	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,000	24,200	U	2	A	2,46	0,13	0,00	0,00	0,22	7,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ru

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,600	26,800	U	2	A	3,47	0,71	0,00	0,00	3,90	11,29	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,800	27,000	U	2	A	3,59	0,40	0,00	0,00	3,14	7,12	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,000	27,200	U	2	A	3,80	0,38	0,00	0,00	0,21	5,33	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,200	27,400	U	2	A	2,58	0,37	0,00	0,00	0,14	5,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,400	27,600	U	2	A	2,93	0,44	0,00	0,00	0,22	5,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,600	27,800	U	2	A	2,78	0,18	0,00	0,00	0,02	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,800	28,000	U	2	A	2,71	0,19	0,00	0,03	0,15	5,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,000	28,200	U	2	A	2,61	0,09	0,00	0,08	0,05	6,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,200	28,400	U	2	A	1,91	0,39	0,00	0,00	0,02	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,400	28,600	U	2	A	1,31	0,32	0,00	0,00	0,02	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,600	28,800	U	2	A	1,16	0,66	0,00	0,00	0,16	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,800	29,000	U	2	A	1,15	0,74	0,00	0,00	0,11	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,000	29,200	U	2	A	1,31	1,06	0,00	0,00	0,03	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,200	29,400	U	2	A	1,07	2,09	0,14	0,00	0,03	4,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,400	29,600	U	2	A	0,83	8,86	1,52	0,05	0,02	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,600	29,800	U	2	A	1,04	13,57	3,92	0,11	0,04	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	29,800	30,000	U	2	A	1,12	10,87	0,56	0,05	0,07	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,000	30,200	U	2	A	1,18	3,51	0,32	0,00	0,06	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,200	30,400	U	2	A	1,09	0,97	0,00	0,00	0,02	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,400	30,600	U	2	A	1,05	6,20	1,24	0,00	0,03	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,600	30,800	U	2	A	1,10	18,41	2,26	0,38	0,00	3,11	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	30,800	31,000	U	2	A	1,14	17,21	0,19	0,07	0,06	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,000	31,200	U	2	A	1,07	21,34	1,07	0,09	0,01	2,60	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,200	31,400	U	2	A	1,70	20,34	1,31	0,28	0,04	2,45	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,400	31,600	U	2	A	1,43	28,16	1,29	0,46	0,02	3,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,600	31,800	U	2	A	1,57	26,24	1,32	0,22	0,03	2,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,800	32,000	U	2	A	1,86	24,28	0,60	0,21	0,00	2,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,000	32,200	U	2	A	1,46	16,38	0,36	0,17	0,04	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,200	32,400	U	2	A	1,90	27,57	1,64	0,20	0,01	4,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,400	32,600	U	2	A	2,60	1,10	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,600	32,800	U	2	A	2,01	0,35	0,00	0,00	0,04	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,800	33,000	U	2	A	1,39	0,53	0,01	0,04	0,02	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,000	33,200	U	2	A	1,66	0,19	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,200	33,400	U	2	A	1,52	1,09	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,400	33,600	U	2	A	1,25	0,22	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,600	33,800	U	2	A	1,22	0,54	0,00	0,00	0,01	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	33,800	34,000	U	2	A	1,20	1,09	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,000	34,200	U	2	A	1,20	2,20	0,02	0,00	0,01	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,200	34,400	U	2	A	1,34	5,75	1,13	0,00	0,05	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,400	34,600	U	2	A	1,06	0,43	0,00	0,00	0,01	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,600	34,800	U	2	A	1,19	0,59	0,00	0,00	0,02	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	34,800	35,000	U	2	A	1,69	5,12	0,19	0,00	0,06	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,000	35,200	U	2	A	1,22	0,55	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,200	35,400	U	2	A	1,37	3,75	0,01	0,00	0,05	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,400	35,600	U	2	A	1,16	1,98	0,01	0,00	0,00	1,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,600	35,800	U	2	A	1,52	0,48	0,00	0,00	0,04	1,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	35,800	36,000	U	2	A	1,56	0,22	0,00	0,00	0,01	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,000	36,200	U	2	A	1,61	1,15	0,00	0,00	0,01	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,200	36,400	U	2	A	1,34	0,68	0,00	0,00	0,02	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,400	36,600	U	2	A	1,89	1,09	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,600	36,800	U	2	A	1,68	1,77	0,00	0,00	0,01	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	36,800	37,000	U	2	A	1,30	1,34	0,00	0,00	0,03	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,000	37,200	U	2	A	1,15	0,25	0,00	0,00	0,01	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,200	37,400	U	2	A	1,17	3,36	0,02	0,00	0,01	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,400	37,600	U	2	A	1,25	0,68	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,600	37,800	U	2	A	1,65	0,38	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	37,800	38,000	U	2	A	1,63	2,37	0,00	0,00	0,02	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,000	38,200	U	2	A	1,64	0,33	0,00	0,00	0,03	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,200	38,400	U	2	A	1,25	0,43	0,00	0,00	0,02	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,400	38,600	U	2	A	1,94	1,18	0,02	0,00	0,16	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,600	38,800	U	2	A	1,80	1,38	0,05	0,00	0,06	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,800	39,000	U	2	A	2,23	0,41	0,04	0,00	0,01	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,000	39,200	U	2	A	2,56	1,81	0,07	0,00	0,01	2,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,200	39,400	U	2	A	2,20	1,44	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,400	39,600	U	2	A	2,01	0,29	0,00	0,00	0,01	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,600	39,800	U	2	A	2,68	2,47	0,07	0,00	0,03	2,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,800	40,000	U	2	A	1,89	0,58	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,000	40,200	U	2	A	1,78	0,45	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,200	40,400	U	2	A	1,93	1,05	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,400	40,600	U	2	A	1,45	0,13	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,600	40,680	U	2	A	1,85	0,06	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,680	40,800	U	2	A	1,85	0,17	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,800	41,000	U	2	A	1,50	2,32	0,01	0,00	0,00	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,000	41,200	U	2	A	1,85	0,47	0,02	0,00	0,00	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,200	41,400	U	2	A	1,65	0,36	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,400	41,600	U	2	A	1,83	2,34	0,13	0,00	0,02	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,600	41,800	U	2	A	2,25	1,25	0,00	0,00	0,01	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,800	42,000	U	2	A	1,63	0,33	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	42,000	42,200	U	2	A	1,42	0,78	0,00	0,00	0,02	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	42,200	42,400	U	2	A	1,81	3,06	0,03	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	42,400	42,500	U	2	A	1,91	7,75	0,00	0,00	0,04	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,650	0,800	U	3	A	6,61	36,10	0,99	0,09	0,58	6,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,800	1,000	U	3	A	6,52	37,28	0,73	0,04	0,57	5,46	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,000	1,010	U	3	A	7,51	42,22	1,10	0,23	1,46	8,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,230	1,400	U	4	A	4,06	29,14	1,00	0,20	0,59	4,35	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,400	1,540	U	4	A	5,82	27,02	0,82	0,21	0,60	3,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	-	-	-	Sin Berma		02-04-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,000	0,200	U	1	A	1,77	0,55	0,03	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,200	0,400	U	1	A	3,20	17,82	2,56	0,01	3,99	6,21	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,400	0,600	U	1	A	2,29	4,24	0,25	0,00	0,00	6,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,600	0,800	U	1	A	1,73	1,92	0,02	0,00	0,01	7,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,800	1,000	U	1	A	1,84	4,02	0,04	0,00	0,00	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,000	4,200	U	1	A	1,76	5,69	0,02	0,00	0,01	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,200	4,400	U	1	A	1,58	6,42	0,00	0,00	0,01	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,400	4,600	U	1	A	1,55	3,89	0,00	0,00	0,02	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,600	4,800	U	1	A	1,55	2,39	0,00	0,00	0,01	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,800	5,000	U	1	A	1,60	5,01	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,000	5,200	U	1	A	1,65	2,93	0,02	0,00	0,00	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,200	5,400	U	1	A	2,59	0,69	0,00	0,00	0,01	1,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,400	5,600	U	1	A	1,96	4,94	0,05	0,00	0,00	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,600	5,800	U	1	A	2,05	4,42	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,800	6,000	U	1	A	2,40	0,07	0,00	0,00	0,26	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,000	6,200	U	1	A	1,71	1,02	0,00	0,00	0,48	1,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,200	6,400	U	1	A	2,11	1,22	0,05	0,00	0,01	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,400	6,600	U	1	A	2,35	8,70	1,09	0,00	0,01	1,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,600	6,800	U	1	A	2,68	1,98	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,800	7,000	U	1	A	2,41	0,68	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,000	7,200	U	1	A	1,91	1,69	0,00	0,00	0,01	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,200	7,400	U	1	A	2,10	1,81	0,00	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,400	7,600	U	1	A	1,62	6,38	0,04	0,00	0,48	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,600	7,800	U	1	A	1,87	7,05	0,00	0,00	0,04	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,800	8,000	U	1	A	1,82	0,86	0,00	0,00	0,02	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,000	8,200	U	1	A	1,77	4,16	0,64	0,00	0,05	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,200	8,400	U	1	A	2,29	11,28	0,42	0,01	0,00	5,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,400	8,600	U	1	A	3,80	4,48	0,31	0,01	0,00	2,91	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,600	8,800	U	1	A	2,21	3,93	0,04	0,00	0,00	3,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,800	9,000	U	1	A	2,07	5,25	0,00	0,00	0,04	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,000	9,200	U	1	A	1,86	1,05	0,01	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,200	9,400	U	1	A	2,09	0,46	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,400	9,600	U	1	A	1,69	0,11	0,00	0,00	0,20	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,600	9,800	U	1	A	1,82	0,19	0,00	0,00	3,41	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,800	10,000	U	1	A	1,85	0,28	0,00	0,01	0,18	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,000	10,200	U	1	A	2,11	0,44	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,200	10,400	U	1	A	2,32	0,33	0,00	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,400	10,600	U	1	A	1,91	22,16	1,12	0,06	0,00	12,89	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,600	10,800	U	1	A	2,14	8,21	0,86	0,18	0,00	4,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,800	11,000	U	1	A	1,91	5,50	0,06	0,06	0,01	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,000	11,200	U	1	A	1,59	0,58	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,200	11,400	U	1	A	1,60	1,07	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,400	11,600	U	1	A	1,93	0,25	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,600	11,800	U	1	A	1,75	0,33	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,800	12,000	U	1	A	1,99	1,35	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,000	12,200	U	1	A	1,54	0,18	0,00	0,00	0,03	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,200	12,400	U	1	A	1,69	0,66	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,400	12,600	U	1	A	1,60	0,20	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,600	12,800	U	1	A	1,72	0,14	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,800	13,000	U	1	A	1,66	0,38	0,00	0,00	0,03	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,000	13,200	U	1	A	1,78	1,30	0,00	0,00	0,01	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,200	13,400	U	1	A	1,55	1,06	0,12	0,00	0,00	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,400	13,600	U	1	A	3,08	1,97	0,00	0,00	0,01	1,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,600	13,800	U	1	A	2,83	4,01	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,800	14,000	U	1	A	2,45	2,42	0,00	0,00	0,00	2,63	1,72	0,00	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,000	14,200	U	1	A	2,31	4,78	0,02	0,00	0,02	1,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,200	14,400	U	1	A	2,29	0,60	0,00	0,00	0,01	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,400	14,600	U	1	A	1,86	2,51	0,00	0,00	0,01	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,600	14,800	U	1	A	2,02	1,52	0,00	0,00	0,06	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,800	15,000	U	1	A	1,73	0,79	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,000	15,200	U	1	A	2,36	12,36	0,53	0,00	0,00	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,200	15,400	U	1	A	2,21	2,95	0,00	0,00	0,02	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,400	15,600	U	1	A	1,74	1,16	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,600	15,800	U	1	A	1,81	2,83	0,02	0,00	0,01	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,800	16,000	U	1	A	1,73	8,21	0,06	0,05	0,01	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,000	16,200	U	1	A	1,94	1,46	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,200	16,400	U	1	A	1,61	1,26	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,400	16,600	U	1	A	1,53	8,40	0,07	0,00	0,01	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,600	16,800	U	1	A	2,07	9,69	0,11	0,00	0,01	6,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,800	17,000	U	1	A	2,37	4,28	0,00	0,00	0,01	2,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,000	17,200	U	1	A	2,83	2,87	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,200	17,400	U	1	A	2,08	5,80	0,08	0,00	0,02	4,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,400	17,600	U	1	A	2,24	0,60	0,00	0,00	1,56	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,600	17,800	U	1	A	2,48	2,33	0,01	0,00	#	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,800	18,000	U	1	A	2,52	7,85	0,00	0,00	#	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,000	18,200	U	1	A	2,26	0,28	0,00	0,00	#	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,200	18,400	U	1	A	2,31	1,01	0,00	0,00	#	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,400	18,600	U	1	A	2,24	3,02	0,00	0,00	#	3,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,600	18,800	U	1	A	2,56	6,46	0,01	0,00	#	3,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,800	19,000	U	1	A	2,12	2,86	0,00	0,00	#	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,000	19,200	U	1	A	2,54	3,91	0,22	0,01	#	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,200	19,400	U	1	A	2,55	0,25	0,00	0,00	#	1,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,400	19,600	U	1	A	1,21	0,25	0,00	0,01	3,21	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,600	19,800	U	1	A	1,52	0,05	0,00	0,00	0,28	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,800	20,000	U	1	A	1,54	0,47	0,03	0,00	5,30	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,000	20,200	U	1	A	1,75	0,23	0,00	0,00	#	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,200	20,400	U	1	A	1,75	0,13	0,00	0,00	#	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,400	20,600	U	1	A	1,55	0,18	0,00	0,00	#	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,600	20,800	U	1	A	1,42	0,55	0,00	0,00	#	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,800	21,000	U	1	A	2,03	0,30	0,00	0,00	#	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,000	21,200	U	1	A	1,74	0,15	0,00	0,00	#	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,200	21,240	U	1	A	1,46	15,94	0,20	0,14	#	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Ber

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,400	24,600	U	1	A	1,59	5,60	0,23	0,00	0,01	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,800	24,800	U	1	A	2,30	1,90	0,00	0,00	0,04	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,800	25,000	U	1	A	1,68	5,19	0,10	0,00	0,13	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,000	25,200	U	1	A	1,87	3,53	0,02	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,200	25,400	U	1	A	2,34	3,19	0,05	0,00	0,14	2,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,400	25,600	U	1	A	2,61	2,41	0,00	0,00	0,28	3,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,600	25,800	U	1	A	1,94	3,13	0,11	0,01	0,08	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,800	26,000	U	1	A	2,58	2,14	0,04	0,00	0,01	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,000	26,200	U	1	A	2,27	1,03	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,200	26,400	U	1	A	1,46	3,07	0,03	0,01	0,01	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,400	26,600	U	1	A	1,86	0,74	0,00	0,00	0,04	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,600	26,800	U	1	A	1,30	0,44	0,00	0,00	0,01	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,800	27,000	U	1	A	1,08	1,65	0,00	0,00	0,05	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,000	27,200	U	1	A	1,11	10,22	0,26	0,01	0,00	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,200	27,400	U	1	A	1,47	2,34	0,10	0,00	0,08	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,400	27,600	U	1	A	1,45	4,37	0,00	0,00	0,01	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,600	27,800	U	1	A	1,49	6,41	0,42	0,00	0,00	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,800	28,000	U	1	A	2,44	4,85	0,25	0,08	0,00	2,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,000	28,200	U	1	A	2,54	2,61	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,200	28,400	U	1	A	1,72	3,03	0,01	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,400	28,600	U	1	A	1,77	2,07	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,600	28,800	U	1	A	1,89	3,24	0,08	0,00	0,00	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,800	29,000	U	1	A	2,29	2,54	0,06	0,00	0,00	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,000	29,200	U	1	A	2,46	3,35	0,02	0,00	0,00	3,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,200	29,400	U	1	A	2,30	2,99	0,00	0,02	0,00	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,400	29,600	U	1	A	1,76	3,40	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,600	29,800	U	1	A	1,38	1,12	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,800	30,000	U	1	A	1,20	4,71	0,11	0,03	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,000	30,200	U	1	A	1,53	1,25	0,02	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,200	30,400	U	1	A	2,28	5,67	0,05	0,00	0,07	2,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,400	30,600	U	1	A	2,45	1,37	0,00	0,00	0,02	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,600	30,800	U	1	A	2,81	3,05	0,02	0,00	0,00	2,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,800	31,000	U	1	A	2,12	2,33	0,06	0,00	0,02	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,000	31,200	U	1	A	2,27	2,45	0,02	0,00	0,01	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,200	31,400	U	1	A	2,09	4,65	0,05	0,01	0,09	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,400	31,600	U	1	A	2,73	7,26	0,21	0,01	0,07	2,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,600	31,800	U	1	A	2,81	14,18	1,45	0,03	0,31	4,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,800	32,000	U	1	A	2,85	10,70	0,78	0,05	0,22	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,000	32,200	U	1	A	2,14	5,22	0,77	0,02	0,11	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,200	32,400	U	1	A	2,27	4,51	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,400	32,600	U	1	A	1,85	3,57	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,600	32,800	U	1	A	1,62	5,35	0,08	0,00	0,02	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,800	33,000	U	1	A	3,07	3,72	0,20	0,00	0,03	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,000	33,200	U	1	A	1,57	1,97	0,10	0,00	0,02	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,200	33,220	U	1	A	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,220	33,400	U	1	A	1,97	7,78	0,04	0,00	0,01	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,400	33,600	U	1	A	1,83	2,40	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,600	33,800	U	1	A	1,86	5,36	0,20	0,00	0,01	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,800	34,000	U	1	A	2,30	5,52	0,30	0,00	0,01	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,000	34,200	U	1	A	2,06	6,28	0,24	0,00	0,03	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,200	34,400	U	1	A	1,81	2,21	0,00	0,00	0,03	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,400	34,600	U	1	A	2,15	7,34	0,03	0,00	0,06	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,600	34,800	U	1	A	1,80	7,03	0,07	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,800	35,000	U	1	A	2,91	16,17	0,14	0,01	0,19	2,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,000	35,200	U	1	A	1,75	9,69	0,13	0,00	0,02	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,200	35,400	U	1	A	2,05	18,89	1,45	0,00	0,13	2,06	0,00	-	-	Sello Asfáltico	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,400	35,600	U	1	A	1,72	10,52	0,19	0,00	0,05	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,600	35,800	U	1	A	1,67	10,00	0,04	0,00	0,05	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,800	36,000	U	1	A	2,24	8,30	0,10	0,00	0,03	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,000	36,200	U	1	A	2,80	2,95	0,06	0,00	0,01	1,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,200	36,400	U	1	A	2,06	4,24	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,400	36,600	U	1	A	2,36	6,88	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,600	36,800	U	1	A	2,12	8,00	0,02	0,00	0,03	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,800	37,000	U	1	A	2,11	6,82	0,02	0,00	0,03	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,000	37,200	U	1	A	3,20	11,77	0,14	0,02	0,24	2,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,200	37,400	U	1	A	1,70	7,74	0,02	0,00	0,01	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,400	37,600	U	1	A	1,93	3,23	0,07	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,600	37,800	U	1	A	1,75	0,75	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,800	38,000	U	1	A	1,83	3,40	0,00	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,000	38,200	U	1	A	2,27	5,57	0,09	0,00	0,02	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,200	38,400	U	1	A	2,35	9,27	0,03	0,00	0,02	1,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,400	38,600	U	1	A	2,16	8,16	0,05	0,00	0,06	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,600	38,800	U	1	A	2,53	6,18	0,11	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,800	39,000	U	1	A	2,56	1,34	0,00	0,00	0,09	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,000	39,200	U	1	A	2,68	0,86	0,00	0,00	0,08	1,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,200	39,400	U	1	A	2,85	0,79	0,00	0,00	0,02	1,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,400	39,600	U	1	A	3,11	4,29	0,03	0,00	0,04	2,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,600	39,800	U	1	A	3,25	6,22	0,02	0,00	0,07	1,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,800	40,000	U	1	A	3,01	8,01	0,32	0,00	0,11	1,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,000	40,200	U	1	A	1,79	4,32	0,03	0,00	0,03	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,200	40,400	U	1	A	2,00	1,64	0,03	0,00	0,03	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,400	40,600	U	1	A	2,08	0,42	0,00	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,600	40,800	U	1	A	1,28	0,89	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,800	41,000	U	1	A	2,13	2,90	0,02	0,00	0,06	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,000	41,200	U	1	A	1,45	0,61	0,00	0,00	0,01	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,200	41,400	U	1	A	1,53	0,23	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,000	45,200	D	1	H	1,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,200	45,400	D	1	H	1,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,400	45,600	D	1	H	2,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,600	45,800	D	1	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,800	46,000	D	1	H	1,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,000	46,200	D	1	H	2,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200	46,400	D	1	H	2,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,400	46,600	D	1	H	1,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,600	46,800	D	1	H	2,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,800	47,000	D	1	H	2,04	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,000	47,200	D	1	H	2,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,200	47,400	D	1	H	2,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,400	47,590	D	1	H	2,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,000	0,200	U	2	A	2,16	2,12	0,00	0,00	0,09	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,200	0,400	U	2	A	3,94	1,54	0,00	0,00	2,93	5,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,400	0,600	U	2	A	2,39	2,42	0,00	0,00	1,30	5,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,600	0,800	U	2	A	1,50	1,79	0,00	0,01	0,00	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,800	1,000	U	2	A	1,78	2,08	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,000	1,200	U	2	A	2,14	1,85	0,00	0,00	0,01	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,200	1,400	U	2	A	2,12	1,91	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,400	1,600	U	2	A	1,96	2,89	0,00	0,02	0,00	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,600	1,800	U	2	A	1,98	3,06	0,00	0,01	0,00	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,800	2,000	U	2	A	2,93	2,35	0,04	0,00	0,28	3,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,000	2,200	U	2	A	1,79	3,14	0,00	0,00	0,01	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,200	2,400	U	2	A	1,98	0,49	0,00	0,00	0,05	7,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,400	2,600	U	2	A	2,06	0,54	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,600	2,800	U	2	A	1,56	1,22	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,800	3,000	U	2	A	1,62	3,63	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	3,000	3,200	U	2	A	1,56	1,95	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	3,200	3,400	U	2	A	1,47	2,02	0,22	0,00	0,01	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	3,400	3,600	U	2	A	1,47	1,80	0,13	0,00	0,01	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	3,600	3,800	U	2	A	1,69	8,33	1,22	0,03	0,00	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	3,800	4,000	U	2	A	2,24	0,75	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,000	4,200	U	2	A	1,80	0,99	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,200	4,400	U	2	A	2,17	0,48	0,00	0,02	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,400	4,600	U	2	A	2,18	1,74	0,00	0,00	0,02	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,600	4,800	U	2	A	1,73	0,75	0,00	0,01	0,01	3,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	4,800	5,000	U	2	A	1,83	0,06	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,000	5,200	U	2	A	2,09	1,15	0,02	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,200	5,400	U	2	A	2,11	3,05	0,15	0,02	0,00	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,400	5,600	U	2	A	2,40	0,97	0,03	0,00	0,00	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,600	5,800	U	2	A	2,81	0,84	0,00	0,00	0,01	1,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,800	6,000	U	2	A	1,86	0,49	0,00	0,00	0,01	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,000	6,200	U	2	A	2,13	2,26	0,03	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,200	6,400	U	2	A	2,14	2,95	0,22	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,400	6,600	U	2	A	2,39	1,71	0,00	0,00	0,24	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,600	6,800	U	2	A	2,66	0,97	0,00	0,00	1,45	2,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,800	7,000	U	2	A	1,99	0,70	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,000	7,200	U	2	A	2,01	0,34	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,200	7,400	U	2	A	1,44	0,87	0,00	0,00	0,01	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,400	7,600	U	2	A	1,34	2,84	0,00	0,00	0,02	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,600	7,800	U	2	A	1,39	3,10	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	7,800	8,000	U	2	A	1,34	0,31	0,00	0,04	0,00	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,000	8,200	U	2	A	1,47	14,06	0,59	0,38	0,02	5,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,200	8,400	U	2	A	3,28	18,37	0,41	0,13	0,21	6,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,400	8,600	U	2	A	2,80	2,60	0,00	0,00	0,51	7,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,600	8,800	U	2	A	1,83	2,84	0,01	0,00	0,00	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,800	9,000	U	2	A	1,90	0,41	0,04	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,000	9,200	U	2	A	1,71	1,16	0,01	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,200	9,400	U	2	A	1,76	0,56	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,400	9,600	U	2	A	1,69	2,22	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,600	9,800	U	2	A	2,01	1,76	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	9,800	10,000	U	2	A	1,72	3,56	0,00	0,00	0,05	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,000	10,200	U	2	A	1,66	5,47	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,200	10,400	U	2	A	1,97	8,98	0,12	0,22	0,00	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,400	10,600	U	2	A	4,45	13,88	0,28	0,02	1,31	5,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,600	10,800	U	2	A	3,02	6,80	0,06	0,00	6,16	10,98	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,800	11,000	U	2	A	1,14	1,27	0,00	0,00	0,05	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,000	11,200	U	2	A	1,59	2,22	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,200	11,400	U	2	A	1,73	0,74	0,00	0,00	0,01	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,400	11,600	U	2	A	1,62	8,04	0,03	0,00	0,02	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,600	11,800	U	2	A	2,04	1,47	0,01	0,00	0,02	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	11,800	12,000	U	2	A	1,97	2,25	0,00	0,00	0,01	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,000	12,200	U	2	A	1,99	4,28	0,37	0,05	0,01	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,200	12,400	U	2	A	1,77	4,44	0,16	0,02	0,00	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,400	12,600	U	2	A	1,60	0,75	0,00	0,00	0,05	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,600	12,800	U	2	A	1,51	1,05	0,01	0,00	0,01	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	12,800	13,000	U	2	A	1,61	2,07	0,02	0,00	0,04	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,000	13,200	U	2	A	1,85	2,82	0,00	0,00	0,04	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,200	13,400	U	2	A	2,90	0,49	0,00	0,00	0,01	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,400	13,600	U	2	A	3,72	2,05	0,01	0,00	0,22	2,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,600	13,800	U	2	A	3,19	1,51	0,00	0,00	0,04	2,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,800	14,000	U	2	A	2,23	7,36	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,000	14,200	U	2	A	1,94	1,37	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,200	14,400	U	2	A	1,96	0,97	0,00	0,00	0,01	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,400	14,600	U	2	A	1,95	4,88	0,00	0,00	0,12	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,600	14,800	U	2	A	1,63	3,66	0,00	0,00	0,03	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,800	15,000	U	2	A	2,44	4,35	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,000	15,200	U	2	A	1,78	8,57	0,04	0,00

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,600	18,800	U	2	A	2,59	1,69	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,800	19,000	U	2	A	2,30	1,31	0,00	0,00	0,05	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,000	19,200	U	2	A	2,09	2,36	0,00	0,01	0,06	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,200	19,400	U	2	A	1,75	0,85	0,00	0,00	6,71	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,400	19,600	U	2	A	1,60	1,52	0,00	0,00	8,50	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,600	19,800	U	2	A	2,08	2,77	0,00	0,00	7,48	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,800	20,000	U	2	A	1,61	1,27	0,00	0,00	7,88	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,000	20,200	U	2	A	2,02	1,89	0,00	0,00	9,80	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,200	20,400	U	2	A	1,66	6,88	0,14	0,00	#	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,400	20,600	U	2	A	1,63	2,01	0,00	0,00	#	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,600	20,800	U	2	A	1,43	4,01	0,00	0,00	#	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,800	21,000	U	2	A	1,40	7,91	0,35	0,00	#	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,000	21,200	U	2	A	1,17	1,22	0,00	0,00	#	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,200	21,240	U	2	A	3,81	1,15	0,00	0,00	#	2,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,240	21,400	U	2	H	3,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,400	21,600	U	2	H	3,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,600	21,770	U	2	H	4,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,770	21,800	U	2	A	4,36	1,20	0,00	0,00	5,75	3,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,800	22,000	U	2	A	1,63	1,21	0,00	0,00	#	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,000	22,200	U	2	A	1,76	2,02	0,00	0,00	#	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,200	22,380	U	2	A	1,48	1,74	0,07	0,00	8,55	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,380	22,400	U	2	A	1,48	0,19	0,00	0,00	#	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,400	22,600	U	2	A	1,91	0,19	0,00	0,00	#	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,600	22,800	U	2	A	2,33	0,95	0,00	0,00	#	4,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,800	23,000	U	2	A	1,40	3,90	0,00	0,00	#	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,000	23,200	U	2	A	1,68	3,92	0,00	0,00	#	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,200	23,400	U	2	A	1,38	1,75	0,00	0,00	#	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,400	23,600	U	2	A	1,61	2,34	0,00	0,00	#	8,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,600	23,800	U	2	A	2,61	1,96	0,10	0,00	8,12	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,800	24,000	U	2	A	2,02	1,81	0,02	0,00	0,02	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,000	24,200	U	2	A	1,44	2,43	0,03	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,200	24,400	U	2	A	1,36	8,11	0,05	0,12	0,08	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,400	24,600	U	2	A	2,28	9,49	0,04	0,05	0,05	1,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,600	24,800	U	2	A	1,46	3,91	0,06	0,00	0,02	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,800	25,000	U	2	A	1,73	8,83	0,14	0,03	0,05	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,000	25,200	U	2	A	1,95	6,22	0,05	0,00	0,02	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,200	25,400	U	2	A	2,49	9,67	0,10	0,08	0,00	2,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,400	25,600	U	2	A	1,89	4,26	0,04	0,00	0,02	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,600	25,800	U	2	A	1,99	0,70	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,800	26,000	U	2	A	2,15	3,06	0,04	0,00	0,12	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,000	26,200	U	2	A	1,96	0,35	0,00	0,00	0,09	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,200	26,400	U	2	A	1,76	23,81	0,30	0,10	0,56	1,91	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,400	26,600	U	2	A	1,95	23,03	0,20	0,03	0,01	2,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,600	26,800	U	2	A	1,28	15,43	0,64	0,14	0,04	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,800	27,000	U	2	A	1,67	0,19	0,00	0,00	0,02	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,000	27,200	U	2	A	1,63	0,03	0,00	0,00	0,04	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,200	27,400	U	2	A	1,41	0,11	0,00	0,00	0,09	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,400	27,600	U	2	A	1,38	0,14	0,00	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,600	27,800	U	2	A	2,65	0,36	0,00	0,00	0,11	1,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,800	28,000	U	2	A	1,94	0,24	0,00	0,00	0,02	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,000	28,200	U	2	A	1,52	0,30	0,00	0,00	0,01	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,200	28,400	U	2	A	1,87	0,21	0,00	0,00	0,04	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,400	28,600	U	2	A	1,68	0,68	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,600	28,800	U	2	A	0,64	2,36	0,07	0,00	0,00	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,800	29,000	U	2	A	2,51	2,50	0,11	0,00	0,22	4,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,000	29,200	U	2	A	1,65	2,37	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,200	29,400	U	2	A	0,68	1,10	0,00	0,00	0,07	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,400	29,600	U	2	A	0,84	2,09	0,00	0,00	0,13	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,600	29,800	U	2	A	1,23	2,86	0,00	0,01	0,05	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,800	30,000	U	2	A	1,38	1,45	0,00	0,00	0,03	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,000	30,200	U	2	A	1,77	29,48	0,57	0,16	0,00	1,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,200	30,400	U	2	A	1,99	26,77	0,74	0,04	0,01	2,15	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,400	30,600	U	2	A	1,99	14,83	0,00	0,06	0,01	2,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,600	30,800	U	2	A	2,41	14,68	0,00	0,12	0,04	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,800	31,000	U	2	A	2,25	18,36	0,02	0,00	0,02	2,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,000	31,200	U	2	A	2,40	15,17	0,01	0,00	0,01	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,200	31,400	U	2	A	2,03	15,81	0,03	0,00	0,02	2,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,400	31,600	U	2	A	2,44	19,10	0,00	0,00	0,01	2,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,600	31,800	U	2	A	1,86	12,33	0,02	0,01	0,03	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,800	32,000	U	2	A	1,84	11,65	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,000	32,200	U	2	A	1,71	11,70	0,16	0,00	0,02	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,200	32,400	U	2	A	2,37	13,67	0,00	0,00	0,07	1,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,400	32,600	U	2	A	1,86	10,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,600	32,800	U	2	A	1,60	15,15	0,10	0,00	0,04	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,800	33,000	U	2	A	2,15	14,38	0,00	0,00	0,01	1,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,000	33,200	U	2	A	2,13	12,12	0,00	0,00	0,22	2,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,200	33,220	U	2	A	1,72	9,05	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,220	33,400	U	2	A	1,72	10,41	0,00	0,00	0,07	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,400	33,600	U	2	A	2,03	16,06	0,04	0,00	0,01	2,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,600	33,800	U	2	A	2,01	18,27	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,800	34,000	U	2	A	2,24	15,56	0,14	0,00	0,01	1,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,000	34,200	U	2	A	1,90	7,62	0,05	0,01	0,12	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,200	34,400	U	2	A	1,77	0,43	0,00	0,00	0,08	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,400	34,600	U	2	A	2,08	1,02	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,600	34,800	U	2	A	1,68	4,73	0,13	0,00	0,02	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,800	35,000	U	2	A	3,09	2,11	0,00	0,00	0,12	2,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,000	35,200	U	2	A	2,04	1,68	0,00	0,00	0,29	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,200	35,400	U	2	A	2,12	0,98

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,000	39,200	U	2	A	1,97	0,60	0,00	0,00	0,01	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,200	39,400	U	2	A	1,74	0,59	0,00	0,00	0,03	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,400	39,600	U	2	A	2,07	0,10	0,00	0,00	0,05	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,600	39,800	U	2	A	2,21	0,13	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	39,800	40,000	U	2	A	1,92	1,97	0,00	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,000	40,200	U	2	A	1,47	3,48	0,00	0,00	0,02	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,200	40,400	U	2	A	1,76	6,42	0,00	0,00	0,25	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,400	40,600	U	2	A	1,78	6,96	0,00	0,00	0,13	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,600	40,800	U	2	A	1,24	4,95	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,800	41,000	U	2	A	2,26	7,66	0,12	0,06	0,01	1,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,000	41,200	U	2	A	1,95	3,24	0,00	0,00	0,03	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,200	41,400	U	2	A	1,50	1,32	0,00	0,00	0,06	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,400	41,600	U	2	A	1,42	2,15	0,00	0,00	0,01	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,600	41,800	U	2	A	1,18	1,31	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,800	42,000	U	2	A	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	42,000	42,200	U	2	A	1,89	1,34	0,02	0,00	0,00	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	42,200	42,400	U	2	A	2,05	2,16	0,01	0,00	0,01	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	42,400	42,600	U	2	A	1,36	2,59	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	42,600	42,800	U	2	A	1,30	4,95	0,02	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	42,800	43,000	U	2	A	1,89	14,25	0,76	0,00	0,03	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,000	43,200	U	2	A	1,99	5,57	0,12	0,01	0,12	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,200	43,400	U	2	A	1,77	2,86	0,00	0,00	0,02	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,400	43,600	U	2	A	1,60	1,33	0,20	0,00	0,04	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,600	43,800	U	2	A	1,57	1,98	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,800	43,820	U	2	A	2,61	0,45	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	I	2	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	44,200	I	2	H	1,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,200	44,400	I	2	H	1,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,400	44,600	I	2	H	1,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,600	44,800	I	2	H	1,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,800	45,000	I	2	H	1,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,000	45,200	I	2	H	1,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,200	45,400	I	2	H	1,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,400	45,600	I	2	H	1,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,600	45,800	I	2	H	1,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,800	46,000	I	2	H	1,74	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,000	46,200	I	2	H	1,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200	46,400	I	2	H	2,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,400	46,600	I	2	H	1,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,600	46,800	I	2	H	2,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,800	47,000	I	2	H	2,24	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,000	47,200	I	2	H	2,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,200	47,400	I	2	H	2,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,400	47,590	I	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,550	20,600	U	3	A	1,39	0,11	0,00	0,00	#	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,600	20,800	U	3	A	1,47	0,51	0,00	0,00	#	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,800	21,000	U	3	A	1,36	0,47	0,02	0,01	#	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,000	21,200	U	3	A	1,25	1,22	0,00	0,00	#	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,200	21,400	U	3	A	5,46	22,57	0,38	0,17	2,96	4,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,400	21,600	U	3	A	5,76	28,18	0,22	0,19	1,72	3,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,600	21,800	U	3	A	5,79	28,30	0,57	0,60	4,26	4,19	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5945	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,800	22,000	U	3	A	1,50	0,09	0,00	0,00	#	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,000	22,200	U	3	A	2,41	0,52	0,00	0,00	#	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,200	22,300	U	3	A	1,49	0,24	0,00	0,01	9,10	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	D	3	H	2,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	44,200	D	3	H	1,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,200	44,400	D	3	H	2,10	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,400	44,600	D	3	H	2,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,600	44,800	D	3	H	1,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,800	45,000	D	3	H	2,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,000	45,200	D	3	H	2,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,200	45,400	D	3	H	2,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,400	45,600	D	3	H	2,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,600	45,800	D	3	H	2,01	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,800	46,000	D	3	H	2,01	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,000	46,200	D	3	H	2,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200	46,400	D	3	H	1,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,400	46,600	D	3	H	2,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,600	46,800	D	3	H	2,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,800	47,000	D	3	H	2,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,000	47,200	D	3	H	1,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,200	47,400	D	3	H	2,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,400	47,590	D	3	H	2,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,430	22,600	U	4	A	2,57	4,28	0,38	0,07	#	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,600	22,800	U	4	A	3,42	0,95	0,00	0,00	#	8,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,800	23,000	U	4	A	2,08	0,91	0,00	0,03	#	7,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,000	23,200	U	4	A	2,54	4,32	0,05	0,06	#	7,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,200	23,400	U	4	A	2,07	1,60	0,00	0,01	#	6,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,400	23,600	U	4	A	2,17	0,90	0,02	0,00	#	6,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,600	23,680	U	4	A	1,70	10,64	0,06	0,19	#	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,240	43,400	U	4	A	2,14	29,38	0,60	0,11	0,88	3,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,400	43,600	U	4	A	1,68	18,88	0,02	0,02	0,03	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,600	43,800	U	4	A	1,73	16,33	0,05	0,09	0,08	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,800	43,820	U	4	A	3,08	11,89	0,21	0,00	0,18	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	I	4	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	44,200	I	4	H	1,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,200	44,400	I	4	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,400	44,600	I	4	H	1,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,600	44,800	I	4	H	2,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,800	45,000	I	4	H	2,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,000	45,200	I	4	H	2,15	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,200	45,400	I	4	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,400	45,600	I	4	H	2,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,600	45,800	I	4	H	1,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,800	46,000	I	4	H	2,06	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,000	46,200	I	4	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	-	-	-	Sin Berma	-	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Pailaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,600	0,800	U	1	A	1,63	11,26	0,33	0,00	0,15	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	43557
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,800	1,000	U	1	A	1,69	3,17	0,02	0,00	0,07	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,000	1,200	U	1	A	1,55	5,82	0,50	0,00	0,09	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,200	1,400	U	1	A	1,46	2,89	0,05	0,00	0,03	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,400	1,600	U	1	A	1,47	3,13	0,02	0,00	0,02	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,600	1,800	U	1	A	1,79	2,94	0,00	0,00	0,02	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,800	2,000	U	1	A	1,92	8,43	0,11	0,00	0,18	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,000	2,200	U	1	A	1,80	9,16	0,34	0,00	0,17	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,200	2,400	U	1	A	1,45	12,36	0,66	0,00	0,15	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,400	2,600	U	1	A	1,47	10,38	0,82	0,00	0,12	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,600	2,800	U	1	A	1,79	8,24	0,07	0,00	0,04	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,800	3,000	U	1	A	1,47	12,04	0,49	0,00	0,06	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,000	3,200	U	1	A	1,61	4,82	0,15	0,02	0,12	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,200	3,400	U	1	A	1,59	2,87	0,11	0,00	0,02	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,400	3,600	U	1	A	1,64	3,20	0,00	0,00	0,06	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,600	3,800	U	1	A	1,51	11,50	0,57	0,00	0,19	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,800	4,000	U	1	A	1,72	6,94	0,13	0,00	0,13	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,000	4,200	U	1	A	1,62	23,35	0,81	0,00	0,25	3,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,200	4,400	U	1	A	1,47	17,44	0,87	0,00	0,15	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,400	4,600	U	1	A	1,63	13,55	0,33	0,00	0,09	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,600	4,800	U	1	A	1,50	9,03	0,18	0,00	0,11	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,800	5,000	U	1	A	1,38	4,28	0,06	0,00	0,03	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,000	5,200	U	1	A	1,25	4,21	0,07	0,00	0,04	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,200	5,400	U	1	A	1,27	1,77	0,00	0,00	0,03	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,400	5,600	U	1	A	1,57	7,33	0,15	0,00	0,07	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,600	5,800	U	1	A	1,71	1,94	0,00	0,04	0,39	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,800	5,870	U	1	A	1,71	5,07	0,23	0,00	0,09	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,000	9,200	U	1	A	2,61	57,00	32,60	0,01	0,62	5,86	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,200	9,400	U	1	A	2,54	52,30	28,25	0,02	1,89	6,71	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,400	9,600	U	1	A	2,25	44,66	17,18	0,00	2,36	5,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1327	2019	0	0	63	Regular	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,600	9,800	U	1	A	1,92	22,69	6,68	0,00	0,87	3,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1327	2019	0	0	61	Regular	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,800	10,000	U	1	A	1,60	4,24	1,43	0,00	0,26	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	72	Regular	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,000	10,200	U	1	A	2,18	16,60	4,91	0,00	1,09	4,72	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1327	2019	0	0	53	Regular	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,200	10,400	U	1	A	2,82	19,17	6,92	0,01	2,62	6,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,400	10,600	U	1	A	2,27	11,21	3,75	0,00	0,56	4,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,600	10,800	U	1	A	2,23	11,34	3,85	0,00	0,51	4,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,800	11,000	U	1	A	1,67	2,77	0,20	0,00	0,08	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	12	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,000	11,200	U	1	A	2,15	9,78	2,83	0,00	0,62	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,200	11,400	U	1	A	1,65	8,48	5,34	0,02	1,32	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,400	11,600	U	1	A	1,47	4,62	0,57	0,00	0,08	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	71	Regular	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,600	11,660	U	1	A	1,64	9,79	2,49	0,00	0,45	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,000	0,200	U	2	A	2,37	0,87	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,200	0,400	U	2	A	2,29	24,48	5,14	0,00	0,37	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,400	0,600	U	2	A	2,06	27,66	5,10	0,00	0,26	4,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,600	0,800	U	2	A	2,05	24,04	2,93	0,00	0,24	3,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,800	1,000	U	2	A	1,91	7,72	0,29	0,00	0,11	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,000	1,200	U	2	A	1,93	19,89	1,31	0,00	0,30	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,200	1,400	U	2	A	1,86	9,07	0,48	0,00	0,09	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,400	1,600	U	2	A	1,69	4,88	0,02	0,00	0,05	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,600	1,800	U	2	A	1,74	5,00	0,02	0,00	0,06	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,800	2,000	U	2	A	1,92	12,31	0,38	0,00	0,25	3,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,000	2,200	U	2	A	1,81	11,25	1,37	0,00	0,47	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,200	2,400	U	2	A	2,00	15,88	1,98	0,00	0,53	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,400	2,600	U	2	A	2,63	24,56	5,59	0,03	0,74	4,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,600	2,800	U	2	A	2,53	19,87	5,09	0,02	0,42	3,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,800	3,000	U	2	A	2,31	18,89	3,15	0,02	0,59	3,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,000	3,200	U	2	A	2,24	14,02	1,80	0,01	0,25	3,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,200	3,400	U	2	A	1,84	12,25	1,07	0,00	0,04	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,400	3,600	U	2	A	1,86	17,07	1,45	0,00	0,18	4,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,600	3,800	U	2	A	1,82	10,07	0,48	0,00	0,14	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,800	4,000	U	2	A	1,47	6,70	0,24	0,00	0,06	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,000	4,200	U	2	A	1,86	15,77	2,71	0,00	0,09	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,200	4,400	U	2	A	1,69	14,61	2,32	0,00	0,10	5,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,400	4,600	U	2	A	1,50	14,13	1,69	0,00	0,12	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,600	4,800	U	2	A	1,66	16,37	3,55	0,00	0,11	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,800	5,000	U	2	A	2,06	23,58	9,63	0,02	0,73	6,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,000	5,200	U	2	A	1,49	16,14	1,94	0,00	0,08	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,200	5,400	U	2	A	1,65	19,90	5,47	0,00	0,19	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,400	5,600	U	2	A	1,60	19,52	5,01	0,00	0,28	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,600	5,800	U	2	A	1,76	25,50	10,49	0,01	0,55	6,60	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,800	5,870	U	2	A	1,81	21,23	5,69	0,01	0,60	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,000	9,200	U	2	A	2,28	11,69	1,23	0,13	0,99	3,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,200	9,400	U	2	A	1,75	11,93	1,91	0,00	0,28	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,400	9,600	U	2	A	1,51	1,70	0,15	0,00	0,04	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,600	9,800	U	2	A	1,47	4,03	0,97	0,00	0,04	1,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,800	10,000	U	2	A	2,26	22,28	8,26	0,00	1,87	2,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,000	10,200	U	2	A	1,95	8,28	2,01	0,00	0,22	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,200	10,400	U	2	A	1,56	6,53	1,62	0,00	0,26	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,400	10,600	U	2	A	2,02	7,05	2,84	0,01	0,80	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,600	10,800	U	2	A	2,26	5,80	3,19	0,00	0,87	2,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,800	11,000	U	2	A	1,48	1,38	0,20	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,000	11,200	U	2	A	2,25	12,97	5,37	0,01	0,87	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,200	11,400	U	2	A	1,38	0,89	0,21	0,00	0,10	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,400	11,600	U	2	A	1,75	5,74	2,27	0,01	0,34	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	0

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,600	3,800	U	1	A	1,88	4,85	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,800	4,000	U	1	A	1,74	3,38	0,00	0,00	0,03	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,000	4,200	U	1	A	1,99	0,65	0,00	0,00	0,04	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,200	4,400	U	1	A	1,97	3,93	0,00	0,00	0,07	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,400	4,600	U	1	A	2,01	2,71	0,02	0,00	0,09	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,600	4,800	U	1	A	1,93	1,46	0,00	0,00	0,04	1,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,800	5,000	U	1	A	2,08	3,66	0,05	0,00	0,02	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,000	5,200	U	1	A	1,63	4,05	0,06	0,00	0,05	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,200	5,400	U	1	A	1,77	3,30	0,03	0,00	0,02	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,400	5,600	U	1	A	1,88	3,32	0,05	0,00	0,02	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,600	5,800	U	1	A	2,65	7,49	0,12	0,01	0,08	1,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,800	6,000	U	1	A	2,45	8,59	0,66	0,03	0,21	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,000	6,200	U	1	A	2,20	3,49	0,03	0,00	0,02	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,200	6,400	U	1	A	3,33	14,78	4,02	0,03	1,08	2,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,400	6,600	U	1	A	2,74	2,00	0,20	0,00	0,01	2,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,600	6,800	U	1	A	2,51	11,36	6,84	0,40	2,99	11,35	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,800	7,000	U	1	A	2,91	6,28	2,42	0,00	0,55	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,000	7,200	U	1	A	2,31	1,97	0,06	0,00	0,04	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,200	7,280	U	1	A	4,95	10,12	2,21	0,00	0,44	1,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,280	7,400	U	1	H	4,95	-	-	-	-	-	-	24,14	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,400	7,600	U	1	H	5,79	-	-	-	-	-	-	4,26	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,600	7,800	U	1	H	5,77	-	-	-	-	-	-	12,77	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,800	8,000	U	1	H	6,19	-	-	-	-	-	-	17,02	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,000	8,200	U	1	H	6,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,200	8,400	U	1	H	4,72	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,400	8,560	U	1	H	6,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,560	8,600	U	1	A	6,28	19,35	0,00	0,00	0,14	2,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,600	8,690	U	1	A	4,97	14,68	0,31	0,00	0,07	3,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,690	8,750	U	1	H	4,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,000	0,200	U	2	A	2,29	45,07	1,31	0,47	0,02	3,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,200	0,400	U	2	A	2,32	20,67	0,24	0,00	0,01	2,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,400	0,600	U	2	A	1,67	21,77	0,25	0,07	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,600	0,800	U	2	A	1,68	21,57	0,51	0,07	0,00	1,62	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,800	1,000	U	2	A	1,78	41,32	1,28	0,12	0,01	2,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,000	1,170	U	2	A	2,83	29,52	1,80	0,81	0,00	2,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,170	1,200	U	2	H	2,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,200	1,320	U	2	H	4,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,320	1,400	U	2	A	4,32	44,70	1,52	0,06	0,10	4,84	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,400	1,510	U	2	H	3,85	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,510	1,600	U	2	A	3,85	50,62	4,85	0,26	0,30	3,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,600	1,800	U	2	A	1,60	18,94	1,15	0,15	0,03	2,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,800	2,000	U	2	A	1,64	0,94	0,00	0,00	0,01	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,000	2,200	U	2	A	2,09	9,09	5,69	0,03	0,02	2,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,200	2,400	U	2	A	2,44	5,74	1,50	0,00	0,04	1,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,400	2,600	U	2	A	1,82	0,11	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,600	2,800	U	2	A	1,71	0,87	0,00	0,04	0,03	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,800	3,000	U	2	A	1,79	3,64	0,11	0,01	0,01	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,000	3,200	U	2	A	1,56	3,82	0,01	0,00	0,00	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,200	3,400	U	2	A	1,50	2,56	0,04	0,00	0,00	1,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,400	3,600	U	2	A	1,61	3,10	0,08	0,01	0,02	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,600	3,800	U	2	A	1,59	0,46	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	3,800	4,000	U	2	A	1,86	0,13	0,00	0,00	0,01	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,000	4,200	U	2	A	1,99	0,20	0,00	0,00	0,01	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,200	4,400	U	2	A	1,69	0,49	0,00	0,01	0,00	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,400	4,600	U	2	A	1,81	0,43	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,600	4,800	U	2	A	1,31	0,62	0,00	0,00	0,06	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	4,800	5,000	U	2	A	2,04	0,97	0,02	0,00	0,01	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,000	5,200	U	2	A	2,10	0,71	0,00	0,00	0,01	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,200	5,400	U	2	A	1,90	0,44	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,400	5,600	U	2	A	2,14	1,14	0,02	0,00	0,15	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,600	5,800	U	2	A	2,45	0,66	0,00	0,00	0,03	1,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,800	6,000	U	2	A	2,50	0,47	0,00	0,00	0,04	1,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,000	6,200	U	2	A	2,19	1,01	0,00	0,00	0,07	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,200	6,400	U	2	A	2,15	1,68	0,03	0,00	0,12	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,400	6,600	U	2	A	2,15	1,22	0,03	0,00	0,11	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,600	6,800	U	2	A	2,48	0,89	0,00	0,01	0,63	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,800	7,000	U	2	A	2,38	2,55	0,06	0,00	1,08	4,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,000	7,200	U	2	A	2,24	0,74	0,00	0,00	0,04	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,200	7,280	U	2	A	4,58	0,48	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,280	7,400	U	2	H	4,58	-	-	-	-	-	-	57,69	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,400	7,600	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	13,95	R	Malo	Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,600	7,800	U	2	H	5,49	-	-	-	-	-	-	18,60	B	Malo	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,800	8,000	U	2	H	6,72	-	-	-	-	-	-	6,98	R	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,000	8,200	U	2	H	5,47	-	-	-	-	-	-	7,14	R	Malo	Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,200	8,400	U	2	H	4,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,400	8,560	U	2	H	6,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,560	8,600	U	2	A	6,21	1,30	0,00	0,00	0,77	4,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,600	8,690	U	2	A	6,13	1,45	0,00	0,00	0,49	3,75	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,690	8,800	U	2	H	6,13	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,800	9,000	U	2	H	3,84	-	-	-	-	-	-	2,78	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	9,000	9,200	U	2	H	3,22	-	-	-	-	-	-	8,11	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74A02010	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	9,200	9,270	U	2	H	2,62	-	-	-	-	-	-	16,67	R	Regular	Sello de Juntas	7627	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	35,970	36,000	U	1	T	2,24	0,16	0,00	0,00	0,07	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	-	-	-	Sin Berma	-	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	36,000	36,200	U	1	T	2,61	1,97	0,01	0,00	0,22	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	36,200	36,400	U	1	T	1,67	1,00	0,02	0,00	0,03	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	85	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	36,400	36,600	U	1	T	1,27	1,06	0,07	0,00	0,05	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	36,600	36,800	U	1	T	1,15	6,25	1,59	0,05	0,41	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	36,800	37,000	U	1	T	1,30	11,90	3,48	0,01	0,28	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	37,000	37,200	U	1	T	1,76	8,75	4,15	0,02	0,40	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	37,200	37,400	U	1	T	1,75	6,19	2,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Desconce Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,600	39,800	U	1	T	2,17	15,21	3,22	0,05	0,98	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,800	40,000	U	1	T	2,64	43,62	36,58	0,07	2,03	10,01	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,000	40,200	U	1	T	2,84	51,40	34,24	0,11	1,92	7,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,200	40,270	U	1	T	3,31	51,60	28,83	0,04	2,44	7,07	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,270	40,400	U	1	A	3,31	51,22	26,34	0,11	2,26	8,59	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,400	40,600	U	1	A	2,55	45,20	28,28	0,19	2,17	9,88	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,600	40,800	U	1	A	2,41	44,31	35,88	0,03	1,49	10,22	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,800	41,000	U	1	A	2,76	49,72	40,99	0,50	3,39	9,74	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,000	41,200	U	1	A	2,83	47,51	24,91	0,16	4,92	8,83	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,200	41,400	U	1	A	2,74	35,70	12,68	0,22	4,02	5,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,400	41,600	U	1	A	2,06	32,28	6,79	0,13	1,10	3,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,600	41,800	U	1	A	1,71	26,52	7,43	0,02	1,10	3,84	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,800	42,000	U	1	A	3,49	49,56	38,18	0,32	1,16	8,77	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,000	42,200	U	1	A	2,37	41,45	27,14	0,15	1,87	6,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,200	42,400	U	1	A	2,38	46,04	23,19	0,04	2,20	4,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,400	42,600	U	1	A	2,11	24,53	9,30	0,04	1,06	4,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	53	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,600	42,800	U	1	A	1,75	20,93	6,64	0,01	0,68	3,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,800	43,000	U	1	A	2,92	37,25	18,63	0,04	1,53	7,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,000	43,200	U	1	A	1,75	22,62	8,90	0,08	1,15	5,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,200	43,400	U	1	A	1,84	42,62	12,53	0,00	0,72	3,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,400	43,600	U	1	A	2,19	52,16	25,51	0,00	1,21	5,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,600	43,800	U	1	A	2,01	28,12	6,96	0,00	0,38	3,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,800	44,000	U	1	A	2,10	39,07	14,41	0,00	0,55	3,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,000	44,200	U	1	A	2,64	53,73	33,83	0,00	1,74	7,47	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	1	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,200	44,400	U	1	A	2,46	54,24	37,50	0,00	1,85	9,28	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,400	44,600	U	1	A	2,40	43,98	25,11	0,04	0,35	6,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,600	44,800	U	1	A	2,33	46,55	15,52	0,06	0,94	5,56	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,800	45,000	U	1	A	3,28	49,95	44,80	0,31	2,14	11,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,000	45,200	U	1	A	2,66	27,87	13,64	0,00	0,65	5,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,200	45,400	U	1	A	2,38	0,06	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,400	45,600	U	1	A	1,72	0,01	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,600	45,800	U	1	A	2,00	16,27	3,04	0,00	0,35	4,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,800	46,000	U	1	A	2,39	30,76	5,68	0,01	0,71	5,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,000	46,200	U	1	A	2,12	25,71	2,77	0,00	0,29	5,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,200	46,400	U	1	A	3,07	42,11	16,82	0,27	3,10	9,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,400	46,600	U	1	A	2,91	30,35	12,86	0,07	2,44	8,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,600	46,800	U	1	A	2,44	26,44	6,32	0,00	0,90	4,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,800	47,000	U	1	A	2,08	18,88	4,35	0,02	1,32	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,000	47,200	U	1	A	2,18	18,88	3,61	0,00	0,60	3,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,200	47,400	U	1	A	2,13	10,53	2,84	0,00	0,57	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,400	47,600	U	1	A	1,20	0,57	0,07	0,00	0,03	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,600	47,800	U	1	A	0,98	0,25	0,00	0,00	0,03	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	68	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,800	48,000	U	1	A	1,04	0,16	0,00	0,00	0,05	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	48,000	48,200	U	1	A	0,92	0,41	0,00	0,00	0,03	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	75	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	48,200	48,400	U	1	A	1,59	2,41	0,04	0,00	0,02	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	87	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	48,400	48,520	U	1	A	1,49	0,37	0,00	0,00	0,02	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	33	Bueno	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	35,970	36,000	U	2	T	5,37	15,30	0,08	0,34	#	6,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,000	36,200	U	2	T	2,50	3,23	0,04	0,01	0,03	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,200	36,400	U	2	T	1,62	0,51	0,00	0,00	0,02	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	80	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,400	36,600	U	2	T	1,12	2,09	0,11	0,00	0,10	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,600	36,800	U	2	T	1,38	0,92	0,03	0,00	0,13	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,800	37,000	U	2	T	1,43	1,89	0,08	0,00	0,01	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,000	37,200	U	2	T	1,65	2,00	0,13	0,00	0,02	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,200	37,400	U	2	T	2,05	12,66	3,85	0,00	0,44	5,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	65	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,400	37,600	U	2	T	1,32	2,09	0,26	0,00	0,05	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,600	37,800	U	2	T	1,83	2,97	0,17	0,00	0,05	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,800	38,000	U	2	T	1,72	2,17	0,03	0,00	0,00	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,000	38,200	U	2	T	1,15	7,99	1,84	0,00	0,11	4,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,200	38,400	U	2	T	1,75	2,31	0,22	0,00	0,02	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,400	38,600	U	2	T	1,76	12,12	7,22	0,02	1,23	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,600	38,800	U	2	T	1,64	25,53	11,54	0,01	2,19	5,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,800	39,000	U	2	T	1,98	42,46	20,92	0,06	1,62	7,05	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,000	39,200	U	2	T	2,97	55,32	39,90	0,01	0,47	10,97	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,200	39,400	U	2	T	1,93	36,79	16,94	0,01	0,81	6,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,400	39,600	U	2	T	2,62	45,50	32,40	0,05	2,05	8,78	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,600	39,800	U	2	T	1,95	53,75	31,62	0,20	2,65	11,82	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,800	40,000	U	2	T	2,84	55,94	37,74	0,08	0,94	10,63	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,000	40,200	U	2	T	2,62	47,00	36,74	0,13	1,20	8,96	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,200	40,270	U	2	T	3,57	53,97	32,84	0,04	1,73	10,96	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,270	40,400	U	2	A	3,57	48,50	31,81	0,18	2,56	10,43	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,400	40,600	U	2	A	3,13	52,35	37,72	0,19	2,09	8,90	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,600	40,800	U	2	A	3,24	44,88	52,04	0,35	0,90	11,31	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	1	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,800	41,000	U	2	A	3,15	55,58	38,28	0,16	2,08	12,70	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	95	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,000	41,200	U	2	A	2,72	44,56	19,88	0,18	1,96	8,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,200	41,400	U	2	A	2,17	51,50	32,97	0,09	1,22	8,69	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	70	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,400	41,600	U	2	A	2,14	41,45	18,27	0,06	1,00	7,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,600	41,800	U	2	A	2,28	46,02	30,40	0,05	2,48	8,60	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,800	42,000	U	2	A	2,41	49,48	31,45	0,06	1,60	10,42	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,000	42,200	U	2	A	2,40	55,08	36,18	0,10	1,18	10,38	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,200	42,400	U	2	A	2,67	38,81	28,64	0,25	4,02	9,15	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,400	42,600	U	2	A	2,03	34,39	16,56	0,13	2,63	5,39	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,600	42,800	U	2	A	1,78	32,22	14,47	0,08	1,26	4,87	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,800	43,000	U	2	A	2,34	38,91	19,32	0,04	1,06	9,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,000	43,200	U	2	A	1,90	37,40	17,42	0,00	1,13	7,32	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,200	43,400	U	2	A	2,24	35,92	14,75	0,01	0,67	4,82	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,400	43,600	U	2	A	2,79	47,65	25,61	0,13	1,46	6,61	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,600	43,800	U	2	A	2,55	46,67	16,70	0,02	0,83	5,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	47,600	47,800	U	2	A	1,16	1,58	0,01	0,00	0,13	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	19	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	47,800	48,000	U	2	A	1,17	0,62	0,00	0,00	0,01	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	48,000	48,200	U	2	A	1,06	0,39	0,00	0,00	0,02	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	95	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	48,200	48,400	U	2	A	1,29	0,88	0,00	0,00	0,08	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	74	Regular	Nivelación	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daqlipulli)	48,400	48,520	U	2	A	1,46	0,77	0,00	0,00	0,06	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	02-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,240	35,280	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	12,50	B	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,280	35,400	U	1	A	3,74	0,08	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,400	35,600	U	1	A	1,37	0,02	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,600	35,800	U	1	A	1,51	0,00	0,00	0,00	0,01	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,800	36,000	U	1	A	1,60	0,01	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,000	36,200	U	1	A	1,42	0,01	0,00	0,00	0,01	1,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,200	36,400	U	1	A	1,63	0,05	0,00	0,00	0,02	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,400	36,600	U	1	A	1,55	0,07	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,600	36,800	U	1	A	1,90	0,05	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,800	37,000	U	1	A	1,23	0,02	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,000	37,200	U	1	A	1,91	0,17	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,200	37,400	U	1	A	1,66	0,10	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,400	37,600	U	1	A	1,71	0,20	0,00	0,00	0,01	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,600	37,800	U	1	A	1,56	0,14	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,800	38,000	U	1	A	1,45	0,04	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,000	38,200	U	1	A	1,64	0,02	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,200	38,400	U	1	A	2,39	3,66	0,31	0,04	0,34	1,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,400	38,600	U	1	A	2,34	0,49	0,04	0,00	0,18	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,600	38,800	U	1	A	1,56	0,04	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,800	39,000	U	1	A	2,16	0,11	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,000	39,200	U	1	A	2,14	0,05	0,00	0,00	0,01	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,200	39,400	U	1	A	1,89	0,02	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,400	39,600	U	1	A	2,70	0,05	0,00	0,00	0,01	1,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,600	39,800	U	1	A	1,83	0,15	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,800	40,000	U	1	A	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,000	40,200	U	1	A	1,55	0,02	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,200	40,400	U	1	A	1,44	0,08	0,00	0,00	0,05	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,400	40,600	U	1	A	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,600	40,800	U	1	A	1,40	0,04	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,800	41,000	U	1	A	1,80	0,03	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,000	41,200	U	1	A	1,89	0,02	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,200	41,400	U	1	A	1,96	0,11	0,00	0,00	0,02	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,400	41,600	U	1	A	1,54	0,03	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,600	41,800	U	1	A	1,59	0,04	0,00	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,800	42,000	U	1	A	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,000	42,200	U	1	A	1,70	0,06	0,00	0,00	0,01	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,200	42,400	U	1	A	1,46	0,08	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,400	42,600	U	1	A	1,48	0,11	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,600	42,800	U	1	A	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,800	43,000	U	1	A	1,40	0,34	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,000	43,200	U	1	A	1,44	0,08	0,00	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,200	43,400	U	1	A	1,67	0,17	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,400	43,600	U	1	A	1,59	0,11	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,600	43,620	U	1	A	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,620	43,800	U	1	A	1,68	0,07	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,800	44,000	U	1	A	1,91	0,02	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,000	44,200	U	1	A	1,57	0,03	0,00	0,00	0,01	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,200	44,400	U	1	A	1,47	0,41	0,06	0,00	0,09	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,400	44,600	U	1	A	1,53	0,76	0,10	0,00	0,09	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,600	44,800	U	1	A	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,800	45,000	U	1	A	1,54	0,03	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,000	45,200	U	1	A	1,48	0,07	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,200	45,400	U	1	A	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,400	45,600	U	1	A	1,35	0,07	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,600	45,800	U	1	A	1,33	0,08	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,800	46,000	U	1	A	1,62	0,02	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,000	46,200	U	1	A	3,30	2,23	0,05	0,00	0,05	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,200	46,400	U	1	A	1,54	0,06	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,400	46,600	U	1	A	1,52	0,08	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,600	46,800	U	1	A	2,08	0,05	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,800	47,000	U	1	A	1,56	0,36	0,02	0,00	0,05	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,000	47,200	U	1	A	1,86	0,61	0,00	0,00	0,02	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,200	47,400	U	1	A	1,34	9,10	0,03	0,00	0,01	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,400	47,600	U	1	A	1,24	0,39	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,600	47,800	U	1	A	1,20	0,11	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,800	48,000	U	1	A	1,41	0,08	0,00	0,02	0,02	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	48,000	48,200	U	1	A	1,62	0,70	0,06	0,00	0,00	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	48,200	48,400	U	1	A	1,46	0,02	0,00	0,00	0,01	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	48,400	48,590	U	1	A	1,77	0,03	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,240	35,280	U	2	H	4,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,280	35,400	U	2	A	4,44	4,57	0,06	0,00	0,06	2,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,400	35,600	U	2	A	1,58	0,05	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,600	35,800	U	2	A	1,48	0,11	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,800	36,000	U	2	A	1,57	0,26	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,000	36,200	U	2	A	1,44	0,05	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,200	36,400	U	2	A	1,50	0,41	0,00	0,00	0,05	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,400	36,600	U	2	A	1,33	0,04	0,00	0,00	0,01	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,600	36,800	U	2	A	1,98	0,06	0,00	0,00	0,01	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	36,800	37,000	U	2	A	1,44	0,04	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,000	37,200	U	2	A	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,200	37,400	U	2	A	1,49	0,61	0,03	0,02	0,09	1,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,400	37,600	U	2	A	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,600	37,800	U	2	A	1,47	0,15	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	37,800	38,000	U	2	A	1,32	0,15	0,00	0,00	0,07	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,000	38,200	U	2	A	1,55	0,04	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,200	38,400	U	2	A	2,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,400	38,600	U	2	A	2,73	4,19	0,22	0,08	0,41	2,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,600	38,800	U	2	A	1,52	0,21	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,800	39,000	U	2	A	1,71	0,31	0,00	0,00	0,01	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,000	39,200	U	2	A	1,63	0,15	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,200	39,400	U	2	A	1,58	0,37	0,00	0,00	0,03	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,400	39,600	U	2	A	2,01	0,06	0,00	0,00	0,02	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,600	39,800	U	2	A	1,70	0,03	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,800	40,000	U	2	A	1,85	0,05	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,000	40,200	U	2	A	1,88	0,04	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,200	40,400	U	2	A	1,27	0,07	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,400	40,600	U	2	A	1,27	0,15	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,600	40,800	U	2	A	1,29	0,10	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	40,800	41,000	U	2	A	1,23	0,05	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,000	41,200	U	2	A	1,52	0,13	0,00	0,00	0,01	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,200	41,400	U	2	A	1,93	0,07	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,400	41,600	U	2	A	1,26	0,13	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,600	41,800	U	2	A	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	41,800	42,000	U	2	A	1,61	0,03	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,000	42,200	U	2	A	1,54	0,13	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,200	42,400	U	2	A	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,400	42,600	U	2	A	1,30	0,10	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,600	42,800	U	2	A	1,46	0,08	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	42,800	43,000	U	2	A	1,76	0,18	0,00	0,00	0,02	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,000	43,200	U	2	A	1,32	0,07	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,200	43,400	U	2	A	1,80	0,16	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,400	43,600	U	2	A	1,69	0,26	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,600	43,620	U	2	A	1,33	0,33	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,620	43,800	U	2	A	1,33	0,84	0,00	0,00	0,04	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,800	44,000	U	2	A	1,99	0,10	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,000	44,200	U	2	A	1,42	0,12	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,200	44,400	U	2	A	1,41	0,67	0,00	0,00	0,01	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,400	44,600	U	2	A	1,41	0,44	0,02	0,00	0,05	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,600	44,800	U	2	A	1,39	0,06	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	44,800	45,000	U	2	A	1,30	0,08	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,000	45,200	U	2	A	1,43	0,03	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,200	45,400	U	2	A	1,53	0,12	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,400	45,600	U	2	A	1,51	0,06	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,600	45,800	U	2	A	1,61	0,34	0,00	0,00	0,02	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	45,800	46,000	U	2	A	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,000	46,200	U	2	A	3,36	4,00	0,07	0,00	0,15	2,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,200	46,400	U	2	A	1,57	0,03	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,400	46,600	U	2	A	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,600	46,800	U	2	A	1,98	0,06	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,800	47,000	U	2	A	1,58	0,08	0,00	0,00	0,01	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,000	47,200	U	2	A	2,09	0,30	0,00	0,00	0,04	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,200	47,400	U	2	A	1,47	3,70	0,03	0,00	0,01	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,400	47,600	U	2	A	1,29	0,47	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,600	47,800	U	2	A	1,32	0,14	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	47,800	48,000	U	2	A	1,23	0,34	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	48,000	48,200	U	2	A	1,36	0,53	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	48,200	48,400	U	2	A	1,70	1,12	0,00	0,00	0,06	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	48,400	48,590	U	2	A	1,71	0,51	0,00	0,00	0,01	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	1,440	1,600	U	1	H	5,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	1,600	1,790	U	1	H	4,58	-	-	-	-	-	-	6,25	B	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	1,790	1,800	U	1	A	4,58	3,40	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	1,800	2,000	U	1	A	3,51	2,79	0,09	0,00	0,06	3,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,000	2,200	U	1	A	2,50	1,90	0,05	0,00	0,04	5,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,200	2,400	U	1	A	2,46	7,27	0,32	0,00	0,10	9,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,400	2,440	U	1	A	2,84	6,31	0,00	0,00	0,21	10,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,440	2,600	U	1	T	2,84	6,33	0,53	0,06	0,22	10,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,600	2,800	U	1	T	4,72	10,79	0,83	0,08	0,77	4,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,800	3,000	U	1	T	1,72	0,88	0,00	0,00	0,01	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,000	3,200	U	1	T	1,36	2,72	0,14	0,00	0,08	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,200	3,400	U	1	T	1,86	4,77	0,25	0,02	0,17	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,400	3,600	U	1	T	1,67	3,16	0,05	0,00	0,12	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,600	3,800	U	1	T	1,41	0,75	0,00	0,00	0,02	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,800	4,000	U	1	T	1,55	7,98	0,19	0,00	0,02	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,000	4,200	U	1	T	1,66	8,71	0,40	0,01	0,07	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,200	4,400	U	1	T	1,33	4,39	0,24	0,00	0,19	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,400	4,600	U	1	T	1,71	7,00	0,15	0,00	0,04	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,600	4,800	U	1	T	1,42	2,35	0,03	0,00	0,03	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,800	5,000	U	1	T	1,41	1,23	0,00	0,00	0,01	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,000	5,200	U	1	T	1,44	0,81	0,00	0,00	0,02	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,200	5,400	U	1	T	1,58	1,62	0,03	0,00	0,02	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,400	5,600	U	1	T	1,33	2,65	0,00	0,00	0,02	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,600	5,800	U	1	T	1,65	2,33	0,00	0,00	0,02	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,800	6,000	U	1	T	1,38	6,06	0,50	0,00	0,22	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,000	6,200	U	1	T	1,22	3,45	0,10	0,00	0,04	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,200	6,400	U	1	T	1,48	6,48	0,28	0,00	0,09	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,400	6,600	U	1	T	2,17	6,98	0,56	0,00	0,07	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,600	6,800	U	1	T	1,25	3,64	0,00	0,00	0,10	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,800	7,000	U	1	T	1,25	5,71	0,26	0,00	0,15	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,000	7,200	U	1	T	1,55	7,02	0,05	0,00	0,07	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,200	7,400	U	1	T	1,52	7,30	0,15	0,00	0,03	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,400	7,600	U	1	T	1,21	10,34	0,55	0,00	0,16	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,600	7,800	U	1	T	1,49	14,21	1,04	0,00	0,19	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,800	8,000	U	1	T	1,23	8,46	0,08	0,00	0,13	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,000	8,200	U	1	T	1,14	1,42	0,07	0,00	0,00	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,200	8,400	U	1	T	0,96	5,21	0,00	0,00	0,06	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,400	8,600	U	1	T	1,54	1,19	0,09	0,00	0,00	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,600	8,800	U	1	T	1,66	1,62	0,04	0,00	0,01	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,800	9,000	U	1	T	1,44	2,23	0,02	0,00	0,00	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,000	9,200	U	1	T	2,12	1,74	0,00	0,00	0,04	3,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,200	9,400	U	1	T	1,34	0,32	0,00	0,00	0,01	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,400	9,600	U	1	T	1,53	0,30	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,600	9,800	U	1	T	1,19	1,11	0,06	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,800	10,000	U	1	T	1,12	0,77	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,000	10,200	U	1	T	1,82	1,21	0,09	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,200	10,400	U	1	T	2,95	3,05	0,00	0,00	0,03	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,400	10,600	U	1	T	1,97	2,35	0,06	0,00	0,02	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,600	10,800	U	1	T	1,29	1,26	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,800	11,000	U	1	T	1,24	0,62	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,000	11,200	U	1	T	1,23	0,68	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,200	11,400	U	1	T	1,20	0,33	0,00	0,00	0,01	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,400	11,600	U	1	T	1,34	0,30	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,600	11,800	U	1	T	0,93	0,18	0,00	0,00	0,02	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,800	12,000	U	1	T	1,37	0,28	0,00	0,00	0,03	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,000	12,200	U	1	T	2,62	4,13	0,31	0,01	0,10	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,200	12,400	U	1	T	2,31	1,55	0,03	0,00	0,01	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,400	12,600	U	1	T	1,00	1,45	0,00	0,00	0,03	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,600	12,800	U	1	T	1,64	3,00	0,05	0,00	0,00	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,800	13,000	U	1	T	1,38	0,50	0,00	0,00	0,01	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,000	13,200	U	1	T	2,00	1,71	0,03	0,00	0,03	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,200	13,400	U	1	T	1,35	1,19	0,05	0,00	0,04	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,400	13,600	U	1	T	1,71	1,64	0,02	0,00	0,06	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,600	13,800	U	1	T	1,33	1,76	0,00	0,00	0,01	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,800	14,000	U	1	T	1,76	1,10	0,02	0,00	0,00	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,000	14,200	U	1	T	1,98	2,26	0,00	0,00	0,02	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,200	14,400	U	1	T	1,30	2,62	0,03	0,00	0,01	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,400	14,600	U	1	T	2,43	1,30	0,02	0,00	0,00	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,600	14,800	U	1	T	1,49	0,56	0,02	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,800	15,000	U	1	T	1,47	1,08	0,00	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,000	15,200	U	1	T	1,65	0,74	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,200	15,400	U	1	T	1,25	0,77	0,00	0,00	0,02	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,400	15,540	U	1	T	1,25	0,62	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,540	15,600	U	1	T	1,25	0,56	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,600	15,800	U	1	T	1,18	0,39	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,800	16,000	U	1	T	3,30	13,79	0,96	0,03	0,21	7,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,000	16,200	U	1	T	2,42	5,74	0,44	0,01	0,50	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,200	16,400	U	1	T	2,18	4,00	0,28	0,00	0,08	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,400	16,600	U	1	T	2,15	2,10	0,05	0,00	0,01	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,600	16,800	U	1	T	1,78	1,10	0,00	0,00	0,02	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,800	17,000	U	1	T	1,75	0,81	0,00	0,00	0,02	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,000	17,200	U	1	T	2,01	1,53	0,00	0,00	0,01	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,200	17,400	U	1	T	1,23	0,14	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,400	17,600	U	1	T	1,09	0,41	0,00	0,00	0,03	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,600	17,800	U	1	T	1,21	0,16	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,800	18,000	U	1	T	1,52	0,43	0,00	0,00	0,01	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,000	18,200	U	1	T	1,07	0,23	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,200	18,400	U	1	T	1,09	0,24	0,00	0,00	0,01	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,400	18,600	U	1	T	1,52	0,60	0,00	0,00	0,01	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,600	18,800	U	1	T	1,18	0,94	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,800	19,000	U	1	T	1,46	0,31	0,00	0,00	0,01	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,000	19,200	U	1	T	1,22	0,41	0,00	0,00	0,01	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,200	19,400	U	1	T	1,61	0,71	0,04	0,00	0,00	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,400	19,600	U	1	T	1,66	0,74	0,00	0,00	0,01	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,600	19,800	U	1	T	1,50	2,20	0,00	0,00	0,02	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,800	20,000	U	1	T	1,12	0,14	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,000	20,200	U	1	T	0,96	0,32	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,200	20,400	U	1	T	1,09	0,23	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,400	20,600	U	1	T	1,10	0,36	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,600	20,800	U	1	T	1,59	3,30	0,03	0,00	0,02	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,800	21,000	U	1	T	1,40	0,39	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,000	21,200	U	1	T	1,53	0,81	0,00	0,00	0,01	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,200	21,400	U	1	T	2,96	5,47	0,19	0,01	0,32	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,400	21,600	U	1	T	1,58	0,56	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,600	21,800	U	1	T	1,43	1,62	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,800	22,000	U	1	T	1,58	2,46	0,02	0,00	0,06	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,000	22,200	U	1	T	1,98	2,46	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,200	22,400	U	1	T	2,30	2,50	0,06	0,00	0,01	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,400	22,600	U	1	T	2,01	1,77	0,19	0,00	0,04	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,600	22,800	U	1	T	1,38	0,57	0,00	0,00	0,01	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,800	23,000	U	1	T	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,000	23,200	U	1	T	1,73	0,48	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,200	23,400	U	1	T	2,02	9,25	0,80	0,00	0,32	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,400	23,600	U	1	T	1,65	2,02	0,03	0,00	0,06	3,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,600	23,800	U	1	T	1,61	2,08	0,15	0,00	0,04	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,800	24,000	U	1	T	1,25	2,90	0,06	0,00	0,03	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,000	24,200	U	1	T	2,41	8,88	0,28	0,03	0,31	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,200	24,400	U	1	T	1,91	1,53	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,400	24,600	U	1	T	1,37	1,19	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,600	24,800	U	1	T	1,80	2,18	0,04	0,00	0,00	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,800	25,000	U	1	T	1,85	7,53	0,19	0,00	0,02	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,000	25,200	U	1	T	1,87	4,25	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,200	25,400	U	1	T	1,40	2,28	0,02	0,00	0,00	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,400	25,600	U	1	T	1,80	7,95	0,49	0,00	0,04	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,600	25,800	U	1	T	1,33	2,77	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,800	26,000	U	1	T	1,16	0,74	0,00	0,00	0,05	4,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,000	26,200	U	1	T	1,72	1,51	0,08	0,00	0,05	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,200	26,400	U	1	T	2,19	1,31	0,06	0,00	0,08	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,400	26,600	U	1	T	1,38	0,80	0,02	0,00	0,02	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,600	26,800	U	1	T	1,34	8,77	1,03	0,00	0,09	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,800	27,000	U	1	T	1,61	3,05	0,23	0,00	0,02	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,000	27,200	U	1	T	1,70	2,72	0,36	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,200	27,400	U	1	T	1,59	2,38	0,00	0,00	0,01	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,400	27,440	U	1	T	1,34	6,16	0,00	0,00	0,05	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	1,840	2,000	U	2	A	3,41	4,48	0,13	0,00	0,21	6,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,000	2,200	U	2	A	2,48	4,25	0,03	0,00	0,04	6,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,200	2,400	U	2	A	2,63	2,82	0,05	0,00	0,24	9,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,400	2,440	U	2	A	2,62	1,37	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,440	2,600	U	2	T	2,62	0,81	0,00	0,00	0,22	10,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,600	2,800	U	2	T	4,52	3,31	0,00	0,00	0,48	5,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	2,800	3,000	U	2	T	2,55	2,36	0,05	0,00	0,03	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,000	3,200	U	2	T	1,75	4,03	0,22	0,00	0,07	3,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,200	3,400	U	2	T	1,53	8,71	0,11	0,00	0,02	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,400	3,600	U	2	T	1,18	17,31	0,77	0,01	0,01	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,600	3,800	U	2	T	1,69	2,17	0,00	0,00	0,05	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	3,800	4,000	U	2	T	1,56	3,10	0,03	0,01	0,03	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,000	4,200	U	2	T	1,52	6,87	0,04	0,01	0,04	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,200	4,400	U	2	T	1,17	2,09	0,00	0,00	0,04	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,400	4,600	U	2	T	1,53	3,64	0,00	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,600	4,800	U	2	T	1,27	2,49	0,12	0,00	0,01	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	4,800	5,000	U	2	T	1,45	1,14	0,34	0,00	0,04	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,000	5,200	U	2	T	1,06	1,39	0,05	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,200	5,400	U	2	T	1,69	2,05	0,05	0,00	0,02	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,400	5,600	U	2	T	1,20	2,52	0,20	0,00	0,12	2,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,600	5,800	U	2	T	1,61	1,24	0,01	0,00	0,03	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	5,800	6,000	U	2	T	1,42	6,54	0,11	0,00	0,02	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,000	6,200	U	2	T	1,49	6,60	0,19	0,00	0,06	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,200	6,400	U	2	T	1,76	6,55	0,18	0,00	0,41	2,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,400	6,600	U	2	T	2,74	4,48	0,00	0,00	0,38	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,600	6,800	U	2	T	1,64	6,90	0,34	0,08	0,10	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	6,800	7,000	U	2	T	1,41	16,15	0,82	0,00	0,10	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,000	7,200	U	2	T	1,60	0,49	0,00	0,00	0,15	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,200	7,400	U	2	T	1,46	0,67	0,00	0,00	0,23	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,400	7,600	U	2	T	1,35	1,99	0,00	0,00	0,07	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,600	7,800	U	2	T	1,59	0,90	0,00	0,00	0,03	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	7,800	8,000	U	2	T	1,43	1,73	0,04	0,00	0,04	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,000	8,200	U	2	T	1,62	0,45	0,00	0,00	0,68	3,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,200	8,400	U	2	T	1,07	0,44	0,00	0,00	0,15	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,400	8,600	U	2	T	1,27	1,22	0,00	0,00	0,19	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,600	8,800	U	2	T	1,80	3,10	0,00	0,00	0,03	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	8,800	9,000	U	2	T	1,27	2,29	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,000	9,200	U	2	T	1,78	1,43	0,00	0,00	0,03	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,200	9,400	U	2	T	1,42	2,01	0,13	0,00	0,11	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,400	9,600	U	2	T	1,41	5,45	0,18	0,01	0,01	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,600	9,800	U	2	T	1,00	5,47	0,24	0,00	0,01	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	9,800	10,000	U	2	T	0,87	1,05	0,00	0,00	0,01	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,000	10,200	U	2	T	1,35	2,14	0,11	0,00	0,00	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,200	10,400	U	2	T	2,92	0,31	0,00	0,00	0,07	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,400	10,600	U	2	T	2,15	0,18	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,600	10,800	U	2	T	1,30	0,15	0,00	0,00	0,02	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,800	11,000	U	2	T	1,41	1,05	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,000	11,200	U	2	T	0,97	0,79	0,00	0,00	0,01	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,200	11,400	U	2	T	1,26	1,58	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,400	11,600	U	2	T	1,29	1,16	0,00	0,00	0,04	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,600	11,800	U	2	T	1,45	0,48	0,00	0,01	0,01	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	11,800	12,000	U	2	T	1,44	0,13	0,00	0,00	0,01	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,000	12,200	U	2	T	1,85	0,17	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,200	12,400	U	2	T	2,41	0,13	0,00	0,00	0,40	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,400	12,600	U	2	T	1,25	0,29	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,600	12,800	U	2	T	1,52	0,23	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	12,800	13,000	U	2	T	1,07	0,19	0,00	0,00	0,01	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,000	13,200	U	2	T	1,67	0,90	0,02	0,00	0,05	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,200	13,400	U	2	T	1,07	0,17	0,00	0,00	0,02	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,400	13,600	U	2	T	1,69	0,15	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,600	13,800	U	2	T	1,17	0,51	0,00	0,02	0,04	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	13,800	14,000	U	2	T	1,36	0,61	0,00	0,00	0,01	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,000	14,200	U	2	T	1,60	0,24	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,200	14,400	U	2	T	1,15	0,68	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,400	14,600	U	2	T	1,20	1,42	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,600	14,800	U	2	T	1,36	7,57	0,05	0,00	0,02	1,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	14,800	15,000	U	2	T	1,54	10,30	0,61	0,09	0,00	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,000	15,200	U	2	T	1,67	7,86	0,60	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,200	15,400	U	2	T	1,53	0,28	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,400	15,540	U	2	T	1,43	0,13	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,540	15,600	U	2	T	1,43	0,00	0,00	0,00	0,07	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,600	15,800	U	2	T	1,03	0,35	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,800	16,000	U	2	T	3,93	0,26	0,00	0,00	0,32	13,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,000	16,200	U	2	T	2,56	0,76	0,00	0,00	0,24	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,200	16,400	U	2	T	1,97	0,38	0,00	0,00	0,19	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,400	16,600	U	2	T	2,60	0,64	0,00	0,00	0,02	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,600	16,800	U	2	T	1,74	4,63	0,20	0,00	0,00	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,800	17,000	U	2	T	1,90	1,33	0,00	0,00	0,03	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,000	17,200	U	2	T	2,22	0,23	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,200	17,400	U	2	T	0,93	0,21	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,400	17,600	U	2	T	1,06	0,80	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,600	17,800	U	2	T	1,34	0,49	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	17,800	18,000	U	2	T	1,71	0,43	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,000	18,200	U	2	T	1,33	0,41	0,00	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,200	18,400	U	2	T	1,26	1,54	0,02	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,400	18,600	U	2	T	1,76	0,59	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,600	18,800	U	2	T	1,78	5,97	0,28	0,01	0,01	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	18,800	19,000	U	2	T	1,11	0,74	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,000	19,200	U	2	T	1,59	0,19	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,200	19,400	U	2	T	2,33	2,47	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,400	19,600	U	2	T	1,79	2,25	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,600	19,800	U	2	T	1,65	1,13	0,00	0,00	0,01	1,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	19,800	20,000	U	2	T	1,05	1,41	0,03	0,00	0,01	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,000	20,200	U	2	T	1,19	1,58	0,00	0,00	0,01	1,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,200	20,400	U	2	T	1,39	3,23	0,02	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,400	20,600	U	2	T	1,15	1,76	0,00	0,00	0,01	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,600	20,800	U	2	T	1,09	2,25	0,03	0,00	0,02	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	20,800	21,000	U	2	T	1,06	0,52	0,04	0,00	0,01	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,000	21,200	U	2	T	1,12	0,51	0,00	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,200	21,400	U	2	T	2,48	0,33	0,00	0,00	0,33	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,400	21,600	U	2	T	1,64	2,80	0,08	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,600	21,800	U	2	T	1,92	1,70	0,07	0,00	0,04	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,800	22,000	U	2	T	2,42	2,33	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,000	22,200	U	2	T	2,48	2,82	0,24	0,00	0,04	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,200	22,400	U	2	T	2,41	0,78	0,02	0,00	0,03	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,400	22,600	U	2	T	2,02	4,87	0,81	0,00	0,01	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,600	22,800	U	2	T	1,53	22,99	1,39	0,00	0,00	3,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	22,800	23,000	U	2	T	2,11	18,04	1,10	0,00	0,01	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,000	23,200	U	2	T	1,89	13,60	0,22	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,200	23,400	U	2	T	1,42	19,22	0,93	0,00	0,02	1,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,400	23,600	U	2	T	1,41	14,28	0,67	0,00	0,01	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,600	23,800	U	2	T	1,62	19,60	0,99	0,00	0,00	2,33	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	23,800	24,000	U	2	T	1,64	16,00	0,87	0,00	0,07	3,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,000	24,200	U	2	T	2,11	9,29	0,79	0,00	0,22	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,200	24,400	U	2	T	1,82	16,65	1,30	0,00	0,61	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,400	24,600	U	2	T	1,52	18,29	1,71	0,00	0,03	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,600	24,800	U	2	T	1,59	9,17	0,96	0,00	0,34	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,800	25,000	U	2	T	1,54	2,48	0,00	0,00	0,09	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,000	25,200	U	2	T	1,82	1,20	0,00	0,00	0,09	2,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,200	25,400	U	2	T	1,48	2,22	0,19	0,00	0,01	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,400	25,600	U	2	T	1,67	1,76	0,00	0,00	0,02	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,600	25,800	U	2	T	1,48	1,67	0,02	0,00	0,01	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	25,800	26,000	U	2	T	1,02	0,72	0,00	0,00	0,01	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,000	26,200	U	2	T	1,24	1,15	0,00	0,00	0,06	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,200	26,400	U	2	T	2,39	2,15	0,03	0,00	0,20	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,400	26,600	U	2	T	1,40	1,02	0,24	0,00	0,04	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,600	26,800	U	2	T	1,21	1,55	0,14	0,00	0,02	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,800	27,000	U	2	T	1,61	0,51	0,00	0,00	0,01	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,000	27,200	U	2	T	1,80	0,72	0,00	0,00	0,04	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,200	27,400	U	2	T	2,20	1,60	0,00	0,00	0,20	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,400	27,440	U	2	T	2,31	0,00	0,00	0,00	0,19	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,000	0,200	U	1	T	2,21	0,66	0,00	0,00	0,01	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,200	0,400	U	1	T	2,13	5,99	0,81	0,08	0,51	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,400	0,600	U	1	T	3,24	25,82	8,00	0,03	0,82	3,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,600	0,800	U	1	T	2,37	12,00	3,16	0,00	0,26	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,800	1,000	U	1	T	2,43	13,44	5,79	0,01	0,74	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,000	1,110	U	1	T	2,26	21,00	5,66	0,01	1,17	2,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,110	1,120	U	1	H	2,26	-	-	-	-	-	0,00	B	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,120	1,200	U	1	T	2,26	11,86	1,13	0,00	0,11	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,200	1,400	U	1	T	2,60	20,11	2,38	0,56	0,80	7,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,400	1,600	U	1	T	1,33	2,96	0,01	0,00	0,00	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,600	1,800	U	1	T	1,43	2,90	0,06	0,00	0,09	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,800	2,000	U	1	T	1,34	0,91	0,13	0,00	0,00	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,000	2,200	U	1	T	1,57	0,63	0,01	0,00	0,12	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,200	2,400	U	1	T	1,17	0,83	0,02	0,00	0,01	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,400	2,600	U	1	T	1,67	7,76	0,19	0,00	0,06	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,600	2,800	U	1	T	1,39	0,57	0,00	0,00	0,01	2,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,800	3,000	U	1	T	1,12	3,22	0,17	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,000	3,200	U	1	T	1,69	7,59	1,04	0,00	0,05	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,200	3,400	U	1	T	1,61	7,78	0,23	0,00	0,26	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,400	3,600	U	1	T	2,02	13,35	2,07	0,00	0,32	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,600	3,800	U	1	T	1,28	2,79	0,01	0,00	0,02	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,800	4,000	U	1	T	1,46	10,49	1,66	0,01	0,21	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,000	4,200	U	1	T	2,44	25,91	2,00	0,01	0,63	5,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,200	4,400	U	1	T	2,81	23,09	1,99	0,00	0,17	4,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,400	4,600	U	1	T	3,75	28,28	2,43	0,03	1,17	4,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,600	4,800	U	1	T	3,12	29,79	9,27	0,02	0,65	5,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,800	5,000	U	1	T	1,91	5,25	0,59	0,00	0,02	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,000	5,200	U	1	T	1,71	1,39	0,04	0,00	0,01	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,200	5,400	U	1	T	1,63	2,95	0,03	0,00	0,00	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,400	5,600	U	1	T	1,87	12,49	0,98	0,00	0,05	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,600	5,800	U	1	T	1,60	2,67	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,800	6,000	U	1	T	1,46	2,52	0,08	0,00	0,06	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,000	6,200	U	1	T	1,18	0,44	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,200	6,400	U	1	T	1,11	1,88	0,05	0,00	0,02	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,400	6,600	U	1	T	2,44	7,58	0,15	0,00	0,02	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,600	6,800	U	1	T	1,48	1,78	0,11	0,00	0,02	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,800	7,000	U	1	T	2,94	6,56	0,36	0,02	0,13	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,000	7,200	U	1	T	1,72	0,85	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,200	7,400	U	1	T	1,66	10,70	2,34	0,01	0,15	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,400	7,600	U	1	T	2,27	5,64	0,03	0,00	0,00	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,600	7,800	U	1	T	1,79	1,29	0,00	0,00	0,01	3,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,800	8,000	U	1	T	1,93	2,61	0,00	0,00	0,01	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,000	8,200	U	1	T	2,15	1,43	0,11	0,00	0,02	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,200	8,400	U	1	T	1,68	1,83	0,01	0,00	0,00	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,400	8,600	U	1	T	2,37	4,09	0,36	0,00	0,02	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,600	8,800	U	1	T	1,99	1,06	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,800	9,000	U	1	T	2,43	2,43	0,11	0,00	0,02	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,000	9,180	U	1	T	1,99	1,84	0,36	0,00	0,04	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,180	9,200	U	1	T	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,200	9,400	U	1	T	1,23	0,42	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,400	9,600	U	1	T	1,80	3,79	0,55	0,00	0,07	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,600	9,800	U	1	T	1,76	1,52	0,34	0,00	0,03	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,800	10,000	U	1	T	1,82	2,43	0,62	0,00	0,03	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,000	10,200	U	1	T	1,85	0,75	0,03	0,00	0,03	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,200	10,400	U	1	T	1,81	1,81	0,09	0,00	0,12	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,400	10,600	U	1	T	1,73	0,97	0,03	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,600	10,800	U	1	T	2,32	5,18	0,41	0,00	0,06	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,800	11,000	U	1	T	2,25	19,86	1,93	0,00	0,67	5,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,000	11,200	U	1	T	1,59	3,84	0,08	0,00	0,01	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,200	11,400	U	1	T	2,29	18,74	1,80	0,00	0,15	5,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,400	11,600	U	1	T	1,64	9,90	0,61	0,00	0,07	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,600	11,800	U	1	T	1,80	5,97	0,30	0,00	0,06	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,800	12,000	U	1	T	2,95	7,90	0,47	0,00	0,08	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,000	12,200	U	1	T	1,56	0,74	0,02	0,00	0,00	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,200	12,400	U	1	T	1,47	1,01	0,00	0,00	0,01	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,400	12,600	U	1	T	1,33	0,32	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,600	12,800	U	1	T	1,25	1,69	0,00	0,00	0,01	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,800	13,000	U	1	T	1,58	1,63	0,00	0,00	0,03	3,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,000	13,200	U	1	T	1,18	0,60	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,200	13,400	U	1	T	1,35	1,71	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,400	13,600	U	1	T	1,37	0,39	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,600	13,800	U	1	T	1,66	2,79	0,01	0,00	0,00	5,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,800	14,000	U	1	T	1,80	1,52	0,02	0,00	0,02	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,000	14,200	U	1	T	1,84	2,94	0,34	0,00	0,06	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,200	14,400	U	1	T	1,48	6,62	0,46	0,00	0,03	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,400	14,600	U	1	T	1,39	8,79	1,66	0,00	0,23	3,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,600	14,800	U	1	T	1,48	4,41	0,06	0,00	0,06	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,800	15,000	U	1	T	1,84	9,55	0,61	0,00	0,02	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,000	15,200	U	1	T	2,02	14,00	0,99	0,00	0,41	6,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,200	15,400	U	1	T	2,26	19,43	1,80	0,00	0,35	4,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,400	15,600	U	1	T	2,90	14,56	0,45	0,00	0,26	5,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,600	15,800	U	1	T	2,12	4,94	0,14	0,00	0,15	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,800	16,000	U	1	T	1,94	0,94	0,00	0,00	0,02	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,000	16,200	U	1	T	2,38	9,65	0,52	0,00	0,19	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,200	16,400	U	1	T	1,68	5,81	0,37	0,00	0,08	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,400	16,600	U	1	T	1,71	8,78	0,72	0,00	0,16	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,600	16,800	U	1	T	1,44	7,60	1,30	0,00	0,28	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,800	17,000	U	1	T	3,02	27,46	12,63	0,16	1,71	4,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	17,000	17,090	U	1	T	2,27	0,60	0,00	0,00	0,07	3,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,000	0,200	U	2	T	2,65	0,68	0,03	0,00	0,02	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,200	0,400	U	2	T	2,37	4,75	0,20	0,16	0,51	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,400	0,600	U	2	T	2,65	22,79	7,19	0,04	0,89	3,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,600	0,800	U	2	T	1,71	10,98	2,73	0,01	0,45	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,800	0,840	U	2	H	3,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,840	1,000	U	2	T	3,61	33,77	10,81	0,31	1,24	6,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,000	1,110	U	2	T	2,73	25,84	7,21	0,18	1,75	4,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,110	1,120	U	2	H	2,73	-	-	-	-	-	-	#	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1862	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,120	1,200	U	2	T	2,73	18,43	0,15	0,00	1,57	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,200	1,400	U	2	T	3,03	15,71	1,71	0,33	0,67	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,400	1,600	U	2	T	1,33	1,49	0,02	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,600	1,800	U	2	T	1,33	1,16	0,00	0,00	0,02	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,800	2,000	U	2	T	1,28	5,15	0,12	0,00	0,05	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,000	2,200	U	2	T	1,38	1,11	0,00	0,00	0,02	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,200	2,400	U	2	T	1,30	5,21	0,55	0,00	0,06	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,400	2,600	U	2	T	1,38	6,18	0,27	0,00	0,07	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,600	2,800	U	2	T	1,15	1,34	0,02	0,00	0,05	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	2,800	3,000	U	2	T	1,44	4,23	0,06	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,000	3,200	U	2	T	1,66	8,13	0,52	0,00	0,05	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,200	3,400	U	2	T	1,40	12,48	0,89	0,00	0,30	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,400	3,600	U	2	T	1,25	4,29	0,24	0,00	0,10	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,600	3,800	U	2	T	1,14	4,39	0,02	0,00	0,02	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,800	4,000	U	2	T	1,29	3,68	0,04	0,00	0,01	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,000	4,200	U	2	T	1,84	7,72	0,25	0,00	0,08	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,200	4,400	U	2	T	2,48	6,99	0,17	0,00	0,04	2,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,400	4,600	U	2	T	3,11	21,94	1,54	0,01	1,00	3,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,600	4,800	U	2	T	2,53	28,42	3,93	0,02	0,31	5,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,800	5,000	U	2	T	1,44	10,46	0,90	0,00	0,16	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,000	5,200	U	2	T	1,50	2,55	0,23	0,00	0,00	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,200	5,400	U	2	T	1,48	6,09	0,89	0,00	0,00	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,400	5,600	U	2	T	1,70	3,11	0,08	0,00	0,01	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,600	5,800	U	2	T	1,56	1,20	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,800	6,000	U	2	T	1,84	7,15	0,28	0,00	0,01	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,000	6,200	U	2	T	1,51	5,21	0,06

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,600	9,800	U	2	T	1,96	0,75	0,00	0,00	0,01	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,800	10,000	U	2	T	1,63	0,50	0,03	0,00	0,02	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,000	10,200	U	2	T	2,20	3,02	0,04	0,00	0,00	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,200	10,400	U	2	T	1,73	0,70	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,400	10,600	U	2	T	1,73	5,92	0,22	0,00	0,03	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,600	10,800	U	2	T	1,82	1,44	0,23	0,00	0,03	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,800	11,000	U	2	T	2,02	13,60	2,01	0,00	0,23	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,000	11,200	U	2	T	1,75	4,53	0,25	0,00	0,01	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,200	11,400	U	2	T	2,06	10,09	0,19	0,00	0,10	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,400	11,600	U	2	T	1,84	7,48	0,23	0,00	0,02	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,600	11,800	U	2	T	2,33	4,90	0,28	0,00	0,05	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,800	12,000	U	2	T	2,43	0,63	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,000	12,200	U	2	T	1,18	0,07	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,200	12,400	U	2	T	1,36	0,28	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,400	12,600	U	2	T	1,41	0,71	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,600	12,800	U	2	T	1,43	0,96	0,09	0,00	0,00	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,800	13,000	U	2	T	1,72	1,21	0,11	0,00	0,05	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,000	13,200	U	2	T	1,19	0,62	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,200	13,400	U	2	T	1,30	4,53	0,36	0,00	0,03	3,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,400	13,600	U	2	T	1,24	1,05	0,00	0,00	0,01	3,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,600	13,800	U	2	T	2,23	6,06	0,45	0,00	0,01	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,800	14,000	U	2	T	2,23	6,82	0,06	0,00	0,00	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,000	14,200	U	2	T	1,97	4,33	0,70	0,00	0,05	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,200	14,400	U	2	T	2,10	12,52	1,68	0,00	0,39	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,400	14,600	U	2	T	1,67	9,07	1,27	0,00	0,20	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,600	14,800	U	2	T	1,22	1,14	0,04	0,00	0,02	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,800	15,000	U	2	T	1,14	0,50	0,00	0,00	0,02	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,000	15,200	U	2	T	1,54	3,50	0,34	0,00	0,06	3,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,200	15,400	U	2	T	1,60	1,66	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,400	15,600	U	2	T	2,49	2,78	0,30	0,00	0,10	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,600	15,800	U	2	T	1,84	1,43	0,11	0,00	0,05	3,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,800	16,000	U	2	T	1,73	3,53	0,06	0,00	0,07	4,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,000	16,200	U	2	T	2,12	15,24	1,95	0,00	0,24	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,200	16,400	U	2	T	1,88	5,44	0,82	0,00	0,06	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,400	16,600	U	2	T	1,60	13,97	4,27	0,00	0,74	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,600	16,800	U	2	T	1,61	15,05	4,76	0,00	0,65	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,800	17,000	U	2	T	3,34	27,65	20,93	0,04	3,83	6,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	17,000	17,090	U	2	T	2,66	1,06	0,00	0,00	0,06	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,000	0,200	U	1	T	3,17	2,78	0,68	0,02	0,19	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,200	0,400	U	1	T	2,15	3,67	0,55	0,01	0,09	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,400	0,600	U	1	T	1,92	6,65	2,28	0,00	0,13	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,600	0,800	U	1	T	1,65	0,68	0,02	0,00	0,02	1,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,800	1,000	U	1	T	1,68	2,32	0,36	0,00	0,03	1,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,000	1,200	U	1	T	1,52	0,96	0,09	0,00	0,02	1,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,200	1,400	U	1	T	1,54	4,20	0,87	0,00	0,05	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,400	1,600	U	1	T	1,51	1,90	0,13	0,00	0,01	0,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,600	1,800	U	1	T	1,59	1,60	0,03	0,00	0,02	0,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,800	2,000	U	1	T	1,72	3,48	0,06	0,00	0,01	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,000	2,200	U	1	T	1,63	3,78	0,12	0,00	0,05	1,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,200	2,400	U	1	T	1,77	2,92	0,01	0,00	0,00	0,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,400	2,600	U	1	T	1,50	1,17	0,09	0,00	0,01	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,600	2,800	U	1	T	1,51	1,03	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,800	3,000	U	1	T	1,73	5,19	0,73	0,00	0,07	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,000	3,200	U	1	T	1,53	2,92	0,00	0,00	0,02	1,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,200	3,400	U	1	T	1,46	7,36	1,34	0,00	0,10	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,400	3,600	U	1	T	2,17	19,46	2,94	0,00	0,31	2,75	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,600	3,800	U	1	T	1,97	7,47	1,34	0,00	0,02	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,800	4,000	U	1	T	2,11	9,78	2,21	0,00	0,38	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,000	4,200	U	1	T	1,54	5,39	0,93	0,00	0,05	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,200	4,400	U	1	T	1,82	7,77	1,02	0,00	0,09	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,400	4,600	U	1	T	1,89	9,05	1,45	0,00	0,12	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,600	4,800	U	1	T	2,21	4,96	0,55	0,00	0,14	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,800	5,000	U	1	T	1,83	3,11	0,08	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,000	5,200	U	1	T	5,65	17,08	1,25	0,22	0,58	6,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,200	5,400	U	1	T	2,48	13,71	2,74	0,03	0,27	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,400	5,600	U	1	T	2,46	4,18	0,29	0,00	0,57	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,600	5,800	U	1	T	2,70	5,48	0,81	0,02	0,45	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,800	6,000	U	1	T	1,87	4,24	1,00	0,00	0,07	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,000	6,040	U	1	T	1,44	0,26	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,040	6,200	U	1	T	1,44	5,28	1,31	0,00	0,17	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,200	6,400	U	1	T	1,51	7,45	1,09	0,04	0,17	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,400	6,600	U	1	T	1,45	4,49	0,93	0,00	0,18	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,600	6,800	U	1	T	1,24	3,29	0,40	0,00	0,17	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,800	7,000	U	1	T	1,41	0,70	0,00	0,00	0,01	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,000	7,200	U	1	T	1,47	9,40	1,90	0,00	0,41	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,200	7,400	U	1	T	1,53	7,54	1,21	0,00	0,17	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,400	7,600	U	1	T	2,19	8,80	0,62	0,01	0,28	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,600	7,800	U	1	T	1,29	4,86	0,76	0,00	0,03	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,800	8,000	U	1	T	1,33	8,13	0,47	0,00	0,16	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,000	8,200	U	1	T	1,50	5,03	0,16	0,00	0,08	1,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,200	8,400	U	1	T	1,36	6,22	0,22	0,00	0,05	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,400	8,600	U	1	T	1,39	3,27	0,20	0,00	0,08	1,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,600	8,800	U	1	T	1,45	6,50	0,58	0,00	0,23	1,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,800	9,000	U	1	T	1,28	12,12	0,66	0,00	0,11	1,77

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,400	13,600	U	1	T	1,69	10,26	0,58	0,00	0,06	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,600	13,800	U	1	T	1,67	21,30	1,83	0,00	0,25	2,50	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,800	14,000	U	1	T	1,69	25,62	1,60	0,00	0,39	2,47	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,000	14,200	U	1	T	1,68	37,05	5,44	0,00	0,47	2,17	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,200	14,400	U	1	T	2,53	19,24	3,92	0,01	0,36	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,400	14,600	U	1	T	1,76	4,02	0,22	0,00	0,06	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,600	14,800	U	1	T	1,74	5,41	0,77	0,00	0,14	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,800	15,000	U	1	T	1,49	3,46	0,42	0,00	0,07	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,000	15,200	U	1	T	1,83	2,49	0,11	0,00	0,03	1,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,200	15,400	U	1	T	1,66	10,44	0,34	0,00	0,22	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,400	15,600	U	1	T	1,95	21,30	1,48	0,00	0,19	1,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,600	15,800	U	1	T	1,76	2,79	0,20	0,00	0,06	1,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,800	16,000	U	1	T	2,33	2,08	0,02	0,00	0,03	1,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	16,000	16,200	U	1	T	2,03	1,07	0,00	0,00	0,03	1,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	16,200	16,400	U	1	T	1,67	0,57	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	16,400	16,600	U	1	T	1,40	1,57	0,01	0,00	0,00	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	16,600	16,800	U	1	T	1,48	5,01	0,00	0,00	0,07	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	16,800	17,000	U	1	T	1,55	3,38	0,01	0,00	0,03	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	17,000	17,200	U	1	T	1,55	1,21	0,00	0,00	0,05	0,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	17,200	17,400	U	1	T	1,38	0,12	0,00	0,00	0,01	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	17,400	17,600	U	1	T	1,43	1,20	0,35	0,00	0,08	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	17,600	17,800	U	1	T	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	17,800	18,000	U	1	T	1,20	0,51	0,00	0,00	0,04	0,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	18,000	18,200	U	1	T	1,42	1,03	0,04	0,00	0,03	0,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	18,200	18,400	U	1	T	1,42	3,30	0,04	0,00	0,01	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	18,400	18,600	U	1	T	1,16	0,71	0,00	0,02	0,00	0,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	18,600	18,800	U	1	T	1,33	0,84	0,07	0,00	0,04	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	18,800	19,000	U	1	T	1,41	0,60	0,00	0,00	0,01	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,000	19,200	U	1	T	1,29	1,57	0,13	0,00	0,11	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,200	19,400	U	1	T	1,15	2,03	0,08	0,00	0,02	1,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,400	19,600	U	1	T	1,24	2,49	0,07	0,00	0,02	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,600	19,800	U	1	T	1,04	1,14	0,00	0,00	0,05	0,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,800	20,000	U	1	T	1,04	0,34	0,00	0,00	0,01	0,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,000	20,200	U	1	T	1,19	2,93	0,27	0,00	0,12	0,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,200	20,400	U	1	T	1,16	1,03	0,00	0,00	0,06	0,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,400	20,600	U	1	T	1,37	3,05	0,01	0,00	0,07	0,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,600	20,800	U	1	T	1,54	1,40	0,03	0,00	0,02	1,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,800	21,000	U	1	T	1,64	2,48	0,27	0,00	0,02	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,000	21,200	U	1	T	1,73	1,18	0,02	0,00	0,02	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,200	21,400	U	1	T	1,51	3,95	0,12	0,00	0,02	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,400	21,600	U	1	T	1,61	5,15	0,12	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,600	21,800	U	1	T	3,27	3,68	0,00	0,00	0,06	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,800	22,000	U	1	T	4,53	10,28	1,14	0,13	1,43	4,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,000	22,200	U	1	T	2,78	1,56	0,00	0,01	0,03	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,200	22,400	U	1	T	4,17	7,77	1,29	0,00	0,00	5,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,400	22,510	U	1	T	2,49	5,36	0,45	0,00	0,04	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,510	22,600	U	1	T	2,49	2,64	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,600	22,800	U	1	T	1,86	1,46	0,15	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,800	23,000	U	1	T	1,64	0,21	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,000	23,200	U	1	T	1,66	0,59	0,00	0,00	0,03	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,200	23,400	U	1	T	2,00	0,13	0,01	0,00	0,02	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,400	23,600	U	1	T	2,24	0,68	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,600	23,800	U	1	T	1,62	3,22	1,22	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,800	24,000	U	1	T	1,44	2,04	0,28	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,000	24,200	U	1	T	1,59	0,59	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,200	24,400	U	1	T	1,28	0,06	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,400	24,600	U	1	T	1,52	0,50	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,600	24,800	U	1	T	1,29	0,95	0,00	0,00	0,02	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,800	25,000	U	1	T	2,71	8,52	1,44	0,00	0,08	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,000	25,200	U	1	T	3,16	12,17	1,41	0,04	0,39	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,200	25,400	U	1	T	1,98	0,15	0,04	0,00	0,02	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,400	25,600	U	1	T	3,55	25,77	9,70	0,00	1,90	10,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,600	25,800	U	1	T	2,30	6,42	0,98	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,800	26,000	U	1	T	3,36	5,04	0,25	0,00	0,02	6,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,000	26,200	U	1	T	3,84	17,03	2,89	0,00	0,05	11,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,200	26,400	U	1	T	3,29	6,70	0,59	0,00	0,17	7,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,400	26,600	U	1	T	3,54	13,82	2,73	0,00	0,02	6,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,600	26,800	U	1	T	1,90	15,19	1,50	0,00	0,40	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,800	27,000	U	1	T	2,56	17,35	3,51	0,00	0,70	2,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,000	27,200	U	1	T	2,07	20,55	4,99	0,00	0,20	3,17	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,200	27,400	U	1	T	1,85	20,87	3,23	0,00	0,77	1,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,400	27,600	U	1	T	2,00	16,64	2,52	0,00	0,54	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,600	27,800	U	1	T	3,68	34,40	17,67	0,02	1,49	4,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,800	28,000	U	1	T	2,29	23,33	8,38	0,02	1,32	2,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,000	28,200	U	1	T	1,74	7,43	1,22	0,00	0,23	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,200	28,400	U	1	T	1,83	6,98	1,19	0,00	0,13	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,400	28,600	U	1	T	2,52	19,13	3,69	0,02	0,86	2,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,600	28,800	U	1	T	2,54	50,08	10,70	0,00	1,26	4,23	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,800	29,000	U	1	T	2,36	25,71	7,64	0,00	1,29	3,78	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,000	29,200	U	1	T	2,15	25,00	6,32	0,00	1,18	3,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,200	29,400	U	1	T	1,67	10,84	2,04	0,00	0,48	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,400	29,600	U	1	T	1,79	8,93	1,52	0,04	0,52	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,600	29,800	U	1	T	2,33	5,55	0,37	0,00	0,18	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,800	30,000	U	1	T	2,14	16,73	3,82	0,02	0,45	3,51	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,000	30,200	U	1	T	1,90	13,61	3,62	0,00	0,96	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,400	34,600	U	1	T	1,46	0,37	0,00	0,00	0,03	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,600	34,800	U	1	T	1,62	0,75	0,10	0,00	0,06	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,800	35,000	U	1	T	1,60	0,72	0,02	0,00	0,03	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,000	35,180	U	1	T	1,91	1,76	0,40	0,00	0,20	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,180	35,200	U	1	T	1,91	0,33	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,200	35,400	U	1	T	1,66	0,66	0,00	0,00	0,03	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,400	35,600	U	1	T	1,52	2,00	0,05	0,00	0,03	1,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,600	35,800	U	1	T	1,31	1,21	0,00	0,00	0,06	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,800	36,000	U	1	T	1,53	3,60	0,86	0,00	0,02	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	36,000	36,200	U	1	T	1,65	1,40	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	36,200	36,400	U	1	T	1,86	4,12	0,30	0,00	0,03	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	36,400	36,600	U	1	T	1,37	0,53	0,00	0,00	0,01	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	36,600	36,800	U	1	T	1,81	0,77	0,07	0,00	0,05	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	36,800	37,000	U	1	T	1,32	0,04	0,00	0,00	0,05	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	37,000	37,200	U	1	T	2,24	1,73	0,03	0,00	0,02	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	37,200	37,400	U	1	T	1,46	1,83	0,20	0,00	0,07	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	37,400	37,600	U	1	T	1,26	0,87	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	37,600	37,800	U	1	T	1,21	0,59	0,00	0,02	0,11	2,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	37,800	38,000	U	1	T	1,19	0,86	0,00	0,00	0,05	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	38,000	38,200	U	1	T	1,16	0,93	0,00	0,00	0,02	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	38,200	38,400	U	1	T	1,06	0,97	0,00	0,00	0,07	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	38,400	38,600	U	1	T	1,09	0,58	0,00	0,00	0,01	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	38,600	38,800	U	1	T	1,71	1,14	0,02	0,00	0,02	2,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	38,800	39,000	U	1	T	1,84	8,14	0,05	0,00	0,08	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,000	39,200	U	1	T	1,55	3,46	0,30	0,00	0,10	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,200	39,400	U	1	T	1,45	0,44	0,00	0,00	0,02	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,400	39,600	U	1	T	1,85	8,01	0,76	0,00	0,20	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,600	39,800	U	1	T	1,61	1,40	0,00	0,00	0,03	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,800	40,000	U	1	T	1,63	0,63	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,000	40,200	U	1	T	1,12	0,79	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,200	40,400	U	1	T	1,08	0,36	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,400	40,600	U	1	T	1,04	1,75	0,09	0,01	0,08	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,600	40,800	U	1	T	1,39	1,56	0,12	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,800	41,000	U	1	T	1,24	1,65	0,00	0,00	0,03	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,000	41,200	U	1	T	1,88	0,92	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,200	41,400	U	1	T	1,53	1,01	0,02	0,00	0,03	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,400	41,600	U	1	T	1,25	1,63	0,08	0,00	0,02	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,600	41,800	U	1	T	1,64	3,34	0,13	0,00	0,01	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,800	42,000	U	1	T	1,76	6,78	0,06	0,00	0,05	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,000	42,200	U	1	T	2,59	9,45	1,17	0,00	0,27	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,200	42,400	U	1	T	2,11	3,75	0,38	0,00	0,02	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,400	42,600	U	1	T	1,96	18,33	2,99	0,00	0,25	2,70	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,600	42,800	U	1	T	2,46	32,09	11,29	0,00	1,08	2,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,800	43,000	U	1	T	2,30	20,53	4,96	0,00	0,62	2,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,000	43,200	U	1	T	2,23	24,15	7,28	0,00	0,53	2,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,200	43,400	U	1	T	1,68	1,00	0,00	0,00	0,02	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,400	43,600	U	1	T	2,32	17,08	4,92	0,02	1,06	3,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,600	43,800	U	1	T	2,31	3,45	0,52	0,00	0,14	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,800	43,830	U	1	T	2,03	1,05	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,830	44,000	U	1	T	2,03	1,33	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,000	44,200	U	1	T	1,95	6,38	1,84	0,00	0,15	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,200	44,400	U	1	T	1,92	18,94	6,68	0,00	0,92	1,80	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,400	44,600	U	1	T	1,77	20,43	9,02	0,00	1,38	2,49	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,600	44,800	U	1	T	2,63	13,44	5,03	0,03	0,91	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,800	45,000	U	1	T	1,82	3,96	0,63	0,00	0,05	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,000	45,200	U	1	T	2,93	2,04	0,00	0,01	0,07	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,200	45,400	U	1	T	1,80	0,30	0,00	0,00	0,03	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,400	45,600	U	1	T	2,43	0,32	0,00	0,00	0,03	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,600	45,800	U	1	T	2,96	1,96	0,07	0,00	0,12	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,800	46,000	U	1	T	1,67	0,33	0,00	0,00	0,01	0,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,000	46,200	U	1	T	2,01	0,94	0,00	0,00	0,06	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,200	46,400	U	1	T	2,13	1,06	0,00	0,00	0,06	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,400	46,600	U	1	T	1,76	0,37	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,600	46,800	U	1	T	1,62	0,45	0,00	0,00	0,03	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,800	47,000	U	1	T	2,04	1,98	0,13	0,00	0,07	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,000	47,200	U	1	T	2,81	11,82	3,66	0,00	0,21	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,200	47,400	U	1	T	3,03	7,43	1,46	0,01	0,11	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,400	47,600	U	1	T	1,69	0,43	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,600	47,610	U	1	T	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,610	47,800	U	1	A	1,87	0,35	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,800	48,000	U	1	A	1,64	0,34	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,000	48,200	U	1	A	2,06	1,00	0,02	0,00	0,01	0,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,200	48,400	U	1	A	2,07	0,81	0,00	0,00	0,01	0,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,400	48,600	U	1	A	2,03	2,40	0,10	0,00	0,04	1,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,600	48,800	U	1	A	1,79	2,01	0,19	0,00	0,04	0,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,800	49,000	U	1	A	2,11	3,04	0,35	0,00	0,06	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,000	49,200	U	1	A	1,72	1,09	0,02	0,00	0,01	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,200	49,400	U	1	A	2,26	5,91	1,17	0,00	0,12	2,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,400	49,600	U	1	A	2,42	7,01	0,97	0,01	0,16	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,600	49,800	U	1	A	2,24	7,12	1,47	0,00	0,10	2,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,800	50,000	U	1	A	2,80	8,12	0,59	0,00	0,03	3,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,000	50,200	U	1	A	1,94	3,36	0,54	0,00	0,16	0,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,200	50,400	U	1	A	1,77	0,76	0,00	0,00	0,11	1,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,400	50,600	U	1	A	1,73	0,99	0,05	0,00	0

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,000	55,200	U	1	A	3,26	1,28	0,00	0,00	0,01	2,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,200	55,400	U	1	A	3,15	7,88	0,48	0,00	0,02	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,400	55,600	U	1	A	3,90	9,05	0,31	0,00	0,11	1,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,600	55,800	U	1	A	2,55	3,70	0,35	0,00	0,05	2,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,800	56,000	U	1	A	3,39	2,96	0,73	0,05	0,20	4,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	56,000	56,200	U	1	A	4,04	19,69	9,42	0,01	0,14	9,27	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	56,200	56,270	U	1	A	4,57	5,81	0,58	0,09	0,44	2,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	-	-	-	Sin Berma		06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,000	0,200	U	2	T	2,73	4,06	1,02	0,00	0,09	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,200	0,400	U	2	T	2,08	6,83	1,44	0,05	0,25	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,400	0,600	U	2	T	1,79	5,53	1,83	0,00	0,29	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,600	0,800	U	2	T	1,77	0,61	0,03	0,00	0,02	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,800	1,000	U	2	T	1,58	1,38	0,13	0,00	0,04	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,000	1,200	U	2	T	1,68	2,23	0,00	0,00	0,01	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,200	1,400	U	2	T	1,55	5,06	1,39	0,00	0,08	1,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,400	1,600	U	2	T	1,45	3,67	0,34	0,00	0,06	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,600	1,800	U	2	T	1,48	0,44	0,11	0,00	0,00	0,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma		06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	1,800	2,000	U	2	T	1,69	1,94	0,12	0,00	0,08	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,000	2,200	U	2	T	1,76	7,57	0,49	0,00	0,02	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,200	2,400	U	2	T	1,64	2,88	0,69	0,00	0,08	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,400	2,600	U	2	T	1,58	6,73	0,96	0,00	0,14	1,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,600	2,800	U	2	T	1,52	5,05	0,43	0,00	0,14	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	2,800	3,000	U	2	T	1,59	3,50	0,09	0,00	0,03	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma		06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,000	3,200	U	2	T	1,37	4,36	0,24	0,00	0,07	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,200	3,400	U	2	T	1,26	3,65	0,33	0,00	0,04	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,400	3,600	U	2	T	1,73	16,93	1,64	0,00	0,16	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,600	3,800	U	2	T	1,65	7,37	0,55	0,00	0,08	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,800	4,000	U	2	T	1,71	8,70	1,06	0,00	0,09	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,000	4,200	U	2	T	1,34	2,62	0,03	0,00	0,06	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma		06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,200	4,400	U	2	T	1,53	3,81	0,12	0,00	0,02	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,400	4,600	U	2	T	1,49	4,55	0,48	0,00	0,09	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,600	4,800	U	2	T	1,66	4,06	0,13	0,00	0,08	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,800	5,000	U	2	T	1,95	2,01	0,14	0,00	0,02	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,000	5,200	U	2	T	6,27	18,69	2,38	0,13	0,59	6,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2244	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,200	5,400	U	2	T	2,44	6,75	0,86	0,00	0,10	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,400	5,600	U	2	T	1,93	4,10	0,88	0,00	0,11	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,600	5,800	U	2	T	3,08	8,10	1,53	0,03	1,71	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,800	6,000	U	2	T	1,89	3,54	0,11	0,00	0,07	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,000	6,040	U	2	T	1,41	5,44	0,86	0,00	0,00	0,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,040	6,200	U	2	T	1,41	1,97	0,20	0,00	0,01	0,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,200	6,400	U	2	T	1,19	2,86	0,25	0,00	0,05	0,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,400	6,600	U	2	T	1,33	3,90	0,63	0,00	0,13	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,600	6,800	U	2	T	1,20	1,32	0,00	0,00	0,03	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,800	7,000	U	2	T	1,21	0,70	0,00	0,00	0,09	0,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,000	7,200	U	2	T	1,11	2,21	0,00	0,00	0,11	0,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,200	7,400	U	2	T	1,95	23,82	2,52	0,00	0,20	2,35	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,400	7,600	U	2	T	2,45	14,67	2,01	0,01	0,41	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,600	7,800	U	2	T	1,34	1,08	0,07	0,00	0,02	1,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,800	8,000	U	2	T	1,56	3,68	0,48	0,00	0,14	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,000	8,200	U	2	T	1,70	4,26	0,96	0,00	0,11	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,200	8,400	U	2	T	1,35	7,80	1,69	0,00	0,08	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,400	8,600	U	2	T	1,19	2,45	0,13	0,00	0,05	0,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,600	8,800	U	2	T	1,52	10,36	1,43	0,00	0,24	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,800	9,000	U	2	T	1,70	15,92	1,34	0,00	0,29	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,000	9,200	U	2	T	1,77	19,38	4,80	0,00	0,58	3,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,200	9,400	U	2	T	1,42	18,40	4,02	0,00	0,60	3,73	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,400	9,600	U	2	T	1,88	11,57	2,84	0,00	0,43	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,600	9,800	U	2	T	1,83	6,17	1,20	0,00	0,19	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,800	10,000	U	2	T	1,74	1,19	0,42	0,00	0,07	1,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	10,000	10,200	U	2	T	1,69	4,18	1,44	0,00	0,33	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	10,200	10,400	U	2	T	1,47	2,92	1,11	0,00	0,18	1,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	10,400	10,600	U	2	T	1,54	1,90	0,62	0,00	0,08	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	10,600	10,800	U	2	T	1,19	2,87	0,52	0,00	0,18	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	10,800	11,000	U	2	T	1,26	1,32	0,32	0,00	0,16	0,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	11,000	11,200	U	2	T	1,27	2,77	0,43	0,00	0,05	0,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	11,200	11,400	U	2	T	1,14	4,02	0,53	0,00	0,13	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	11,400	11,600	U	2	T	1,11	0,73	0,00	0,00	0,06	0,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	11,600	11,800	U	2	T	1,27	2,68	0,16	0,00	0,06	0,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	11,800	12,000	U	2	T	1,09	2,57	0,10	0,00	0,01	0,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,000	12,200	U	2	T	2,06	13,83	4,68	0,00	0,59	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,200	12,400	U	2	T	2,31	32,79	9,44	0,01	3,34	7,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,400	12,600	U	2	T	2,70	13,30	2,76	0,00	0,52	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,600	12,800	U	2	T	2,38	11,53	1,94	0,00	0,11	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,800	13,000	U	2	T	2,07	7,48	1,46	0,00	0,11	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,000	13,200	U	2	T	1,63	2,80	0,10	0,00	0,07	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,200	13,400	U	2	T	1,83	1,62	0,04	0,00	0,02	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,400	13,600	U	2	T	1,81	2,24	0,14	0,00	0,05	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,600	13,800	U	2	T	1,77	12,78	2,05	0,00	0,23	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,800	14,000	U	2	T	1,62	13,73	1,21	0,00	0,21	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,000	14,200	U	2	T	1,48	6,89	1,83	0,00	0,35	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,200	14,400	U	2	T	1,74	17,74	2,45	0,00	0,16	2,54	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,400	14,600	U	2	T	1,72	17,76	3,53	0,01	0,42	2,55	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,600	14,800	U	2	T	1,43	6,66	0,69	0,00	0,13	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,800	15,000	U	2	T	1,49	1,51	0,04	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,000	15,200	U	2	T	2,16	7,28	1,13	0,00	0,05	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,200	15,400	U	2	T	1,62	4,99	0,27	0,00	0,09	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,400	15,600	U	2	T	1,17	5,31	0,72

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,600	19,800	U	2	T	1,27	1,64	0,24	0,01	0,05	1,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	19,800	20,000	U	2	T	1,28	0,65	0,00	0,00	0,01	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,000	20,200	U	2	T	1,18	3,38	0,88	0,00	0,07	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,200	20,400	U	2	T	1,07	0,41	0,00	0,00	0,05	0,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,400	20,600	U	2	T	1,09	1,09	0,00	0,00	0,01	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,600	20,800	U	2	T	1,40	3,56	0,49	0,00	0,03	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	20,800	21,000	U	2	T	1,23	3,03	0,04	0,00	0,05	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,000	21,200	U	2	T	1,66	2,30	0,07	0,00	0,02	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,200	21,400	U	2	T	1,57	4,37	0,33	0,00	0,06	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,400	21,600	U	2	T	1,59	3,33	0,48	0,00	0,03	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,600	21,800	U	2	T	2,79	2,97	0,00	0,00	0,01	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,800	22,000	U	2	T	3,98	7,04	0,47	0,01	0,19	3,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,000	22,200	U	2	T	3,76	13,87	3,80	0,01	0,20	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,200	22,400	U	2	T	4,40	5,92	0,00	0,02	0,07	3,20	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1382	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,400	22,510	U	2	T	3,04	5,31	0,06	0,00	0,00	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,510	22,600	U	2	T	3,04	12,57	0,48	0,01	0,03	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,600	22,800	U	2	T	1,96	3,41	0,05	0,00	0,01	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,800	23,000	U	2	T	1,61	0,31	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,000	23,200	U	2	T	1,48	0,22	0,00	0,00	0,01	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,200	23,400	U	2	T	1,74	0,47	0,00	0,00	0,04	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,400	23,600	U	2	T	1,66	0,34	0,00	0,00	0,01	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,600	23,800	U	2	T	1,22	1,20	0,00	0,00	0,02	1,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	23,800	24,000	U	2	T	1,39	1,81	0,07	0,00	0,03	1,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,000	24,200	U	2	T	1,24	0,96	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,200	24,400	U	2	T	1,40	0,67	0,00	0,00	0,02	0,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,400	24,600	U	2	T	1,17	0,62	0,00	0,00	0,01	0,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,600	24,800	U	2	T	1,33	8,03	0,37	0,00	0,14	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,800	25,000	U	2	T	1,68	7,02	0,38	0,00	0,04	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,000	25,200	U	2	T	4,68	30,21	12,84	0,12	1,93	6,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,200	25,400	U	2	T	2,11	3,83	1,42	0,00	0,41	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,400	25,600	U	2	T	1,84	2,80	1,07	0,00	0,11	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,600	25,800	U	2	T	1,72	4,84	0,94	0,00	0,03	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,800	26,000	U	2	T	2,94	5,91	0,21	0,00	0,07	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,000	26,200	U	2	T	3,19	8,66	1,17	0,00	0,00	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,200	26,400	U	2	T	3,99	18,01	8,62	0,02	3,41	10,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,400	26,600	U	2	T	2,37	4,13	0,13	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,600	26,800	U	2	T	1,70	2,17	0,41	0,00	0,06	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,800	27,000	U	2	T	2,29	21,70	3,63	0,00	0,63	2,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,000	27,200	U	2	T	1,78	4,15	0,53	0,00	0,04	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,200	27,400	U	2	T	2,40	33,29	11,04	0,00	1,79	4,44	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,400	27,600	U	2	T	4,06	36,75	7,34	0,01	0,76	6,30	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,600	27,800	U	2	T	4,33	46,39	23,43	0,21	4,75	10,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,800	28,000	U	2	T	2,69	32,41	11,17	0,01	0,66	3,41	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,000	28,200	U	2	T	1,36	5,25	0,95	0,00	0,14	0,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,200	28,400	U	2	T	1,92	5,12	0,57	0,00	0,08	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,400	28,600	U	2	T	2,35	4,08	0,51	0,00	0,10	0,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,600	28,800	U	2	T	1,98	32,27	7,04	0,01	1,20	3,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,800	29,000	U	2	T	2,35	26,28	10,97	0,00	1,33	6,14	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,000	29,200	U	2	T	2,00	13,87	3,34	0,00	0,35	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,200	29,400	U	2	T	1,89	10,27	2,46	0,00	0,53	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,400	29,600	U	2	T	1,87	6,15	0,58	0,00	0,19	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,600	29,800	U	2	T	2,14	1,09	0,02	0,00	0,00	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,800	30,000	U	2	T	1,83	9,64	1,71	0,02	0,37	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,000	30,200	U	2	T	1,82	11,97	1,52	0,00	0,12	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,200	30,400	U	2	T	1,48	2,40	0,21	0,00	0,07	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,400	30,600	U	2	T	1,54	2,84	0,37	0,00	0,03	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,600	30,800	U	2	T	1,65	1,05	0,00	0,00	0,01	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,800	31,000	U	2	T	1,27	0,48	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,000	31,200	U	2	T	2,22	3,36	0,96	0,00	0,01	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,200	31,400	U	2	T	2,41	2,91	1,19	0,00	0,11	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,400	31,600	U	2	T	2,05	15,10	2,93	0,01	0,78	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,600	31,800	U	2	T	1,40	3,52	0,16	0,00	0,05	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,800	32,000	U	2	T	1,32	3,49	0,28	0,00	0,13	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,000	32,200	U	2	T	1,56	4,56	0,95	0,00	0,47	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,200	32,400	U	2	T	1,74	9,27	2,15	0,00	0,35	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,400	32,600	U	2	T	1,57	0,87	0,18	0,00	0,05	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,600	32,800	U	2	T	1,50	0,87	0,00	0,00	0,01	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,800	33,000	U	2	T	1,28	1,01	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	33,000	33,200	U	2	T	1,55	3,54	0,07	0,00	0,05	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	33,200	33,400	U	2	T	1,29	4,05	0,00	0,00	0,07	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	33,400	33,600	U	2	T	2,10	2,72	0,25	0,00	0,05	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	33,600	33,800	U	2	T	1,82	1,03	0,16	0,00	0,06	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	33,800	34,000	U	2	T	1,60	0,20	0,00	0,00	0,04	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,000	34,200	U	2	T	1,50	0,41	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,200	34,400	U	2	T	1,40	2,40	0,31	0,00	0,17	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,400	34,600	U	2	T	1,57	0,87	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,600	34,800	U	2	T	1,44	1,48	0,04	0,00	0,04	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	34,800	35,000	U	2	T	1,34	0,31	0,00	0,00	0,03	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,000	35,180	U	2	T	1,61	0,94	0,08	0,00	0,09	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,180	35,200	U	2	T	1,61	0,22	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,200	35,400	U	2	T	1,79	1,32	0,00	0,00	0,02	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,400	35,600	U	2	T	1,57	4,08	0,73	0,00	0,02	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,600	35,800	U	2	T	1,39	6,55	0,23	0,00	0,06	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,800	36,000	U	2	T	1,34	0,72	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039 T-39		Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	36,000	36,200	U	2	T	1,52	1,05	0,06	0,00	0,00	2,10

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,400	40,600	U	2	T	1,40	1,68	0,00	0,01	0,06	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,600	40,800	U	2	T	0,87	0,52	0,00	0,01	0,06	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	40,800	41,000	U	2	T	1,11	0,37	0,00	0,00	0,01	1,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,000	41,200	U	2	T	1,72	1,89	0,00	0,01	0,03	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,200	41,400	U	2	T	1,53	0,47	0,00	0,00	0,03	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,400	41,600	U	2	T	1,12	0,60	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,600	41,800	U	2	T	1,32	1,04	0,02	0,00	0,04	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	41,800	42,000	U	2	T	1,17	1,51	0,00	0,00	0,02	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,000	42,200	U	2	T	2,56	3,13	0,06	0,00	0,20	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,200	42,400	U	2	T	2,07	1,51	0,02	0,00	0,05	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,400	42,600	U	2	T	1,54	1,28	0,19	0,00	0,09	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,600	42,800	U	2	T	2,19	7,34	3,18	0,00	0,30	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,800	43,000	U	2	T	1,77	1,44	0,00	0,00	0,01	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,000	43,200	U	2	T	2,64	8,91	3,29	0,00	0,43	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,200	43,400	U	2	T	1,82	1,98	0,16	0,00	0,06	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,400	43,600	U	2	T	3,40	21,07	9,68	0,09	1,75	5,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,600	43,800	U	2	T	2,63	8,57	3,60	0,01	0,90	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,800	43,830	U	2	T	1,95	3,10	0,00	0,00	0,08	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,830	44,000	U	2	T	1,95	2,89	0,22	0,00	0,11	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,000	44,200	U	2	T	1,60	0,97	0,04	0,00	0,01	0,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,200	44,400	U	2	T	1,95	1,29	0,06	0,00	0,07	0,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,400	44,600	U	2	T	1,69	0,97	0,02	0,00	0,03	0,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,600	44,800	U	2	T	2,32	1,00	0,00	0,00	0,02	0,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,800	45,000	U	2	T	1,67	0,66	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,000	45,200	U	2	T	3,06	3,00	0,24	0,01	0,14	1,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,200	45,400	U	2	T	2,09	0,77	0,00	0,00	0,02	0,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,400	45,600	U	2	T	2,73	1,17	0,00	0,00	0,01	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,600	45,800	U	2	T	2,75	2,41	0,01	0,02	0,17	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,800	46,000	U	2	T	2,97	11,24	3,85	0,02	0,43	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,000	46,200	U	2	T	1,78	6,01	0,39	0,01	0,15	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,200	46,400	U	2	T	2,34	0,66	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,400	46,600	U	2	T	1,43	0,37	0,00	0,00	0,02	0,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,600	46,800	U	2	T	1,50	0,22	0,00	0,00	0,02	0,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,800	47,000	U	2	T	1,48	0,49	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,000	47,200	U	2	T	2,47	6,41	1,66	0,00	0,06	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,200	47,400	U	2	T	2,68	4,76	1,16	0,00	0,10	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,400	47,600	U	2	T	1,95	0,30	0,02	0,00	0,00	0,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,600	47,610	U	2	T	1,94	0,29	0,00	0,03	0,23	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,610	47,800	U	2	A	1,94	0,43	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,800	48,000	U	2	A	1,87	1,04	0,18	0,00	0,02	0,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,000	48,200	U	2	A	1,62	3,60	0,73	0,00	0,11	0,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,200	48,400	U	2	A	2,71	0,51	0,15	0,00	0,01	0,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,400	48,600	U	2	A	1,94	0,33	0,04	0,00	0,01	0,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,600	48,800	U	2	A	2,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,800	49,000	U	2	A	2,36	0,99	0,16	0,00	0,02	0,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,000	49,200	U	2	A	1,69	0,24	0,00	0,00	0,04	0,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,200	49,400	U	2	A	2,28	3,03	0,56	0,00	0,03	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,400	49,600	U	2	A	2,06	0,63	0,06	0,00	0,00	0,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,600	49,800	U	2	A	2,20	0,54	0,01	0,00	0,05	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,800	50,000	U	2	A	1,69	0,06	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,000	50,200	U	2	A	2,06	1,00	0,00	0,00	0,02	0,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,200	50,400	U	2	A	1,99	0,68	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,400	50,600	U	2	A	1,87	0,29	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,600	50,800	U	2	A	2,34	2,21	0,34	0,00	0,07	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,800	51,000	U	2	A	1,58	0,62	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,000	51,200	U	2	A	2,87	3,11	0,64	0,00	0,08	1,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,200	51,400	U	2	A	2,12	5,76	0,38	0,00	0,15	1,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,400	51,600	U	2	A	1,73	2,54	0,04	0,04	0,07	1,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,600	51,800	U	2	A	2,04	5,27	1,50	0,00	0,07	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,800	52,000	U	2	A	1,60	3,31	0,35	0,00	0,02	0,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,000	52,200	U	2	A	1,76	7,22	2,37	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,200	52,400	U	2	A	2,05	0,59	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,400	52,600	U	2	A	1,60	1,00	0,02	0,00	0,05	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,600	52,800	U	2	A	1,64	0,09	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,800	53,000	U	2	A	2,33	0,46	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,000	53,200	U	2	A	1,59	0,57	0,03	0,00	0,06	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,200	53,400	U	2	A	1,98	8,91	1,03	0,00	0,04	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,400	53,600	U	2	A	1,92	0,44	0,00	0,00	0,06	1,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,600	53,800	U	2	A	2,18	4,10	0,18	0,00	0,05	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,800	54,000	U	2	A	2,84	5,18	0,17	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,000	54,200	U	2	A	2,04	1,22	0,30	0,01	0,12	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,200	54,400	U	2	A	1,96	3,17	0,24	0,00	0,19	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,400	54,600	U	2	A	2,32	20,55	4,56	0,00	0,24	3,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,600	54,800	U	2	A	2,52	20,64	5,08	0,00	0,81	2,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,800	55,000	U	2	A	2,51	3,23	0,33	0,00	0,04	1,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,000	55,200	U	2	A	2,92	1,93	0,02	0,00	0,01	1,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,200	55,400	U	2	A	2,85	4,68	0,62	0,01	0,07	1,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,400	55,600	U	2	A	3,66	5,72	0,20	0,00	0,03	2,11	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,600	55,800	U	2	A	2,99	5,69	0,01	0,02	0,11	1,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	55,800	56,000	U	2	A	3,67	9,76	0,53	0,12	0,45	2,49	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	56,000	56,200	U	2	A	2,16	1,96	0,01	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	56,200	56,270	U	2	A	3,52	7,53	0,90	0,07	0,62	2,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,000	0,200	U	1	A	2,59	0,51	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,200	0,400	U	1	A	1,50	1,08	0,02	0,00	0,01	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,400	0,600	U	1	A	1,63	0,72	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,400	2,600	U	1	A	1,38	0,09	0,00	0,00	0,01	5,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,600	2,800	U	1	A	1,47	0,30	0,00	0,00	0,03	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,800	3,000	U	1	A	2,01	1,28	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,000	3,200	U	1	A	1,30	0,11	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,200	3,400	U	1	A	1,82	2,76	0,18	0,00	0,01	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,400	3,600	U	1	A	2,45	1,24	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,600	3,800	U	1	A	1,64	1,05	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,800	3,950	U	1	A	2,89	1,98	0,00	0,00	1,97	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	36,910	37,000	U	1	A	4,04	3,33	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,000	37,200	U	1	A	3,45	1,65	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,200	37,400	U	1	A	4,20	3,10	0,00	0,00	0,01	6,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,400	37,600	U	1	A	3,90	3,31	0,04	0,00	0,00	6,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,600	37,800	U	1	A	3,77	7,28	0,17	0,00	0,31	5,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,800	38,000	U	1	A	3,10	2,51	0,00	0,00	0,04	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,000	38,200	U	1	A	3,73	3,66	0,02	0,00	0,08	6,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,200	38,400	U	1	A	4,42	11,09	3,06	0,01	0,21	4,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,400	38,600	U	1	A	3,58	6,72	1,37	0,00	0,28	4,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,600	38,800	U	1	A	4,01	4,99	0,43	0,00	0,06	4,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,800	39,000	U	1	A	3,54	3,95	0,04	0,00	0,10	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,000	39,200	U	1	A	4,00	2,32	0,09	0,03	0,23	4,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,200	39,400	U	1	A	4,00	3,11	0,01	0,00	0,07	4,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,400	39,600	U	1	A	3,18	13,02	0,54	0,00	0,01	4,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,600	39,800	U	1	A	3,85	3,78	0,13	0,00	0,01	4,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,800	40,000	U	1	A	3,62	3,85	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,000	40,200	U	1	A	2,96	2,31	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,200	40,400	U	1	A	3,69	2,35	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,400	40,600	U	1	A	3,50	1,51	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,600	40,800	U	1	A	3,31	0,68	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,800	41,000	U	1	A	3,88	0,92	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,000	41,200	U	1	A	3,08	0,82	0,00	0,00	0,03	4,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,200	41,400	U	1	A	3,44	1,59	0,00	0,00	0,01	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,400	41,600	U	1	A	3,54	5,33	0,00	0,00	0,01	5,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,600	41,800	U	1	A	3,55	7,16	0,06	0,00	0,01	4,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,800	42,000	U	1	A	3,51	2,95	0,04	0,00	0,01	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,000	42,200	U	1	A	3,62	1,30	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,200	42,400	U	1	A	4,18	1,54	0,00	0,00	0,01	5,60	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,400	42,600	U	1	A	3,84	4,90	0,01	0,00	0,01	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,600	42,800	U	1	A	3,34	3,97	0,00	0,00	0,01	4,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,800	42,910	U	1	A	3,30	4,99	0,04	0,00	0,00	3,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,730	46,800	U	1	T	4,25	6,37	0,59	0,00	0,03	2,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,800	47,000	U	1	T	3,36	6,58	0,12	0,00	1,21	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,000	47,200	U	1	T	2,65	0,85	0,00	0,00	3,22	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,200	47,400	U	1	T	2,24	1,20	0,05	0,00	4,19	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,400	47,600	U	1	T	2,94	2,47	0,05	0,00	2,82	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,600	47,800	U	1	T	2,54	0,75	0,00	0,00	1,28	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,800	48,000	U	1	T	2,55	0,98	0,00	0,00	0,76	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,000	48,200	U	1	T	2,00	0,18	0,00	0,00	0,17	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,200	48,400	U	1	T	2,26	0,05	0,00	0,00	0,03	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,400	48,600	U	1	T	1,60	0,16	0,00	0,00	0,04	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,600	48,800	U	1	T	1,27	0,03	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,800	49,000	U	1	T	1,84	0,26	0,02	0,00	0,01	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,000	49,200	U	1	T	2,13	0,07	0,00	0,00	0,02	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,200	49,400	U	1	T	2,07	0,84	0,00	0,01	0,03	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descensc Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,400	49,600	U	1	T	2,45	0,13	0,00	0,00	0,05	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,600	49,800	U	1	T	2,53	0,72	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,800	50,000	U	1	T	1,98	0,24	0,00	0,00	0,03	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,000	50,200	U	1	T	1,56	0,04	0,00	0,00	0,01	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,200	50,400	U	1	T	1,77	0,10	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,400	50,600	U	1	T	2,29	0,25	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,600	50,800	U	1	T	1,66	0,03	0,00	0,00	0,02	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,800	51,000	U	1	T	1,93	0,45	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,000	51,200	U	1	T	2,67	0,80	0,00	0,00	0,02	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,200	51,400	U	1	T	1,65	1,41	0,00	0,00	0,12	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,400	51,600	U	1	T	1,72	0,25	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,600	51,800	U	1	T	2,08	0,56	0,00	0,00	0,01	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,800	52,000	U	1	T	2,21	0,15	0,00	0,00	0,03	2,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,000	52,200	U	1	T	1,70	0,20	0,00	0,00	0,05	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,200	52,400	U	1	T	1,94	0,58	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,400	52,600	U	1	T	1,62	0,45	0,00	0,00	0,06	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,600	52,800	U	1	T	1,84	1,78	0,11	0,00	0,14	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,800	53,000	U	1	T	1,69	0,68	0,00	0,00	0,03	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,000	53,200	U	1	T	2,36	0,39	0,00	0,00	0,10	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,200	53,400	U	1	T	1,64	0,54	0,00	0,00	0,07	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,400	53,600	U	1	T	1,28	0,60	0,00	0,00	0,22	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,600	53,800	U	1	T	1,53	0,41	0,00	0,00	0,07	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,800	54,000	U	1	T	1,50	0,88	0,00	0,00	0,51	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,000	54,200	U	1	T	1,34	0,96	0,00	0,00	0,20	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,200	54,400	U	1	T	1,46	1,59	0,00	0,00	0,18	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,400	54,600	U	1	T	1,51	1,20	0,00	0,00	0,01	1,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,600	54,800	U	1	T	1,82	2,00	0,00	0,00	0,08	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,800	55,000	U	1	T	1,71	0,21	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,000	55,200	U	1	T	1,92	0,59	0,00	0,00	0,23	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,200	55,400	U	1	T	1,85	0,12	0,00	0,00	0,01	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,400	55,600	U	1	T	1,90	0,31	0,00	0,00	0,03	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,600	55,800	U	1	T	1,82	0,25	0,00	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,800	56,000	U	1	T	1,83	1,02	0,04	0,01	0,14	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,000	56,200	U	1	T	1,90	0,88	0,00	0,00	0,12	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,200	56,400	U	1	T	2,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,400	56,600	U	1	T	2,15	0,25	0,00	0,00	0,01	1,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,600	56,800	U	1	T	2,88	1,49	0,06	0,01	0,13	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,800	57,000	U	1	T	1,44	0,58	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,000	57,200	U	1	T	1,40	0,28	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,200	57,400	U	1	T	1,28	0,73	0,00	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,400	57,600	U	1	T	1,65	0,43	0,00	0,00	0,06	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,600	57,800	U	1	T	1,83	0,21	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,800	58,000	U	1	T	1,18	0,27	0,00	0,00	0,01	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,000	58,200	U	1	T	1,99	0,40	0,00	0,00	0,01	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,200	58,400	U	1	T	2,16	0,90	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,400	58,600	U	1	T	1,72	0,21	0,00	0,00	0,02	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,600	58,800	U	1	T	1,23	0,27	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,800	59,000	U	1	T	1,01	0,08	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,000	59,200	U	1	T	1,36	0,42	0,00	0,00	0,01	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,200	59,400	U	1	T	1,38	0,17	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,400	59,600	U	1	T	1,39	0,15	0,00	0,00	0,02	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,600	59,800	U	1	T	1,50	0,44	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,800	60,000	U	1	T	1,08	0,33	0,00	0,00	0,01	0,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descensc Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,000	60,200	U	1	T	1,68	0,45	0,00	0,00	0,01	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,200	60,400	U	1	T	1,28	0,22	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,400	60,600	U	1	T	1,34	0,16	0,00	0,00	0,01	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,600	60,800	U	1	T	2,26	2,27	0,06	0,00	0,08	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,800	61,000	U	1	T	1,50	0,22	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,000	61,200	U	1	T	1,42	0,09	0,00	0,00	0,05	0,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,200	61,400	U	1	T	1,19	0,31	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,400	61,600	U	1	T	1,57	0,18	0,00	0,00	0,01	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,600	61,800	U	1	T	1,59	0,07	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,800	61,890	U	1	T	2,07	0,29	0,00	0,00	0,05	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,890	62,000	U	1	A	2,07	0,35	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,000	62,200	U	1	A	1,19	0,21	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,200	62,400	U	1	A	1,18	0,18	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,400	62,600	U	1	A	1,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,600	62,800	U	1	A	1,11	0,71	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,800	63,000	U	1	A	1,52	0,50	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,000	63,200	U	1	A	2,05	0,49	0,02	0,00	0,03	0,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,200	63,400	U	1	A	1,67	0,16	0,00	0,00	0,01	0,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,400	63,600	U	1	A	2,34	1,25	0,04	0,00	0,02	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,600	63,800	U	1	A	2,13	1,07	0,06	0,00	0,06	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,800	64,000	U	1	A	2,02	1,41	0,40	0,00	0,00	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,000	64,200	U	1	A	2,10	0,24	0,00	0,00	0,01	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,200	64,400	U	1	A	1,94	0,07	0,00	0,00	0,01	0,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,400	64,600	U	1	A	1,31	0,10	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,600	64,800	U	1	A	1,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,800	65,000	U	1	A	1,20	0,09	0,00	0,00	0,01	0,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,000	65,200	U	1	A	1,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,200	65,400	U	1	A	1,51	1,31	0,13	0,00	0,01	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,400	65,600	U	1	A	1,23	0,31	0,00	0,00	0,01	1,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,600	65,800	U	1	A	1,53	2,24	0,01	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,800	66,000	U	1	A	1,31	2,89	0,37	0,00	0,07	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,000	66,200	U	1	A	1,30	0,81	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,200	66,400	U	1	A	1,78	1,98	0,10	0,00	0,09	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,400	66,600	U	1	A	1,74	2,19	0,19	0,00	0,09	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,600	66,800	U	1	A	2,06	1,42	0,02	0,00	0,02	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,800	67,000	U	1	A	1,64	0,10	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,000	67,200	U	1	A	1,70	0,71	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,200	67,400	U	1	A	2,15	0,96	0,16	0,00	0,06	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,400	67,600	U	1	A	1,58	0,09	0,00	0,00	0,01	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,600	67,800	U	1	A	2,28	0,89	0,00	0,00	0,01	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,800	68,000	U	1	A	1,74	2,19	0,16	0,00	0,11	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,000	68,200	U	1	A	2,00	1,49	0,13	0,00	0,06	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,200	68,240	U	1	A	1,83	0,08	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,240	68,400	U	1	A	1,83	0,57	0,00	0,00	0,01	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,400	68,600	U	1	A	1,78	0,85	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,600	68,800	U	1	A	2,51	3,76	0,37	0,04	0,49	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,800	69,000	U	1	A	2,08	2,17	0,04	0,00	0,19	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,000	69,200	U	1	A	1,65	0,31	0,00	0,00	0,01	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,200	69,400	U	1	A	2,01	1,32	0,00	0,00	0,01	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,400	69,600	U	1	A	1,60	0,89	0,06	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,600	69,800	U	1	A	1,39	0,22	0,00	0,00	0,02	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,800	70,000	U	1	A	1,88	0,50	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,000	70,200	U	1	A	1,23	0,16	0,03	0,00	0,00	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,200	70,400	U	1	A	1,50	1,75	0,13	0,00	0,08	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,400	70,600	U	1	A	1,29	0,72	0,00	0,00	0,02	1,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,600	70,800	U	1	A	1,38	0,53	0,00	0,00	0,01	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,800	71,000	U	1	A	1,82	2,24	0,10	0,00	0,04	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,000	71,200	U	1	A	1,86	0,71	0,00	0,00	0,01	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,200	71,400	U	1	A	1,73	0,32	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,400	71,600	U	1	A	1,52	0,13	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,600	71,800	U	1	A	1,71	4,91	0,35	0,01	0,23	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,800	72,000	U	1	A	1,61	0,70	0,00	0,00	0,02	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,000	72,200	U	1	A	1,61	2,88	0,21	0,00	0,20	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,200	72,400	U	1	A	1,48	2,43	0,25	0,00	0,08	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,400	72,600	U	1	A	1,10	1,02	0,10	0,00	0,11	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,600	72,800	U	1	A	1,43	3,40	0,41	0,00	0,23	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,800	73,000	U	1	A	1,85	5,26	1,01	0,00	0,40	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,000	73,200	U	1	A	1,05	0,28	0,00	0,00	0,02	0,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,200	73,400	U	1	A	1,18	0,07	0,00	0,00	0,02	0,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,400	73,600	U	1	A	1,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,600	73,800	U	1	A	1,34	0,16	0,00	0,00	0,02	0,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,800	74,000	U	1	A	1,54	0,18	0,00	0,00	0,01	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,000	74,200	U	1	A	1,74	0,16	0,00	0,00	0,02	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,200	74,400	U	1	A	1,42	0,30	0,00	0,00	0,09	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,400	74,600	U	1	A	1,80	3,12	0,44	0,00	0,01	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,600	74,800	U	1	A	2,44	0,50	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,800	75,000	U	1	A	1,60	0,12	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,000	75,200	U	1	A	1,73	0,20	0,00	0,00	0,07	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,200	75,400	U	1	A	1,85	3,34	0,04	0,00	0,10	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,400	75,600	U	1	A	1,79	0,52	0,00	0,00	0,10	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,600	75,800	U	1	A	1,55	0,05	0,00	0,00	0,06	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,800	75,940	U	1	A	2,67	2,99	0,20	0,03	0,08	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,000	0,200	U	2	A	2,03	0,70	0,00	0,00	0,01	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,200	0,400	U	2	A	1,42	0,08	0,00	0,00	0,01	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,400	0,600	U	2	A	1,47	0,01	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,600	0,800	U	2	A	1,35	0,03	0,00	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,800	1,000	U	2	A	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	1,000	1,200	U	2	A	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	1,200	1,400	U	2	A	1,31	0,35	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	1,400	1,600	U	2	A	1,31	0,07	0,00	0,00	0,01	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	1,600	1,800	U	2	A	1,06	0,12	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	1,800	2,000	U	2	A	1,28	0,05	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,000	2,200	U	2	A	1,82	1,22	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,200	2,400	U	2	A	1,10	0,12	0,00	0,00	0,01	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,400	2,600	U	2	A	1,15	0,15	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,600	2,800	U	2	A	1,46	0,11	0,00	0,00	0,01	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,800	3,000	U	2	A	2,14	0,22	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,000	3,200	U	2	A	1,62	0,16	0,00	0,00	0,01	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,200	3,400	U	2	A	1,81	0,35	0,00	0,00	0,01	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,400	3,600	U	2	A	1,40	0,49	0,00	0,00	0,01	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,600	3,800	U	2	A	1,52	2,43	0,00	0,01	0,02	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,800	3,950	U	2	A	2,16	1,05	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	36,910	37,000	U	2	A	4,60	7,89	0,18	0,00	0,00	6,14	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,000	37,200	U	2	A	3,36	2,10	0,00	0,00	0,01	8,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,200	37,400	U	2	A	3,71	2,95	0,00	0,01	0,39	9,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,400	37,600	U	2	A	3,53	2,32	0,01	0,00	0,01	7,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,600	37,800	U	2	A	3,99	2,19	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	37,800	38,000	U	2	A	3,94	3,33	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,000	38,200	U	2	A	3,31	1,98	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,200	38,400	U	2	A	3,56	4,82	1,65	0,00	0,00	5,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,400	38,600	U	2	A	3,63	2,29	0,01	0,00	0,04	4,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,600	38,800	U	2	A	3,83	6,81	0,10	0,04	0,64	7,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	38,800	39,000	U	2	A	3,23	1,82	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,000	39,200	U	2	A	3,95	4,22	0,00	0,00	0,08	6,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,200	39,400	U	2	A	3,65	8,51	0,05	0,00	0,09	5,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,400	39,600	U	2	A	3,33	4,55	0,05	0,00	0,01	6,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,600	39,800	U	2	A	3,45	4,14	0,03	0,00	0,00	6,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	39,800	40,000	U	2	A	3,55	4,26	0,03	0,00	0,04	6,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,000	40,200	U	2	A	3,07	4,07	0,00	0,00	0,01	5,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,200	40,400	U	2	A	3,78	2,03	0,02	0,00	0,00	6,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,400	40,600	U	2	A	3,59	1,82	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,600	40,800	U	2	A	3,54	13,71	0,14	0,00	0,00	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	40,800	41,000	U	2	A	3,90	3,94	0,03	0,00	0,00	4,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,000	41,200	U	2	A	4,06	6,80	0,07	0,00	0,01	5,82	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,200	41,400	U	2	A	3,67	4,02	0,00	0,00	0,01	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,400	41,600	U	2	A	3,48	6,50	0,05	0,00	0,00	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,600	41,800	U	2	A	4,09	12,68	0,14	0,00	0,02	7,99	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	41,800	42,000	U	2	A	4,19	10,29	0,27	0,00	0,03	6,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,000	42,200	U	2	A	4,15	4,54	0,06	0,00	0,00	5,19	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,200	42,400	U	2	A	4,24	6,28	0,04	0,00	0,01	4,75	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,400	42,600	U	2	A	4,02	6,20	0,06	0,00	0,00	4,97	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,600	42,800	U	2	A	3,49	9,11	0,15	0,00	0,00	5,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	42,800	42,910	U	2	A	3,93	3,52	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,730	46,800	U	2	T	4,42	5,11	0,31	0,16	0,30	6,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,800	47,000	U	2	T	3,21	3,37	0,05	0,00	1,12	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,000	47,200	U	2	T	2,39	2,58	0,00	0,00	2,24	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,200	47,400	U	2	T	2,39	1,06	0,00	0,00	2,09	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,400	47,600	U	2	T	2,80	0,96	0,00	0,00	0,48	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,600	47,800	U	2	T	2,63	1,34	0,00	0,00	1,31	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	47,800	48,000	U	2	T	3,12	1,90	0,01	0,00	1,19	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,000	48,200	U	2	T	2,69	0,55	0,00	0,00	0,05	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,200	48,400	U	2	T	2,59	0,31	0,00	0,00	0,05	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,400	48,600	U	2	T	1,69	0,63	0,01	0,00	0,08	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,600	48,800	U	2	T	1,50	0,06	0,00	0,00	0,04	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,800	49,000	U	2	T	1,78	0,07	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,000	49,200	U	2	T	2,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,200	49,400	U	2	T	2,28	0,40	0,00	0,00	0,02	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,400	49,600	U	2	T	1,98	0,15	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,600	49,800	U	2	T	2,94	0,69	0,00	0,00	0,02	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,800	50,000	U	2	T	1,79	0,14	0,00	0,00	0,01	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,000	50,200	U	2	T	1,97	0,06	0,00	0,00	0,03	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,200	50,400	U	2	T	1,38	0,18	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,400	50,600	U	2	T	1,82	0,57	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,600	50,800	U	2	T	1,70	0,22	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	50,800	51,000	U	2	T	1,59	0,23	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,000	51,200	U	2	T	2,75	0,17	0,00	0,00	0,07	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,200	51,400	U	2	T	1,43	0,40	0,00	0,00	0,02	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,400	51,600	U	2	T	1,82	0,44	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,600	51,800	U	2	T	2,05	0,25	0,00	0,00	0,01	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki km	Kf km	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI m/km	Grietas Lineales %	Grietas Fatiga %	Baches %	P. Áridos %	Ahuell. mm	Exud. %	Losas c/+ 3 trozos %	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma %	Erosión Berma %	Descensc Berma %	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,800	52,000	U	2	T	1,87	0,23	0,00	0,00	0,01	1,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,000	52,200	U	2	T	1,69	1,34	0,00	0,00	0,14	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,200	52,400	U	2	T	1,75	0,60	0,00	0,00	0,04	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,400	52,600	U	2	T	1,14	0,35	0,00	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,600	52,800	U	2	T	1,91	0,55	0,00	0,00	0,16	1,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	52,800	53,000	U	2	T	1,54	0,67	0,00	0,00	0,27	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,000	53,200	U	2	T	2,13	1,07	0,00	0,00	0,20	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,200	53,400	U	2	T	1,53	0,52	0,00	0,00	0,02	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,400	53,600	U	2	T	1,28	0,44	0,00	0,00	0,06	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,600	53,800	U	2	T	1,41	0,34	0,00	0,00	0,06	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	53,800	54,000	U	2	T	1,13	0,48	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,000	54,200	U	2	T	1,39	0,39	0,00	0,00	0,09	1,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,200	54,400	U	2	T	1,44	0,60	0,00	0,00	0,11	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,400	54,600	U	2	T	1,75	0,38	0,00	0,00	0,06	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,600	54,800	U	2	T	1,46	0,46	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	54,800	55,000	U	2	T	2,14	0,56	0,00	0,00	0,23	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,000	55,200	U	2	T	1,96	0,84	0,00	0,00	0,01	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,200	55,400	U	2	T	1,25	0,48	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,400	55,600	U	2	T	1,74	0,44	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,600	55,800	U	2	T	2,17	0,25	0,00	0,00	0,02	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	55,800	56,000	U	2	T	1,59	0,34	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,000	56,200	U	2	T	2,00	0,69	0,00	0,00	0,14	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,200	56,400	U	2	T	2,63	0,78	0,00	0,00	0,06	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,400	56,600	U	2	T	1,86	0,73	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,600	56,800	U	2	T	3,24	1,99	0,12	0,01	0,22	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,800	57,000	U	2	T	1,30	0,30	0,00	0,00	0,02	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,000	57,200	U	2	T	1,28	0,00	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,200	57,400	U	2	T	2,01	0,08	0,00	0,00	0,01	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,400	57,600	U	2	T	1,51	0,75	0,00	0,00	0,01	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,600	57,800	U	2	T	1,87	0,14	0,00	0,00	0,02	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	57,800	58,000	U	2	T	1,19	0,06	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,000	58,200	U	2	T	1,82	0,09	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,200	58,400	U	2	T	1,63	0,04	0,00	0,00	0,02	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,400	58,600	U	2	T	1,75	0,16	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,600	58,800	U	2	T	1,41	0,18	0,00	0,00	0,01	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	58,800	59,000	U	2	T	0,98	0,15	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,000	59,200	U	2	T	1,40	0,23	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,200	59,400	U	2	T	1,51	0,34	0,00	0,00	0,05	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,400	59,600	U	2	T	1,07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,600	59,800	U	2	T	1,70	0,25	0,00	0,00	0,02	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	59,800	60,000	U	2	T	1,13	0,34	0,00	0,00	0,03	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,000	60,200	U	2	T	1,42	0,21	0,00	0,00	0,02	1,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,200	60,400	U	2	T	1,43	0,20	0,00	0,00	0,07	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,400	60,600	U	2	T	1,79	0,34	0,00	0,00	0,07	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,600	60,800	U	2	T	2,30	1,94	0,00	0,00	0,05	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	60,800	61,000	U	2	T	1,14	0,75	0,00	0,00	0,03	1,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,000	61,200	U	2	T	1,45	0,95	0,00	0,00	0,04	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,200	61,400	U	2	T	1,35	0,92	0,00	0,00	0,03	1,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,400	61,600	U	2	T	1,37	0,52	0,02	0,00	0,00	1,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,600	61,800	U	2	T	1,88	0,34	0,00	0,00	0,03	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,800	61,890	U	2	T	2,10	0,37	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,890	62,000	U	2	A	2,10	0,29	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,000	62,200	U	2	A	1,47	0,05	0,00	0,00	0,02	0,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,200	62,400	U	2	A	1,45	0,09	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,400	62,600	U	2	A	1,21	0,04	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,600	62,800	U	2	A	1,49	0,62	0,00	0,04	0,05	0,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	62,800	63,000	U	2	A	1,62	0,17	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,000	63,200	U	2	A	1,10	0,30	0,00	0,00	0,01	0,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,200	63,400	U	2	A	1,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,400	63,600	U	2	A	1,09	0,19	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,600	63,800	U	2	A	1,19	0,04	0,00	0,00	0,01	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	63,800	64,000	U	2	A	1,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,000	64,200	U	2	A	1,42	0,09	0,00	0,00	0,01	0,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,200	64,400	U	2	A	1,48	0,05	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,400	64,600	U	2	A	1,92	0,13	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,600	64,800	U	2	A	1,72	0,13	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	64,800	65,000	U	2	A	1,69	0,11	0,00	0,00	0,01	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,000	65,200	U	2	A	1,49	0,22	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,200	65,400	U	2	A	1,70	0,22	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,400	65,600	U	2	A	1,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,600	65,800	U	2	A	1,43	0,04	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	65,800	66,000	U	2	A	1,49	0,05	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,000	66,200	U	2	A	1,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,200	66,400	U	2	A	1,56	0,42	0,00	0,00	0,04	1,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,400	66,600	U	2	A	1,33	0,31	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,600	66,800	U	2	A	1,52	0,66	0,00	0,00	0,01	0,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	66,800	67,000	U	2	A	1,58	0,08	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,000	67,200	U	2	A	1,86	0,18	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,200	67,400	U	2	A	2,00	0,43	0,00	0,00	0,03	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,400	67,600	U	2	A	1,99	0,02	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,600	67,800	U	2	A	1,57	0,09	0,00	0,00	0,01	0,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	67,800	68,000	U	2	A	1,33	0,21	0,10	0,00	0,00	0,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,000	68,200	U	2	A	1,43	0,16	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,200	68,240	U	2	A	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,240	68,400	U	2	A	1,84	0,98	0,00	0,00	0,01	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,400	68,600	U	2	A	1,59	0,09	0,00	0,00	0,01	0,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,600	68,800	U	2	A	2,10	0,26	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,800	69,000	U	2	A	2,30	3,90	0,12	0,01	0,41	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,000	69,200	U	2	A	1,77	2,92	0,04	0,00	0,04	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,200	69,400	U	2	A	1,49	0,64	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,400	69,600	U	2	A	1,66	0,17	0,00	0,00	0,02	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,600	69,800	U	2	A	1,32	0,14	0,00	0,00	0,01	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	69,800	70,000	U	2	A	2,17	0,17	0,00	0,00	0,01	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,000	70,200	U	2	A	1,38	0,14	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,200	70,400	U	2	A	1,71	0,27	0,00	0,00	0,01	0,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,400	70,600	U	2	A	1,71	5,29	0,21	0,00	0,08	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,600	70,800	U	2	A	1,75	3,60	0,10	0,00	0,06	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	70,800	71,000	U	2	A	1,67	4,40	0,04	0,00	0,05	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,000	71,200	U	2	A	2,19	3,09	0,06	0,00	0,05	1,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,200	71,400	U	2	A	1,80	1,03	0,00	0,00	0,01	0,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,400	71,600	U	2	A	1,20	0,24	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,600	71,800	U	2	A	1,83	0,86	0,05	0,00	0,02	0,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	71,800	72,000	U	2	A	1,58	0,66	0,04	0,00	0,06	0,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,000	72,200	U	2	A	1,34	0,23	0,00	0,00	0,03	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,200	72,400	U	2	A	1,63	2,32	0,09	0,00	0,03	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,400	72,600	U	2	A	1,46	9,73	1,16	0,00	0,53	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,600	72,800	U	2	A	1,56	7,03	0,24	0,00	0,19	0,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	72,800	73,000	U	2	A	1,60	1,51	0,07	0,00	0,00	0,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,000	73,200	U	2	A	1,48	0,30	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,200	73,400	U	2	A	1,28	0,27	0,00	0,00	0,03	1,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,400	73,600	U	2	A	1,27	0,20	0,00	0,00	0,01	0,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,600	73,800	U	2	A	1,42	0,34	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	73,800	74,000	U	2	A	1,12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,000	74,200	U	2	A	1,32	0,31	0,00	0,00	0,01	1,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,200	74,400	U	2	A	1,39	0,64	0,00	0,00	0,01	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,400	74,600	U	2	A	1,53	4,90	0,64	0,00	0,15	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,600	74,800	U	2	A	1,56	1,20	0,02	0,00	0,09	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	74,800	75,000	U	2	A	1,75	0,71	0,00	0,00	0,06	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,000	75,200	U	2	A	1,59	0,15	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,200	75,400	U	2	A	1,48	0,04	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,400	75,600	U	2	A	1,84	2,53	0,00	0,01	0,02	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,600	75,800	U	2	A	1,38	0,21	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Riñihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,800	75,940	U	2	A	1,81	0,24	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,000	0,200	U	1	A	2,28	4,70	0,12	0,00	0,05	2,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,200	0,400	U	1	A	2,49	9,61	0,34	0,00	0,09	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,400	0,600	U	1	A	1,69	0,63	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,600	0,800	U	1	A	1,53	0,38	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,800	1,000	U	1	A	1,56	0,33	0,00	0,00	0,02	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,000	1,200	U	1	A	1,84	0,13	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,200	1,400	U	1	A	1,62	1,44	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,400	1,600	U	1	A	1,61	1,47	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,600	1,800	U	1	A	2,08	1,70	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,800	2,000	U	1	A	1,47	3,19	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,000	2,200	U	1	A	1,63	1,19	0,00	0,00	0,01	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,200	2,400	U	1	A	1,61	1,94	0,02	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,400	2,600	U	1	A	1,71	1,82	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,600	2,800	U	1	A	1,79	1,56	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,800	3,000	U	1	A	1,49	0,82	0,03	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,000	3,200	U	1	A	2,87	13,40	0,28	0,06	0,70	2,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,200	3,215	U	1	A	6,48	32,33	0,89	0,69	2,71	4,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,000	0,200	U	2	A	2,31	8,28	0,09	0,00	0,00	4,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,200	0,400	U	2	A	2,31	5,67	0,09	0,02	0,05	2,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,400	0,600	U	2	A	2,14	6,70	0,07	0,00	0,04	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,600	0,800	U	2	A	2,68	0,99	0,05	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,800	1,000	U	2	A	1,99	2,69	0,00	0,00	0,02	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,000	1,200	U	2	A	1,47	0,83	0,00	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,200	1,400	U	2	A	1,52	2,64	0,42	0,00	0,06	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,400	1,600	U	2	A	1,95	3,21	0,01	0,00	0,09	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,600	1,800	U	2	A	2,32	1,92	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	1,800	2,000	U	2	A	2,16	0,93	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,000	2,200	U	2	A	1,74	0,97	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,200	2,400	U	2	A	1,35	0,42	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,400	2,600	U	2	A	1,53	0,64	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,600	2,800	U	2	A	1,41	0,39	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	2,800	3,000	U	2	A	1,73	0,33	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,000	3,200	U	2	A	2,08	11,40	0,33	0,05	0,60	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,200	3,215	U	2	A	2,84	31,01	1,08	0,33	1,04	3,30	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7263	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,750	3,800	U	1	A	1,40	25,70	2,25	0,00	0,10	3,31	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1612	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,800	4,000	U	1	A	1,79	23,91	2,64	0,00	0,07	3,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,000	4,200	U	1	A	1,95	48,72	12,48	0,00	0,02	6,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,200	4,400	U	1	A	2,11	43,47	10,97	0,00	0,06	5,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	63	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,400	4,600	U	1	A	2,14	51,55	11,44	0,06	0,34	5,02	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,600	4,800	U	1	A	2,09	64,60	26,54	0,00	0,72	5,87	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,800	5,000	U	1	A	2,92	65,95	21,09	0,03	0,91	6,18	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,000	5,200	U	1	A	1,57	63,97	15,82	0,00	0,58	5,30	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,200	5,400	U	1	A	1,59	55,05	22,46	0,00	0,35	4,01	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	94	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,400	5,600	U	1	A	1,74	62,81	26,17	0,02	0,66	5,49	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,600	5,800	U	1	A	1,80	47,50	20,50	0,01	0,43	5,20	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,800	6,000	U	1	A	1,44	28,87	4,47	0,00	0,48	3,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,000	6,200	U	1	A	1,35	21,81	1,04	0,00	0,00	6,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,200	6,400	U	1	A	3,40	14,35	0,18	0,00	0,33	7,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,400	6,600	U	1	A	4,53	16,68	1,07	0,00	0,06	6,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,600	6,800	U	1	A	2,78	25,54	1,17	0,04	0,41	6,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,800	6,950	U	1	A	2,64	35,83	3,94	0,00	0,48	5,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,950	7,000	U	1	T	2,64	32,93	5,71	0,00	0,27	3,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,000	7,200	U	1	T	1,33	5,22	0,45	0,00	0,07	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,200	7,400	U	1	T	1,16	4,85	0,07	0,00	0,01	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,400	7,600	U	1	T	1,28	7,71	0,19	0,00	0,11	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,600	7,800	U	1	T	1,36	17,19	2,04	0,00	0,72	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,800	8,000	U	1	T	1,33	21,73	2,21	0,00	0,56	3,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,000	8,200	U	1	T	1,42	22,33	1,24	0,00	0,51	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,200	8,400	U	1	T	1,47	13,53	0,19	0,00	0,29	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,400	8,600	U	1	T	1,39	20,42	1,68	0,00	0,58	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,600	8,800	U	1	T	1,54	11,37	1,08	0,00	0,24	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,800	9,000	U	1	T	1,60	7,61	0,64	0,00	0,19	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,000	9,200	U	1	T	1,32	18,52	3,68	0,00	1,69	5,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,200	9,400	U	1	T	1,67	23,07	2,07	0,00	0,78	5,54	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,400	9,600	U	1	T	1,28	26,04	3,05	0,00	1,12	3,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,600	9,800	U	1	T	1,62	17,30	1,05	0,00	0,33	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,800	10,000	U	1	T	1,67	10,99	0,15	0,00	0,02	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,000	10,200	U	1	T	1,58	10,13	1,18	0,00	0,14	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,200	10,400	U	1	T	1,49	16,66	0,54	0,00	0,24	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,400	10,600	U	1	T	1,42	20,60	0

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,000	11,200	U	1	T	1,62	13,35	0,33	0,00	0,02	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,200	11,400	U	1	T	2,32	13,71	0,27	0,00	0,01	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,400	11,600	U	1	T	1,51	11,58	0,32	0,00	0,01	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,600	11,800	U	1	T	1,22	10,46	0,15	0,00	0,00	4,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,800	12,000	U	1	T	1,34	17,67	0,48	0,00	0,08	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,000	12,200	U	1	T	1,29	23,57	0,43	0,00	0,00	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,200	12,400	U	1	T	1,57	23,39	0,26	0,00	0,02	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,400	12,600	U	1	T	1,35	14,06	0,41	0,00	0,00	4,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,600	12,800	U	1	T	1,69	25,22	1,35	0,00	0,00	3,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,800	13,000	U	1	T	1,51	15,54	1,05	0,00	0,09	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,000	13,200	U	1	T	1,41	9,73	0,29	0,00	0,19	3,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,200	13,400	U	1	T	1,25	28,63	2,57	0,00	0,75	4,24	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,400	13,600	U	1	T	1,22	3,22	0,28	0,00	0,04	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,600	13,800	U	1	T	1,10	1,07	0,00	0,00	0,05	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,800	14,000	U	1	T	1,20	0,58	0,00	0,00	0,01	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,000	14,200	U	1	T	1,15	4,56	0,13	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	40	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,200	14,400	U	1	T	1,08	1,10	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,400	14,600	U	1	T	1,33	0,70	0,04	0,00	0,02	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,600	14,800	U	1	T	1,32	9,62	0,68	0,00	0,10	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,800	15,000	U	1	T	1,61	14,58	0,36	0,00	0,07	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,000	15,200	U	1	T	1,86	14,37	0,15	0,00	0,00	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	68	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,200	15,400	U	1	T	1,71	19,94	0,96	0,00	0,05	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	95	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,400	15,600	U	1	T	1,67	17,95	0,86	0,00	0,00	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,600	15,800	U	1	T	1,57	20,88	1,08	0,00	0,05	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,800	16,000	U	1	T	1,29	13,04	0,40	0,00	0,08	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,000	16,200	U	1	T	1,37	21,19	2,79	0,00	0,39	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,200	16,400	U	1	T	1,40	23,48	3,02	0,00	0,37	4,36	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,400	16,600	U	1	T	1,16	10,31	0,69	0,00	0,10	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,600	16,800	U	1	T	1,55	9,15	0,27	0,00	0,11	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,800	17,000	U	1	T	1,56	12,39	1,38	0,00	0,32	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,000	17,200	U	1	T	1,57	11,09	1,32	0,00	0,23	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,200	17,400	U	1	T	1,85	15,56	0,54	0,00	0,13	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,400	17,600	U	1	T	1,24	0,65	0,00	0,00	0,01	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,600	17,800	U	1	T	1,22	2,36	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,800	18,000	U	1	T	1,17	1,86	0,00	0,00	0,02	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,000	18,200	U	1	T	1,00	1,13	0,00	0,00	0,01	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,200	18,400	U	1	T	1,13	2,76	0,03	0,00	0,02	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,400	18,600	U	1	T	1,29	3,13	0,01	0,00	0,01	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,600	18,800	U	1	T	1,23	6,68	0,25	0,00	0,09	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,800	19,000	U	1	T	0,95	10,05	0,37	0,00	0,11	3,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,000	19,200	U	1	T	1,30	8,60	0,40	0,00	0,07	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,200	19,400	U	1	T	1,19	4,22	0,12	0,00	0,06	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,400	19,600	U	1	T	0,99	4,56	0,44	0,00	0,03	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,600	19,800	U	1	T	0,84	9,70	0,72	0,00	0,09	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,800	20,000	U	1	T	1,43	13,66	1,29	0,00	0,16	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,000	20,200	U	1	T	1,41	9,85	0,63	0,00	0,22	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,200	20,400	U	1	T	1,43	23,31	3,11	0,00	0,41	2,36	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,400	20,600	U	1	T	1,51	20,41	2,30	0,00	0,41	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,600	20,800	U	1	T	1,19	20,58	1,34	0,00	0,15	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,800	21,000	U	1	T	1,69	23,16	3,65	0,00	0,73	2,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,000	21,200	U	1	T	1,52	28,23	4,01	0,00	1,08	3,70	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,200	21,400	U	1	T	1,47	19,62	1,03	0,06	0,29	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,400	21,600	U	1	T	1,33	13,09	2,27	0,00	0,35	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,600	21,800	U	1	T	1,67	31,87	5,58	0,00	1,31	2,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,800	22,000	U	1	T	1,18	3,46	0,01	0,00	0,06	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,000	22,200	U	1	T	1,09	4,92	0,03	0,00	0,08	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,200	22,400	U	1	T	1,37	13,41	0,76	0,00	0,19	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	88	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,400	22,500	U	1	T	1,03	7,95	0,03	0,00	0,07	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	78	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,500	22,600	U	1	T	1,03	9,64	0,40	0,00	0,18	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,600	22,800	U	1	T	0,99	26,34	2,77	0,00	0,23	1,50	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	914	2019	0	0	15	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,800	23,000	U	1	T	1,55	18,91	0,81	0,00	0,07	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,000	23,200	U	1	T	1,12	16,95	0,31	0,00	0,14	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,200	23,400	U	1	T	1,26	25,61	1,10	0,00	0,20	2,29	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	914	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,400	23,600	U	1	T	1,42	4,53	0,13	0,00	0,01	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,600	23,800	U	1	T	1,49	1,59	0,00	0,00	0,02	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,800	24,000	U	1	T	1,11	2,17	0,02	0,00	0,02	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,000	24,200	U	1	T	1,05	0,70	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,200	24,400	U	1	T	1,85	2,79	0,14	0,00	0,04	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	79	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,400	24,600	U	1	T	3,15	12,05	7,04	0,01	0,09	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,600	24,800	U	1	T	2,49	5,15	0,01	0,00	0,00	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,800	25,000	U	1	T	1,61	7,46	0,02	0,00	0,00	5,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	25,000	25,200	U	1	T	1,88	5,07	0,01	0,00	0,00	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	25,200	25,400	U	1	T	1,74	9,79	0,32	0,00	0,00	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	25,400	25,600	U	1	T	1,80	11,12	0,19	0,00	0,00	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	25,600	25,800	U	1	T	2,38	6,41	0,03	0,00	0,00	6,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	25,800	26,000	U	1	T	2,04	6,50	0,06	0,00	0,00	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,000	26,200	U	1	T	2,29	4,33	0,01	0,00	0,06	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,200	26,400	U	1	T	2,87	5,52	0,02	0,00	0,00	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,400	26,600	U	1	T	2,26	6,29	0,01	0,00	0,00	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,600	26,800	U	1	T	3,10	15,11	2,63	0,01	0,50	4,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,800	27,000	U	1	T	3,36	5,04	0,01	0,00	0,01	6,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,000	27,200	U	1	T	2,52	5,17	0,06	0,00	0,01	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,200	27,400	U	1	T	2,45	11,76	0,35	0,00	0,04	7,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,400	27,600	U	1	T	2,33	3,69	0,01	0,00	0,00	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,600	27,760	U	1	T	3,01	4,68	0,14	0,00	0,02	4,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,750	3,800	U	2	A	1,96	14,42	1,05	0,00	0,32	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1612	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,800	4,000	U	2	A	1,65	6,21	0,41	0,00	0,01	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1612	2019	0	0	100	Mal

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,600	7,800	U	2	T	1,42	31,11	7,66	0,00	1,19	2,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,800	8,000	U	2	T	1,41	53,46	13,93	0,00	1,01	4,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,000	8,200	U	2	T	1,48	11,07	1,83	0,00	0,54	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,200	8,400	U	2	T	1,17	4,58	0,26	0,00	0,03	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,400	8,600	U	2	T	1,57	9,75	0,71	0,00	0,18	3,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,600	8,800	U	2	T	1,29	12,34	0,57	0,00	0,07	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,800	9,000	U	2	T	1,37	22,93	3,48	0,00	0,34	4,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,000	9,200	U	2	T	1,34	24,94	2,13	0,00	0,44	3,92	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,200	9,400	U	2	T	1,50	34,97	5,41	0,00	1,20	3,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,400	9,600	U	2	T	1,32	39,96	8,30	0,00	0,73	3,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,600	9,800	U	2	T	1,61	48,68	6,23	0,00	1,22	3,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,800	10,000	U	2	T	2,48	8,62	1,42	0,00	0,17	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,000	10,200	U	2	T	1,42	17,63	1,06	0,00	0,16	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,200	10,400	U	2	T	1,84	5,69	0,02	0,00	0,05	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,400	10,600	U	2	T	1,82	36,79	6,89	0,00	0,73	3,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,600	10,800	U	2	T	1,59	25,74	2,46	0,00	0,10	2,66	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,800	11,000	U	2	T	2,00	6,15	0,07	0,00	0,02	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	63	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,000	11,200	U	2	T	1,91	6,27	0,17	0,00	0,03	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	61	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,200	11,400	U	2	T	2,51	12,80	0,67	0,00	0,09	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,400	11,600	U	2	T	1,73	9,81	1,29	0,00	0,06	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,600	11,800	U	2	T	1,42	13,98	0,93	0,00	0,21	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,800	12,000	U	2	T	1,45	17,55	1,60	0,00	0,27	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,000	12,200	U	2	T	1,47	22,15	1,23	0,00	0,19	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,200	12,400	U	2	T	1,58	13,52	2,07	0,00	0,23	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,400	12,600	U	2	T	1,45	38,28	8,22	0,00	1,29	4,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,600	12,800	U	2	T	1,88	52,38	12,60	0,00	0,94	4,91	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,800	13,000	U	2	T	2,01	36,89	14,16	0,00	1,96	5,32	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,000	13,200	U	2	T	1,40	8,66	0,19	0,00	0,16	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,200	13,400	U	2	T	1,38	14,01	2,56	0,00	0,84	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,400	13,600	U	2	T	1,43	25,62	7,69	0,00	2,02	2,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,600	13,800	U	2	T	1,33	39,06	7,61	0,00	0,83	3,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,800	14,000	U	2	T	1,35	29,06	5,16	0,00	0,82	3,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,000	14,200	U	2	T	1,30	6,54	0,06	0,00	0,11	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,200	14,400	U	2	T	1,47	5,59	0,15	0,00	0,09	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,400	14,600	U	2	T	1,52	4,17	0,00	0,00	0,32	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,600	14,800	U	2	T	1,37	2,01	0,02	0,00	0,07	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	11	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,800	15,000	U	2	T	1,47	17,90	1,34	0,00	0,29	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,000	15,200	U	2	T	1,58	26,47	1,95	0,00	0,18	4,16	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,200	15,400	U	2	T	1,52	9,53	0,25	0,00	0,02	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,400	15,600	U	2	T	1,73	30,52	2,12	0,00	0,23	6,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,600	15,800	U	2	T	2,00	24,43	0,97	0,00	0,17	4,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,800	16,000	U	2	T	1,57	29,71	1,06	0,00	0,20	6,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,000	16,200	U	2	T	1,51	24,53	0,79	0,00	0,00	4,86	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,200	16,400	U	2	T	1,24	18,16	0,49	0,00	0,01	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,400	16,600	U	2	T	1,38	14,60	0,18	0,00	0,00	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,600	16,800	U	2	T	1,29	12,69	0,27	0,00	0,00	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,800	17,000	U	2	T	1,18	19,78	0,54	0,00	0,09	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,000	17,200	U	2	T	1,22	15,57	0,62	0,00	0,09	3,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,200	17,400	U	2	T	1,42	25,16	1,36	0,00	0,75	3,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,400	17,600	U	2	T	1,28	5,46	0,17	0,00	0,50	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,600	17,800	U	2	T	1,33	3,10	0,00	0,00	0,04	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,800	18,000	U	2	T	1,37	1,27	0,02	0,00	0,02	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,000	18,200	U	2	T	1,43	5,54	0,10	0,00	0,18	3,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,200	18,400	U	2	T	1,74	10,88	0,16	0,00	0,10	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,400	18,600	U	2	T	1,55	12,85	0,91	0,00	0,11	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,600	18,800	U	2	T	1,46	14,50	0,66	0,00	0,05	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,800	19,000	U	2	T	1,49	28,94	6,75	0,00	1,22	4,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,000	19,200	U	2	T	1,27	33,70	8,75	0,00	0,49	3,87	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,200	19,400	U	2	T	1,23	37,96	16,02	0,00	1,24	5,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,400	19,600	U	2	T	0,89	24,57	3,67	0,00	0,52	3,23	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,600	19,800	U	2	T	1,02	28,75	4,83	0,00	0,76	3,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,800	20,000	U	2	T	1,43	9,03	0,24	0,00	0,07	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,000	20,200	U	2	T	1,54	22,65	1,70	0,00	0,33	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,200	20,400	U	2	T	1,50	16,68	2,65	0,00	0,21	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,400	20,600	U	2	T	1,51	24,06	1,61	0,00	0,31	3,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,600	20,800	U	2	T	1,33	18,02	1,12	0,00	0,49	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,800	21,000	U	2	T	1,37	26,89	6,37	0,00	0,88	2,73	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,000	21,200	U	2	T	1,39	19,00	4,42	0,00	0,38	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,200	21,400	U	2	T	1,25	19,57	3,14	0,00	0,53	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,400	21,600	U	2	T	1,24	25,64	6,62	0,00	0,65	2,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,600	21,800	U	2	T	1,67	12,87	1,17	0,00	0,06	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,800	22,000	U	2	T	1,55	25,83	3,89	0,00	1,07	2,88	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,000	22,200	U	2	T	1,23	8,19	0,62	0,00	0,06	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,200	22,400	U	2	T	1,42	5,63	0,72	0,00	0,08	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,400	22,500	U	2	T	1,37	6,80	1,33	0,00	0,11	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,500	22,600	U	2	T	1,37	2,42	0,19	0,00	0,00	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,600	22,800	U	2	T	1,40	7,41	0,34	0,00	0,20	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	64	Regular	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,800	23,000	U	2	T	1,79	2,70	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,000	23,200	U	2	T	1,40	9,73	0,09	0,00	0,02	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,200	23,400	U	2	T	1,39	13,07	0,18	0,00	0,02	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,400	23,600	U	2	T	1,44	6,03	0,05	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	25	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,600	23,800	U	2	T	1,71	2,23	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	88	Malo	Nivelación	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,800	24,000	U	2	T	1,48	0,68	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma		04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,000	24,200	U	2	T	1,44	0,54	0,00	0,00	0,02	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,200	24,400	U	2	T	1,88	2,04	0,09	0,00	0,03	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,400	24,600	U	2	T	3,05	11,56	7,37	0,01	0,03	5,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,600	24,800	U	2	T	2,60	5,16	0,01	0,00	0,04

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	35,000	35,200	U	1	A	1,92	1,52	0,00	0,02	0,14	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	35,200	35,400	U	1	A	1,67	1,06	0,04	0,00	0,01	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	35,400	35,600	U	1	A	1,34	0,77	0,00	0,00	0,01	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	35,600	35,800	U	1	A	1,58	0,20	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	35,800	36,000	U	1	A	1,48	0,73	0,00	0,00	0,01	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	36,000	36,200	U	1	A	1,43	0,37	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	36,200	36,400	U	1	A	1,59	0,88	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	36,400	36,600	U	1	A	1,36	1,38	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	36,600	36,700	U	1	A	1,57	1,46	0,00	0,00	0,08	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	36,700	36,800	U	1	A	1,57	0,62	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	36,800	37,000	U	1	A	1,73	1,28	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,000	37,200	U	1	A	1,45	1,19	0,00	0,00	0,07	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,200	37,400	U	1	A	1,89	1,84	0,00	0,00	0,07	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,400	37,600	U	1	A	2,10	3,50	0,00	0,00	0,04	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,600	37,800	U	1	A	2,19	1,28	0,00	0,00	0,06	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,800	38,000	U	1	A	2,73	10,36	1,02	0,00	0,55	2,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,000	38,200	U	1	A	1,78	2,03	0,18	0,00	0,14	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,200	38,400	U	1	A	1,63	2,87	0,10	0,02	0,18	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,400	38,600	U	1	A	1,58	2,44	0,03	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,600	38,800	U	1	A	1,59	0,49	0,00	0,00	0,01	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,800	39,000	U	1	A	1,55	0,38	0,00	0,00	0,01	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,000	39,200	U	1	A	1,50	0,35	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,200	39,400	U	1	A	1,47	0,80	0,00	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,400	39,600	U	1	A	1,61	3,41	0,20	0,01	0,25	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,600	39,800	U	1	A	1,38	9,73	1,62	0,02	0,48	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,800	40,000	U	1	A	2,07	3,18	0,10	0,00	0,02	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,000	40,200	U	1	A	2,31	2,14	0,00	0,00	0,04	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,200	40,400	U	1	A	2,54	4,75	0,00	0,00	0,14	1,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,400	40,600	U	1	A	2,48	1,15	0,01	0,00	0,04	1,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,600	40,800	U	1	A	2,13	0,84	0,00	0,00	0,02	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,800	41,000	U	1	A	1,96	1,40	0,03	0,00	0,03	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,000	41,200	U	1	A	2,14	2,10	0,05	0,00	0,07	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,200	41,400	U	1	A	2,01	0,96	0,00	0,00	0,02	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,400	41,600	U	1	A	2,15	1,38	0,00	0,00	0,05	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,600	41,800	U	1	A	2,26	0,89	0,00	0,00	0,02	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	1	A	2,36	7,43	0,79	0,00	0,19	1,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,000	42,200	U	1	A	1,84	0,75	0,00	0,00	0,07	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,200	42,400	U	1	A	2,08	2,95	0,58	0,05	0,64	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,400	42,600	U	1	A	2,12	2,40	0,02	0,02	0,11	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,600	42,800	U	1	A	1,88	1,39	0,13	0,00	0,04	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,800	43,000	U	1	A	1,45	1,01	0,00	0,00	0,04	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,000	43,200	U	1	A	1,76	2,00	0,04	0,00	0,03	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,200	43,400	U	1	A	1,63	2,85	0,00	0,00	0,10	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,400	43,600	U	1	A	1,54	2,36	0,05	0,00	0,35	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,600	43,800	U	1	A	1,60	1,41	0,00	0,00	0,01	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,800	44,000	U	1	A	1,85	4,22	0,17	0,00	0,29	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,000	44,200	U	1	A	1,87	4,78	0,40	0,00	0,53	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,200	44,400	U	1	A	1,47	1,24	0,00	0,00	0,01	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,400	44,600	U	1	A	1,53	1,45	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,600	44,800	U	1	A	1,59	1,96	0,00	0,00	0,06	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,800	45,000	U	1	A	1,40	2,54	0,00	0,00	0,07	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,000	45,200	U	1	A	1,63	0,44	0,00	0,00	0,01	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,200	45,400	U	1	A	1,48	1,46	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,400	45,600	U	1	A	1,55	1,46	0,00	0,00	0,03	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,600	45,800	U	1	A	1,80	1,72	0,02	0,00	0,05	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,800	46,000	U	1	A	1,74	0,34	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,000	46,200	U	1	A	1,77	0,51	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,200	46,400	U	1	A	2,14	0,42	0,00	0,00	0,01	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,400	46,600	U	1	A	1,92	2,10	0,03	0,00	0,02	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,600	46,800	U	1	A	1,55	2,36	0,07	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,800	47,000	U	1	A	1,54	2,65	0,00	0,00	0,02	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,000	47,200	U	1	A	1,66	0,50	0,00	0,00	0,02	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,200	47,400	U	1	A	1,57	0,30	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,400	47,550	U	1	A	1,58	0,49	0,00	0,00	0,03	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,550	47,600	U	1	A	1,58	0,17	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,600	47,800	U	1	A	1,55	0,38	0,00	0,00	0,01	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,800	48,000	U	1	A	2,04	0,57	0,00	0,00	0,02	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,000	48,200	U	1	A	1,56	0,15	0,00	0,00	0,01	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,200	48,400	U	1	A	1,84	0,54	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,400	48,600	U	1	A	2,60	2,10	0,02	0,00	0,03	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,600	48,800	U	1	A	1,63	1,01	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,800	49,000	U	1	A	1,90	3,56	0,62	0,00	0,01	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,000	49,200	U	1	A	2,42	0,86	0,23	0,00	0,00	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,200	49,400	U	1	A	1,75	0,25	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,400	49,530	U	1	A	2,51	2,79	0,04	0,00	0,35	1,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,530	49,600	U	1	H	2,51	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,600	49,800	U	1	H	2,75	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,800	50,000	U	1	H	2,79	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,000	50,200	U	1	H	2,53	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,200	50,240	U	1	H	2,55	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma		05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,240	50,400	U	1	A	2,55	0,35	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,400	50,600	U	1	A	1,22	0,36	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,600	50,800	U	1	A	1,41	0,36	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	55,200	55,400	U	1	A	1,57	0,06	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	55,400	55,600	U	1	A	1,60	0,09	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	55,600	55,800	U	1	A	1,84	1,86	0,09	0,00	0,00	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	55,800	56,000	U	1	A	1,37	0,81	0,00	0,00	0,01	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	56,000	56,200	U	1	A	1,66	0,26	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	56,200	56,400	U	1	A	1,75	0,63	0,00	0,00	0,01	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	56,400	56,600	U	1	A	1,32	0,19	0,00	0,00	0,01	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	56,600	56,800	U	1	A	1,54	0,24	0,00	0,00	0,02	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	56,800	57,000	U	1	A	1,64	0,05	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	57,000	57,200	U	1	A	1,75	0,14	0,00	0,00	0,03	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	57,200	57,400	U	1	A	1,57	0,23	0,00	0,00	0,02	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	57,400	57,600	U	1	A	1,78	0,12	0,00	0,00	0,05	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	57,600	57,800	U	1	A	1,69	0,20	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	57,800	58,000	U	1	A	1,49	0,14	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,000	58,200	U	1	A	1,55	0,29	0,00	0,00	0,01	1,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,200	58,400	U	1	A	1,43	0,32	0,00	0,00	0,02	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,400	58,600	U	1	A	1,35	0,19	0,00	0,00	0,02	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,600	58,800	U	1	A	1,23	0,12	0,00	0,00	0,01	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,800	59,000	U	1	A	1,32	0,31	0,00	0,00	0,02	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,000	59,200	U	1	A	1,33	0,27	0,00	0,00	0,01	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,200	59,400	U	1	A	1,45	0,19	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,400	59,600	U	1	A	1,38	0,27	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,600	59,800	U	1	A	1,25	0,52	0,00	0,00	0,01	1,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,800	60,000	U	1	A	1,26	0,14	0,00	0,00	0,01	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,000	60,200	U	1	A	1,37	0,23	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,200	60,400	U	1	A	1,66	0,10	0,00	0,00	0,02	1,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,400	60,600	U	1	A	1,87	0,35	0,00	0,00	0,01	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,600	60,800	U	1	A	1,32	0,23	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,800	61,000	U	1	A	1,21	0,14	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,000	61,200	U	1	A	1,33	0,13	0,00	0,00	0,02	1,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,200	61,400	U	1	A	1,48	0,08	0,00	0,00	0,01	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,400	61,600	U	1	A	1,59	0,72	0,02	0,00	0,03	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,600	61,800	U	1	A	1,70	0,65	0,00	0,00	0,02	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,800	62,000	U	1	A	1,33	0,34	0,00	0,00	0,02	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,000	62,200	U	1	A	1,31	0,28	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,200	62,400	U	1	A	1,48	0,59	0,00	0,00	0,03	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,400	62,600	U	1	A	1,54	0,39	0,00	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,600	62,800	U	1	A	2,30	5,05	0,04	0,00	0,00	4,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,800	63,000	U	1	A	1,82	4,45	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,000	63,200	U	1	T	2,30	2,22	0,05	0,00	0,00	7,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,200	63,400	U	1	T	1,77	5,48	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,400	63,600	U	1	T	2,01	2,67	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,600	63,800	U	1	T	2,65	5,37	0,01	0,01	0,12	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,800	64,000	U	1	T	3,19	7,07	0,01	0,00	0,10	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,000	64,200	U	1	T	2,25	4,58	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,200	64,400	U	1	T	2,58	3,23	0,02	0,00	0,00	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,400	64,600	U	1	T	2,65	2,16	0,03	0,00	0,27	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,600	64,800	U	1	T	1,96	3,97	0,15	0,00	0,00	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,800	65,000	U	1	T	2,98	2,27	0,11	0,00	0,02	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,000	65,200	U	1	T	1,91	1,75	0,00	0,00	0,01	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,200	65,400	U	1	T	2,16	4,47	0,01	0,00	0,02	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,400	65,600	U	1	T	2,15	6,22	0,06	0,00	0,00	7,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,600	65,800	U	1	T	2,99	2,80	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,800	66,000	U	1	T	2,71	1,61	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,000	66,200	U	1	T	2,85	3,21	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,200	66,400	U	1	T	2,70	1,07	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,400	66,600	U	1	T	2,76	1,80	0,01	0,00	0,00	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,600	66,800	U	1	T	3,15	1,95	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,800	67,000	U	1	T	2,65	5,65	0,20	0,00	0,00	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,000	67,200	U	1	T	3,10	6,49	0,23	0,00	0,01	7,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,200	67,400	U	1	T	2,74	4,85	0,03	0,00	0,00	5,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,400	67,600	U	1	T	2,31	4,68	0,00	0,00	0,04	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,600	67,800	U	1	T	2,44	4,16	0,11	0,00	0,00	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,800	68,000	U	1	T	1,90	4,10	0,00	0,06	0,06	5,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,000	68,200	U	1	T	1,67	4,74	0,07	0,00	0,00	6,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,200	68,400	U	1	T	1,94	2,97	0,00	0,00	0,07	3,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,400	68,600	U	1	T	2,46	3,82	0,04	0,00	0,22	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,600	68,800	U	1	T	2,06	2,15	0,00	0,01	0,10	3,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,800	68,820	U	1	T	1,38	0,66	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,820	69,000	U	1	T	1,38	2,51	0,00	0,00	0,01	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,000	69,200	U	1	T	2,05	3,32	0,01	0,00	0,01	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,200	69,400	U	1	T	2,08	4,21	0,04	0,00	0,00	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,400	69,600	U	1	T	2,24	1,22	0,02	0,00	0,03	4,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	1	T	1,80	0,54	0,00	0,00	0,02	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,800	70,000	U	1	T	2,11	3,66	0,01	0,00	0,00	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,000	70,200	U	1	T	2,74	4,90	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,200	70,400	U	1	T	2,21	3,55	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,400	70,600	U	1	T	2,99	3,29	0,01	0,00	0,00	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,600	70,800	U	1	T	2,29	2,24	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,800	71,000	U	1	T	1,87	0,94	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,000	71,200	U	1	T	1,98	2,43	0,02	0,00	0,00	4,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,200	71,400	U	1	T	2,31	1,74	0,00	0,00	0,01	4,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,400	71,600	U	1	T	2,04	1,23	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,600	37,800	U	2	A	2,18	1,68	0,00	0,00	0,04	1,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	37,800	38,000	U	2	A	2,71	9,10	1,21	0,00	0,60	2,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,000	38,200	U	2	A	1,86	6,84	1,52	0,04	0,20	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,200	38,400	U	2	A	1,83	1,74	0,03	0,00	0,03	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,400	38,600	U	2	A	1,84	5,95	0,12	0,00	0,14	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,600	38,800	U	2	A	1,55	0,94	0,03	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	38,800	39,000	U	2	A	1,37	0,28	0,00	0,00	0,03	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,000	39,200	U	2	A	1,65	4,98	0,29	0,00	0,14	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,200	39,400	U	2	A	1,71	3,83	0,14	0,00	0,14	1,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,400	39,600	U	2	A	1,59	3,97	0,16	0,00	0,21	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,600	39,800	U	2	A	1,61	2,36	0,00	0,00	0,12	1,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	39,800	40,000	U	2	A	1,91	3,24	0,05	0,02	0,18	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,000	40,200	U	2	A	2,17	3,56	0,38	0,00	0,06	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,200	40,400	U	2	A	1,65	3,19	0,02	0,00	0,12	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,400	40,600	U	2	A	1,29	8,87	1,03	0,00	0,10	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,600	40,800	U	2	A	2,03	3,50	0,46	0,00	0,06	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	40,800	41,000	U	2	A	2,04	0,97	0,00	0,00	0,06	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,000	41,200	U	2	A	2,14	0,87	0,00	0,00	0,02	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,200	41,400	U	2	A	1,84	2,82	0,00	0,00	0,03	1,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,400	41,600	U	2	A	1,86	2,31	0,05	0,00	0,07	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,600	41,800	U	2	A	2,15	1,00	0,00	0,01	0,05	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	2	A	2,17	2,78	0,12	0,00	0,05	1,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,000	42,200	U	2	A	1,99	2,52	0,04	0,00	0,12	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,200	42,400	U	2	A	1,84	0,75	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,400	42,600	U	2	A	1,92	6,34	0,51	0,01	0,44	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,600	42,800	U	2	A	1,62	0,92	0,00	0,00	0,02	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	42,800	43,000	U	2	A	1,33	1,53	0,00	0,00	0,01	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,000	43,200	U	2	A	1,62	2,31	0,00	0,00	0,04	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,200	43,400	U	2	A	1,62	0,81	0,00	0,00	0,05	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,400	43,600	U	2	A	1,60	0,58	0,00	0,00	0,03	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,600	43,800	U	2	A	1,45	0,70	0,00	0,00	0,02	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	43,800	44,000	U	2	A	1,97	6,94	0,55	0,00	0,39	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,000	44,200	U	2	A	1,73	17,04	3,15	0,00	1,23	4,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,200	44,400	U	2	A	1,11	0,47	0,00	0,00	0,01	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,400	44,600	U	2	A	1,24	0,38	0,00	0,00	0,01	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,600	44,800	U	2	A	1,27	0,45	0,00	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	44,800	45,000	U	2	A	1,36	0,57	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,000	45,200	U	2	A	1,30	0,39	0,00	0,00	0,03	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,200	45,400	U	2	A	1,37	0,25	0,00	0,00	0,02	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,400	45,600	U	2	A	1,38	0,52	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,600	45,800	U	2	A	1,57	0,41	0,00	0,00	0,03	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	45,800	46,000	U	2	A	1,94	0,30	0,00	0,00	0,01	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,000	46,200	U	2	A	1,87	0,24	0,00	0,00	0,01	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,200	46,400	U	2	A	2,25	0,28	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,400	46,600	U	2	A	1,84	0,97	0,00	0,00	0,02	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,600	46,800	U	2	A	1,64	0,47	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	46,800	47,000	U	2	A	2,01	1,50	0,00	0,01	0,04	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,000	47,200	U	2	A	1,57	0,38	0,00	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,200	47,400	U	2	A	1,55	1,37	0,02	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,400	47,550	U	2	A	1,52	0,81	0,00	0,00	0,01	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,550	47,600	U	2	A	1,52	0,57	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,600	47,800	U	2	A	1,56	1,03	0,04	0,00	0,04	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	47,800	48,000	U	2	A	1,86	0,78	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,000	48,200	U	2	A	1,64	0,46	0,00	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,200	48,400	U	2	A	1,79	0,98	0,00	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,400	48,600	U	2	A	2,06	2,11	0,27	0,03	0,05	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,600	48,800	U	2	A	1,25	0,99	0,00	0,07	0,09	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	48,800	49,000	U	2	A	1,81	2,76	0,09	0,06	0,02	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,000	49,200	U	2	A	1,54	0,75	0,04	0,00	0,01	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,200	49,400	U	2	A	1,44	0,75	0,17	0,01	0,03	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,400	49,530	U	2	A	2,09	0,16	0,00	0,07	0,00	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,530	49,600	U	2	H	2,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,600	49,800	U	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	49,800	50,000	U	2	H	2,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,000	50,200	U	2	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,200	50,240	U	2	H	2,91	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,240	50,400	U	2	A	2,91	1,93	0,14	0,01	0,04	1,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,400	50,600	U	2	A	1,60	0,37	0,00	0,00	0,02	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,600	50,800	U	2	A	1,67	0,38	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	50,800	51,000	U	2	A	1,44	0,59	0,00	0,00	0,01	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	51,000	51,200	U	2	A	1,76	0,23	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	51,200	51,400	U	2	A	1,36	0,52	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	51,400	51,600	U	2	A	1,55	0,33	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	51,600	51,800	U	2	A	1,64	0,97	0,00	0,00	0,02	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	51,800	52,000	U	2	A	1,21	0,21	0,00	0,00	0,02	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	52,000	52,200	U	2	A	1,35	0,28	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	52,200	52,400	U	2	A	1,04	0,23	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	52,400	52,600	U	2	A	0,98	0,18	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	52,600	52,800	U	2	A	1,18	0,13	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	52,800	53,000	U	2	A	2,34	2,32	0,05	0,00	0,04	2,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	53,000	53,200	U	2	A	2,71	4,78	0,01	0,00	0,25	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	53,200	53,400	U	2	A	1,65	0,19	0,00	0,00	0,01	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	53,400	53,600	U	2	A	1,43	0,31	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	53,600	53,800	U	2	A	1,67	0,17	0,00	0,00	0,02	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	53,800	54,000	U	2	A	1,39	0,03	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calc

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,000	58,200	U	2	A	1,63	0,37	0,00	0,00	0,02	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,200	58,400	U	2	A	1,50	0,48	0,00	0,00	0,03	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,400	58,600	U	2	A	1,50	0,41	0,00	0,00	0,03	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,600	58,800	U	2	A	1,39	0,39	0,00	0,00	0,01	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	58,800	59,000	U	2	A	1,33	0,61	0,00	0,00	0,03	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,000	59,200	U	2	A	1,44	0,52	0,00	0,00	0,03	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,200	59,400	U	2	A	1,57	0,34	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,400	59,600	U	2	A	1,32	0,73	0,00	0,00	0,03	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,600	59,800	U	2	A	1,35	0,51	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	59,800	60,000	U	2	A	1,53	0,23	0,00	0,00	0,02	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,000	60,200	U	2	A	1,26	0,31	0,00	0,00	0,02	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,200	60,400	U	2	A	1,54	0,21	0,00	0,00	0,01	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,400	60,600	U	2	A	1,58	0,45	0,00	0,00	0,01	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,600	60,800	U	2	A	1,47	0,30	0,00	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	60,800	61,000	U	2	A	1,21	0,30	0,00	0,00	0,01	1,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,000	61,200	U	2	A	1,19	0,33	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,200	61,400	U	2	A	1,30	0,35	0,00	0,00	0,01	1,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,400	61,600	U	2	A	2,41	0,64	0,00	0,00	0,01	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,600	61,800	U	2	A	1,95	0,42	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	61,800	62,000	U	2	A	1,65	0,58	0,00	0,00	0,02	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,000	62,200	U	2	A	1,48	0,86	0,00	0,00	0,01	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,200	62,400	U	2	A	1,64	0,51	0,00	0,00	0,02	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,400	62,600	U	2	A	1,65	0,41	0,00	0,00	0,01	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,600	62,800	U	2	A	2,19	2,89	0,01	0,00	0,00	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	62,800	63,000	U	2	A	1,55	0,57	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,000	63,200	U	2	T	1,97	1,18	0,00	0,00	0,01	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,200	63,400	U	2	T	1,77	2,09	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,400	63,600	U	2	T	1,89	1,46	0,01	0,00	0,00	5,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,600	63,800	U	2	T	2,81	2,69	0,00	0,00	0,03	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	63,800	64,000	U	2	T	2,74	5,31	0,01	0,05	0,24	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,000	64,200	U	2	T	2,08	1,78	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,200	64,400	U	2	T	2,36	1,27	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,400	64,600	U	2	T	2,03	1,58	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,600	64,800	U	2	T	1,50	0,55	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	64,800	65,000	U	2	T	2,42	1,11	0,03	0,00	0,02	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,000	65,200	U	2	T	2,24	2,19	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,200	65,400	U	2	T	1,79	3,54	0,10	0,00	0,00	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,400	65,600	U	2	T	2,32	3,82	0,02	0,00	0,00	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,600	65,800	U	2	T	2,04	1,14	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	65,800	66,000	U	2	T	2,00	2,50	0,00	0,00	0,02	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,000	66,200	U	2	T	2,28	1,76	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,200	66,400	U	2	T	2,66	7,37	0,18	0,00	0,00	5,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,400	66,600	U	2	T	2,28	4,92	0,03	0,00	0,00	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,600	66,800	U	2	T	2,84	3,16	0,01	0,00	0,00	7,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	66,800	67,000	U	2	T	2,44	8,99	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,000	67,200	U	2	T	2,24	6,94	0,01	0,00	0,00	10,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,200	67,400	U	2	T	1,93	3,95	0,01	0,00	0,00	9,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,400	67,600	U	2	T	2,22	3,01	0,00	0,00	0,03	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,600	67,800	U	2	T	2,09	5,81	0,07	0,00	0,00	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	67,800	68,000	U	2	T	1,81	2,71	0,01	0,00	0,01	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,000	68,200	U	2	T	1,93	3,53	0,00	0,03	0,01	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,200	68,400	U	2	T	1,67	5,39	0,09	0,00	0,04	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,400	68,600	U	2	T	2,23	7,71	0,08	0,05	1,84	6,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,600	68,800	U	2	T	2,29	4,48	0,03	0,00	1,13	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,800	68,820	U	2	T	2,83	2,62	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	68,820	69,000	U	2	T	2,83	4,50	0,00	0,00	0,07	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,000	69,200	U	2	T	2,44	4,83	0,01	0,00	0,02	6,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,200	69,400	U	2	T	2,35	3,17	0,03	0,00	0,00	5,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,400	69,600	U	2	T	2,61	14,72	0,05	0,00	0,02	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	2	T	2,04	13,08	0,31	0,00	0,04	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	69,800	70,000	U	2	T	1,82	8,33	0,06	0,00	0,00	6,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,000	70,200	U	2	T	2,43	11,54	0,16	0,01	0,09	4,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,200	70,400	U	2	T	2,07	6,87	0,03	0,00	0,00	5,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,400	70,600	U	2	T	2,05	3,50	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,600	70,800	U	2	T	2,20	5,14	0,05	0,00	0,00	8,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	70,800	71,000	U	2	T	2,03	5,16	0,02	0,00	0,00	7,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,000	71,200	U	2	T	2,56	6,32	0,07	0,00	0,00	10,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,200	71,400	U	2	T	2,37	5,12	0,02	0,00	0,01	9,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,400	71,600	U	2	T	2,32	6,03	0,12	0,00	0,00	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,600	71,800	U	2	T	2,01	1,53	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	71,800	72,000	U	2	T	2,65	2,59	0,04	0,00	0,00	7,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	72,000	72,200	U	2	T	2,23	9,25	0,12	0,00	0,00	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	72,200	72,400	U	2	T	1,63	17,29	0,32	0,00	0,03	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C0055	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Llifén - Puente Calcurrupe	72,400	72,429	U	2	T	3,01	13,31	0,84	0,00	1,51	3,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1074	2019	-	-	-	Sin Berma		05-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,000	0,200	U	1	A	2,14	2,04	0,08	0,00	0,00	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,200	0,400	U	1	A	1,79	2,74	0,27	0,06	0,36	3,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,400	0,600	U	1	A	1,68	2,64	0,12	0,01	0,30	5,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,600	0,800	U	1	A	1,41	2,68	0,03	0,00	0,02	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,800	1,000	U	1	A	1,41	1,27	0,00	0,00	0,01	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,000	1,200	U	1	A	1,54	2,40	0,18	0,00	0,03	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,200	1,400	U	1	A	1,49	2,72	0,28	0,00	0,05	3,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,400	1,600	U	1	A	1,34	0,75	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,600	1,800	U	1	A	1,46	1,39	0,14	0,00	0,04	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,400	6,600	U	1	A	3,47	8,48	0,64	0,02	0,57	4,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,600	6,800	U	1	A	2,40	12,01	0,98	0,02	1,55	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,800	7,000	U	1	A	1,61	9,51	0,36	0,00	0,55	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,000	7,200	U	1	A	2,01	15,57	1,74	0,00	0,74	7,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,200	7,400	U	1	A	1,91	26,18	4,30	0,08	3,03	5,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,400	7,600	U	1	A	4,89	33,34	1,41	0,76	#	11,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,600	7,800	U	1	A	4,45	28,64	0,66	0,85	#	12,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,800	8,000	U	1	A	3,50	26,25	0,67	0,49	#	8,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,000	8,200	U	1	A	1,86	3,66	0,05	0,00	0,46	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,200	8,400	U	1	A	1,75	11,03	0,23	0,00	0,35	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,400	8,600	U	1	A	1,73	18,50	0,91	0,00	0,59	5,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,600	8,800	U	1	A	2,73	21,30	1,50	0,11	8,06	6,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,800	9,000	U	1	A	2,60	16,92	0,72	0,16	0,37	5,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,000	9,200	U	1	A	1,71	24,78	0,88	0,06	1,83	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,200	9,400	U	1	A	2,20	29,91	1,56	0,07	5,91	4,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,400	9,600	U	1	A	2,20	24,33	0,73	0,01	2,40	4,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,600	9,800	U	1	A	2,78	21,26	0,61	0,01	6,45	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,800	10,000	U	1	A	2,05	15,50	0,37	0,01	4,52	4,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	10,000	10,200	U	1	A	1,46	22,84	1,20	0,00	2,60	4,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	10,200	10,370	U	1	A	1,46	24,40	1,07	0,00	0,98	5,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,000	0,200	U	2	A	2,66	1,61	0,09	0,00	0,69	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,200	0,400	U	2	A	2,41	9,42	1,27	0,02	0,65	3,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,400	0,600	U	2	A	2,42	3,98	0,23	0,01	0,34	3,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,600	0,800	U	2	A	2,38	7,76	1,00	0,03	0,65	3,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,800	1,000	U	2	A	2,41	4,75	0,22	0,01	0,19	3,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,000	1,200	U	2	A	2,46	8,55	0,73	0,07	0,44	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,200	1,400	U	2	A	2,28	11,37	1,16	0,00	0,68	3,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,400	1,600	U	2	A	2,18	15,40	1,14	0,03	0,87	3,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,600	1,800	U	2	A	2,20	8,55	0,89	0,01	0,48	3,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,800	2,000	U	2	A	1,92	8,23	0,27	0,00	0,18	3,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,000	2,200	U	2	A	1,99	4,03	0,28	0,00	0,21	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,200	2,400	U	2	A	2,08	3,48	0,06	0,00	0,02	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,400	2,600	U	2	A	1,93	6,15	0,32	0,01	0,24	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,600	2,800	U	2	A	1,88	5,01	0,12	0,00	0,09	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,800	3,000	U	2	A	1,90	5,56	0,13	0,00	0,12	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	3,000	3,200	U	2	A	2,03	3,18	0,08	0,00	0,11	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	3,200	3,400	U	2	A	1,29	6,37	0,37	0,00	0,23	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	3,400	3,600	U	2	A	1,70	6,51	0,43	0,00	0,21	6,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	3,600	3,800	U	2	A	1,36	5,11	0,19	0,00	0,05	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	3,800	4,000	U	2	A	1,50	3,74	0,21	0,00	0,09	5,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	4,000	4,200	U	2	A	1,39	3,12	0,28	0,00	0,09	5,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	4,200	4,400	U	2	A	1,43	5,99	0,55	0,00	0,12	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	4,400	4,600	U	2	A	1,68	6,85	0,07	0,00	0,10	6,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	4,600	4,800	U	2	A	1,57	8,02	0,50	0,00	0,26	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	4,800	5,000	U	2	A	1,54	4,42	0,64	0,00	0,30	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,000	5,200	U	2	A	1,49	1,64	0,00	0,00	0,08	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,200	5,400	U	2	A	1,64	1,79	0,12	0,00	0,11	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,400	5,600	U	2	A	1,66	2,97	0,10	0,03	0,15	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,600	5,800	U	2	A	1,78	2,43	0,00	0,00	0,01	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,800	6,000	U	2	A	3,03	10,05	0,50	0,03	0,29	5,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,000	6,200	U	2	A	2,06	4,24	0,34	0,05	0,31	7,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,200	6,400	U	2	A	1,80	1,42	0,00	0,00	0,01	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,400	6,600	U	2	A	3,46	4,38	0,02	0,03	0,40	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,600	6,800	U	2	A	1,75	5,38	0,33	0,00	0,52	9,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,800	7,000	U	2	A	2,08	3,79	0,00	0,00	0,27	9,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,000	7,200	U	2	A	2,09	3,42	0,03	0,00	0,13	9,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,200	7,400	U	2	A	2,12	1,53	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,400	7,600	U	2	A	2,04	15,80	1,40	0,00	2,12	11,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,600	7,800	U	2	A	1,54	19,93	1,49	0,00	1,97	13,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,800	8,000	U	2	A	1,94	21,65	1,20	0,01	4,32	14,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,000	8,200	U	2	A	2,79	3,07	0,00	0,00	0,71	8,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,200	8,400	U	2	A	2,42	3,85	0,02	0,01	1,01	8,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,400	8,600	U	2	A	2,10	7,35	0,07	0,00	0,38	8,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,600	8,800	U	2	A	3,30	18,15	1,23	0,12	2,72	9,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,800	9,000	U	2	A	2,62	21,85	2,46	0,15	1,22	9,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,000	9,200	U	2	A	2,75	35,45	5,72	0,05	#	11,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,200	9,400	U	2	A	3,22	11,29	0,64	0,01	2,89	9,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,400	9,600	U	2	A	2,14	9,75	0,24	0,01	0,28	8,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,600	9,800	U	2	A	2,42	10,14	0,07	0,00	0,40	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	-	-	-	Sin Berma	-	-
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,800	10,000	U	2	A	2,58	22,05	0,77	0,02	6,01	6,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	10,000	10,200	U	2	A	1,73	31,11	3,57	0,01	6,76	7,38	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C0061	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	10,200	10,370	U	2	A	2,19	35,77	3,35	0,00	6,15	10,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	974	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	0,000	0,200	U	1	T	2,58	6,37	1,01	0,01	0,17	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	0,200	0,400	U	1	T	1,94	11,47	1,46	0,00	0,15	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	0,400	0,600	U	1	T	1,73	13,13	2,49	0,00	0,24	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	0,600	0,800	U	1	T	2,04	36,44	7,65	0,00	0,92	4,60	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	0,800	1,000	U	1	T	1,63	18,90	9,49	0,00	0,89	3,68	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	1,000	1,200	U	1	T	1,62	3,28	0,02	0,00	0,02	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	1,200	1,400	U	1	T	1,67	9,90	0,15	0,00	0,06	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	1,400	1,600	U	1	T	1,17	13,28	0,17	0,00	0,08	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	1,600	1,800	U	1	T	1,58	36,56	3,04	0,00	0,77	3,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	1,800	2,000	U	1	T	1,16	42,63	5,72	0,00	0,85	3,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	2,000	2,200	U	1	T	1,22	18,31	0,34	0,00	0,00	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	2,200	2,400	U	1	T	1,33	20,08	0,93	0,00	0,03	3,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	2,400	2,600	U	1	T	1,15	7,68	0,52	0,00	0,01	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	2,600	2,800	U	1	T	1,03	17,11	4,08	0,00	0,54	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Sueerior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coiaue)	2,800	3,000	U	1	T	1,26	9,00	3,11	0,00	1,23	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ru

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,800	7,000	U	1	T	1,55	46,03	11,19	0,01	1,40	4,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,000	7,200	U	1	T	1,42	51,94	19,44	0,00	0,71	4,65	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,200	7,400	U	1	T	1,77	47,76	30,05	0,06	1,55	5,49	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,400	7,600	U	1	T	1,60	55,19	34,84	0,01	0,48	5,49	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,600	7,800	U	1	T	1,79	56,43	39,34	0,01	1,02	5,07	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,800	8,000	U	1	T	1,70	52,95	28,54	0,00	2,76	5,60	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,000	8,200	U	1	T	1,47	56,78	15,15	0,00	1,76	4,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,200	8,400	U	1	T	1,51	57,13	22,82	0,02	1,63	5,74	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,400	8,600	U	1	T	1,71	40,19	11,71	0,00	1,13	4,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,600	8,800	U	1	T	1,57	29,49	3,93	0,00	0,68	2,83	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,800	9,000	U	1	T	1,30	36,28	6,62	0,00	1,07	3,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,000	9,200	U	1	T	1,09	23,64	2,37	0,00	0,44	2,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,200	9,400	U	1	T	1,30	41,43	8,22	0,00	0,81	4,16	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,400	9,600	U	1	T	1,32	34,82	9,08	0,00	0,64	4,12	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,600	9,800	U	1	T	2,97	16,85	1,85	0,03	0,68	2,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,800	10,000	U	1	T	1,30	12,15	0,60	0,00	0,11	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,000	10,200	U	1	T	1,13	5,37	0,27	0,00	0,01	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,200	10,400	U	1	T	1,03	3,77	0,02	0,00	0,05	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,400	10,600	U	1	T	0,98	5,41	0,07	0,00	0,04	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,600	10,800	U	1	T	1,07	8,57	0,05	0,00	0,08	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,800	11,000	U	1	T	1,35	0,97	0,00	0,00	0,01	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,000	11,200	U	1	T	1,12	5,83	0,36	0,00	0,11	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,200	11,400	U	1	T	0,92	2,93	0,00	0,00	0,01	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,400	11,600	U	1	T	1,11	5,16	0,06	0,00	0,09	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,600	11,800	U	1	T	1,02	2,65	0,00	0,00	0,02	3,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,800	12,000	U	1	T	0,86	3,67	0,02	0,00	0,67	3,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,000	12,200	U	1	T	1,18	1,45	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,200	12,400	U	1	T	1,34	0,98	0,00	0,00	0,01	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,400	12,600	U	1	T	1,35	1,90	0,37	0,00	0,08	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,600	12,800	U	1	T	1,21	2,84	0,09	0,00	0,04	4,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,800	13,000	U	1	T	1,45	3,02	0,07	0,00	0,02	4,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,000	13,200	U	1	T	1,08	2,71	0,07	0,00	0,02	4,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,200	13,400	U	1	T	1,20	1,56	0,00	0,00	0,02	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,400	13,600	U	1	T	1,14	2,86	0,00	0,00	0,05	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,600	13,800	U	1	T	1,03	1,25	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,800	14,000	U	1	T	1,41	13,16	1,07	0,00	0,23	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,000	14,200	U	1	T	1,53	0,38	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,200	14,400	U	1	T	1,18	0,48	0,01	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,400	14,600	U	1	T	1,39	0,64	0,00	0,00	0,01	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,600	14,800	U	1	T	1,04	0,37	0,00	0,00	0,12	5,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,800	15,000	U	1	T	0,96	0,05	0,00	0,00	0,01	3,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,000	15,200	U	1	T	1,01	0,07	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,200	15,400	U	1	T	1,11	0,43	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,400	15,600	U	1	T	1,05	3,00	0,04	0,00	0,02	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,600	15,800	U	1	T	1,10	2,27	0,02	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,800	16,000	U	1	T	0,91	3,84	0,05	0,00	0,05	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,000	16,200	U	1	T	1,21	3,33	0,00	0,00	0,07	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,200	16,400	U	1	T	0,96	4,51	0,05	0,00	0,03	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,400	16,600	U	1	T	1,18	1,95	0,02	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,600	16,800	U	1	T	0,92	4,74	0,04	0,00	0,02	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,800	17,000	U	1	T	0,91	0,20	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,000	17,100	U	1	T	0,87	0,14	0,00	0,00	0,06	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,100	17,200	U	1	T	0,87	3,46	0,00	0,00	0,08	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,200	17,400	U	1	T	1,57	4,14	0,09	0,00	0,11	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,400	17,600	U	1	T	1,36	3,12	0,02	0,00	0,09	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,600	17,800	U	1	T	1,62	3,35	0,10	0,00	0,03	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,800	18,000	U	1	T	1,38	1,91	0,02	0,00	0,03	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,000	18,080	U	1	T	1,16	2,77	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,080	18,200	U	1	A	1,16	3,81	0,14	0,00	0,02	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,200	18,400	U	1	A	1,70	8,41	1,18	0,00	0,35	3,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,400	18,600	U	1	A	1,16	0,74	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,600	18,800	U	1	A	1,12	0,74	0,03	0,00	0,01	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,800	19,000	U	1	A	1,29	1,74	0,05	0,00	0,05	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,000	19,200	U	1	A	1,08	2,10	0,00	0,00	0,12	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,200	19,400	U	1	A	1,21	3,51	0,00	0,00	0,22	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,400	19,600	U	1	A	1,34	1,61	0,00	0,00	0,05	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,600	19,800	U	1	A	1,35	3,71	0,08	0,00	2,08	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,800	20,000	U	1	A	1,69	3,82	0,16	0,00	0,08	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,000	20,200	U	1	A	1,59	10,34	1,34	0,00	0,46	3,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,200	20,400	U	1	A	1,16	0,54	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,400	20,600	U	1	A	1,16	0,79	0,00	0,00	0,02	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,600	20,800	U	1	A	1,19	1,10	0,05	0,00	0,07	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,800	21,000	U	1	A	1,23	0,42	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,000	21,200	U	1	A	1,30	0,81	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,200	21,400	U	1	A	1,24	0,28	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,400	21,600	U	1	A	1,30	0,24	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,600	21,800	U	1	A	1,38	0,74	0,10	0,00	0,02	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,800	22,000	U	1	A	1,27	0,79	0,05	0,00	0,01	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,000	22,200	U	1	A	1,27	4,37	0,10	0,00	0,15	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,200	22,400	U	1	A	1,20	6,87	0,25	0,00	0,22	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,400	22,600	U	1	A	1,47	2,36	0,00	0,00	0,11	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,600	22,800	U	1	A	1,07	0,77	0,00	0,00	0,03	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,800	23,000	U	1	A	1,16	0,46	0,00	0,00	0,01	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	23,000	23,200	U	1	A	1,14	3,74	0,55	0,00	0,60	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo -

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,600	27,800	U	1	A	1,24	2,36	0,13	0,01	0,20	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,800	28,000	U	1	A	1,02	0,25	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,000	28,200	U	1	A	1,30	1,30	0,00	0,00	0,04	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,200	28,400	U	1	A	1,15	0,47	0,00	0,00	0,02	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,400	28,600	U	1	A	1,08	1,06	0,00	0,00	0,05	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,600	28,800	U	1	A	1,39	0,80	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,800	29,000	U	1	A	1,28	1,32	0,14	0,00	0,06	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	29,000	29,200	U	1	A	1,16	0,32	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	29,200	29,400	U	1	A	1,35	0,14	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	29,400	29,600	U	1	A	1,18	0,56	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	29,600	29,800	U	1	A	1,29	0,14	0,00	0,00	0,01	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	29,800	30,000	U	1	A	1,30	0,68	0,02	0,00	0,02	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	30,000	30,200	U	1	A	1,31	1,23	0,10	0,00	0,08	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	30,200	30,400	U	1	A	1,27	0,08	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	30,400	30,600	U	1	A	1,10	1,19	0,00	0,00	0,01	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	30,600	30,800	U	1	A	1,23	0,40	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	30,800	31,000	U	1	A	0,99	0,22	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	31,000	31,200	U	1	A	1,13	8,51	1,26	0,00	0,44	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	31,200	31,400	U	1	A	0,91	0,13	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	31,400	31,600	U	1	A	1,56	0,58	0,00	0,00	0,01	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	31,600	31,800	U	1	A	1,17	0,91	0,00	0,00	0,01	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	31,800	32,000	U	1	A	1,66	1,02	0,00	0,00	0,01	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	32,000	32,200	U	1	A	1,38	0,69	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	32,200	32,400	U	1	A	1,43	0,20	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	32,400	32,600	U	1	A	1,10	0,82	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	32,600	32,800	U	1	A	0,86	0,11	0,00	0,00	0,01	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	32,800	33,000	U	1	A	1,02	0,14	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,000	33,200	U	1	A	1,11	0,39	0,00	0,00	0,02	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,200	33,400	U	1	A	1,28	0,30	0,00	0,00	0,03	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,400	33,600	U	1	A	1,55	0,31	0,00	0,00	0,02	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,600	33,800	U	1	A	1,35	0,18	0,00	0,00	0,01	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,800	34,000	U	1	A	1,47	0,79	0,12	0,00	0,12	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,000	34,200	U	1	A	1,57	1,66	0,12	0,00	0,22	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,200	34,400	U	1	A	1,32	3,40	1,08	0,00	0,40	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,400	34,600	U	1	A	1,19	0,18	0,00	0,00	0,01	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,600	34,800	U	1	A	1,19	0,30	0,00	0,00	0,01	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,800	35,000	U	1	A	1,29	0,14	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,000	35,200	U	1	A	1,22	1,07	0,06	0,00	0,01	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,200	35,400	U	1	A	1,25	1,44	0,10	0,00	0,07	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,400	35,600	U	1	A	1,32	2,59	0,59	0,00	0,52	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,600	35,800	U	1	A	1,03	0,81	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,800	36,000	U	1	A	0,99	0,39	0,00	0,00	0,03	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,000	36,200	U	1	A	0,97	1,72	0,00	0,00	0,02	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,200	36,400	U	1	A	2,46	1,19	0,00	0,01	0,07	1,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,400	36,430	U	1	A	2,20	0,00	0,00	0,00	0,14	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,430	36,600	U	1	A	2,20	1,07	0,00	0,00	0,01	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,600	36,800	U	1	A	1,93	1,98	0,00	0,00	0,04	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,800	37,000	U	1	A	1,90	5,13	0,06	0,00	0,12	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,000	37,200	U	1	A	1,75	4,90	0,07	0,00	0,37	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,200	37,400	U	1	A	2,31	5,14	0,11	0,00	0,44	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,400	37,600	U	1	A	2,02	3,00	0,00	0,00	0,18	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,600	37,800	U	1	A	1,97	2,72	0,00	0,00	0,03	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,800	38,000	U	1	A	2,04	2,79	0,00	0,00	0,15	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,000	38,200	U	1	A	2,49	1,83	0,00	0,00	0,03	3,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,200	38,400	U	1	A	3,04	1,84	0,00	0,00	0,01	3,34	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,400	38,560	U	1	A	2,74	2,53	0,00	0,00	0,03	3,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,560	38,600	U	1	T	2,74	6,10	0,00	0,00	0,16	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,600	38,800	U	1	T	1,88	6,98	0,15	0,00	1,34	3,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,800	39,000	U	1	T	1,93	17,60	0,79	0,01	1,22	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,000	39,200	U	1	T	2,10	3,73	0,21	0,00	0,12	4,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,200	39,400	U	1	T	1,98	8,61	0,57	0,00	1,11	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,400	39,600	U	1	T	2,66	8,63	0,15	0,00	2,28	5,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,600	39,800	U	1	T	2,42	5,24	0,07	0,00	0,35	6,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,800	40,000	U	1	T	2,37	4,90	0,02	0,00	0,21	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,000	40,200	U	1	T	2,41	5,90	0,01	0,00	0,44	6,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,200	40,400	U	1	T	3,10	2,18	0,00	0,00	0,01	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,400	40,600	U	1	T	1,83	2,08	0,03	0,00	0,02	3,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,600	40,800	U	1	T	1,65	0,68	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,800	41,000	U	1	T	1,50	5,53	0,12	0,00	0,03	4,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,000	41,200	U	1	T	1,78	3,34	0,06	0,00	0,03	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,200	41,400	U	1	T	1,68	2,65	0,00	0,00	0,03	4,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,400	41,600	U	1	T	1,61	5,50	0,00	0,00	0,01	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,600	41,800	U	1	T	2,02	5,02	0,13	0,00	0,18	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,800	42,000	U	1	T	1,79	1,52	0,00	0,00	0,02	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,000	42,200	U	1	T	2,22	0,99	0,02	0,00	0,02	4,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,200	42,400	U	1	T	2,29	1,15	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,400	42,600	U	1	T	2,26	1,94	0,15	0,00	0,44	4,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,600	42,800	U	1	T	2,33	4,20	0,18	0,01	0,51	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,800	43,000	U	1	T	2,22	1,11	0,00	0,00	0,03	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,000	43,200	U	1	T	2,17	2,40	0,00	0,00	0,08	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,200	43,400	U	1	T	2,62	1,01	0,01	0,00	0,00	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,400	43,600	U	1	T	2,19	1,15	0,02	0,00	0,00	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,600	43,800	U	1	T	2,44	1,20	0,00	0,00	0,04	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,800	44,000	U	1	T	3,05	1,24	0,00	0,00	0,01	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,000	44,200	U	1	T	1,92	2,83	0,03	0,01	0,15	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,200	48,400	U	1	T	3,70	3,48	0,03	0,00	0,18	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,400	48,600	U	1	T	3,07	1,93	0,00	0,00	0,12	6,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,600	48,800	U	1	T	2,33	2,01	0,00	0,00	0,09	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,800	49,000	U	1	T	2,34	1,40	0,00	0,00	0,06	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	49,000	49,200	U	1	T	2,51	0,69	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	49,200	49,400	U	1	T	2,82	2,12	0,03	0,00	0,05	6,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	49,400	49,600	U	1	T	2,58	1,46	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	49,600	49,800	U	1	T	2,65	1,86	0,02	0,00	0,05	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	49,800	50,000	U	1	T	2,53	3,05	0,00	0,00	0,16	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,000	50,200	U	1	T	2,60	6,73	0,03	0,00	4,98	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,200	50,400	U	1	T	2,94	5,04	0,07	0,00	3,46	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,400	50,600	U	1	T	2,42	13,36	0,25	0,00	#	7,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,600	50,800	U	1	T	2,34	9,26	0,11	0,00	#	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,800	51,000	U	1	T	2,74	3,83	0,00	0,00	0,67	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	51,000	51,200	U	1	T	2,79	1,62	0,00	0,00	0,10	5,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	51,200	51,400	U	1	T	2,50	1,33	0,00	0,00	0,15	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	51,400	51,600	U	1	T	2,40	3,63	0,13	0,00	1,26	6,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	51,600	51,800	U	1	T	2,62	1,01	0,00	0,00	1,38	7,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	51,800	52,000	U	1	T	3,06	1,43	0,00	0,00	1,92	5,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,000	52,200	U	1	T	3,01	5,11	0,02	0,01	5,17	6,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,200	52,400	U	1	T	3,07	3,22	0,00	0,01	5,39	6,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,400	52,600	U	1	T	3,14	2,04	0,24	0,00	0,47	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,600	52,800	U	1	T	4,04	2,21	0,08	0,00	0,28	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,800	53,000	U	1	T	2,78	2,65	0,03	0,00	0,48	6,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,000	53,200	U	1	T	2,33	1,13	0,00	0,00	0,06	6,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,200	53,400	U	1	T	2,67	2,91	0,09	0,00	0,71	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,400	53,600	U	1	T	2,92	1,49	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,600	53,800	U	1	T	3,81	2,76	0,03	0,01	0,51	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,800	54,000	U	1	T	3,22	6,35	0,03	0,00	1,27	5,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,000	54,200	U	1	T	3,12	3,66	0,10	0,00	0,70	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,200	54,400	U	1	T	2,73	2,51	0,00	0,00	0,03	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,400	54,600	U	1	T	3,28	2,41	0,00	0,00	0,03	4,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,600	54,800	U	1	T	3,06	4,66	0,06	0,01	0,12	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,800	55,000	U	1	T	3,27	2,74	0,02	0,00	0,07	7,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,000	55,200	U	1	T	3,26	1,44	0,00	0,00	0,08	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,200	55,400	U	1	T	2,85	4,27	0,10	0,00	0,01	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,400	55,600	U	1	T	2,92	4,43	0,08	0,00	0,28	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,600	55,800	U	1	T	2,79	3,18	0,00	0,00	0,03	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,800	56,000	U	1	T	2,60	3,39	0,02	0,00	2,47	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,000	56,200	U	1	T	2,91	10,06	0,32	0,00	5,58	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,200	56,400	U	1	T	2,61	7,58	0,08	0,00	2,60	4,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,400	56,600	U	1	T	2,64	2,61	0,00	0,00	0,06	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,600	56,800	U	1	T	2,76	10,47	0,11	0,00	2,34	5,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,800	57,000	U	1	T	2,37	8,33	0,09	0,00	0,63	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	57,000	57,200	U	1	T	2,51	4,97	0,00	0,00	1,20	5,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	57,200	57,400	U	1	T	2,60	4,89	0,17	0,01	0,58	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,000	0,200	U	2	T	2,42	3,91	0,68	0,00	0,14	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,200	0,400	U	2	T	2,45	11,27	0,40	0,00	0,02	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,400	0,600	U	2	T	2,09	23,62	6,08	0,00	0,27	4,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,600	0,800	U	2	T	2,37	33,03	7,04	0,00	0,23	8,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,800	1,000	U	2	T	2,18	27,86	4,37	0,00	0,21	5,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,000	1,200	U	2	T	2,29	25,13	3,29	0,00	0,08	6,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,200	1,400	U	2	T	1,88	25,89	1,63	0,00	0,02	7,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,400	1,600	U	2	T	2,42	30,56	5,39	0,00	0,10	8,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,600	1,800	U	2	T	2,63	20,96	1,78	0,00	0,04	6,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,800	2,000	U	2	T	2,47	35,81	2,89	0,00	0,01	6,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,000	2,200	U	2	T	2,61	55,86	35,60	0,00	0,06	5,80	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,200	2,400	U	2	T	2,79	50,92	43,71	0,01	0,37	6,55	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,400	2,600	U	2	T	1,95	16,68	4,28	0,00	0,33	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,600	2,800	U	2	T	1,61	5,13	0,55	0,00	0,03	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,800	3,000	U	2	T	1,62	3,58	0,20	0,00	0,28	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,000	3,200	U	2	T	1,82	2,29	0,25	0,00	0,11	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,200	3,400	U	2	T	2,16	1,80	0,12	0,00	0,00	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,400	3,600	U	2	T	1,89	15,17	0,60	0,00	0,15	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,600	3,800	U	2	T	1,61	2,29	0,00	0,00	0,03	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,800	4,000	U	2	T	2,38	4,46	0,03	0,00	0,21	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,000	4,200	U	2	T	2,46	20,64	0,45	0,00	0,03	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,200	4,400	U	2	T	1,82	42,45	4,92	0,01	0,63	6,07	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,400	4,600	U	2	T	1,40	39,24	3,16	0,00	0,04	5,64	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,600	4,800	U	2	T	1,46	34,89	2,26	0,00	0,00	5,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,800	5,000	U	2	T	1,49	19,68	0,27	0,00	0,00	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,000	5,200	U	2	T	1,70	32,90	6,39	0,02	1,27	3,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,200	5,400	U	2	T	1,52	14,21	0,87	0,00	0,13	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,400	5,600	U	2	T	1,59	7,03	0,11	0,00	0,00	3,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,600	5,800	U	2	T	1,13	5,41	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,800	6,000	U	2	T	1,23	5,09	0,02	0,00	0,02	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,000	6,200	U	2	T	1,26	13,90	0,16	0,00	0,00	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,200	6,400	U	2	T	1,23	22,39	0,88	0,00	0,02	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,400	6,600	U	2	T	1,37	19,14	0,28	0,00	0,01	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,600	6,800	U	2	T	1,77	12,92	0,38	0,00	0,00	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,800	7,000	U	2	T	1,32	17,24	1,85	0,00	0,02	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,000	7,200	U	2	T	1,06	7,15	0,28	0,00	0,05	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,200	7,400	U	2	T	1,26	9,33	0,46	0,00	0,02	3,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,400	7,600	U	2	T	1,12	21,82	2,22	0,00	0,15	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,600	7,800	U	2	T	1,41	57,99	17,15	0,00	1,38	2,57	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conserv

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descense Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,000	12,200	U	2	T	1,32	13,88	0,31	0,00	0,00	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,200	12,400	U	2	T	1,26	21,69	0,87	0,00	0,00	4,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,400	12,600	U	2	T	1,18	23,26	1,68	0,00	0,01	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,600	12,800	U	2	T	1,06	12,88	0,64	0,00	0,00	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,800	13,000	U	2	T	1,15	36,94	2,47	0,00	0,00	4,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,000	13,200	U	2	T	1,21	35,46	2,01	0,00	0,04	4,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,200	13,400	U	2	T	1,33	17,06	1,00	0,00	0,02	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,400	13,600	U	2	T	1,18	15,04	0,83	0,00	0,02	5,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,600	13,800	U	2	T	1,18	33,86	1,98	0,00	0,00	4,87	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,800	14,000	U	2	T	1,52	16,77	0,46	0,00	0,00	4,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,000	14,200	U	2	T	1,29	2,73	0,05	0,00	0,03	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,200	14,400	U	2	T	1,42	4,20	0,17	0,00	0,03	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,400	14,600	U	2	T	1,27	0,84	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,600	14,800	U	2	T	1,13	0,77	0,00	0,00	0,01	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,800	15,000	U	2	T	1,23	0,29	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,000	15,200	U	2	T	1,20	1,32	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,200	15,400	U	2	T	1,13	2,25	0,07	0,00	0,01	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,400	15,600	U	2	T	1,27	3,67	0,23	0,00	0,02	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,600	15,800	U	2	T	1,39	19,46	2,25	0,00	0,01	3,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,800	16,000	U	2	T	1,44	25,89	5,52	0,00	0,07	4,41	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,000	16,200	U	2	T	1,21	8,16	0,37	0,00	0,03	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,200	16,400	U	2	T	1,04	1,76	0,00	0,00	0,01	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,400	16,600	U	2	T	1,35	10,95	1,14	0,00	0,15	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,600	16,800	U	2	T	1,40	2,56	0,13	0,00	0,06	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,800	17,000	U	2	T	0,94	0,88	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,000	17,100	U	2	T	1,18	7,38	0,11	0,00	0,00	3,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,100	17,200	U	2	T	1,18	8,80	0,43	0,00	0,00	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	-	-	-	Sin Berma		05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,200	17,400	U	2	T	1,62	28,84	3,77	0,00	0,02	3,09	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,400	17,600	U	2	T	1,35	37,58	3,23	0,00	0,00	3,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,600	17,800	U	2	T	1,60	11,38	0,30	0,00	0,00	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	38	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,800	18,000	U	2	T	1,69	5,64	0,13	0,00	0,00	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,000	18,080	U	2	T	1,54	18,03	0,60	0,00	0,02	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,080	18,200	U	2	A	1,54	24,59	2,11	0,00	0,16	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,200	18,400	U	2	A	1,84	18,53	5,12	0,00	0,33	3,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,400	18,600	U	2	A	1,50	0,56	0,00	0,00	0,01	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	37	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,600	18,800	U	2	A	1,05	0,28	0,00	0,00	0,01	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	94	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,800	19,000	U	2	A	1,15	0,82	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,000	19,200	U	2	A	1,20	0,51	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,200	19,400	U	2	A	1,49	0,35	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	67	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,400	19,600	U	2	A	1,48	0,55	0,00	0,00	0,02	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,600	19,800	U	2	A	1,47	3,38	0,03	0,00	0,03	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	19,800	20,000	U	2	A	1,51	1,93	0,03	0,00	0,01	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,000	20,200	U	2	A	1,56	0,70	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	40	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,200	20,400	U	2	A	1,10	0,75	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,400	20,600	U	2	A	1,11	0,63	0,02	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,600	20,800	U	2	A	1,33	1,45	0,07	0,00	0,03	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	60	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	20,800	21,000	U	2	A	1,26	0,23	0,00	0,00	0,01	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	75	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,000	21,200	U	2	A	1,31	0,60	0,07	0,00	0,02	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,200	21,400	U	2	A	1,39	1,40	0,00	0,00	0,05	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,400	21,600	U	2	A	1,12	0,75	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	80	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,600	21,800	U	2	A	1,19	4,42	0,74	0,00	0,16	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	19	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	21,800	22,000	U	2	A	1,14	7,33	0,34	0,00	0,40	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,000	22,200	U	2	A	1,06	0,34	0,00	0,00	0,01	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,200	22,400	U	2	A	1,46	7,20	0,27	0,00	0,37	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,400	22,600	U	2	A	1,30	2,99	0,00	0,00	0,05	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,600	22,800	U	2	A	1,33	0,41	0,00	0,00	0,02	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	22,800	23,000	U	2	A	0,96	0,67	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	69	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	23,000	23,200	U	2	A	1,38	1,49	0,03	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	79	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	23,200	23,400	U	2	A	1,41	1,35	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	23,400	23,600	U	2	A	1,18	3,47	0,03	0,00	0,07	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	23,600	23,800	U	2	A	1,53	2,25	0,05	0,00	0,05	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	23,800	24,000	U	2	A	1,43	1,92	0,00	0,00	0,06	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	84	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	24,000	24,200	U	2	A	1,34	1,02	0,00	0,00	0,01	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	24,200	24,400	U	2	A	1,54	10,09	0,59	0,00	0,23	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	24,400	24,600	U	2	A	1,50	22,94	2,68	0,00	1,22	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	24,600	24,800	U	2	A	1,33	16,20	0,87	0,00	0,42	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	58	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	24,800	25,000	U	2	A	1,36	4,52	0,32	0,00	0,33	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	6	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	25,000	25,200	U	2	A	1,25	3,45	0,02	0,00	0,04	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	90	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	25,200	25,400	U	2	A	1,49	4,16	0,16	0,01	0,26	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	25,400	25,600	U	2	A	1,26	2,92	0,12	0,00	0,06	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	25,600	25,800	U	2	A	1,49	8,13	1,54	0,01	0,48	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	25,800	26,000	U	2	A	1,37	3,19	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,000	26,200	U	2	A	1,40	3,18	0,00	0,00	0,11	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,200	26,400	U	2	A	2,27	11,54	1,11	0,05	0,83	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,400	26,600	U	2	A	2,07	10,49	0,90	0,01	0,68	1,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	31	Bueno	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,600	26,800	U	2	A	1,31	3,83	0,05	0,00	0,11	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	84	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,800	27,000	U	2	A	1,16	2,88	0,00	0,00	0,04	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,000	27,200	U	2	A	1,06	3,14	0,04	0,00	0,03	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,200	27,400	U	2	A	1,19	2,90	0,04	0,00	0,02	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,400	27,600	U	2	A	1,25	2,11	0,00	0,00	0,03	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,600	27,800	U	2	A	1,26	4,26	0,13	0,01	0,14	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	70	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	27,800	28,000	U	2	A	1,26	4,32	0,03	0,00	0,03	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,000	28,200	U	2	A	0,96	1,01	0,00	0,00	0,01	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	60	Regular	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,200	28,400	U	2	A	1,00	0,73	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,400	28,600	U	2	A	1,10	0,43	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	28,600	28,800	U	2	A	1,22	1,20	0,00	0,00	0,01	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nu

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	32,800	33,000	U	2	A	1,22	1,49	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,000	33,200	U	2	A	1,00	0,56	0,02	0,00	0,01	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,200	33,400	U	2	A	1,17	0,19	0,00	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,400	33,600	U	2	A	1,12	0,02	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,600	33,800	U	2	A	1,18	0,39	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	33,800	34,000	U	2	A	1,24	0,47	0,00	0,00	0,02	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,000	34,200	U	2	A	1,13	0,36	0,00	0,00	0,02	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,200	34,400	U	2	A	1,23	0,87	0,00	0,00	0,01	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,400	34,600	U	2	A	1,06	0,50	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,600	34,800	U	2	A	1,34	0,12	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	34,800	35,000	U	2	A	1,73	0,25	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,000	35,200	U	2	A	1,48	0,18	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,200	35,400	U	2	A	1,39	0,47	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,400	35,600	U	2	A	1,71	0,91	0,02	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,600	35,800	U	2	A	1,35	3,03	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	35,800	36,000	U	2	A	1,41	2,24	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,000	36,200	U	2	A	1,11	0,50	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,200	36,400	U	2	A	1,34	1,12	0,07	0,00	0,03	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,400	36,430	U	2	A	2,64	15,83	2,24	0,02	0,96	7,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,430	36,600	U	2	A	2,64	6,07	0,00	0,00	0,26	5,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,600	36,800	U	2	A	2,29	4,86	0,00	0,00	0,25	4,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,800	37,000	U	2	A	2,15	4,97	0,00	0,00	0,07	5,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,000	37,200	U	2	A	1,84	3,97	0,00	0,00	0,08	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,200	37,400	U	2	A	2,23	15,82	0,42	0,00	2,59	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,400	37,600	U	2	A	1,81	10,02	0,11	0,00	0,55	7,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,600	37,800	U	2	A	2,21	5,01	0,07	0,00	0,48	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,800	38,000	U	2	A	1,97	3,04	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,000	38,200	U	2	A	2,36	6,30	0,09	0,00	0,16	5,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,200	38,400	U	2	A	2,45	5,95	0,08	0,00	0,23	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,400	38,560	U	2	A	2,48	4,98	0,04	0,00	1,08	5,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,560	38,600	U	2	T	2,48	4,87	0,09	0,00	0,05	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,600	38,800	U	2	T	2,29	7,03	0,03	0,00	2,11	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,800	39,000	U	2	T	2,20	9,05	0,02	0,00	1,18	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,000	39,200	U	2	T	2,61	9,33	0,39	0,00	1,25	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,200	39,400	U	2	T	2,62	8,69	0,00	0,00	0,78	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,400	39,600	U	2	T	2,58	11,77	0,25	0,00	2,93	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,600	39,800	U	2	T	2,13	10,48	0,19	0,00	0,47	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	39,800	40,000	U	2	T	2,23	4,22	0,12	0,00	0,39	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,000	40,200	U	2	T	2,31	3,85	0,05	0,00	0,15	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,200	40,400	U	2	T	2,69	3,69	0,09	0,00	0,33	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,400	40,600	U	2	T	2,97	5,83	0,05	0,00	1,90	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,600	40,800	U	2	T	3,10	11,73	0,12	0,00	6,42	5,57	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,800	41,000	U	2	T	3,18	22,04	0,73	0,00	#	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,000	41,200	U	2	T	3,48	26,95	1,34	0,01	#	6,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,200	41,400	U	2	T	2,71	25,24	1,28	0,00	7,97	7,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,400	41,600	U	2	T	2,42	17,16	0,93	0,00	5,10	7,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,600	41,800	U	2	T	2,83	12,48	0,32	0,00	4,50	5,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,800	42,000	U	2	T	2,98	15,97	0,80	0,00	5,18	6,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,000	42,200	U	2	T	2,89	8,95	0,35	0,00	1,46	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,200	42,400	U	2	T	2,80	5,32	0,23	0,00	0,17	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,400	42,600	U	2	T	2,64	0,85	0,00	0,00	0,02	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,600	42,800	U	2	T	2,64	1,27	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,800	43,000	U	2	T	2,61	1,61	0,00	0,00	0,01	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,000	43,200	U	2	T	2,85	2,36	0,01	0,00	0,03	6,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,200	43,400	U	2	T	2,83	4,46	0,24	0,01	1,04	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,400	43,600	U	2	T	2,43	4,10	0,01	0,00	0,07	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,600	43,800	U	2	T	2,42	5,10	0,05	0,00	0,55	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	43,800	44,000	U	2	T	2,72	2,89	0,03	0,00	0,68	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,000	44,200	U	2	T	2,49	8,57	0,08	0,01	6,76	4,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,200	44,400	U	2	T	2,64	9,66	0,14	0,00	3,25	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,400	44,600	U	2	T	2,49	8,73	0,12	0,00	0,37	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,600	44,800	U	2	T	2,49	2,79	0,01	0,00	0,34	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,800	45,000	U	2	T	2,45	2,83	0,00	0,00	0,71	4,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,000	45,200	U	2	T	2,59	3,12	0,03	0,00	8,67	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,200	45,400	U	2	T	2,91	5,00	0,00	0,00	2,42	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,400	45,600	U	2	T	2,42	7,48	0,18	0,00	3,16	6,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,600	45,800	U	2	T	2,54	5,22	0,00	0,00	0,58	5,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,800	46,000	U	2	T	2,62	2,73	0,00	0,00	0,43	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,000	46,200	U	2	T	3,04	3,32	0,00	0,00	3,54	6,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,200	46,400	U	2	T	2,99	2,59	0,01	0,00	3,63	8,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,400	46,600	U	2	T	2,99	5,20	0,11	0,00	3,49	5,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,600	46,790	U	2	T	2,30	6,20	0,06	0,00	0,87	3,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,790	46,800	U	2	T	2,30	7,07	0,00	0,00	0,23	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,800	47,000	U	2	T	2,09	3,64	0,00	0,00	0,09	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,000	47,200	U	2	T	2,30	2,65	0,00	0,00	0,02	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,200	47,400	U	2	T	2,28	18,19	2,96	0,00	5,82	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,400	47,600	U	2	T	2,36	16,22	1,06	0,04	2,44	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,600	47,800	U	2	T	2,72	18,51	0,50	0,01	3,49	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,800	48,000	U	2	T	2,82	17,35	1,32	0,00	2,82	4,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,000	48,200	U	2	T	2,54	24,04	1,17	0,00	3,14	5,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,200	48,400	U	2	T	2,94	17,27	1,66	0,02	1,56	5,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,400	48,600	U	2	T	2,98	13,04	0,32	0,00	1,21	5,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,600	48,800	U	2	T	2,78	5,94	0,14	0,00	0,20	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,800	49,000	U	2	T	2,86	7,11	0,10	0,00	1,79	4,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	49,000	49,200	U	2	T	2,66	3,84	0,03	0,00	0,27	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Co

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,400	53,600	U	2	T	3,39	2,38	0,01	0,00	0,02	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,600	53,800	U	2	T	4,14	1,88	0,05	0,00	0,21	4,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,800	54,000	U	2	T	3,25	1,60	0,00	0,00	1,81	4,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,000	54,200	U	2	T	3,06	3,00	0,00	0,01	1,02	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,200	54,400	U	2	T	2,45	2,03	0,01	0,00	0,79	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,400	54,600	U	2	T	3,42	3,06	0,06	0,00	0,71	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,600	54,800	U	2	T	3,23	4,95	0,02	0,00	2,05	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	54,800	55,000	U	2	T	3,20	5,03	0,03	0,01	0,41	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,000	55,200	U	2	T	2,94	2,75	0,00	0,00	0,08	3,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,200	55,400	U	2	T	3,43	0,80	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,400	55,600	U	2	T	2,86	1,30	0,00	0,00	0,07	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,600	55,800	U	2	T	3,10	2,85	0,00	0,00	2,03	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	55,800	56,000	U	2	T	2,63	7,02	0,22	0,00	4,57	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,000	56,200	U	2	T	3,09	3,78	0,05	0,00	2,84	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,200	56,400	U	2	T	2,54	2,30	0,00	0,01	5,10	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,400	56,600	U	2	T	2,84	3,06	0,00	0,02	0,15	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,600	56,800	U	2	T	3,05	7,23	0,22	0,00	2,32	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,800	57,000	U	2	T	2,63	1,53	0,00	0,00	0,01	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	57,000	57,200	U	2	T	2,47	1,48	0,00	0,00	0,05	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2075	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	57,200	57,400	U	2	T	2,98	1,69	0,06	0,00	0,03	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	0,000	0,200	U	1	H	6,96	-	-	-	-	-	-	41,51	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	0,200	0,400	U	1	H	6,96	-	-	-	-	-	-	14,81	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	0,400	0,600	U	1	H	5,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	0,600	0,800	U	1	H	6,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	0,800	1,000	U	1	H	6,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	1,000	1,200	U	1	H	5,33	-	-	-	-	-	-	1,89	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	1,200	1,400	U	1	H	5,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	1,400	1,600	U	1	H	4,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	1,600	1,800	U	1	H	5,11	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	1,800	2,000	U	1	H	4,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	2,000	2,110	U	1	H	5,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	2,110	2,200	U	1	T	5,07	55,97	22,30	0,71	5,29	7,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	2,200	2,400	U	1	T	3,87	24,69	11,67	0,03	4,60	4,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	2,400	2,600	U	1	T	2,29	46,13	29,00	0,37	6,97	10,53	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	2,600	2,800	U	1	T	3,63	38,99	14,16	0,35	3,52	6,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	2,800	3,000	U	1	T	2,51	51,19	24,34	0,08	3,19	8,98	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	3,000	3,200	U	1	T	3,25	44,12	17,70	0,02	2,49	5,20	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	3,200	3,400	U	1	T	2,03	34,78	7,64	0,00	1,29	3,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	3,400	3,600	U	1	T	1,62	27,37	6,30	0,00	1,05	4,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	3,600	3,800	U	1	T	1,90	26,41	5,12	0,01	1,33	3,02	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	3,800	4,000	U	1	T	1,87	18,34	2,43	0,00	0,16	2,68	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	4,000	4,200	U	1	T	1,67	5,83	0,25	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	4,200	4,300	U	1	T	1,50	10,82	3,34	0,00	0,78	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	4,300	4,400	U	1	A	1,50	1,13	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	4,400	4,600	U	1	A	1,48	7,23	1,98	0,00	0,81	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	4,600	4,800	U	1	A	1,90	19,32	1,06	0,00	0,19	3,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	4,800	5,000	U	1	A	1,84	22,00	8,31	0,02	1,71	3,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	5,000	5,200	U	1	A	2,40	31,60	9,45	0,03	2,45	3,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	5,200	5,400	U	1	A	2,08	32,14	12,92	0,01	3,28	3,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	5,400	5,600	U	1	A	2,12	28,88	6,99	0,00	1,65	3,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	5,600	5,800	U	1	A	1,77	24,75	5,82	0,00	1,03	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	5,800	6,000	U	1	A	2,88	45,22	26,15	0,06	1,50	15,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,000	6,080	U	1	A	3,62	11,11	4,24	0,02	2,37	3,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,080	6,180	U	1	T	3,62	0,07	0,00	0,00	3,79	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,180	6,200	U	1	A	3,62	0,00	0,00	0,00	3,56	3,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,200	6,240	U	1	A	1,35	0,00	0,00	0,00	2,74	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,240	6,400	U	1	T	1,35	1,40	0,00	0,02	5,35	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,400	6,600	U	1	T	2,16	0,56	0,00	0,00	6,67	3,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,600	6,800	U	1	T	1,43	0,51	0,00	0,00	8,41	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	6,800	7,000	U	1	T	0,93	0,25	0,00	0,00	#	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	7,000	7,200	U	1	T	0,87	0,26	0,00	0,00	#	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	7,200	7,400	U	1	T	1,12	0,17	0,00	0,00	#	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	7,400	7,440	U	1	A	0,93	0,00	0,00	0,00	#	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	7,440	7,600	U	1	T	0,93	0,00	0,00	0,00	3,95	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	7,600	7,800	U	1	T	1,10	0,00	0,00	0,00	6,04	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	7,800	8,000	U	1	T	1,19	1,09	0,00	0,01	#	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	8,000	8,200	U	1	T	1,21	0,18	0,00	0,00	#	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	8,200	8,400	U	1	T	1,09	0,87	0,03	0,01	7,81	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	8,400	8,600	U	1	T	1,65	0,74	0,00	0,00	#	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	8,600	8,700	U	1	T	0,98	0,06	0,00	0,00	9,33	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	8,700	8,800	U	1	A	0,98	0,03	0,00	0,00	#	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	8,800	9,000	U	1	T	0,86	0,03	0,00	0,00	#	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	9,000	9,200	U	1	T	1,16	3,72	0,26	0,01	9,41	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	9,200	9,400	U	1	T	1,12	0,35	0,00	0,00	8,16	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	9,400	9,600	U	1	T	0,94	0,02	0,00	0,00	#	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	9,600	9,640	U	1	T	1,00	1,02	0,00	0,00	#	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	9,640	9,800	U	1	A	1,00	1,24	0,03	0,00	#	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	9,800	10,000	U	1	T	1,15	0,00	0,00	0,00	#	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	10,000	10,200	U	1	T	1,20	0,92	0,00	0,00	6,14	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	10,200	10,400	U	1	T	1,17	0,41	0,00	0,00	#	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	10,400	10,600	U	1	T	1,25	0,52	0,00	0,00	2,88	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	10,600	10,800	U	1	T	1,00	1,90	0,00	0,00	3,09	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	10,800	11,000	U	1	T	1,25	0,02	0,00	0,00	#	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	11,000	11,200	U	1	T	1,22	0,02	0,00	0,00	#	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	11,200	11,400	U	1	T	0,83	0,00	0,00	0,00	#	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Ritrinahue - Puente Calcurrupe	11,400	11,600	U	1	T	0,97	0,22	0,00	0,00	#	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	14,600	14,800	U	1	T	1,00	0,48	0,00	0,00	#	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	14,800	15,000	U	1	T	1,20	1,59	0,15	0,01	6,28	4,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,000	15,200	U	1	T	1,24	1,32	0,00	0,00	#	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,200	15,400	U	1	A	1,23	0,78	0,00	0,00	#	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,400	15,600	U	1	A	1,26	0,99	0,04	0,00	#	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,600	15,800	U	1	A	0,97	1,40	0,00	0,00	#	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,800	16,000	U	1	A	1,22	0,26	0,00	0,00	#	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,000	16,200	U	1	A	1,13	0,33	0,00	0,00	#	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,200	16,400	U	1	A	1,09	1,09	0,00	0,00	7,02	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,400	16,600	U	1	A	1,10	0,04	0,00	0,00	#	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,600	16,800	U	1	A	1,01	0,21	0,03	0,00	#	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,800	17,000	U	1	A	1,06	0,41	0,00	0,00	#	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,000	17,200	U	1	A	1,26	0,07	0,00	0,00	9,84	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,200	17,400	U	1	A	1,06	0,02	0,00	0,00	#	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,400	17,600	U	1	A	0,88	2,91	0,02	0,00	7,24	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,600	17,800	U	1	A	1,20	2,76	0,02	0,00	5,81	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,800	18,000	U	1	A	0,93	0,00	0,00	0,00	7,84	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,000	18,200	U	1	A	1,07	0,02	0,00	0,00	2,70	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,200	18,400	U	1	A	1,07	0,10	0,00	0,00	6,99	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,400	18,600	U	1	A	0,88	0,03	0,00	0,00	5,70	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,600	18,800	U	1	A	0,91	0,03	0,00	0,00	#	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,800	19,000	U	1	A	0,80	0,00	0,00	0,00	9,47	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,000	19,200	U	1	A	0,89	0,85	0,00	0,00	7,57	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,200	19,400	U	1	A	1,15	0,16	0,00	0,00	#	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,400	19,600	U	1	A	1,04	0,00	0,00	0,00	#	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,600	19,800	U	1	A	1,01	0,11	0,00	0,00	1,31	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,800	20,000	U	1	A	1,18	0,02	0,00	0,00	5,79	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,000	20,200	U	1	A	1,31	0,49	0,00	0,00	#	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,200	20,400	U	1	A	0,99	0,02	0,00	0,00	#	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,400	20,600	U	1	A	0,91	0,00	0,00	0,00	#	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,600	20,800	U	1	A	0,90	0,04	0,00	0,00	8,81	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,800	21,000	U	1	A	1,05	0,00	0,00	0,00	0,66	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,000	21,200	U	1	A	0,95	1,32	0,00	0,00	0,48	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,200	21,400	U	1	A	1,13	11,56	2,25	0,14	4,01	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,400	21,600	U	1	A	0,99	0,14	0,00	0,00	4,14	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,600	21,800	U	1	A	0,89	0,03	0,00	0,00	0,24	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,800	22,000	U	1	A	0,84	0,00	0,00	0,00	7,02	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,000	22,200	U	1	A	1,03	0,00	0,00	0,00	8,66	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,200	22,400	U	1	A	1,02	0,03	0,00	0,00	1,42	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,400	22,600	U	1	A	0,80	0,04	0,00	0,00	0,92	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,600	22,800	U	1	A	0,88	0,00	0,00	0,00	4,92	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,800	23,000	U	1	A	0,86	0,02	0,00	0,00	5,16	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,000	23,200	U	1	A	1,06	0,03	0,00	0,00	9,36	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,200	23,400	U	1	A	1,00	0,10	0,00	0,00	9,61	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,400	23,600	U	1	A	0,89	0,34	0,00	0,00	8,29	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,600	23,800	U	1	A	1,09	0,02	0,00	0,00	3,30	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,800	24,000	U	1	A	0,99	0,04	0,00	0,00	4,66	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,000	24,200	U	1	A	0,87	0,25	0,00	0,00	6,79	2,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,200	24,400	U	1	A	0,96	0,00	0,00	0,00	2,92	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,400	24,600	U	1	A	1,04	0,00	0,00	0,00	0,39	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,600	24,680	U	1	A	1,07	0,16	0,00	0,00	1,59	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,680	24,800	U	1	T	1,07	0,00	0,00	0,00	0,11	2,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,800	25,000	U	1	T	0,99	0,02	0,00	0,00	0,78	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,000	25,200	U	1	T	1,03	0,02	0,00	0,00	4,03	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,200	25,400	U	1	T	0,98	0,46	0,00	0,00	8,51	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,400	25,600	U	1	T	0,86	0,11	0,00	0,00	#	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,600	25,800	U	1	T	0,92	3,30	0,05	0,00	8,64	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,800	26,000	U	1	T	1,07	2,63	0,02	0,00	3,39	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,000	26,200	U	1	T	1,59	4,23	0,02	0,00	0,51	1,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,200	26,400	U	1	T	0,93	5,90	0,22	0,00	2,71	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,400	26,600	U	1	T	1,74	53,83	41,56	0,00	0,24	6,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,600	26,800	U	1	T	1,53	52,08	26,04	0,00	0,18	5,15	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,800	27,000	U	1	T	1,64	60,59	25,94	0,00	0,33	6,29	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,000	27,200	U	1	T	2,01	12,95	1,69	0,00	0,17	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,200	27,400	U	1	T	1,61	50,28	11,72	0,00	0,78	7,87	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,400	27,600	U	1	T	1,94	62,54	13,88	0,00	0,13	7,88	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,600	27,800	U	1	T	2,10	59,79	18,58	0,00	0,31	6,04	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,800	28,000	U	1	T	1,75	45,20	5,79	0,00	0,60	6,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,000	28,200	U	1	T	2,01	53,17	9,99	0,00	0,42	10,35	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,200	28,400	U	1	T	2,32	32,59	5,20	0,02	0,42	7,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,400	28,600	U	1	T	2,08	31,51	3,86	0,00	0,24	8,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,600	28,800	U	1	T	1,49	37,07	3,71	0,00	0,91	6,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,800	29,000	U	1	T	1,90	44,65	5,14	0,00	0,55	7,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,000	29,200	U	1	T	1,83	53,13	8,17	0,01	2,00	8,28	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,200	29,400	U	1	T	1,57	57,65	5,00	0,00	0,69	9,05	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,400	29,600	U	1	T	1,92	59,57	13,74	0,06	1,41	7,23	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,600	29,800	U	1	T	1,73	63,33	19,78	0,00	0,63	4,52	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,800	30,000	U	1	T	1,88	66,66	14,08	0,00	0,99	5,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,000	30,200	U	1	T	1,96	31,74	5,75	0,00	0,44	5,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,200	30,400	U	1	T	1,83	20,66	2,00	0,00	0,34	4,52	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,400	30,600	U	1	T	1,77	12,42	0,49	0,00	0,03	4,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,600	30,800	U	1	T	1,88	20,09	0,60	0,00	0,01	5,08	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,800	31,000	U	1	T	1,65	23,68	0,49	0,00	0,00	6,87	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,000	31,200	U	1	T	2,14	23,47	0,46	0,00	0,02	7,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,200	31,400	U	1	T	2,12	19,42	0,51	0,00	0,00	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,400	31,600	U	1	T	2,15	52,98	13,89	0,00	0,61	6,58	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,600	31,800	U	1	T	2,26	49,00	21,80	0,00	0,28	6,13	0,00	-	-	Mu

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	35,400	35,600	U	1	T	1,70	17,67	4,01	0,00	0,49	3,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	35,600	35,800	U	1	T	1,80	18,42	3,78	0,00	0,44	2,61	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	35,800	36,000	U	1	T	1,83	11,91	3,57	0,00	0,87	3,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1715	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,000	36,200	U	1	T	2,17	12,98	1,02	0,00	0,45	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,200	36,400	U	1	T	2,20	16,17	3,84	0,00	0,64	3,32	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,400	36,600	U	1	T	2,41	15,80	3,17	0,00	0,44	4,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,600	36,800	U	1	T	2,63	26,39	5,46	0,00	1,08	7,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,800	37,000	U	1	T	2,04	33,16	9,14	0,05	0,95	4,25	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,000	37,200	U	1	T	1,82	19,53	5,48	0,00	0,75	2,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,200	37,400	U	1	T	3,39	24,78	4,29	0,01	0,87	3,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,400	37,440	U	1	T	2,75	57,83	26,02	0,01	0,59	7,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1715	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,440	37,600	U	1	T	2,75	56,75	23,65	0,08	2,16	8,46	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,600	37,800	U	1	T	1,46	41,74	5,21	0,00	0,94	5,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,800	38,000	U	1	T	2,04	33,06	10,25	0,00	1,57	5,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,000	38,200	U	1	T	1,78	17,30	3,55	0,00	0,86	4,28	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,200	38,400	U	1	T	1,98	19,80	4,11	0,01	0,53	4,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,400	38,600	U	1	T	1,53	17,46	0,80	0,00	0,23	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,600	38,800	U	1	T	1,38	9,68	1,25	0,00	0,09	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,800	39,000	U	1	T	1,52	9,91	1,12	0,00	0,07	4,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,000	39,200	U	1	T	1,69	14,15	1,97	0,00	0,02	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,200	39,320	U	1	T	1,56	2,95	0,26	0,00	0,04	4,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,320	39,400	U	1	T	1,56	11,17	3,08	0,00	0,56	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,400	39,600	U	1	T	1,46	7,95	2,09	0,00	0,30	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,600	39,800	U	1	T	1,48	2,01	0,25	0,00	0,01	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,800	40,000	U	1	T	1,36	1,07	0,24	0,00	0,05	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,000	40,200	U	1	T	3,17	14,38	1,45	0,10	1,08	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,200	40,400	U	1	T	1,85	0,28	0,00	0,00	0,02	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,400	40,600	U	1	T	1,80	1,09	0,00	0,00	0,01	3,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,600	40,800	U	1	T	1,57	0,67	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,800	41,000	U	1	T	1,35	0,22	0,00	0,00	0,01	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,000	41,200	U	1	T	1,40	0,29	0,00	0,00	0,01	1,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,200	41,400	U	1	T	0,95	0,60	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,400	41,600	U	1	T	1,36	5,67	0,79	0,00	0,15	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,600	41,800	U	1	T	1,27	0,29	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	1	T	1,46	12,60	6,10	0,04	0,78	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,000	42,200	U	1	T	1,86	35,16	17,91	0,03	1,94	3,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,200	42,400	U	1	T	1,68	27,93	10,52	0,01	0,59	2,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,400	42,600	U	1	T	1,05	8,48	1,53	0,00	0,31	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,600	42,800	U	1	T	2,05	30,49	12,91	0,01	1,50	6,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,800	43,000	U	1	T	1,64	6,57	0,98	0,00	0,11	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,000	43,200	U	1	T	2,41	14,50	1,91	0,00	0,17	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,200	43,400	U	1	T	1,65	18,10	7,20	0,00	0,28	5,07	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,400	43,600	U	1	T	1,65	16,49	3,44	0,00	0,43	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,600	43,800	U	1	T	1,60	5,02	1,29	0,00	0,26	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,800	44,000	U	1	T	1,91	19,69	6,50	0,01	1,30	2,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,000	44,200	U	1	T	1,15	9,11	3,53	0,00	0,19	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,200	44,400	U	1	T	1,52	9,03	2,12	0,03	1,09	2,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,400	44,600	U	1	T	0,97	0,45	0,00	0,00	0,01	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,600	44,800	U	1	T	1,00	0,93	0,13	0,00	0,06	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,800	45,000	U	1	T	1,01	0,21	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	45,000	45,170	U	1	T	1,07	1,98	0,61	0,02	0,23	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,090	55,200	U	1	A	2,37	0,14	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,200	55,400	U	1	A	2,32	0,41	0,00	0,00	0,01	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,400	55,600	U	1	A	1,93	0,39	0,00	0,00	0,09	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,600	55,800	U	1	A	2,43	0,43	0,00	0,00	0,01	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,800	56,000	U	1	A	1,89	0,13	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,000	56,200	U	1	A	2,22	0,15	0,00	0,00	0,01	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,200	56,400	U	1	A	2,67	1,17	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,400	56,600	U	1	A	1,62	0,44	0,00	0,00	0,08	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,600	56,800	U	1	A	1,66	0,62	0,00	0,00	0,02	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,800	57,000	U	1	A	1,86	0,16	0,00	0,00	0,01	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,000	57,200	U	1	A	3,14	0,71	0,00	0,00	0,02	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,200	57,400	U	1	A	2,46	0,12	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,400	57,600	U	1	A	1,69	2,34	0,01	0,00	0,08	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,600	57,800	U	1	A	2,07	0,23	0,00	0,00	0,01	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,800	58,000	U	1	A	1,94	0,27	0,00	0,00	0,05	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,000	58,200	U	1	A	1,86	0,07	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,200	58,400	U	1	A	2,71	1,46	0,13	0,00	0,19	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,400	58,600	U	1	A	1,68	0,15	0,00	0,00	0,08	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,600	58,800	U	1	A	2,06	0,36	0,00	0,00	0,02	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,800	59,000	U	1	A	1,77	0,38	0,00	0,00	0,01	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,000	59,200	U	1	A	1,75	0,34	0,00	0,00	0,02	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,200	59,400	U	1	A	1,68	0,33	0,00	0,00	0,02	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,400	59,600	U	1	A	1,61	0,42	0,00	0,00	0,04	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,600	59,800	U	1	A	1,70	0,14	0,00	0,00	0,03	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,800	60,000	U	1	A	1,70	0,08	0,00	0,00	0,04	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,000	60,200	U	1	A	1,97	0,26	0,00	0,00	0,05	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,200	60,400	U	1	A	1,32	0,26	0,00	0,00	0,03	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,400	60,600	U	1	A	1,60	0,84	0,03	0,00	0,02	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,600	60,800	U	1	A	2,89	1,98	0,13	0,00	0,23	2,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,800	61,000	U	1	A	2,10	1,01	0,00	0,01	0,15	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,000	61,200	U	1	A	2,24	0,52	0,00	0,00	0,03	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,200	61,400	U	1	A	3,23	0,46	0,18	0,00	0,03	2,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,400	61,600	U	1	A	2,09	0,04	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,600	61,690	U	1	A	2,37	0,10	0,00	0,00	0,03	1,37	0,00	-	-	Bueno

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descense Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	65,800	66,000	U	1	A	2,00	0,60	0,00	0,01	0,01	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,000	66,200	U	1	A	2,18	0,11	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,200	66,400	U	1	A	4,07	2,71	0,02	0,01	0,33	2,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,400	66,600	U	1	A	3,02	0,98	0,00	0,00	0,04	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,600	66,800	U	1	A	4,56	5,02	0,16	0,01	0,19	2,69	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,800	67,000	U	1	A	2,23	6,30	0,05	0,11	0,26	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,000	67,200	U	1	A	2,06	0,70	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,200	67,400	U	1	A	2,55	0,63	0,00	0,00	0,05	2,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,400	67,600	U	1	A	2,53	0,17	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,600	67,800	U	1	A	1,64	0,16	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,800	68,000	U	1	A	1,68	0,28	0,00	0,00	0,02	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,000	68,200	U	1	A	2,01	1,63	0,02	0,00	0,11	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,200	68,400	U	1	A	2,01	0,72	0,00	0,00	0,07	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,400	68,600	U	1	A	2,00	0,36	0,00	0,00	0,01	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,600	68,800	U	1	A	1,39	0,28	0,00	0,00	0,01	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,800	69,000	U	1	A	1,33	0,44	0,00	0,04	0,11	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,000	69,200	U	1	A	2,53	2,38	0,00	0,01	0,14	2,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,200	69,400	U	1	A	2,20	1,82	0,04	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,400	69,520	U	1	A	2,79	0,15	0,00	0,00	0,02	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,520	69,600	U	1	T	2,79	5,25	0,50	0,00	0,11	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	1	T	4,02	13,24	0,50	0,01	0,11	6,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,800	70,000	U	1	T	2,38	14,66	0,29	0,00	0,05	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,000	70,200	U	1	T	2,83	29,33	1,19	0,00	0,29	12,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,200	70,400	U	1	T	2,68	14,86	0,45	0,00	0,16	9,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,400	70,600	U	1	T	2,85	13,52	0,58	0,00	0,07	9,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,600	70,800	U	1	T	2,40	4,82	0,06	0,00	0,02	9,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,800	71,000	U	1	T	2,44	5,47	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,000	71,170	U	1	T	2,89	7,88	0,43	0,01	0,06	5,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,170	71,200	U	1	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,200	71,210	U	1	H	4,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,210	71,250	U	1	T	4,05	6,62	0,59	0,00	0,87	2,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,250	71,280	U	1	H	4,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,280	71,400	U	1	T	4,05	13,47	0,87	0,00	0,06	6,58	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,400	71,600	U	1	T	2,59	18,92	0,66	0,00	0,20	6,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,600	71,800	U	1	T	2,95	7,32	0,33	0,00	0,06	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,800	72,000	U	1	T	3,12	5,51	0,25	0,00	0,08	7,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,000	72,200	U	1	T	2,38	4,03	0,03	0,00	0,03	8,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,200	72,400	U	1	T	3,56	3,15	0,00	0,00	0,02	7,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,400	72,600	U	1	T	3,16	7,22	0,08	0,00	0,04	6,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,600	72,800	U	1	T	2,88	11,22	0,23	0,01	0,05	8,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,800	73,000	U	1	T	2,68	6,24	0,01	0,00	0,01	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,000	73,200	U	1	T	2,87	10,32	0,21	0,00	0,07	8,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,200	73,400	U	1	T	3,08	8,41	0,33	0,01	0,28	8,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,400	73,600	U	1	T	2,28	7,07	0,13	0,01	0,13	9,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,600	73,800	U	1	T	2,87	10,46	0,39	0,00	0,08	9,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,800	74,000	U	1	T	2,52	9,05	0,11	0,00	0,02	8,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,000	74,200	U	1	T	3,37	12,95	1,80	0,00	0,02	9,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,200	74,400	U	1	T	2,75	10,10	0,96	0,00	0,06	8,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,400	74,600	U	1	T	3,01	16,03	1,07	0,01	0,36	7,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,600	74,800	U	1	T	3,08	4,93	0,01	0,00	0,01	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,800	75,000	U	1	T	2,95	7,24	0,00	0,00	0,05	6,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,000	75,200	U	1	T	2,98	16,81	0,61	0,00	0,20	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,200	75,400	U	1	T	2,74	8,91	0,14	0,00	0,02	5,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,400	75,600	U	1	T	2,68	9,18	0,08	0,00	0,01	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,600	75,800	U	1	T	2,38	7,71	0,02	0,00	0,00	9,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,800	76,000	U	1	T	2,22	2,95	0,02	0,00	0,00	9,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,000	76,200	U	1	T	2,88	5,10	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,200	76,400	U	1	T	2,68	5,18	0,08	0,00	0,01	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,400	76,600	U	1	T	2,63	6,36	0,01	0,00	0,00	8,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,600	76,800	U	1	T	2,92	6,98	0,01	0,00	0,01	12,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,800	77,000	U	1	T	2,48	6,03	0,14	0,00	0,05	12,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,000	77,200	U	1	T	3,41	13,86	0,77	0,00	0,09	11,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,200	77,340	U	1	T	3,15	11,64	0,15	0,00	0,05	10,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,340	77,400	U	1	A	3,15	2,75	0,06	0,00	0,00	10,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,400	77,600	U	1	A	2,86	6,64	0,08	0,00	0,00	8,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,600	77,800	U	1	A	2,14	2,08	0,02	0,00	0,21	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,800	78,000	U	1	A	1,44	0,14	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,000	78,200	U	1	A	1,34	0,01	0,00	0,00	0,04	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,200	78,400	U	1	A	1,27	0,06	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,400	78,600	U	1	A	1,56	0,36	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,600	78,800	U	1	A	1,49	0,12	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,800	79,000	U	1	A	1,19	0,12	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,000	79,200	U	1	A	1,30	0,16	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,200	79,400	U	1	A	1,44	0,11	0,00	0,00	0,02	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,400	79,600	U	1	A	1,22	0,10	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,600	79,800	U	1	A	1,30	0,09	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,800	80,000	U	1	A	1,31	0,06	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,000	80,200	U	1	A	1,01	0,10	0,00	0,00	0,04	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,200	80,400	U	1	A	1,30	0,27	0,00	0,00	0,02	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,400	80,600	U	1	A	1,12	0,11	0,00	0,00	0,02	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,600	80,800	U	1	A	1,05	0,09	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,800	81,000	U	1	A	1,25	0,04	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,000	81,200	U	1	A	1,04	0,05	0,00	0,00	0,02	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,200	81,400	U	1	A	1,30	0,12	0,01	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,400	81,600	U	1	A	1,11	0,03	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutina

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	85,800	86,000	U	1	A	1,44	0,32	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	86,000	86,200	U	1	A	1,26	0,07	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	86,200	86,400	U	1	A	1,43	0,12	0,00	0,00	0,03	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	86,400	86,600	U	1	A	1,23	0,11	0,00	0,00	0,01	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	86,600	86,800	U	1	A	1,19	0,08	0,00	0,00	0,01	1,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	86,800	87,000	U	1	A	1,18	0,12	0,00	0,00	0,03	1,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,000	87,200	U	1	A	1,79	10,79	0,23	0,00	0,07	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,200	87,400	U	1	A	2,13	15,41	0,26	0,00	0,00	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,400	87,600	U	1	A	2,59	21,47	0,60	0,00	0,11	3,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,600	87,800	U	1	A	2,39	26,13	0,81	0,00	0,00	3,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,800	87,820	U	1	A	3,30	11,54	0,00	0,10	0,94	3,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085 1	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,000	0,200	U	2	H	6,90	-	-	-	-	-	-	44,68	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,200	0,400	U	2	H	6,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,400	0,600	U	2	H	5,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,600	0,800	U	2	H	5,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,800	1,000	U	2	H	5,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,000	1,200	U	2	H	5,61	-	-	-	-	-	-	6,38	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,200	1,400	U	2	H	5,28	-	-	-	-	-	-	4,26	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,400	1,600	U	2	H	5,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,600	1,800	U	2	H	3,51	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,800	2,000	U	2	H	4,41	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,000	2,200	U	2	H	4,24	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,200	2,210	U	2	H	4,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,210	2,400	U	2	T	4,79	29,35	9,80	0,03	3,38	3,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,400	2,600	U	2	T	2,23	44,66	37,15	0,42	3,31	11,53	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,600	2,800	U	2	T	3,60	46,77	23,58	0,53	3,02	6,76	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,800	3,000	U	2	T	3,81	58,67	23,50	0,09	3,89	5,50	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,000	3,200	U	2	T	3,12	59,96	18,42	0,02	2,40	3,54	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,200	3,400	U	2	T	2,35	54,00	14,94	0,02	3,93	4,98	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,400	3,600	U	2	T	2,38	18,89	3,71	0,02	1,33	3,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,600	3,800	U	2	T	1,71	47,92	21,14	0,12	1,74	5,42	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,800	4,000	U	2	T	2,55	47,94	19,33	0,00	2,77	3,28	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,000	4,200	U	2	T	1,75	24,15	7,79	0,01	2,11	2,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,200	4,300	U	2	T	1,92	17,08	7,02	0,01	1,35	1,82	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,300	4,400	U	2	A	1,92	19,23	7,03	0,03	3,12	2,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,400	4,600	U	2	A	1,66	20,35	2,54	0,01	1,52	2,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,600	4,800	U	2	A	1,68	28,78	7,94	0,00	2,58	3,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,800	5,000	U	2	A	1,93	17,30	2,70	0,00	0,68	3,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,000	5,200	U	2	A	2,08	19,25	7,46	0,03	4,99	2,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,200	5,400	U	2	A	1,87	21,57	8,63	0,00	4,27	3,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,400	5,600	U	2	A	1,78	22,17	8,19	0,01	1,83	2,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,600	5,800	U	2	A	1,88	27,96	8,18	0,15	4,37	2,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,800	6,000	U	2	A	2,78	32,24	12,42	0,01	2,76	4,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,000	6,080	U	2	A	2,35	8,73	0,86	0,00	1,54	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,080	6,180	U	2	T	2,35	0,00	0,00	0,00	0,19	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,180	6,200	U	2	A	2,35	0,00	0,00	0,00	0,80	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,200	6,240	U	2	T	1,10	0,00	0,00	0,00	0,83	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,240	6,400	U	2	T	1,10	0,00	0,00	0,00	0,48	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,400	6,600	U	2	T	1,33	0,09	0,00	0,00	0,00	4,66	3,40	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,600	6,800	U	2	T	0,95	0,29	0,00	0,00	3,72	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,800	7,000	U	2	T	1,04	0,00	0,00	0,00	1,51	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,000	7,200	U	2	T	1,00	0,00	0,00	0,00	0,81	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,200	7,400	U	2	T	1,13	0,00	0,00	0,00	0,37	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,400	7,440	U	2	A	1,11	0,00	0,00	0,00	0,52	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,440	7,600	U	2	T	1,11	0,34	0,00	0,00	0,36	3,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,600	7,800	U	2	T	1,26	0,00	0,00	0,00	1,96	3,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,800	8,000	U	2	T	1,34	0,84	0,02	0,00	6,82	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,000	8,200	U	2	T	1,05	0,54	0,02	0,00	#	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,200	8,400	U	2	T	1,13	0,19	0,00	0,00	6,84	2,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,400	8,600	U	2	T	1,07	1,14	0,04	0,03	#	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,600	8,700	U	2	T	1,03	0,44	0,00	0,03	#	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,700	8,800	U	2	A	1,03	0,06	0,00	0,00	#	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,800	9,000	U	2	T	0,94	0,39	0,00	0,00	#	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,000	9,200	U	2	T	1,14	0,93	0,04	0,00	8,77	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,200	9,400	U	2	T	1,17	0,22	0,00	0,00	3,57	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,400	9,600	U	2	T	1,11	0,33	0,00	0,00	7,95	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,600	9,640	U	2	T	1,05	0,39	0,00	0,00	6,41	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,640	9,800	U	2	A	1,05	0,18	0,00	0,00	9,74	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,800	10,000	U	2	T	1,23	0,33	0,00	0,00	6,83	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	10,000	10,200	U	2	T	0,98	0,99	0,00	0,00	#	3,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	10,200	10,400	U	2	T	1,26	0,01	0,00	0,00	#	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	10,400	10,600	U	2	T	1,38	0,08	0,00	0,00	8,03	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	10,600	10,800	U	2	T	1,07	0,18	0,00	0,00	6,41	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	10,800	11,000	U	2	T	1,03	0,02	0,00	0,00	#	3,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,000	11,200	U	2	T	0,93	0,18	0,09	0,00	#	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,200	11,400	U	2	T	0,90	0,05	0,00	0,00	#	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,400	11,600	U	2	T	1,15	0,22	0,00	0,00	#	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,600	11,660	U	2	T	1,00	0,12	0,00	0,00	#	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,660	11,800	U	2	A	1,00	0,02	0,00	0,00	7,76	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,800	12,000	U	2	A	0,86	0,03	0,00	0,00	#	3,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	12,000	12,200	U	2	A	1,11	0,03	0,00	0,00	4,35	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	12,200	12,400	U	2	A	1,06	0,01	0,00	0,00	#	3,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	12,400	12,600	U	2	A	1,31	0,05	0,00	0,00	#	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	12,600	12,800	U	2	A	1,35	0,02	0,00	0,00	#	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	12,800	13,000	U	2	A	1,31	1,86	0,04	0,00	8,36	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrup

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	#	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,400	16,600	U	2	A	1,17	0,09	0,00	0,00	#	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,600	16,800	U	2	A	0,92	0,11	0,00	0,00	#	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	16,800	17,000	U	2	A	0,84	0,32	0,00	0,00	#	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,000	17,200	U	2	A	1,37	0,04	0,00	0,00	4,22	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,200	17,400	U	2	A	0,92	0,00	0,00	0,00	3,92	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,400	17,600	U	2	A	1,11	2,89	0,00	0,00	2,26	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,600	17,800	U	2	A	1,08	3,35	0,05	0,00	1,26	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	17,800	18,000	U	2	A	1,14	0,23	0,00	0,00	1,56	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,000	18,200	U	2	A	1,39	0,00	0,00	0,00	3,85	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,200	18,400	U	2	A	1,07	0,02	0,00	0,00	1,35	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,400	18,600	U	2	A	1,03	0,02	0,00	0,00	3,06	2,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,600	18,800	U	2	A	0,98	0,00	0,00	0,00	2,95	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,800	19,000	U	2	A	1,02	0,00	0,00	0,00	3,05	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,000	19,200	U	2	A	1,02	0,02	0,00	0,00	0,65	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,200	19,400	U	2	A	1,32	0,12	0,00	0,00	0,48	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,400	19,600	U	2	A	1,14	0,14	0,00	0,00	2,53	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,600	19,800	U	2	A	1,38	0,38	0,00	0,00	4,39	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,800	20,000	U	2	A	1,35	0,61	0,00	0,00	5,35	1,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,000	20,200	U	2	A	1,37	0,11	0,00	0,00	1,60	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,200	20,400	U	2	A	1,29	0,34	0,00	0,00	0,93	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,400	20,600	U	2	A	0,86	0,03	0,00	0,00	2,00	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,600	20,800	U	2	A	0,93	0,00	0,00	0,00	0,47	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	20,800	21,000	U	2	A	0,95	0,04	0,00	0,00	1,86	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,000	21,200	U	2	A	1,16	0,33	0,00	0,00	4,50	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,200	21,400	U	2	A	0,94	3,96	0,28	0,04	2,62	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,400	21,600	U	2	A	1,05	0,54	0,03	0,00	0,02	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,600	21,800	U	2	A	1,37	0,04	0,00	0,00	0,05	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,800	22,000	U	2	A	1,57	0,08	0,00	0,00	#	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,000	22,200	U	2	A	1,17	0,00	0,00	0,00	6,05	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,200	22,400	U	2	A	1,10	0,41	0,03	0,00	2,98	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,400	22,600	U	2	A	1,15	0,03	0,00	0,00	8,30	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,600	22,800	U	2	A	1,06	0,02	0,00	0,00	#	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,800	23,000	U	2	A	0,99	0,14	0,00	0,00	#	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,000	23,200	U	2	A	1,07	0,00	0,00	0,00	6,17	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,200	23,400	U	2	A	1,15	0,05	0,00	0,00	4,89	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,400	23,600	U	2	A	0,95	0,04	0,00	0,00	8,05	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,600	23,800	U	2	A	0,98	0,13	0,00	0,00	0,76	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	23,800	24,000	U	2	A	1,28	0,00	0,00	0,00	1,46	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,000	24,200	U	2	A	0,97	0,11	0,00	0,00	3,02	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,200	24,400	U	2	A	1,07	0,00	0,00	0,00	1,57	2,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,400	24,600	U	2	A	1,16	0,10	0,00	0,00	2,56	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,600	24,680	U	2	A	0,95	0,00	0,00	0,00	0,12	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,680	24,800	U	2	T	0,95	0,40	0,00	0,00	0,21	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,800	25,000	U	2	T	1,18	0,09	0,00	0,00	0,48	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,000	25,200	U	2	T	0,95	0,13	0,00	0,00	0,18	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,200	25,400	U	2	T	0,95	0,12	0,00	0,00	0,87	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,400	25,600	U	2	T	1,00	0,00	0,00	0,00	1,91	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,600	25,800	U	2	T	1,02	0,00	0,00	0,00	0,16	2,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	25,800	26,000	U	2	T	0,92	9,82	0,09	0,00	0,00	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,000	26,200	U	2	T	1,01	4,03	0,07	0,00	0,19	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,200	26,400	U	2	T	0,98	5,25	0,04	0,00	0,85	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,400	26,600	U	2	T	1,75	46,27	17,57	0,18	1,36	5,14	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,600	26,800	U	2	T	2,06	16,75	0,42	0,02	0,14	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,800	27,000	U	2	T	1,58	16,28	0,66	0,10	0,15	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,000	27,200	U	2	T	1,67	30,18	4,63	0,07	2,75	4,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,200	27,400	U	2	T	1,57	49,03	6,62	0,25	3,66	5,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,400	27,600	U	2	T	2,03	22,73	1,87	0,20	0,65	4,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,600	27,800	U	2	T	1,77	26,09	2,04	0,35	0,07	4,58	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,800	28,000	U	2	T	1,63	30,35	3,55	0,12	0,90	4,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,000	28,200	U	2	T	2,05	38,40	6,82	0,00	1,09	8,79	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,200	28,400	U	2	T	2,46	41,10	2,43	0,20	0,10	5,99	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,400	28,600	U	2	T	1,63	30,95	2,43	0,11	0,45	6,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,600	28,800	U	2	T	1,53	18,99	1,57	0,12	0,10	4,07	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,800	29,000	U	2	T	1,82	22,56	1,72	0,30	0,02	3,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,000	29,200	U	2	T	1,65	20,12	1,78	0,20	0,39	5,35	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,200	29,400	U	2	T	1,55	27,06	1,40	0,20	0,07	6,79	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,400	29,600	U	2	T	1,65	22,67	0,56	0,27	0,11	4,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,600	29,800	U	2	T	1,63	25,68	0,78	0,23	0,00	7,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,800	30,000	U	2	T	1,91	22,11	0,47	0,01	0,14	4,11	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,000	30,200	U	2	T	1,87	23,74	2,26	0,00	0,24	6,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,200	30,400	U	2	T	2,02	22,82	0,61	0,00	0,04	4,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,400	30,600	U	2	T	2,16	47,50	6,64	0,04	1,66	5,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,600	30,800	U	2	T	2,23	28,35	5,63	0,06	1,11	4,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,800	31,000	U	2	T	1,53	13,85	1,37	0,20	0,40	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,000	31,200	U	2	T	1,69	10,54	1,17	0,20	0,41	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,200	31,400	U	2	T	1,50	28,24	5,35	0,10	1,28	2,96	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,400	31,600	U	2	T	2,40	27,85	2,70	0,00	0,27	3,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,600	31,800	U	2	T	2,20	18,68	1,12	0,64	0,07	4,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,800	32,000	U	2	T	1,67	18,13	0,17	0,00	0,00	6,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,000	32,200	U	2	T	1,59	23,03	0,45	0,13	0,00	4,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,200	32,400	U	2	T	1,65	22,89	0,61	0,13	0,00	5,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,400	32,600	U	2	T	1,52	15,83	0,30	0,00	0,01	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,600	32,800	U	2	T	1,28	4,13	0,04	0,00	0,01	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,800	33,000	U	2	T	1,87	22,78	4,42	0,04

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,200	37,400	U	2	T	3,35	36,99	3,37	0,01	0,70	6,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,400	37,440	U	2	T	2,65	39,10	3,92	0,00	1,13	7,40	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,440	37,600	U	2	T	2,65	29,00	2,04	0,00	0,43	4,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,600	37,800	U	2	T	1,71	35,75	3,16	0,01	0,44	4,77	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,800	38,000	U	2	T	2,33	28,85	4,30	0,01	1,10	4,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,000	38,200	U	2	T	1,41	8,51	0,70	0,00	0,12	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,200	38,400	U	2	T	1,59	8,48	0,46	0,00	0,01	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,400	38,600	U	2	T	1,71	12,75	0,21	0,00	0,00	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,600	38,800	U	2	T	1,25	5,19	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,800	39,000	U	2	T	1,16	4,54	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,000	39,200	U	2	T	1,21	1,74	0,00	0,00	0,06	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,200	39,320	U	2	T	1,97	4,42	0,97	0,00	0,13	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,320	39,400	U	2	T	1,97	2,01	0,00	0,00	0,03	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,400	39,600	U	2	T	1,72	1,81	0,05	0,00	0,01	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,600	39,800	U	2	T	1,32	0,89	0,10	0,00	0,07	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,800	40,000	U	2	T	1,66	0,53	0,00	0,00	0,02	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,000	40,200	U	2	T	3,65	8,63	1,29	0,05	0,38	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,200	40,400	U	2	T	2,26	0,63	0,00	0,00	0,03	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,400	40,600	U	2	T	2,18	7,73	0,08	0,00	0,01	3,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,600	40,800	U	2	T	1,34	1,01	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,800	41,000	U	2	T	1,49	1,43	0,04	0,00	0,00	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,000	41,200	U	2	T	1,79	2,09	0,54	0,00	0,16	2,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,200	41,400	U	2	T	1,78	6,99	0,24	0,00	0,01	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,400	41,600	U	2	T	1,39	3,43	0,29	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,600	41,800	U	2	T	1,32	7,12	0,13	0,00	0,10	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	2	T	1,90	24,48	3,61	0,03	0,35	3,09	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,000	42,200	U	2	T	1,87	45,32	12,11	0,00	0,78	3,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,200	42,400	U	2	T	1,65	16,95	4,35	0,00	0,07	2,71	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,400	42,600	U	2	T	1,57	13,79	0,91	0,00	0,15	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,600	42,800	U	2	T	1,88	20,00	1,43	0,00	0,34	2,97	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,800	43,000	U	2	T	1,66	11,83	0,65	0,00	0,17	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,000	43,200	U	2	T	2,35	30,58	1,53	0,00	0,40	3,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,200	43,400	U	2	T	2,53	19,58	1,00	0,00	0,35	3,76	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,400	43,600	U	2	T	1,74	12,60	0,36	0,01	0,07	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,600	43,800	U	2	T	1,84	2,98	0,00	0,00	0,05	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,800	44,000	U	2	T	1,85	22,61	0,45	0,00	0,03	3,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,000	44,200	U	2	T	1,33	39,17	1,61	0,00	0,01	3,01	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,200	44,400	U	2	T	1,44	37,11	3,02	0,00	0,03	3,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,400	44,600	U	2	T	1,70	30,09	1,00	0,00	0,01	3,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,600	44,800	U	2	T	1,77	13,71	0,54	0,00	0,00	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,800	45,000	U	2	T	1,17	11,02	0,13	0,00	0,00	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	45,000	45,170	U	2	T	1,18	5,28	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,090	55,200	U	2	A	2,82	0,53	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,200	55,400	U	2	A	2,51	1,89	0,06	0,00	0,00	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,400	55,600	U	2	A	2,78	1,61	0,03	0,00	0,11	3,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,600	55,800	U	2	A	2,31	0,82	0,00	0,00	0,16	3,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,800	56,000	U	2	A	1,63	0,01	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,000	56,200	U	2	A	1,71	0,23	0,00	0,00	0,02	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,200	56,400	U	2	A	2,33	0,54	0,00	0,00	0,02	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,400	56,600	U	2	A	1,81	0,24	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,600	56,800	U	2	A	1,58	0,41	0,00	0,00	0,01	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,800	57,000	U	2	A	1,94	0,05	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,000	57,200	U	2	A	2,18	0,10	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,200	57,400	U	2	A	1,95	0,06	0,00	0,00	0,02	1,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,400	57,600	U	2	A	1,82	0,67	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,600	57,800	U	2	A	1,75	0,60	0,00	0,00	0,03	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,800	58,000	U	2	A	1,71	0,13	0,00	0,00	0,09	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,000	58,200	U	2	A	1,83	0,18	0,00	0,00	0,01	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,200	58,400	U	2	A	2,34	0,27	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,400	58,600	U	2	A	1,97	0,08	0,00	0,00	0,01	1,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,600	58,800	U	2	A	2,10	0,23	0,00	0,00	0,01	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,800	59,000	U	2	A	1,84	0,13	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,000	59,200	U	2	A	1,71	0,29	0,00	0,00	0,01	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,200	59,400	U	2	A	1,67	0,45	0,00	0,00	0,01	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,400	59,600	U	2	A	1,70	0,10	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,600	59,800	U	2	A	1,62	0,45	0,00	0,00	0,02	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	59,800	60,000	U	2	A	1,78	0,10	0,00	0,00	0,01	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,000	60,200	U	2	A	2,03	0,92	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,200	60,400	U	2	A	1,57	0,09	0,00	0,00	0,02	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,400	60,600	U	2	A	1,86	0,69	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,600	60,800	U	2	A	2,61	2,50	0,21	0,00	0,18	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,800	61,000	U	2	A	1,87	0,63	0,00	0,00	0,07	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,000	61,200	U	2	A	2,33	0,04	0,00	0,00	0,01	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,200	61,400	U	2	A	2,86	0,52	0,00	0,00	0,02	2,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,400	61,600	U	2	A	2,29	0,87	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,600	61,690	U	2	A	2,28	0,19	0,00	0,00	0,02	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,690	61,800	U	2	A	2,28	0,78	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,800	62,000	U	2	A	2,27	0,74	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,000	62,200	U	2	A	2,33	0,28	0,00	0,00	0,01	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,200	62,400	U	2	A	2,50	0,52	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,400	62,600	U	2	A	2,55	0,82	0,00	0,00	0,03	2,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,600	62,800	U	2	A	1,93	0,41	0,00	0,00	0,02	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,800	63,000	U	2	A	2,11	0,50	0,00	0,00	0,01	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	63,000	63,200	U	2	A	2,45	1,18	0,00	0,00	0,07	1,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	63,200	63,400	U	2	A	3,19	1,09	0,24	0,00	0,01	1,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descanso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,600	67,800	U	2	A	1,55	0,32	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,800	68,000	U	2	A	1,53	0,38	0,00	0,00	0,01	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,000	68,200	U	2	A	1,76	0,17	0,00	0,00	0,03	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,200	68,400	U	2	A	2,58	2,48	0,06	0,00	0,22	1,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,400	68,600	U	2	A	1,77	0,64	0,00	0,00	0,13	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,600	68,800	U	2	A	1,60	0,51	0,00	0,04	0,20	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,800	69,000	U	2	A	2,00	0,48	0,00	0,04	0,18	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,000	69,200	U	2	A	2,25	2,82	0,02	0,01	0,17	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,200	69,400	U	2	A	2,59	0,76	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,400	69,520	U	2	A	2,06	0,02	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,520	69,600	U	2	T	2,06	7,00	0,55	0,00	0,62	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	2	T	4,36	5,39	0,20	0,03	0,25	6,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,800	70,000	U	2	T	2,80	6,70	0,03	0,01	0,05	7,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,000	70,200	U	2	T	2,83	7,45	0,32	0,00	0,03	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,200	70,400	U	2	T	2,48	4,91	0,06	0,00	0,06	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,400	70,600	U	2	T	3,47	7,68	0,27	0,00	0,02	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,600	70,800	U	2	T	2,70	6,68	0,07	0,00	0,03	7,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,800	71,000	U	2	T	2,53	3,77	0,02	0,00	0,01	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,000	71,170	U	2	T	2,42	2,86	0,00	0,00	0,03	8,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,170	71,200	U	2	H	2,42	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,200	71,210	U	2	H	4,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,210	71,250	U	2	T	4,32	5,97	0,80	0,00	0,50	3,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,250	71,280	U	2	H	4,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,280	71,400	U	2	T	4,32	6,40	0,32	0,00	0,13	8,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,400	71,600	U	2	T	2,59	6,80	0,28	0,02	0,26	8,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,600	71,800	U	2	T	3,24	11,40	0,29	0,00	0,09	8,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,800	72,000	U	2	T	2,88	4,43	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,000	72,200	U	2	T	2,50	3,50	0,05	0,00	0,01	10,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,200	72,400	U	2	T	2,84	2,97	0,01	0,00	0,03	8,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,400	72,600	U	2	T	2,86	1,65	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,600	72,800	U	2	T	2,94	3,75	0,05	0,00	0,05	8,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,800	73,000	U	2	T	2,84	4,95	0,03	0,00	0,03	14,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,000	73,200	U	2	T	3,11	4,95	0,06	0,00	0,02	8,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,200	73,400	U	2	T	2,94	7,80	0,20	0,01	0,14	11,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,400	73,600	U	2	T	2,65	18,81	2,90	0,00	0,00	13,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,600	73,800	U	2	T	2,37	20,95	1,65	0,00	0,06	15,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,800	74,000	U	2	T	2,65	28,06	3,92	0,00	0,03	11,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,000	74,200	U	2	T	2,69	35,88	8,18	0,01	0,08	12,06	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,200	74,400	U	2	T	2,62	24,94	2,61	0,00	0,00	14,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,400	74,600	U	2	T	2,66	13,96	1,01	0,01	0,32	12,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,600	74,800	U	2	T	3,09	13,67	1,16	0,00	0,07	13,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,800	75,000	U	2	T	2,55	11,44	0,30	0,00	0,02	11,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,000	75,200	U	2	T	2,71	13,17	1,12	0,00	0,02	12,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,200	75,400	U	2	T	2,73	19,06	1,46	0,00	0,03	9,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,400	75,600	U	2	T	2,35	13,88	0,52	0,01	0,07	8,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,600	75,800	U	2	T	2,44	10,02	0,11	0,00	0,05	7,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,800	76,000	U	2	T	2,85	6,59	0,11	0,00	0,02	8,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,000	76,200	U	2	T	2,82	12,34	0,17	0,00	0,06	11,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,200	76,400	U	2	T	2,75	6,15	0,07	0,00	0,04	10,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,400	76,600	U	2	T	1,97	1,70	0,03	0,00	0,01	9,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,600	76,800	U	2	T	2,47	1,38	0,00	0,00	0,01	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,800	77,000	U	2	T	2,24	1,85	0,00	0,00	0,07	9,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,000	77,200	U	2	T	2,71	7,40	0,04	0,04	0,44	10,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,200	77,340	U	2	T	2,79	4,55	0,02	0,00	0,05	10,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,340	77,400	U	2	A	2,79	1,56	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,400	77,600	U	2	A	2,66	1,28	0,00	0,00	0,01	7,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,600	77,800	U	2	A	2,20	1,90	0,02	0,00	0,11	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,800	78,000	U	2	A	1,77	0,03	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,000	78,200	U	2	A	1,77	0,08	0,00	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,200	78,400	U	2	A	1,75	0,15	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,400	78,600	U	2	A	1,57	0,09	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,600	78,800	U	2	A	1,75	0,10	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	78,800	79,000	U	2	A	1,50	0,02	0,00	0,00	0,02	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,000	79,200	U	2	A	1,68	0,01	0,00	0,00	0,01	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,200	79,400	U	2	A	1,39	0,14	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,400	79,600	U	2	A	1,61	0,14	0,00	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,600	79,800	U	2	A	1,81	0,07	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	79,800	80,000	U	2	A	1,90	0,02	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,000	80,200	U	2	A	1,35	0,06	0,00	0,00	0,01	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,200	80,400	U	2	A	1,59	0,07	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,400	80,600	U	2	A	1,61	0,15	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,600	80,800	U	2	A	1,72	0,10	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	80,800	81,000	U	2	A	1,78	0,04	0,00	0,00	0,01	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,000	81,200	U	2	A	1,79	0,05	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,200	81,400	U	2	A	1,87	0,18	0,00	0,00	0,01	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,400	81,600	U	2	A	1,69	0,06	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,600	81,800	U	2	A	1,90	0,09	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	81,800	82,000	U	2	A	1,86	0,03	0,00	0,00	0,01	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,000	82,200	U	2	A	1,95	0,05	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,200	82,400	U	2	A	2,06	0,10	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,400	82,600	U	2	A	1,79	0,54	0,00	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,600	82,800	U	2	A	2,06	2,47	0,03	0,00	0,05	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,800	83,000	U	2	A	3,85	1,04	0,07	0,00	0,02	2,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	83,000	83,200	U	2	A	3,05	0,19	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	83,200	83,400	U	2	A	3,29	0,08	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	83,400	83,600	U	2	A	2,66	0,07	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	83,600	83,800	U	2	A	1,74	3,62	0,03	0,00	0,08	1,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,600	87,800	U	2	A	2,52	3,30	0,08	0,00	0,00	4,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,800	87,820	U	2	A	3,42	3,65	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,480	0,600	U	4	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,600	0,800	U	4	H	5,03	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,800	1,000	U	4	H	4,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,000	1,200	U	4	H	4,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74C2085	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,200	1,320	U	4	H	4,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,000	0,200	U	1	T	2,49	8,08	0,23	0,00	0,07	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,200	0,400	U	1	T	1,73	18,87	2,57	0,03	0,59	4,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,400	0,600	U	1	T	1,55	12,89	1,67	0,00	0,11	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,600	0,800	U	1	T	2,05	19,50	3,03	0,00	0,22	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,800	1,000	U	1	T	1,69	4,00	0,09	0,00	0,05	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,000	1,200	U	1	T	1,52	2,75	0,17	0,00	0,01	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,200	1,400	U	1	T	1,50	6,59	1,43	0,00	0,05	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,400	1,600	U	1	T	1,36	6,94	0,03	0,00	0,03	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,600	1,800	U	1	T	2,38	19,70	4,25	0,00	0,56	3,56	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,800	2,000	U	1	T	2,42	0,43	0,00	0,00	0,05	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,000	2,200	U	1	T	2,12	4,10	0,27	0,00	0,15	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,200	2,400	U	1	T	2,08	4,83	0,40	0,00	0,09	4,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,400	2,600	U	1	T	2,27	3,70	0,00	0,00	0,11	3,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,600	2,800	U	1	T	2,35	8,10	0,35	0,03	0,28	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,800	3,000	U	1	T	1,33	3,07	0,08	0,00	0,10	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,000	3,200	U	1	T	2,05	8,42	0,67	0,00	0,39	3,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	11	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,200	3,400	U	1	T	3,01	0,75	0,00	0,00	0,30	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,400	3,600	U	1	T	2,39	0,47	0,00	0,00	0,25	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,600	3,800	U	1	T	3,20	1,20	0,00	0,00	0,26	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,800	4,000	U	1	T	3,30	1,52	0,00	0,00	0,68	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,000	4,200	U	1	T	1,90	0,82	0,00	0,00	0,18	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,200	4,400	U	1	T	1,80	0,54	0,02	0,00	0,21	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,400	4,600	U	1	T	1,98	0,83	0,00	0,00	0,39	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,600	4,800	U	1	T	3,18	35,96	7,42	0,03	1,95	5,47	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,800	5,000	U	1	T	2,39	36,62	9,59	0,00	1,22	4,34	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,000	5,200	U	1	T	2,56	45,81	15,63	0,02	1,44	5,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,200	5,400	U	1	T	2,00	15,74	1,97	0,00	0,39	2,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,400	5,600	U	1	T	1,74	5,41	0,70	0,00	0,17	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,600	5,800	U	1	T	2,19	16,65	3,22	0,03	0,84	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,800	6,000	U	1	T	1,76	26,27	4,80	0,01	0,74	3,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,000	6,200	U	1	T	1,83	4,70	0,07	0,00	0,09	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,200	6,400	U	1	T	2,54	3,59	0,00	0,00	0,05	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,400	6,600	U	1	T	3,23	33,55	3,07	0,01	0,51	3,94	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,600	6,800	U	1	T	2,51	16,86	3,32	0,00	0,40	4,30	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,800	7,000	U	1	T	2,38	13,36	2,41	0,00	0,28	3,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,000	7,090	U	1	T	2,29	9,88	1,99	0,00	0,33	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,090	7,200	U	1	T	2,29	26,36	12,59	0,00	0,39	5,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,200	7,400	U	1	T	3,05	57,09	36,40	0,01	1,19	7,67	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,400	7,600	U	1	T	2,74	40,34	9,54	0,00	1,10	4,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,600	7,800	U	1	T	2,35	33,02	8,82	0,00	1,40	2,72	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,800	8,000	U	1	T	2,74	57,46	20,50	0,01	2,37	5,93	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,000	8,200	U	1	T	3,10	52,91	18,32	0,02	1,62	6,27	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,200	8,400	U	1	T	2,29	39,10	6,02	0,00	1,36	3,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,400	8,600	U	1	T	2,49	54,70	9,95	0,01	1,83	7,14	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,600	8,800	U	1	T	2,56	29,35	7,77	0,02	0,87	4,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,800	9,000	U	1	T	1,96	19,88	1,65	0,00	0,55	2,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,000	9,200	U	1	T	2,78	46,47	19,97	0,04	1,27	6,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,200	9,400	U	1	T	1,94	5,19	0,84	0,00	0,13	3,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,400	9,600	U	1	T	1,60	8,12	2,29	0,00	0,20	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,600	9,800	U	1	T	2,16	14,92	7,11	0,01	1,78	4,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,800	10,000	U	1	T	1,99	3,92	0,73	0,00	0,09	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,000	10,200	U	1	T	3,20	23,97	10,78	0,11	4,78	4,15	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,200	10,400	U	1	T	3,06	9,09	2,61	0,00	0,78	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,400	10,600	U	1	T	2,48	23,36	6,02	0,00	0,74	6,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,600	10,800	U	1	T	1,83	12,71	2,40	0,00	0,32	3,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,800	11,000	U	1	T	2,70	5,36	0,43	0,00	0,12	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,000	11,200	U	1	T	2,90	13,00	1,14	0,00	0,23	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,200	11,400	U	1	T	2,13	3,69	0,04	0,00	0,02	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,400	11,600	U	1	T	1,65	1,44	0,08	0,00	0,01	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,600	11,800	U	1	T	1,83	4,82	0,09	0,00	0,06	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,800	12,000	U	1	T	1,92	3,02	0,16	0,00	0,09	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,000	12,200	U	1	T	1,81	5,50	1,09	0,00	0,30	1,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,200	12,400	U	1	T	2,00	4,89	1,08	0,00	0,22	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,400	12,600	U	1	T	1,94	5,50	0,20	0,00	0,07	1,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,600	12,800	U	1	T	2,21	7,20	0,70	0,00	0,41	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,800	13,000	U	1	T	3,94	27,34	7,37	0,00	1,30	6,94	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,000	13,200	U	1	T	4,73	17,16	6,92	0,10	1,55	7,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,200	13,400	U	1	T	4,92	22,36	11,73	0,01	1,55	8,85	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,400	13,600	U	1	T	4,41	21,12	10,80	0,01	2,14	5,92	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,600	13,800	U	1	T	5,39	52,96	27,18	0,31	2,59	12,27	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,800	14,000	U	1	T	4,93	58,57	27,94	0,00	0,61	12,84	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,000	14,200	U	1	T	4,39	50,10	17,23	0,00	0,17	10,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,200	14,400	U	1	T	2,41	9,35	2,21	0,00	0,18	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,400	14,600	U	1	T	1,83	3,62	0,24	0,00	0,09	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,600	14,800	U	1	T	1,41	3,63	0,25	0,00	0,03	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,800	15,000	U	1	T	1,81	8,71	1,72	0,00	0,33	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,000	15,200	U	1	T	2,84	37,12	15,76	0,00	2,96	4,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,200	15,400	U	1	T	2,94	21,71	4,92	0,00	1,04	3,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,400	15,600	U	1	T	1,69	11,43	0,51	0,01	0,22	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,600	15,800	U	1	T	3,05	22,56	3,80	0,00	0,67	2,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,800	16,000	U	1	T	2,32	18,05	2,88	0,01	1,07	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,000	16,200	U	1	T	1,96	6,40	0,49	0,00	0,26	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,200	16,400	U	1	T	3,36	14,25	1,67	0,00	0,78	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,400	16,600	U	1

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,490	19,500	U	1	H	2,59	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,500	19,600	U	1	T	2,59	2,21	0,00	0,00	0,03	1,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,600	19,800	U	1	T	1,73	6,55	0,29	0,03	0,11	1,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,800	20,000	U	1	T	1,49	4,03	0,00	0,00	0,07	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,000	20,200	U	1	T	2,27	8,44	0,08	0,00	0,10	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,200	20,400	U	1	T	2,61	9,47	1,98	0,00	0,58	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,400	20,600	U	1	T	1,92	19,72	1,51	0,00	0,35	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,600	20,800	U	1	T	1,75	21,64	1,97	0,00	0,24	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,800	21,000	U	1	T	1,57	22,23	1,93	0,00	0,46	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,000	21,200	U	1	T	1,74	27,35	3,66	0,00	0,57	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,200	21,400	U	1	T	2,14	20,15	1,42	0,00	0,36	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,400	21,600	U	1	T	1,66	10,40	0,91	0,00	0,25	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,600	21,800	U	1	T	1,95	18,62	1,58	0,00	0,36	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,800	22,000	U	1	T	2,05	17,08	3,36	0,00	0,66	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,000	22,200	U	1	T	2,08	10,10	0,34	0,00	0,03	1,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,200	22,400	U	1	T	1,83	11,85	0,17	0,00	0,02	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,400	22,600	U	1	T	2,63	19,24	3,53	0,00	0,47	1,75	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,600	22,800	U	1	T	1,99	6,43	2,78	0,00	0,42	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,800	23,000	U	1	T	1,59	6,02	0,16	0,00	0,09	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,000	23,200	U	1	T	2,29	3,96	0,44	0,00	0,03	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,200	23,400	U	1	T	1,96	8,67	1,40	0,00	0,27	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,400	23,600	U	1	T	1,86	8,40	0,18	0,03	0,14	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,600	23,800	U	1	T	2,04	6,74	0,32	0,00	0,27	1,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,800	24,000	U	1	T	2,69	8,22	0,55	0,00	0,12	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	24,000	24,200	U	1	T	1,71	13,75	1,72	0,00	0,26	1,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	24,200	24,370	U	1	T	2,84	34,42	11,78	0,00	1,04	4,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,000	0,200	U	2	T	2,20	2,50	0,03	0,00	0,00	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,200	0,400	U	2	T	2,16	10,51	1,82	0,00	0,32	4,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,400	0,600	U	2	T	1,42	1,42	0,00	0,00	0,39	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,600	0,800	U	2	T	1,88	22,26	5,06	0,00	0,07	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,800	1,000	U	2	T	1,67	8,75	0,51	0,00	1,57	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,000	1,200	U	2	T	1,61	12,31	2,71	0,00	1,24	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,200	1,400	U	2	T	2,00	25,88	11,91	0,03	0,47	4,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,400	1,600	U	2	T	1,62	18,64	5,18	0,00	2,15	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,600	1,800	U	2	T	3,55	38,84	10,35	0,02	0,53	4,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,800	2,000	U	2	T	2,78	30,16	9,57	0,00	0,85	5,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,000	2,200	U	2	T	2,88	22,37	4,28	0,00	0,24	4,53	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,200	2,400	U	2	T	2,79	19,97	6,09	0,00	0,89	6,93	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,400	2,600	U	2	T	2,10	3,34	0,08	0,00	0,67	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,600	2,800	U	2	T	2,24	35,07	3,41	0,00	0,12	3,26	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,800	3,000	U	2	T	1,66	27,14	5,23	0,01	0,14	4,36	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,000	3,200	U	2	T	1,87	21,45	3,17	0,00	0,03	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,200	3,400	U	2	T	2,92	1,66	0,29	0,00	0,18	1,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,400	3,600	U	2	T	3,59	1,33	0,00	0,00	0,03	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,600	3,800	U	2	T	3,28	0,66	0,00	0,00	0,35	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,800	4,000	U	2	T	2,03	0,95	0,02	0,00	0,60	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,000	4,200	U	2	T	1,99	0,72	0,00	0,00	0,70	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,200	4,400	U	2	T	1,63	0,27	0,00	0,00	0,47	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,400	4,600	U	2	T	2,04	0,71	0,00	0,00	1,33	1,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,600	4,800	U	2	T	2,94	8,15	0,42	0,00	1,04	3,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,800	5,000	U	2	T	2,36	25,22	3,24	0,00	1,99	4,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,000	5,200	U	2	T	3,85	47,95	18,80	0,15	0,06	8,25	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,200	5,400	U	2	T	1,78	24,57	5,99	0,00	0,02	3,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,400	5,600	U	2	T	1,56	17,69	3,63	0,00	1,31	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,600	5,800	U	2	T	2,20	21,57	7,05	0,00	0,72	4,51	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,800	6,000	U	2	T	2,47	24,16	5,31	0,03	1,54	4,79	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,000	6,200	U	2	T	1,97	9,11	0,25	0,00	0,97	3,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,200	6,400	U	2	T	2,38	6,12	0,17	0,00	0,33	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,400	6,600	U	2	T	3,22	38,34	10,94	0,05	0,60	7,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,600	6,800	U	2	T	2,56	16,10	4,53	0,00	4,29	4,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,800	7,000	U	2	T	2,37	17,96	6,77	0,00	2,52	3,29	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,000	7,090	U	2	T	2,23	20,94	8,75	0,00	1,19	5,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,090	7,200	U	2	T	2,23	13,69	3,02	0,00	0,08	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,200	7,400	U	2	T	3,20	21,80	7,88	0,00	2,09	4,15	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,400	7,600	U	2	T	2,41	7,12	0,68	0,00	0,49	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,600	7,800	U	2	T	2,82	18,79	3,77	0,01	0,39	4,41	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,800	8,000	U	2	T	2,86	25,47	10,62	0,00	0,17	4,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,000	8,200	U	2	T	3,37	30,56	12,98	0,02	1,62	6,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,200	8,400	U	2	T	3,11	21,70	6,13	0,01	2,19	3,82	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,400	8,600	U	2	T	3,15	12,58	1,40	0,00	1,41	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,600	8,800	U	2	T	3,14	43,35	14,91	0,02	1,64	6,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,800	9,000	U	2	T	2,28	16,52	2,69	0,00	0,14	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,000	9,200	U	2	T	2,67	11,94	4,46	0,00	0,13	4,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,200	9,400	U	2	T	2,28	19,19	1,18	0,00	0,11	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,400	9,600	U	2	T	2,06	23,28	4,73	0,00	0,11	3,49	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,600	9,800	U	2	T	2,62	22,88	6,90	0,02	0,19	2,93	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,800	10,000	U	2	T	2,32	14,67	3,42	0,12	0,22	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,000	10,200	U	2	T	3,39	18,45	4,49	0,13	0,07	2,58	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,200	10,400	U	2	T	2,67	7,02	1,14	0,00	0,37	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,400	10,600	U	2	T	2,29	8,13	0,97	0,00	0,26	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,600	10,800	U	2	T	2,23	4,56	0,39	0,00	0,47	4,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,800	11,000	U	2	T	2,50	4,38	0,40	0,00	0,14	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,000	11,200	U	2	T	2,98	7,79	0,08	0,00	0,00	3,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,200	11,400	U	2	T	2,12	13,41	1,18	0,00	3,91	3,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,400	11,600	U	2	T	1,99	5,31	0,47	0,00	0,95	3,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,600	11,800	U	2	T	2,31	10,57	0,21	0,00	0,86	4,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	11,800	12,000	U	2	T	2,04	5,39	0,29	0,00	1,25	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,000	12,200	U	2	T	2,13	8,63	1,05	0,00	1,36	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,200	12,400	U	2	T	2,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,800	16,000	U	2	T	2,63	3,63	0,13	0,00	0,21	1,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,000	16,200	U	2	T	2,45	6,51	0,00	0,00	0,15	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,200	16,400	U	2	T	2,79	3,43	0,02	0,00	0,05	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,400	16,600	U	2	T	1,91	3,74	0,24	0,00	0,08	1,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,600	16,800	U	2	T	1,72	5,40	0,32	0,00	0,03	1,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,800	17,000	U	2	T	1,92	15,68	2,83	0,00	0,03	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,000	17,200	U	2	T	1,71	9,87	0,31	0,00	0,01	0,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,200	17,400	U	2	T	1,97	11,28	1,40	0,00	0,47	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,400	17,600	U	2	T	1,67	12,79	0,92	0,00	0,53	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,600	17,800	U	2	T	2,61	19,86	7,80	0,00	0,21	3,73	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,800	18,000	U	2	T	3,08	23,50	6,75	0,01	0,09	2,55	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,000	18,200	U	2	T	3,13	10,76	1,90	0,02	0,22	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,200	18,400	U	2	T	1,53	7,82	0,31	0,00	0,10	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,400	18,600	U	2	T	2,05	13,58	0,64	0,00	0,79	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,600	18,800	U	2	T	2,24	10,87	0,51	0,00	0,47	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,800	19,000	U	2	T	1,54	5,76	0,29	0,00	0,07	1,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,000	19,200	U	2	T	1,99	18,59	1,43	0,00	0,05	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,200	19,400	U	2	T	1,90	3,57	0,04	0,00	0,40	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,400	19,490	U	2	T	2,84	7,03	0,75	0,00	0,00	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,490	19,500	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,500	19,600	U	2	T	2,84	8,03	0,04	0,00	0,05	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,600	19,800	U	2	T	1,69	6,34	0,37	0,00	0,10	1,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,800	20,000	U	2	T	1,59	2,74	0,00	0,00	0,07	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,000	20,200	U	2	T	2,36	8,40	2,05	0,01	0,10	2,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,200	20,400	U	2	T	2,29	9,02	2,82	0,00	0,15	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,400	20,600	U	2	T	2,83	10,45	1,78	0,04	0,63	2,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,600	20,800	U	2	T	2,50	11,03	0,98	0,00	0,72	3,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	20,800	21,000	U	2	T	2,16	10,73	0,28	0,00	1,40	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,000	21,200	U	2	T	2,39	16,63	3,58	0,00	0,00	2,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,200	21,400	U	2	T	2,06	10,60	0,41	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,400	21,600	U	2	T	1,75	13,20	1,36	0,00	0,00	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,600	21,800	U	2	T	2,03	30,29	5,65	0,00	0,00	2,18	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,800	22,000	U	2	T	1,66	21,80	1,68	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,000	22,200	U	2	T	1,96	5,15	0,03	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,200	22,400	U	2	T	2,05	6,06	0,03	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,400	22,600	U	2	T	2,24	11,57	1,51	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,600	22,800	U	2	T	2,30	5,50	1,59	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,800	23,000	U	2	T	2,65	9,70	1,34	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,000	23,200	U	2	T	2,16	9,76	0,37	0,00	0,00	1,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,200	23,400	U	2	T	1,80	2,65	0,06	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,400	23,600	U	2	T	1,66	4,87	0,81	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,600	23,800	U	2	T	1,88	2,96	0,15	0,01	0,00	2,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	23,800	24,000	U	2	T	2,31	11,66	2,47	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	24,000	24,200	U	2	T	1,68	5,58	1,88	0,00	0,00	3,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0062	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	24,200	24,370	U	2	T	2,22	21,67	8,59	0,02	0,00	4,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,000	0,200	U	1	T	2,48	6,22	0,08	0,00	0,08	8,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,200	0,400	U	1	T	2,36	11,69	0,40	0,00	0,03	10,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,400	0,600	U	1	T	2,84	25,48	1,78	0,00	0,18	15,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,600	0,800	U	1	T	2,38	16,70	0,57	0,02	0,32	11,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,800	1,000	U	1	T	2,10	11,74	0,41	0,00	0,15	13,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,000	1,200	U	1	T	2,41	6,29	0,09	0,00	0,05	9,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,200	1,400	U	1	T	2,50	6,05	0,21	0,01	0,15	7,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,400	1,600	U	1	T	3,34	8,59	0,52	0,02	1,55	7,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,600	1,800	U	1	T	2,29	5,10	0,01	0,00	0,02	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,800	2,000	U	1	T	2,26	13,70	0,26	0,00	0,07	10,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,000	2,200	U	1	T	1,98	8,20	0,15	0,00	0,03	10,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,200	2,400	U	1	T	1,86	6,25	0,26	0,00	0,05	10,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,400	2,600	U	1	T	2,54	8,33	0,21	0,00	0,08	11,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,600	2,800	U	1	T	2,93	5,29	0,09	0,00	0,09	8,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,800	3,000	U	1	T	2,31	4,26	0,11	0,00	0,08	8,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,000	3,200	U	1	T	2,42	5,68	0,20	0,00	0,01	9,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,200	3,400	U	1	T	2,36	1,62	0,00	0,00	0,05	7,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,400	3,600	U	1	T	4,01	7,77	0,70	0,03	0,87	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,600	3,800	U	1	T	3,28	4,56	0,14	0,00	0,52	11,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,800	4,000	U	1	T	2,58	6,33	0,02	0,00	0,14	13,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,000	4,200	U	1	T	2,94	15,54	0,41	0,01	3,63	10,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,200	4,400	U	1	T	2,20	8,93	0,13	0,00	0,19	10,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,400	4,600	U	1	T	2,20	10,44	0,82	0,05	5,84	14,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,600	4,800	U	1	T	2,20	8,73	0,48	0,02	2,35	10,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,800	5,000	U	1	T	2,21	10,39	0,81	0,00	0,15	8,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,000	5,200	U	1	T	2,50	6,11	0,08	0,00	0,03	16,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,200	5,400	U	1	T	2,19	4,97	0,28	0,01	0,40	13,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,400	5,600	U	1	T	2,26	2,79	0,06	0,00	0,02	10,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,600	5,800	U	1	T	2,18	1,92	0,00	0,00	0,07	9,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,800	6,000	U	1	T	2,58	7,76	0,17	0,00	0,07	10,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,000	6,200	U	1	T	2,72	7,43	0,08	0,00	0,05	12,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,200	6,400	U	1	T	2,57	5,50	0,09	0,00	0,02	9,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,400	6,600	U	1	T	2,62	5,14	0,21	0,00	0,00	9,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,600	6,800	U	1	T	2,90	5,82	0,08	0,00	0,16	10,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,800	7,000	U	1	T	2,27	10,53	0,36	0,00	0,03	7,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,000	7,200	U	1	T	2,44	9,38	1,13	0,00	0,09	7,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,200	7,400	U	1	T	2,17	14,87	1,01	0,00	0,24	8,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,400	7,600	U	1	T	2,29	9,13	0,50	0,00	0,27	7,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,600	7,800	U	1	T	2,27	3,23	0,11	0,00	0,07	8,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,800	8,000	U	1	T	2,19	7,83	0,44	0,00	0,37	9,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,000	8,200	U	1	T	2,15	2,24	0,00	0,00	0,10	7,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,200	8,400	U	1	T	2,33	4,45	0,36	0,00	0,03	9,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,400	8,600	U	1	T	2,35	2,45	0,00	0,00	0,17	8,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,600	8,800	U	1	T	2,21	1,59	0,01	0,00	0,06	8,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,800	9,000	U	1	T	2,01	1,54	0,02	0,00	0,07	8,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	9,000	9,200	U	1	T	2,

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,200	12,400	U	1	T	3,01	7,17	0,11	0,00	0,03	7,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,400	12,600	U	1	T	2,10	4,76	0,01	0,00	0,12	8,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,600	12,800	U	1	T	2,45	10,39	0,18	0,00	0,02	8,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,800	13,000	U	1	T	2,72	7,59	0,13	0,00	0,02	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,000	13,200	U	1	T	2,78	1,55	0,07	0,00	0,03	8,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,200	13,400	U	1	T	2,63	0,36	0,00	0,00	0,02	8,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,400	13,600	U	1	T	2,29	0,53	0,00	0,00	0,05	9,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,600	13,800	U	1	T	2,49	1,54	0,00	0,00	0,06	11,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,800	14,000	U	1	T	2,14	1,40	0,00	0,00	0,05	10,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	14,000	14,200	U	1	T	2,11	12,21	0,93	0,00	0,05	8,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	14,200	14,400	U	1	T	2,36	10,22	0,30	0,00	0,31	6,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	14,400	14,600	U	1	T	1,98	3,99	0,01	0,00	0,05	8,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	14,600	14,800	U	1	T	2,51	6,91	0,37	0,00	0,18	10,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	14,800	15,000	U	1	T	1,71	1,36	0,00	0,00	0,02	8,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	15,000	15,200	U	1	T	2,77	6,20	0,33	0,00	0,03	7,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	15,200	15,400	U	1	T	2,29	3,37	0,03	0,00	0,05	7,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	15,400	15,600	U	1	T	2,17	4,24	0,00	0,00	0,03	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	15,600	15,800	U	1	T	2,45	6,74	0,29	0,00	0,03	9,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	15,800	16,000	U	1	T	2,50	2,04	0,01	0,00	0,07	8,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,000	16,200	U	1	T	2,90	2,24	0,00	0,00	0,02	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,200	16,400	U	1	T	2,15	4,68	0,06	0,00	0,03	10,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,400	16,600	U	1	T	2,35	4,60	0,07	0,00	0,03	8,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,600	16,800	U	1	T	2,90	8,84	0,15	0,00	0,18	11,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,800	16,910	U	1	T	3,00	6,01	0,24	0,00	0,33	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,000	0,200	U	2	T	3,29	13,52	0,94	0,06	1,46	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,200	0,400	U	2	T	1,99	3,64	0,02	0,00	0,00	4,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,400	0,600	U	2	T	2,06	4,53	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,600	0,800	U	2	T	1,83	6,23	0,12	0,00	0,00	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,800	1,000	U	2	T	1,76	6,93	0,06	0,00	0,01	7,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,000	1,200	U	2	T	2,11	9,76	0,19	0,00	0,01	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,200	1,400	U	2	T	1,98	18,43	0,48	0,00	0,11	6,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,400	1,600	U	2	T	3,27	14,24	0,18	0,02	0,42	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,600	1,800	U	2	T	2,24	14,32	0,35	0,00	0,02	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,800	2,000	U	2	T	2,86	8,76	0,13	0,00	0,11	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,000	2,200	U	2	T	2,10	11,30	0,17	0,00	0,01	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,200	2,400	U	2	T	1,79	9,54	0,09	0,00	0,01	5,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,400	2,600	U	2	T	2,04	6,89	0,09	0,00	0,01	6,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,600	2,800	U	2	T	2,63	7,90	0,18	0,00	0,00	7,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	2,800	3,000	U	2	T	2,19	6,53	0,09	0,00	0,00	7,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,000	3,200	U	2	T	2,63	10,76	0,28	0,00	0,31	10,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,200	3,400	U	2	T	2,23	8,36	0,03	0,00	0,03	9,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,400	3,600	U	2	T	3,16	5,24	0,15	0,01	0,49	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,600	3,800	U	2	T	2,47	12,59	0,24	0,00	0,33	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,800	4,000	U	2	T	2,28	8,60	0,03	0,00	0,02	9,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,000	4,200	U	2	T	3,20	27,86	1,22	0,05	3,82	10,50	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,200	4,400	U	2	T	2,59	23,57	0,69	0,06	2,89	11,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,400	4,600	U	2	T	2,40	16,22	0,58	0,00	1,43	11,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,600	4,800	U	2	T	2,60	5,97	0,20	0,00	0,00	9,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,800	5,000	U	2	T	2,27	18,86	0,22	0,00	0,52	12,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,000	5,200	U	2	T	2,50	6,74	0,05	0,00	0,00	7,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,200	5,400	U	2	T	2,20	11,03	0,32	0,00	0,00	8,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,400	5,600	U	2	T	1,92	14,89	0,39	0,00	0,00	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,600	5,800	U	2	T	1,93	13,93	0,34	0,00	0,00	7,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,800	6,000	U	2	T	2,69	9,50	0,16	0,00	0,00	6,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,000	6,200	U	2	T	2,61	8,46	0,17	0,00	0,00	6,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,200	6,400	U	2	T	2,85	5,66	0,03	0,00	0,00	7,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,400	6,600	U	2	T	2,74	5,57	0,08	0,00	0,00	6,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,600	6,800	U	2	T	2,74	6,10	0,06	0,00	0,01	8,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,800	7,000	U	2	T	2,94	7,00	0,10	0,00	0,00	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,000	7,200	U	2	T	2,51	5,84	0,12	0,00	0,03	6,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,200	7,400	U	2	T	2,39	7,22	0,12	0,00	0,01	5,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,400	7,600	U	2	T	2,34	9,21	0,07	0,00	0,00	7,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,600	7,800	U	2	T	2,37	10,55	0,25	0,00	0,01	8,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	7,800	8,000	U	2	T	2,40	12,32	0,37	0,00	0,03	8,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,000	8,200	U	2	T	2,37	8,81	0,40	0,00	0,11	7,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,200	8,400	U	2	T	2,61	8,85	0,18	0,03	1,59	11,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,400	8,600	U	2	T	2,66	11,44	0,59	0,00	0,34	12,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,600	8,800	U	2	T	2,44	14,27	0,42	0,00	0,05	13,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,800	9,000	U	2	T	2,74	5,84	0,02	0,00	0,00	8,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	9,000	9,200	U	2	T	2,20	4,47	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	9,200	9,400	U	2	T	1,74	3,15	0,00	0,00	0,01	5,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	9,400	9,600	U	2	T	2,13	2,18	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	9,600	9,800	U	2	T	2,32	7,38	0,39	0,00	0,03	9,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	9,800	10,000	U	2	T	2,05	10,08	0,10	0,00	0,00	8,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	10,000	10,200	U	2	T	1,85	4,57	0,06	0,00	0,00	8,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	10,200	10,400	U	2	T	1,93	4,09	0,02	0,00	0,00	9,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	10,400	10,600	U	2	T	1,99	5,26	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	10,600	10,800	U	2	T	2,71	6,42	0,08	0,00	0,01	5,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	10,800	11,000	U	2	T	1,88	8,87	0,01	0,00	0,00	4,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,000	11,200	U	2	T	2,31	2,79	0,01	0,00	0,00	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,200	11,400	U	2	T	1,65	4,91	0,08	0,00	0,00	4,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,400	11,600	U	2	T	3,19	7,77	1,07	0,07	0,80	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,600	11,800	U	2	T	3,04	7,31	1,09	0,28	1,35	4,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,800	12,000	U	2	T	2,05	3,74	0,09	0,00	0,00	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,000	12,200	U	2	T	1,91	2,56	0,00	0,00	0,01	4,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,200	12,400	U	2	T	2,32	1,46	0,01	0,00	0,01	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,400	12,600	U	2	T	2,25	0,89	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,600	12,800	U	2	T	2,29	3,08	0,23	0,00	0,30	3,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	12,800	13,000	U	2	T	2,47	4,11	0,11	0,00	0,28	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,000	13,200	U	2	T	2,95	5,06	0,16	0,00	0,00	6,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,200	13,400	U	2	T	2,90	8,28	0,09	0,00	0,00	10,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,400	16,600	U	2	T	1,83	0,27	0,00	0,00	0,06	6,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,600	16,800	U	2	T	2,38	4,50	0,06	0,01	0,21	7,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D0068	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,800	16,910	U	2	T	2,71	2,12	0,00	0,00	0,12	6,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	06-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,000	0,200	U	1	A	3,11	0,13	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,200	0,400	U	1	A	1,70	0,22	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,400	0,600	U	1	A	2,05	0,20	0,00	0,00	0,01	4,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,600	0,800	U	1	A	2,42	0,35	0,00	0,00	0,01	6,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,800	1,000	U	1	A	2,53	0,61	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,000	1,200	U	1	A	2,64	2,55	0,10	0,00	0,01	7,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,200	1,400	U	1	A	2,05	0,69	0,06	0,00	0,01	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,400	1,600	U	1	A	2,13	0,79	0,02	0,00	0,01	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,600	1,800	U	1	A	2,19	0,39	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,800	2,000	U	1	A	1,96	0,72	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,000	2,200	U	1	A	2,19	0,52	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,200	2,400	U	1	A	1,93	0,58	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,400	2,600	U	1	A	2,14	0,15	0,00	0,00	0,01	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,600	2,800	U	1	A	2,09	0,62	0,02	0,00	0,01	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,800	3,000	U	1	A	2,05	0,12	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,000	3,200	U	1	A	1,94	0,09	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,200	3,400	U	1	A	2,09	2,01	0,04	0,00	0,01	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,400	3,600	U	1	A	2,45	0,92	0,00	0,00	0,01	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,600	3,800	U	1	A	3,12	2,01	0,03	0,00	0,02	13,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,800	4,000	U	1	A	1,80	0,10	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,000	4,200	U	1	A	2,26	0,15	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,200	4,400	U	1	A	1,71	0,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,400	4,600	U	1	A	1,39	0,13	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,600	4,800	U	1	A	2,72	3,40	0,21	0,00	0,00	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,800	5,000	U	1	A	3,28	2,82	0,11	0,00	0,06	9,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,000	5,200	U	1	A	2,69	1,47	0,00	0,00	0,02	6,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,200	5,400	U	1	A	1,97	0,43	0,00	0,00	0,04	5,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,400	5,600	U	1	A	2,00	0,36	0,00	0,00	0,01	8,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,600	5,800	U	1	A	2,98	0,52	0,00	0,00	0,01	7,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,800	6,000	U	1	A	2,27	0,34	0,00	0,00	0,02	6,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,000	6,200	U	1	A	2,29	0,38	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,200	6,400	U	1	A	2,32	0,53	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,400	6,600	U	1	A	1,99	0,27	0,00	0,00	0,01	5,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,600	6,800	U	1	A	2,00	0,42	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,800	7,000	U	1	A	2,41	1,61	0,03	0,00	0,06	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,000	7,200	U	1	A	1,99	9,19	0,06	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,200	7,290	U	1	A	2,10	11,53	0,43	0,00	0,04	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,290	7,400	U	1	A	2,10	8,86	0,13	0,00	0,14	7,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,400	7,600	U	1	A	1,91	12,08	0,10	0,00	0,06	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,600	7,800	U	1	A	2,23	9,26	0,28	0,00	0,05	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,800	8,000	U	1	A	1,96	0,17	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,000	8,200	U	1	A	2,69	2,93	0,35	0,08	0,15	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,200	8,400	U	1	A	1,98	0,93	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,400	8,600	U	1	A	2,18	4,46	0,00	0,00	0,01	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,600	8,800	U	1	A	2,02	1,87	0,19	0,01	0,05	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,800	9,000	U	1	A	1,62	0,42	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,000	9,200	U	1	A	2,11	0,47	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,200	9,400	U	1	A	1,85	0,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,400	9,600	U	1	A	2,13	1,02	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,600	9,800	U	1	A	1,77	0,44	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,800	10,000	U	1	A	1,75	0,14	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	10,000	10,030	U	1	A	1,88	6,94	0,00	0,08	0,19	1,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,000	0,200	U	2	A	2,69	0,68	0,00	0,00	0,13	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,200	0,400	U	2	A	1,65	0,04	0,00	0,00	0,01	4,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,400	0,600	U	2	A	1,69	0,17	0,00	0,00	0,02	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,600	0,800	U	2	A	2,02	0,14	0,02	0,01	0,11	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,800	1,000	U	2	A	1,90	0,66	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,000	1,200	U	2	A	1,94	0,56	0,03	0,00	0,00	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,200	1,400	U	2	A	1,50	0,10	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,400	1,600	U	2	A	1,52	0,17	0,00	0,00	0,03	3,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,600	1,800	U	2	A	2,25	0,15	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,800	2,000	U	2	A	1,63	0,22	0,00	0,00	0,01	2,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,000	2,200	U	2	A	1,40	0,00	0,00	0,00	0,02	4,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,200	2,400	U	2	A	1,55	0,26	0,00	0,00	0,01	3,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,400	2,600	U	2	A	2,12	0,46	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,600	2,800	U	2	A	1,98	0,60	0,00	0,00	0,02	8,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,800	3,000	U	2	A	1,64	0,35	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,000	3,200	U	2	A	1,83	0,41	0,00	0,00	0,03	5,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,200	3,400	U	2	A	2,30	0,89	0,11	0,00	0,00	9,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,400	3,600	U	2	A	1,97	0,48	0,02	0,00	0,02	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,600	3,800	U	2	A	2,96	3,29	0,37	0,00	0,04	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,800	4,000	U	2	A	1,56	0,17	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,000	4,200	U	2	A	2,38	0,71	0,00	0,00	0,02	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,200	4,400	U	2	A	1,94	0,94	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,400	4,600	U	2	A	1,58	0,14	0,00	0,00	0,01	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,600	4,800	U	2	A	2,20	0,46	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,800	5,000	U	2	A	2,49	0,56	0,02	0,00	0,01	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,000	5,200	U	2	A	2,06	0,31	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,200	5,400	U	2	A	2,18	1,42	0,04	0,00	0,05	3,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,400	5,600	U	2	A	2,20	0,31	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,600	5,800	U	2	A	2,73	1,34	0,06	0,00	0,01	6,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,800	6,000	U	2	A	2,32	1,15	0,06

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D0072	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	10,000	10,030	U	2	A	1,55	0,68	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,000	7,200	U	1	H	4,62	-	-	-	-	-	-	58,18	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,200	7,400	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	40,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,400	7,600	U	1	H	4,83	-	-	-	-	-	-	46,30	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,600	7,800	U	1	H	4,28	-	-	-	-	-	-	20,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,800	8,000	U	1	H	4,02	-	-	-	-	-	-	1,82	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	8,000	8,015	U	1	H	5,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,000	7,200	U	2	H	4,91	-	-	-	-	-	-	25,93	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,200	7,400	U	2	H	4,18	-	-	-	-	-	-	7,55	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,400	7,600	U	2	H	4,42	-	-	-	-	-	-	9,26	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,600	7,800	U	2	H	4,97	-	-	-	-	-	-	13,21	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,800	8,000	U	2	H	4,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1023	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	8,000	8,015	U	2	H	3,63	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,000	0,200	U	1	A	3,28	1,07	0,05	0,00	0,03	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,200	0,400	U	1	A	2,59	0,15	0,00	0,00	0,01	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,400	0,600	U	1	A	3,11	0,14	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,600	0,800	U	1	A	2,61	0,05	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,800	1,000	U	1	A	1,92	0,03	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,000	1,200	U	1	A	2,34	0,09	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,200	1,400	U	1	A	2,36	0,44	0,00	0,00	0,01	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,400	1,600	U	1	A	2,64	1,21	0,02	0,00	0,01	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,600	1,800	U	1	A	2,83	1,06	0,02	0,00	0,04	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,800	2,000	U	1	A	2,52	0,42	0,00	0,00	0,03	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,000	2,200	U	1	A	3,08	0,69	0,00	0,00	0,02	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,200	2,400	U	1	A	3,00	0,57	0,00	0,00	0,01	2,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,400	2,600	U	1	A	2,47	0,20	0,00	0,00	0,01	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,600	2,800	U	1	A	2,19	0,27	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,800	3,000	U	1	A	2,88	0,32	0,00	0,00	0,02	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,000	3,200	U	1	A	2,70	0,63	0,00	0,00	0,03	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,200	3,400	U	1	A	2,77	0,69	0,00	0,00	0,02	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,400	3,600	U	1	A	2,55	0,68	0,00	0,00	0,04	2,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,600	3,800	U	1	A	2,73	2,94	0,03	0,00	0,08	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,800	4,000	U	1	A	2,63	0,48	0,05	0,00	0,03	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,000	4,200	U	1	A	2,81	0,67	0,00	0,00	0,04	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,200	4,400	U	1	A	2,61	0,97	0,02	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,400	4,600	U	1	A	2,36	2,09	0,04	0,00	0,01	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,600	4,800	U	1	A	2,42	1,24	0,02	0,00	0,02	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,800	5,000	U	1	A	2,83	0,31	0,00	0,00	0,01	1,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,000	5,200	U	1	A	2,70	0,79	0,00	0,00	0,02	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,200	5,400	U	1	A	3,93	1,13	0,00	0,00	0,05	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,400	5,600	U	1	A	3,76	2,29	0,02	0,00	0,04	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,600	5,800	U	1	A	3,08	0,14	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,800	6,000	U	1	A	2,71	1,74	0,05	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,000	0,200	U	2	A	3,43	1,26	0,02	0,00	0,87	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,200	0,400	U	2	A	3,44	0,98	0,00	0,01	1,30	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,400	0,600	U	2	A	3,22	0,03	0,00	0,00	0,13	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,600	0,800	U	2	A	2,82	0,12	0,00	0,00	0,14	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	0,800	1,000	U	2	A	2,48	0,28	0,00	0,00	0,23	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,000	1,200	U	2	A	2,69	0,31	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,200	1,400	U	2	A	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,400	1,600	U	2	A	2,89	1,56	0,07	0,00	0,13	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,600	1,800	U	2	A	2,59	1,23	0,00	0,00	0,13	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	1,800	2,000	U	2	A	2,20	3,64	0,43	0,05	2,43	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,000	2,200	U	2	A	2,96	0,73	0,00	0,00	0,50	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,200	2,400	U	2	A	2,68	1,04	0,02	0,00	0,12	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,400	2,600	U	2	A	2,92	0,43	0,00	0,00	0,25	2,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,600	2,800	U	2	A	2,25	1,11	0,00	0,00	0,11	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	2,800	3,000	U	2	A	2,53	0,54	0,00	0,00	0,14	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,000	3,200	U	2	A	2,29	0,40	0,00	0,00	0,13	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,200	3,400	U	2	A	2,58	0,92	0,01	0,00	0,12	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,400	3,600	U	2	A	2,83	0,00	0,00	0,00	0,13	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,600	3,800	U	2	A	2,27	0,45	0,00	0,00	0,50	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	3,800	4,000	U	2	A	2,37	0,52	0,00	0,00	0,87	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,000	4,200	U	2	A	2,60	2,93	0,10	0,00	0,12	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,200	4,400	U	2	A	2,53	5,42	0,32	0,00	0,12	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,400	4,600	U	2	A	2,05	0,25	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,600	4,800	U	2	A	2,55	1,79	0,00	0,00	0,25	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	4,800	5,000	U	2	A	2,37	0,33	0,00	0,00	0,36	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,000	5,200	U	2	A	2,62	2,01	0,00	0,00	0,12	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,200	5,400	U	2	A	3,14	0,40	0,00	0,00	0,72	1,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,400	5,600	U	2	A	3,00	4,47	0,88	0,01	2,08	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,600	5,800	U	2	A	2,70	0,40	0,00	0,00	0,36	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1024	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Ipiupulli	5,800	6,000	U	2	A	2,44	0,45	0,00	0,00	0,24	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,000	0,200	U	1	H	4,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,200	0,400	U	1	H	5,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,400	0,600	U	1	H	5,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,600	0,800	U	1	H	4,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,800	0,960	U	1	H	3,39	-	-	-	-	-	-	2,44	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,000	0,200	U	2	H	4,10	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,200	0,400	U	2	H	5,47	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,400	0,600	U	2	H	5,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,600	0,800	U	2	H	5,70	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1027	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquin, Acceso Sur)	0,800	0,960	U	2	H	3,78	-	-	-	-	-	-	2,44	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,000	0,200	U	1	A	2,58	0,58	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,200	0,400	U	1	A	1,96	6,84	1,40	0,00	0,08	3,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,400	0,600	U	1	A	1,38	6,27	0,21	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,600	0,800	U	1	A	1,52	3,28	0,02	0,00	0,01	3,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,800	1,000	U	1	A	1,17	2,44	0,06	0,00	0,02	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,000	1,200	U	1	A	1,34	1,57	0,03	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,200	1,400	U	1	A	1,43	1,24	0,00	0,00	0,01	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,400	1,600	U	1	A	2,56	4,15	0,01	0,00	0,02	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,200	4,400	U	1	A	2,00	10,27	3,44	0,00	1,00	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,400	4,600	U	1	A	1,59	1,25	0,00	0,00	0,01	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,600	4,800	U	1	A	1,12	1,58	0,01	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,800	5,000	U	1	A	1,27	5,63	0,00	0,00	0,03	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,000	5,200	U	1	A	1,57	5,25	0,11	0,00	0,04	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,200	5,400	U	1	A	1,39	2,36	0,00	0,00	0,01	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,400	5,600	U	1	A	1,23	1,05	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,600	5,800	U	1	A	1,21	2,32	0,05	0,00	0,00	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,800	6,000	U	1	A	1,30	3,81	0,05	0,00	0,01	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,000	6,200	U	1	A	1,09	2,59	0,00	0,00	0,01	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,200	6,400	U	1	A	1,47	5,94	0,01	0,00	0,00	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,400	6,600	U	1	A	1,47	3,54	0,12	0,00	0,04	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,600	6,800	U	1	A	1,71	2,81	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,800	7,000	U	1	A	1,61	3,67	0,03	0,00	0,03	2,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,000	7,200	U	1	A	1,51	6,14	0,19	0,00	0,00	3,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,200	7,400	U	1	A	1,53	2,80	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,400	7,600	U	1	A	1,36	2,60	0,00	0,00	0,02	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,600	7,800	U	1	A	1,38	3,10	0,00	0,00	0,05	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,800	8,000	U	1	A	1,67	7,84	0,05	0,00	0,00	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,000	8,200	U	1	A	1,62	6,98	0,03	0,00	0,00	3,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,200	8,400	U	1	A	1,24	8,16	0,62	0,00	0,03	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,400	8,600	U	1	A	1,25	5,57	0,01	0,00	0,05	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,600	8,800	U	1	A	1,86	9,88	0,69	0,00	0,05	3,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,800	9,000	U	1	A	1,58	9,66	0,02	0,00	0,01	3,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	9,000	9,150	U	1	A	1,42	5,22	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	0,000	0,200	U	2	A	2,78	0,96	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	0,200	0,400	U	2	A	1,74	2,61	0,06	0,00	0,00	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	0,400	0,600	U	2	A	1,35	3,90	0,04	0,00	0,00	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	0,600	0,800	U	2	A	1,49	5,84	0,13	0,00	0,04	4,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	0,800	1,000	U	2	A	1,65	4,96	0,62	0,00	0,08	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	1,000	1,200	U	2	A	1,49	2,19	0,00	0,00	0,01	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	1,200	1,400	U	2	A	1,86	2,62	0,00	0,00	0,12	1,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	1,400	1,600	U	2	A	2,50	1,30	0,05	0,00	0,03	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	1,600	1,800	U	2	A	2,45	2,38	0,02	0,00	0,10	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	1,800	2,000	U	2	A	2,05	5,12	0,24	0,00	0,00	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	2,000	2,200	U	2	A	1,44	6,03	0,02	0,00	0,02	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	2,200	2,400	U	2	A	1,77	7,61	0,43	0,00	0,10	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	2,400	2,600	U	2	A	1,51	4,01	0,72	0,00	0,24	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	2,600	2,800	U	2	A	1,48	8,22	0,32	0,03	0,34	4,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	2,800	3,000	U	2	A	2,25	7,82	0,21	0,00	0,06	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	3,000	3,200	U	2	A	1,98	3,46	0,63	0,05	0,38	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	3,200	3,400	U	2	A	1,43	1,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	3,400	3,600	U	2	A	1,40	4,58	0,98	0,00	0,19	3,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	3,600	3,800	U	2	A	1,79	10,23	4,44	0,00	1,07	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	3,800	4,000	U	2	A	1,32	1,08	0,06	0,00	0,02	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,000	4,200	U	2	A	1,25	3,09	0,00	0,00	0,01	2,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,200	4,400	U	2	A	1,32	1,00	0,10	0,00	0,03	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,400	4,600	U	2	A	1,46	1,05	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,600	4,800	U	2	A	1,73	1,04	0,00	0,00	0,01	2,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	4,800	5,000	U	2	A	2,26	2,27	0,04	0,00	0,00	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,000	5,200	U	2	A	2,22	0,92	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,200	5,400	U	2	A	2,23	1,61	0,01	0,00	0,00	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,400	5,600	U	2	A	1,73	1,13	0,00	0,00	0,01	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,600	5,800	U	2	A	1,35	1,97	0,09	0,00	0,05	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	5,800	6,000	U	2	A	1,53	8,07	1,01	0,01	0,21	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,000	6,200	U	2	A	1,15	3,70	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,200	6,400	U	2	A	1,50	0,89	0,00	0,00	0,01	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,400	6,600	U	2	A	1,39	0,30	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,600	6,800	U	2	A	1,89	0,99	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	6,800	7,000	U	2	A	1,63	2,36	0,22	0,00	0,06	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,000	7,200	U	2	A	1,80	7,23	0,38	0,00	0,22	4,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	1	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,200	7,400	U	2	A	1,58	5,83	0,43	0,00	0,12	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,400	7,600	U	2	A	1,31	1,83	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,600	7,800	U	2	A	1,68	7,38	2,76	0,00	0,75	3,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	7,800	8,000	U	2	A	1,92	7,47	1,31	0,00	0,24	4,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,000	8,200	U	2	A	1,53	5,53	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,200	8,400	U	2	A	1,46	6,45	0,01	0,00	0,00	3,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,400	8,600	U	2	A	1,10	2,51	0,00	0,00	0,01	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,600	8,800	U	2	A	2,05	5,50	1,11	0,00	0,08	4,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	8,800	9,000	U	2	A	1,21	4,96	0,09	0,00	0,02	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	07-04-2019
74D1034	T-345	Cruce Ruta 5 (Maífi) - Cruce T-39 (Mailhue)	9,000	9,150	U	2	A	1,37	11,70	1,37	0,02	0,53	2,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	-	-	-	Sin Berma	-	07-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,000	0,200	U	1	H	6,39	-	-	-	-	-	-	4,35	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,200	0,400	U	1	H	7,08	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Muy Malo	Cepillado v Sello de Juntas	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,400	0,540	U	1	H	5,11	-	-	-	-	-	-	12,90	B	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,540	0,600	U	1	T	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,600	0,800	U	1	T	1,52	0,05	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,800	1,000	U	1	T	1,39	0,08	0,00	0,00	0,01	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,000	1,200	U	1	T	1,18	0,27	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,200	1,400	U	1	T	1,42	0,71	0,02	0,00	0,00	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,400	1,600	U	1	T	1,90	0,02	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,600	1,800	U	1	T	5,11	6,98	0,20	0,03	0,77	3,78	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,800	2,000	U	1	T	5,00	4,49	0,11	0,06	0,71	3,29	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,000	2,200	U	1	T	4,68	12,40	1,80	0,05	0,94	3,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,200	2,400	U	1	T	2,66	2,22	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,400	2,600	U	1	T	2,42	0,19	0,00	0,01	0,04	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,600	2,800	U	1	T	2,97	0,76	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,800	3,000	U	1	T	2,48	1,03	0,00	0,00	0,02	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descense Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	6,400	6,600	U	1	T	1,67	0,28	0,00	0,00	0,01	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	6,600	6,800	U	1	T	1,44	0,44	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	6,800	7,000	U	1	T	1,90	42,88	12,98	0,00	1,00	1,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,000	7,200	U	1	T	2,40	48,18	17,01	0,00	0,67	2,59	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,200	7,400	U	1	T	2,23	34,39	13,98	0,15	2,40	3,12	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,400	7,600	U	1	T	2,37	15,31	10,43	0,16	0,91	3,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,600	7,800	U	1	T	2,44	29,64	12,25	0,03	1,77	3,12	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,800	8,000	U	1	T	2,37	29,57	11,68	0,02	1,87	3,41	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,000	8,200	U	1	T	1,89	5,78	1,09	0,01	0,31	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,200	8,400	U	1	T	3,00	8,37	2,42	0,03	1,01	3,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,400	8,600	U	1	T	1,83	1,52	0,18	0,00	0,05	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,600	8,800	U	1	T	1,95	0,35	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,800	9,000	U	1	T	2,78	3,43	0,05	0,00	0,17	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,000	9,200	U	1	T	3,35	15,52	1,79	0,10	0,26	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,200	9,400	U	1	T	2,82	30,30	10,92	0,02	2,35	3,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,400	9,600	U	1	T	2,76	21,69	8,57	0,06	3,59	3,72	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,600	9,800	U	1	T	2,71	19,49	8,89	0,02	2,16	3,67	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,800	10,000	U	1	T	2,65	23,61	10,13	0,03	3,33	4,82	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,000	10,200	U	1	T	2,13	33,14	14,26	0,06	2,20	4,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,200	10,400	U	1	T	2,30	20,08	4,89	0,03	1,04	4,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,400	10,600	U	1	T	1,93	6,54	0,88	0,03	0,39	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,600	10,800	U	1	T	2,63	7,80	1,34	0,00	0,23	3,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,800	11,000	U	1	T	2,10	7,90	0,97	0,00	0,10	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,000	11,200	U	1	T	1,46	0,55	0,00	0,00	0,02	3,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,200	11,400	U	1	T	1,33	0,39	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,400	11,600	U	1	T	1,66	0,36	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,600	11,800	U	1	T	2,37	1,48	0,03	0,00	0,03	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,800	12,000	U	1	T	1,76	0,77	0,00	0,00	1,12	4,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,000	12,200	U	1	T	2,39	0,80	0,00	0,00	0,01	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,200	12,400	U	1	T	1,59	0,62	0,00	0,00	0,06	3,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,400	12,600	U	1	T	1,95	0,30	0,00	0,00	0,05	2,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,600	12,800	U	1	T	1,99	0,23	0,00	0,00	0,02	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,800	13,000	U	1	T	2,07	1,05	0,07	0,00	0,23	3,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,000	13,200	U	1	T	1,45	0,29	0,00	0,00	0,02	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,200	13,400	U	1	T	1,49	0,34	0,00	0,00	0,07	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,400	13,600	U	1	T	1,85	8,74	4,12	0,00	0,55	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,600	13,800	U	1	T	2,78	33,66	23,96	0,17	4,04	5,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,800	14,000	U	1	T	4,24	49,14	30,46	0,57	3,43	9,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,000	14,200	U	1	T	2,56	33,55	6,93	0,05	1,72	4,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,200	14,400	U	1	T	2,17	12,19	3,30	0,01	1,23	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,400	14,600	U	1	T	2,87	22,29	3,30	0,09	1,82	5,96	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,600	14,800	U	1	T	3,16	15,91	5,31	0,02	1,29	4,93	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,800	15,000	U	1	T	3,00	23,19	5,62	0,01	1,10	4,54	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,000	15,200	U	1	T	3,53	26,90	11,49	0,09	2,89	7,15	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,200	15,400	U	1	T	3,66	4,91	0,45	0,00	0,01	7,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,400	15,500	U	1	T	3,61	4,07	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,500	15,600	U	1	T	3,61	1,08	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,600	15,800	U	1	T	3,35	1,59	0,04	0,00	0,00	6,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,800	16,000	U	1	T	3,65	0,89	0,00	0,00	0,01	7,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	1	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,000	16,200	U	1	T	3,17	0,96	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	83	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,200	16,400	U	1	T	2,98	3,99	0,00	0,00	0,01	5,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	86	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,400	16,600	U	1	T	3,10	7,45	0,08	0,13	3,10	8,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,600	16,800	U	1	T	3,58	3,99	0,02	0,00	0,00	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,800	17,000	U	1	T	3,72	2,30	0,06	0,00	0,00	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,000	17,200	U	1	T	3,90	3,43	0,21	0,00	0,00	5,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,200	17,400	U	1	T	3,77	1,62	0,00	0,01	0,00	4,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,400	17,600	U	1	T	4,34	1,86	0,00	0,00	0,01	6,52	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,600	17,800	U	1	T	4,78	1,68	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,800	18,000	U	1	T	4,12	4,16	0,21	0,01	0,01	6,44	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,000	18,200	U	1	T	4,96	4,46	0,04	0,03	3,39	6,18	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,200	18,400	U	1	T	4,16	7,26	0,15	0,01	0,07	8,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,400	18,410	U	1	T	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,000	0,200	U	2	H	6,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,200	0,400	U	2	H	6,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,400	0,540	U	2	H	5,60	-	-	-	-	-	-	6,25	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,540	0,600	U	2	T	5,60	11,41	0,53	0,51	4,22	2,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,600	0,800	U	2	T	1,55	0,11	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,800	1,000	U	2	T	1,37	0,06	0,00	0,00	0,01	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,000	1,200	U	2	T	1,78	0,02	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,200	1,400	U	2	T	1,65	0,03	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,400	1,600	U	2	T	2,37	0,06	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,600	1,800	U	2	T	5,20	9,49	0,33	0,05	0,61	2,97	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,800	2,000	U	2	T	5,17	10,36	0,83	0,21	0,94	4,01	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,000	2,200	U	2	T	5,19	11,20	2,16	0,16	1,15	3,61	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,200	2,400	U	2	T	2,96	0,12	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	30	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,400	2,600	U	2	T	2,50	0,11	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,600	2,800	U	2	T	3,40	0,41	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,800	3,000	U	2	T	3,02	1,26	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,000	3,140	U	2	T	3,35	0,86	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,140	3,200	U	2	H	3,35	-	-	-	-	-	-	67,65	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,200	3,280	U	2	H	3,55	-	-	-	-	-	-	29,55	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,280	3,400	U	2	T	3,55	10,02	0,60	0,01	0,09	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,400	3,600	U	2	T	2,37	0,43	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,600	3,800	U	2	T	2,41	3,58	0,24	0,00	0,01	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,800	4,000	U	2	T	2,31	0,30	0,00	0,00	0,01	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,000	4,200	U	2	T	2,91	1,17	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,200	4,400	U	2	T	2,32	0,08	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,400	4,600	U	2	T	2,27	1,58	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,600	4,800	U	2	T	2,45	7,42	0,22	0,04	0,05	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,800	5,000	U	2	T	3,02	3,08	0,81

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,800	8,000	U	2	T	2,98	14,35	6,54	0,05	1,36	2,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,000	8,200	U	2	T	2,28	8,71	1,74	0,00	0,31	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,200	8,400	U	2	T	2,72	14,17	6,82	0,00	1,35	2,47	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,400	8,600	U	2	T	2,33	20,13	11,64	0,02	0,84	4,42	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,600	8,800	U	2	T	1,58	0,72	0,00	0,00	0,01	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,800	9,000	U	2	T	3,01	3,67	0,10	0,01	0,17	2,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,000	9,200	U	2	T	2,92	11,65	2,91	0,05	0,77	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,200	9,400	U	2	T	2,46	26,21	5,21	0,04	1,94	2,41	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,400	9,600	U	2	T	2,28	19,56	3,25	0,00	0,71	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,600	9,800	U	2	T	2,69	16,23	4,07	0,01	1,07	2,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,800	10,000	U	2	T	2,41	5,75	1,02	0,00	0,15	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,000	10,200	U	2	T	2,33	1,83	0,15	0,00	0,03	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,200	10,400	U	2	T	2,29	1,43	0,27	0,01	0,10	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,400	10,600	U	2	T	2,32	4,62	0,23	0,00	0,11	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	27	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,600	10,800	U	2	T	2,70	5,46	1,03	0,03	0,28	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	20	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,800	11,000	U	2	T	2,26	5,80	0,13	0,00	0,04	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,000	11,200	U	2	T	2,66	1,15	0,00	0,01	0,11	1,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,200	11,400	U	2	T	1,91	0,24	0,00	0,00	0,01	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,400	11,600	U	2	T	2,40	0,25	0,00	0,00	0,08	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,600	11,800	U	2	T	2,61	0,50	0,00	0,00	0,12	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	11,800	12,000	U	2	T	1,60	0,49	0,00	0,00	0,08	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,000	12,200	U	2	T	2,13	0,39	0,00	0,00	0,01	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,200	12,400	U	2	T	1,57	0,14	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,400	12,600	U	2	T	1,84	0,42	0,00	0,00	0,14	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,600	12,800	U	2	T	1,74	0,42	0,00	0,00	0,07	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	12,800	13,000	U	2	T	1,28	0,24	0,00	0,00	0,02	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,000	13,200	U	2	T	1,49	0,02	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,200	13,400	U	2	T	1,46	0,29	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,400	13,600	U	2	T	1,88	3,09	0,63	0,01	0,13	2,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,600	13,800	U	2	T	2,04	15,47	4,29	0,05	0,62	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,800	14,000	U	2	T	3,12	27,01	11,01	0,05	1,04	4,26	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,000	14,200	U	2	T	2,69	7,58	0,55	0,05	0,42	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,200	14,400	U	2	T	2,27	7,88	2,45	0,04	0,31	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,400	14,600	U	2	T	2,47	8,11	1,00	0,05	0,53	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,600	14,800	U	2	T	2,85	9,25	1,34	0,03	0,47	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,800	15,000	U	2	T	2,80	9,81	1,66	0,16	0,72	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,000	15,200	U	2	T	3,04	28,08	6,50	0,09	2,30	6,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,200	15,400	U	2	T	3,41	2,24	0,12	0,00	0,01	4,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,400	15,500	U	2	T	3,02	4,61	0,17	0,01	0,04	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,500	15,600	U	2	T	3,02	6,50	0,38	0,00	0,00	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,600	15,800	U	2	T	2,88	3,32	0,03	0,01	0,00	3,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,800	16,000	U	2	T	2,97	5,04	0,30	0,00	0,02	3,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,000	16,200	U	2	T	2,63	5,75	0,26	0,00	0,00	4,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	88	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,200	16,400	U	2	T	3,06	8,00	0,36	0,05	0,24	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	57	Regular	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,400	16,600	U	2	T	3,36	1,92	0,10	0,00	0,00	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,600	16,800	U	2	T	3,22	1,91	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,800	17,000	U	2	T	3,45	4,26	0,11	0,00	0,01	4,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,000	17,200	U	2	T	3,37	4,47	0,47	0,01	0,03	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,200	17,400	U	2	T	3,56	2,20	0,02	0,00	0,00	4,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	21	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,400	17,600	U	2	T	3,72	4,90	0,45	0,00	0,04	5,57	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1486	2019	0	0	67	Regular	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,600	17,800	U	2	T	4,82	6,54	0,20	0,00	0,09	5,00	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,800	18,000	U	2	T	4,05	7,82	0,59	0,03	0,02	5,49	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,000	18,200	U	2	T	5,25	12,44	1,96	0,07	0,61	5,68	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	0	0	100	Malo	Nivelación	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,200	18,400	U	2	T	4,60	4,81	0,10	0,04	0,08	5,20	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1035	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,400	18,410	U	2	T	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,000	0,200	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,200	0,400	U	1	H	6,18	-	-	-	-	-	-	4,55	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,400	0,600	U	1	H	5,76	-	-	-	-	-	-	4,55	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,600	0,800	U	1	H	5,57	-	-	-	-	-	-	6,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,800	1,000	U	1	H	7,52	-	-	-	-	-	-	2,27	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,000	1,200	U	1	H	4,93	-	-	-	-	-	-	11,36	M	Regular	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,200	1,400	U	1	H	6,72	-	-	-	-	-	-	15,91	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,400	1,600	U	1	H	6,40	-	-	-	-	-	-	13,33	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,600	1,800	U	1	H	3,64	-	-	-	-	-	-	13,64	M	Bueno	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,800	2,000	U	1	H	4,28	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Bueno	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,000	2,200	U	1	H	5,64	-	-	-	-	-	-	8,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,200	2,400	U	1	H	5,29	-	-	-	-	-	-	4,55	M	Regular	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,400	2,600	U	1	H	4,91	-	-	-	-	-	-	27,27	M	Regular	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,600	2,800	U	1	H	7,30	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,800	2,980	U	1	H	6,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,200	0,400	U	2	H	5,87	-	-	-	-	-	-	4,55	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,400	0,600	U	2	H	6,15	-	-	-	-	-	-	4,65	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,600	0,800	U	2	H	6,57	-	-	-	-	-	-	6,82	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,800	1,000	U	2	H	6,37	-	-	-	-	-	-	9,30	R	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,000	1,200	U	2	H	6,03	-	-	-	-	-	-	4,55	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,200	1,400	U	2	H	5,91	-	-	-	-	-	-	9,09	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,400	1,600	U	2	H	5,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,600	1,800	U	2	H	4,54	-	-	-	-	-	-	2,27	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,800	2,000	U	2	H	6,63	-	-	-	-	-	-	16,28	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,000	2,200	U	2	H	5,92	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,200	2,400	U	2	H	6,09	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,400	2,600	U	2	H	4,06	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,600	2,800	U	2	H	4,96	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
2																										
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,800	2,980	U	2	H	5,75	-	-	-	-	-	-	2,56	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,000	0,200	U	3	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,200	0,400	U	3	H	6,18	-	-	-	-	-	-	4,55	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,400	0,600	U	3	H	5,76	-	-	-	-	-	-	4,55	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,600	0,800	U	3	H	5,57	-	-	-	-	-	-	6,67	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1041	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,800	1,000	U	3	H	7,52	-	-	-	-	-	-	2,27	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,000	0,060	U	1	H	4,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,060	0,200	U	1	A	4,54	1,18	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,200	0,400	U	1	A	3,52	0,85	0,00	0,01	0,01	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,400	0,600	U	1	A	4,35	0,78	0,00	0,01	0,02	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,600	0,800	U	1	A	3,40	0,50	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,800	1,000	U	1	A	4,50	1,57	0,00	0,01	0,03	5,34	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,000	0,060	U	2	H	4,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,060	0,200	U	2	A	4,60	5,35	0,31	0,02	0,08	5,18	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,200	0,400	U	2	A	4,56	1,41	0,00	0,00	0,04	5,43	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,400	0,600	U	2	A	4,79	1,08	0,00	0,03	0,55	5,69	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,600	0,800	U	2	A	4,00	0,93	0,02	0,00	0,23	5,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	0,800	1,000	U	2	A	4,11	1,22	0,00	0,02	0,11	5,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	1,000	1,200	U	2	A	4,56	1,09	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	1,200	1,400	U	2	A	3,92	2,39	0,07	0,14	2,24	5,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	1,400	1,600	U	2	A	5,37	1,25	0,00	0,00	0,02	3,90	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1045	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuin)	1,600	1,640	U	2	A	5,28	0,45	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	01-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	4,820	5,000	U	1	H	5,34	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	5,000	5,200	U	1	H	5,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	5,200	5,380	U	1	H	5,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	4,690	4,800	U	2	H	5,33	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	4,800	5,000	U	2	H	4,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	5,000	5,200	U	2	H	4,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1062	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	5,200	5,380	U	2	H	4,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	14,900	15,000	U	1	A	3,65	4,83	0,00	0,00	1,25	9,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,000	15,200	U	1	A	2,31	5,40	0,10	0,00	0,70	7,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,200	15,400	U	1	A	2,76	10,70	0,32	0,24	#	7,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,400	15,600	U	1	A	3,05	15,83	0,87	0,31	7,63	7,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,600	15,800	U	1	A	2,54	13,86	0,22	0,10	#	8,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,800	16,000	U	1	A	2,42	6,15	0,51	0,25	#	10,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	16,000	16,090	U	1	A	3,61	5,35	0,83	0,00	4,37	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	14,900	15,000	U	2	A	3,31	2,50	0,03	0,08	2,52	5,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,000	15,200	U	2	A	2,81	9,12	0,51	0,00	1,22	8,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,200	15,400	U	2	A	2,78	12,83	0,39	0,07	2,75	10,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,400	15,600	U	2	A	2,15	10,24	0,47	0,01	2,59	5,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,600	15,800	U	2	A	3,27	30,10	3,51	0,07	7,13	8,90	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	15,800	16,000	U	2	A	2,70	23,87	2,66	0,05	7,37	7,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D1065	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	16,000	16,090	U	2	A	2,16	7,49	0,05	0,01	0,25	6,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,000	0,200	U	1	T	2,11	2,35	0,00	0,04	0,14	4,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,200	0,400	U	1	T	2,35	1,22	0,00	0,00	0,05	4,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,400	0,600	U	1	T	2,47	1,21	0,00	0,00	0,01	4,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,600	0,800	U	1	T	2,02	0,68	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,800	1,000	U	1	T	2,08	1,02	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	1,000	1,200	U	1	T	1,91	0,96	0,00	0,00	0,02	3,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	1,200	1,400	U	1	T	2,33	1,39	0,00	0,00	0,16	3,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	1,400	1,600	U	1	T	2,15	1,06	0,01	0,00	0,38	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	1,600	1,800	U	1	T	2,28	1,74	0,00	0,00	1,77	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	1,800	2,000	U	1	T	2,28	2,22	0,00	0,00	0,04	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,000	2,200	U	1	T	2,58	3,64	0,04	0,00	0,41	4,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,200	2,400	U	1	T	1,77	1,14	0,00	0,00	0,04	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,400	2,600	U	1	T	2,10	2,28	0,00	0,00	0,12	4,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,600	2,800	U	1	T	1,70	1,74	0,00	0,00	0,14	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,800	3,000	U	1	T	2,17	0,95	0,00	0,00	0,01	3,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,000	3,200	U	1	T	2,34	2,70	0,07	0,00	0,06	3,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,200	3,400	U	1	T	2,02	2,10	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,400	3,600	U	1	T	2,27	2,38	0,01	0,00	0,01	3,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,600	3,800	U	1	T	2,31	2,32	0,00	0,00	0,23	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,800	4,000	U	1	T	1,97	0,92	0,00	0,00	0,09	3,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,000	4,200	U	1	T	2,61	3,18	0,05	0,00	0,02	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,200	4,400	U	1	T	1,98	1,74	0,02	0,00	0,03	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,400	4,600	U	1	T	2,43	2,54	0,03	0,00	1,56	3,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,600	4,800	U	1	T	2,15	1,00	0,06	0,00	1,32	4,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,800	5,000	U	1	T	2,61	2,07	0,02	0,00	4,42	4,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,000	5,200	U	1	T	2,00	2,14	0,04	0,00	0,49	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,200	5,400	U	1	T	2,35	0,87	0,00	0,00	7,44	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,400	5,600	U	1	T	2,49	2,57	0,02	0,00	#	4,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,600	5,800	U	1	T	2,31	1,96	0,00	0,00	#	4,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,800	6,000	U	1	T	2,42	2,99	0,05	0,00	2,34	3,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,000	6,200	U	1	T	2,36	4,69	0,19	0,02	1,66	6,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,200	6,400	U	1	T	2,35	2,30	0,02	0,00	0,65	4,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,400	6,600	U	1	T	2,44	1,82	0,06	0,00	2,03	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,600	6,800	U	1	T	2,36	1,16	0,00	0,00	0,62	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,800	7,000	U	1	T	2,71	2,74	0,00	0,00	0,24	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,000	7,200	U	1	T	2,29	0,84	0,00	0,00	3,91	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,200	7,400	U	1	T	2,34	1,51	0,00	0,00	0,10	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,400	7,600	U	1	T	1,81	1,86	0,00	0,00	0,09	3,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,600	7,800	U	1	T	1,98	1,57	0,00	0,00	0,24	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,800	8,000	U	1	T	2,07	1,50	0,00	0,00	0,11	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,000	8,200	U	1	T	1,62	0,62	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,200	8,400	U	1	T	2,14	1,62	0,00	0,00	1,09	3,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,400	8,600	U	1	T	2,01	1,13	0,00	0,00	0,46	4,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,600	8,800	U	1	T	2,03	2,77	0,01	0,00	0,04	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,800	9,000	U	1	T	1,92	1,20	0,03	0,00	0,02	3,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,000	9,200	U	1	T	1,79	1,12	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,200	9,400	U	1	T	1,58	2,73	0,00	0,00	0,03	3,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,400	9,600	U	1	T	1,88	2,04	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,600	9,800	U	1	T	2,01	0,88	0,00	0,00	0,01	6,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,800	10,000	U	1	T	1,84	1,01	0,00	0,00	0,01	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,000	10,200	U	1	T	1,67	1,21	0,00	0,00	0,05	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,200	10,400	U	1	T	1,93	1,74	0,00	0,00	0,25	7,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,400	10,600	U	1	T	2,12	3,47	0,01	0,00	0,05	6,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,600	10,800	U	1	T	1,69	4,31	0,00	0,00	0,08	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,800	11,000	U	1	T	2,13	5,08	0,02	0,00	0,14	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,000	11,200	U	1	T	2,19	5,30	0,12	0,00	0,66	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,200	11,400	U	1	T	2,09	3,25	0,00	0,00	0,42	4,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,400	11,600	U	1	T	2,45	2,79	0,02	0,00	0,12	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Llifén) -

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,400	2,600	U	2	T	1,95	1,35	0,00	0,00	3,13	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,600	2,800	U	2	T	2,17	2,82	0,00	0,00	4,30	5,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	2,800	3,000	U	2	T	2,54	4,08	0,02	0,00	0,25	5,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,000	3,200	U	2	T	2,54	0,98	0,00	0,00	#	6,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,200	3,400	U	2	T	2,40	1,99	0,00	0,00	2,84	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,400	3,600	U	2	T	2,35	3,15	0,00	0,00	0,51	6,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,600	3,800	U	2	T	2,43	1,57	0,00	0,00	0,03	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	3,800	4,000	U	2	T	1,96	2,41	0,00	0,00	1,40	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,000	4,200	U	2	T	2,95	4,89	0,04	0,00	2,18	4,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,200	4,400	U	2	T	2,32	1,42	0,00	0,00	7,39	5,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,400	4,600	U	2	T	2,51	8,56	0,24	0,00	9,30	4,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,600	4,800	U	2	T	2,22	9,75	0,27	0,00	5,74	5,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	4,800	5,000	U	2	T	2,47	9,65	0,45	0,00	4,08	4,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,000	5,200	U	2	T	2,24	10,64	0,21	0,00	4,15	4,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,200	5,400	U	2	T	2,37	3,81	0,02	0,00	1,34	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,400	5,600	U	2	T	2,12	1,47	0,00	0,00	0,01	4,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,600	5,800	U	2	T	2,51	2,20	0,00	0,00	0,01	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	5,800	6,000	U	2	T	2,89	3,00	0,09	0,01	0,11	5,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,000	6,200	U	2	T	2,49	3,92	0,00	0,00	0,01	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,200	6,400	U	2	T	2,19	3,01	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,400	6,600	U	2	T	2,21	1,52	0,01	0,00	0,00	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,600	6,800	U	2	T	2,02	1,71	0,00	0,00	0,03	4,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	6,800	7,000	U	2	T	2,81	1,41	0,00	0,00	0,02	4,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,000	7,200	U	2	T	2,19	1,25	0,00	0,00	0,02	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,200	7,400	U	2	T	2,31	0,99	0,00	0,00	0,02	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,400	7,600	U	2	T	2,03	3,25	0,07	0,00	0,09	4,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,600	7,800	U	2	T	2,11	2,75	0,00	0,00	0,05	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	7,800	8,000	U	2	T	2,07	9,07	0,12	0,00	0,01	5,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,000	8,200	U	2	T	1,82	11,27	0,08	0,00	0,06	4,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,200	8,400	U	2	T	2,01	7,53	0,09	0,00	0,61	4,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,400	8,600	U	2	T	1,75	8,43	0,00	0,00	0,14	4,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,600	8,800	U	2	T	2,42	3,86	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	8,800	9,000	U	2	T	2,26	1,30	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,000	9,200	U	2	T	1,96	3,75	0,01	0,00	0,00	4,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,200	9,400	U	2	T	2,13	1,98	0,00	0,00	0,05	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	-	-	-	Sin Berma	-	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,400	9,600	U	2	T	2,07	2,73	0,02	0,00	0,04	3,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,600	9,800	U	2	T	1,92	0,98	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	9,800	10,000	U	2	T	1,59	0,61	0,00	0,00	0,04	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,000	10,200	U	2	T	1,67	0,71	0,00	0,00	0,70	4,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,200	10,400	U	2	T	1,63	1,16	0,05	0,00	2,21	5,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,400	10,600	U	2	T	1,70	2,00	0,00	0,00	0,16	5,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,600	10,800	U	2	T	1,76	5,43	0,02	0,00	1,70	6,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	10,800	11,000	U	2	T	1,59	3,80	0,00	0,00	5,82	5,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,000	11,200	U	2	T	1,99	5,10	0,03	0,00	#	5,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,200	11,400	U	2	T	1,98	8,58	0,11	0,00	#	5,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,400	11,600	U	2	T	2,14	11,58	0,16	0,00	6,60	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,600	11,800	U	2	T	2,44	3,81	0,04	0,00	2,83	4,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	11,800	12,000	U	2	T	1,74	0,88	0,00	0,00	0,20	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	12,000	12,200	U	2	T	2,40	3,40	0,04	0,00	0,76	5,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	12,200	12,400	U	2	T	1,73	0,99	0,00	0,00	0,89	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2055	T-559	Cruce T-551 (Liflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	12,400	12,600	U	2	T	2,79	5,22	0,08	0,00	0,31	4,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	05-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,000	0,200	U	1	T	3,15	2,43	0,01	0,00	0,00	6,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,200	0,400	U	1	T	3,07	4,29	0,03	0,00	0,01	7,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,400	0,600	U	1	T	3,12	2,61	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,600	0,800	U	1	T	3,09	11,01	0,70	0,01	0,05	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,800	1,000	U	1	T	2,90	6,97	0,04	0,00	0,00	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,000	1,200	U	1	T	2,37	4,92	0,04	0,00	0,00	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,200	1,400	U	1	T	3,20	4,34	0,01	0,00	0,00	6,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,400	1,600	U	1	T	2,92	2,29	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,600	1,800	U	1	T	3,02	3,30	0,02	0,00	0,00	6,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,800	2,000	U	1	T	2,69	4,16	0,10	0,00	0,00	6,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,000	2,200	U	1	T	2,63	6,13	0,61	0,00	0,28	11,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,200	2,400	U	1	T	2,72	9,52	0,32	0,00	0,14	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,400	2,600	U	1	T	2,70	4,01	0,06	0,00	0,01	6,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,600	2,800	U	1	T	2,65	16,71	1,79	0,00	0,01	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,800	3,000	U	1	T	2,91	7,36	0,29	0,00	0,00	6,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	3,000	3,180	U	1	T	2,23	3,02	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,000	0,200	U	2	T	3,02	1,99	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,200	0,400	U	2	T	3,23	7,61	0,69	0,04	0,05	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,400	0,600	U	2	T	2,99	3,59	0,06	0,01	0,06	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,600	0,800	U	2	T	3,09	6,71	0,31	0,00	0,01	10,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,800	1,000	U	2	T	2,70	4,17	0,03	0,00	0,00	8,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,000	1,200	U	2	T	3,08	1,26	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,200	1,400	U	2	T	3,15	0,95	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,400	1,600	U	2	T	3,23	2,40	0,08	0,00	0,00	6,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,600	1,800	U	2	T	2,84	2,03	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	1,800	2,000	U	2	T	2,61	0,91	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,000	2,200	U	2	T	2,28	0,94	0,00	0,00	0,01	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,200	2,400	U	2	T	2,25	3,50	0,03	0,00	0,01	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,400	2,600	U	2	T	2,98	4,60	0,00	0,03	1,28	5,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,600	2,800	U	2	T	3,00	3,78	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,800	3,000	U	2	T	2,54	3,39	0,03	0,00	0,00	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2076	T-761	Cruce T-851 (Iqnao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	3,000	3,180	U	2	T	2,32	2,20	0,03	0,00	0,03	5,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daquipulli)	0,000	0,200	U	1	A	1,88	4,78	0,10	0,00	0,04	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D2077	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daquipulli)	0,200	0,400	U	1	A	2,94	19,06	1,98	0,00	0,26	3,25	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74D2077	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daquipulli)	0,400	0,600	U	1	A	2,58	18,20	2,50	0,00	0,32	5,75	0,00

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%							%	%	%			
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,400	1,600	U	1	A	2,10	0,35	0,00	0,00	0,11	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,600	1,800	U	1	T	1,76	7,38	0,03	0,00	0,01	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,800	2,000	U	1	T	2,00	5,65	0,05	0,00	0,00	8,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,000	2,200	U	1	T	1,84	5,31	0,09	0,00	0,00	8,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,200	2,400	U	1	T	1,82	3,58	0,02	0,00	0,00	5,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,400	2,600	U	1	T	2,08	5,18	0,07	0,00	0,00	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,600	2,800	U	1	T	2,14	4,64	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,800	3,000	U	1	T	1,61	6,91	0,04	0,00	0,00	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	3,000	3,200	U	1	T	1,63	5,79	0,03	0,00	0,00	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	3,200	3,400	U	1	T	2,03	3,04	0,01	0,00	0,00	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	3,400	3,600	U	1	T	1,82	4,78	0,02	0,00	0,00	4,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	3,600	3,800	U	1	T	1,55	5,06	0,01	0,00	0,00	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	3,800	4,000	U	1	T	1,74	6,50	0,10	0,00	0,00	5,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	4,000	4,200	U	1	T	2,08	4,65	0,03	0,00	0,00	5,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	4,200	4,400	U	1	T	1,67	6,36	0,13	0,00	0,01	5,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	4,400	4,600	U	1	T	1,99	5,66	0,05	0,00	0,00	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	4,600	4,800	U	1	T	1,90	2,36	0,01	0,00	0,11	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	4,800	5,000	U	1	T	1,95	1,75	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	5,000	5,200	U	1	T	2,32	3,28	0,18	0,00	0,00	7,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	5,200	5,400	U	1	T	1,92	5,66	0,08	0,00	0,00	7,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	5,400	5,600	U	1	T	1,78	0,72	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	5,600	5,800	U	1	T	1,57	6,20	0,28	0,00	0,00	7,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	5,800	6,000	U	1	T	1,90	9,28	0,03	0,00	0,00	9,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	6,000	6,200	U	1	T	1,90	7,48	0,04	0,00	0,12	5,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	6,200	6,400	U	1	T	2,00	3,77	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	6,400	6,600	U	1	T	1,77	6,09	0,07	0,00	0,00	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	6,600	6,800	U	1	T	1,69	7,51	0,02	0,00	0,00	5,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	6,800	7,000	U	1	T	2,15	11,16	0,16	0,00	0,01	6,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,000	7,200	U	1	T	1,60	9,90	0,21	0,00	0,26	5,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,200	7,400	U	1	T	1,78	3,92	0,00	0,00	0,03	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,400	7,600	U	1	T	1,38	9,14	0,13	0,00	0,00	6,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,600	7,800	U	1	T	2,39	11,21	0,34	0,00	0,00	7,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,800	8,000	U	1	T	3,25	4,69	0,02	0,00	0,19	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,000	8,200	U	1	T	1,62	13,99	0,32	0,00	0,10	7,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,200	8,270	U	1	T	1,75	12,03	0,67	0,23	2,36	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,500	8,600	U	1	T	2,27	2,82	0,15	0,00	0,00	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,600	8,800	U	1	T	2,12	3,96	0,02	0,00	0,00	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,800	9,000	U	1	T	1,65	5,49	0,02	0,00	0,02	8,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,000	9,010	U	1	T	2,89	21,86	0,00	2,71	#	16,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,200	9,400	U	1	T	2,20	16,94	0,19	0,00	0,03	4,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,400	9,600	U	1	T	2,25	6,25	0,09	0,00	0,00	6,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,600	9,800	U	1	A	2,59	3,72	0,01	0,00	0,00	4,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,800	10,000	U	1	A	2,71	3,52	0,07	0,00	0,10	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,000	10,200	U	1	A	2,92	0,49	0,00	0,00	0,15	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,200	10,400	U	1	A	2,18	3,36	0,03	0,00	0,85	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,400	10,600	U	1	A	2,27	2,74	0,08	0,00	0,26	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,600	10,800	U	1	A	1,99	0,28	0,00	0,00	0,06	2,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,800	11,000	U	1	A	1,81	0,16	0,00	0,00	0,16	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,000	11,200	U	1	A	1,97	0,87	0,02	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,200	11,400	U	1	A	1,93	0,19	0,00	0,00	0,01	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,400	11,600	U	1	A	2,01	0,23	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,600	11,800	U	1	A	1,87	0,35	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,800	12,000	U	1	A	1,60	0,18	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,000	12,100	U	1	A	2,13	0,25	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,250	12,400	U	1	A	2,71	0,39	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,400	12,600	U	1	A	2,97	0,71	0,00	0,00	0,03	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,600	12,800	U	1	A	2,36	0,58	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,800	13,000	U	1	A	2,19	0,67	0,00	0,00	0,01	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,000	13,200	U	1	A	1,81	0,35	0,00	0,00	0,09	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,200	13,400	U	1	A	1,93	0,09	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,400	13,600	U	1	A	2,35	0,10	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,600	13,660	U	1	A	2,81	3,08	0,00	0,06	2,16	7,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,840	14,000	U	1	A	2,65	0,03	0,00	0,00	0,01	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,000	14,200	U	1	A	1,93	0,14	0,00	0,00	0,02	3,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,200	14,400	U	1	A	1,85	0,10	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,400	14,600	U	1	A	1,97	0,86	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,600	14,800	U	1	A	2,22	0,30	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,800	14,960	U	1	A	2,88	0,71	0,09	0,00	0,05	3,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	0,000	0,200	U	2	A	1,79	0,50	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	0,200	0,400	U	2	A	1,43	0,08	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	0,400	0,600	U	2	A	1,59	0,03	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	0,600	0,800	U	2	A	1,28	0,47	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	0,800	1,000	U	2	A	2,23	0,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,000	1,200	U	2	A	2,14	3,08	0,12	0,00	0,64	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma		04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,200	1,400	U	2	A	2,42	1,53	0,07	0,00	0,46	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,400	1,600	U	2	A	1,63	0,25	0,00	0,00	0,03	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,600	1,800	U	2	T	2,44	9,82	0,21	0,00	0,14	5,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	1,800	2,000	U	2	T	2,39	9,38	0,25	0,00	0,00	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,000	2,200	U	2	T	1,94	6,25	0,07	0,00	0,00	5,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,200	2,400	U	2	T	1,32	7,55	0,05	0,00	0,00	5,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	2,400	2,600	U	2	T	1,95	9,14	0,33	0,00	0,00	5,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,600	7,800	U	2	T	1,80	4,53	0,35	0,00	0,00	4,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	7,800	8,000	U	2	T	3,36	3,22	0,02	0,03	0,32	5,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,000	8,200	U	2	T	1,79	8,32	0,56	0,00	0,00	7,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,200	8,270	U	2	T	1,37	12,73	2,32	0,00	0,00	5,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,500	8,600	U	2	T	2,55	14,03	0,35	0,53	3,02	7,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,600	8,800	U	2	T	1,75	9,76	0,34	0,00	0,00	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	8,800	9,000	U	2	T	2,05	7,05	0,11	0,00	0,00	5,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,000	9,010	U	2	T	1,95	0,44	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,200	9,400	U	2	T	2,35	12,87	0,61	0,00	0,51	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,400	9,600	U	2	T	1,56	1,66	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,600	9,800	U	2	A	2,49	4,62	0,08	0,00	0,00	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	9,800	10,000	U	2	A	2,10	4,32	0,06	0,00	0,04	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,000	10,200	U	2	A	2,58	1,20	0,01	0,00	0,18	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,200	10,400	U	2	A	2,13	3,97	0,00	0,00	0,09	2,01	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,400	10,600	U	2	A	2,17	4,23	0,10	0,00	0,17	2,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,600	10,800	U	2	A	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	10,800	11,000	U	2	A	1,82	0,05	0,00	0,00	0,16	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,000	11,200	U	2	A	1,83	0,07	0,00	0,00	0,01	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,200	11,400	U	2	A	2,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,400	11,600	U	2	A	1,67	0,05	0,00	0,00	0,02	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,600	11,800	U	2	A	1,61	0,69	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	11,800	12,000	U	2	A	1,40	0,34	0,00	0,00	0,02	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,000	12,100	U	2	A	1,75	0,02	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,250	12,400	U	2	A	1,49	0,17	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,400	12,600	U	2	A	1,78	0,35	0,00	0,00	0,02	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,600	12,800	U	2	A	1,62	0,17	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	12,800	13,000	U	2	A	1,49	0,07	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,000	13,200	U	2	A	1,64	0,18	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,200	13,400	U	2	A	1,77	0,23	0,00	0,00	0,01	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,400	13,600	U	2	A	2,06	0,19	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,600	13,660	U	2	A	1,74	0,22	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	13,840	14,000	U	2	A	1,58	0,47	0,00	0,02	0,44	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,000	14,200	U	2	A	1,62	0,29	0,00	0,00	0,02	2,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,200	14,400	U	2	A	1,61	0,02	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,400	14,600	U	2	A	1,75	0,04	0,00	0,00	0,01	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,600	14,800	U	2	A	2,10	0,12	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Iqnao)	14,800	14,960	U	2	A	2,97	0,29	0,00	0,00	0,15	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,450	0,600	U	1	H	4,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,600	0,800	U	1	H	5,10	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,800	1,000	U	1	H	5,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,000	1,200	U	1	H	5,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,200	1,390	U	1	H	5,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,680	1,760	U	1	T	4,93	0,11	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1309	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,760	1,800	U	1	T	4,93	0,31	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,800	2,000	U	1	T	5,05	3,42	0,21	0,09	0,10	6,50	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,000	2,200	U	1	T	4,90	0,28	0,00	0,00	0,01	6,12	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,200	2,400	U	1	T	3,91	0,38	0,00	0,01	0,14	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,400	2,600	U	1	T	4,40	0,07	0,00	0,00	0,01	9,00	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,600	2,800	U	1	T	4,11	0,28	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,800	3,000	U	1	T	4,57	0,52	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,000	3,200	U	1	T	4,18	0,95	0,00	0,00	0,02	8,01	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,200	3,400	U	1	T	3,49	0,55	0,01	0,00	0,00	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,400	3,600	U	1	T	4,92	3,24	0,04	0,01	0,07	4,10	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,600	3,800	U	1	T	3,94	15,48	0,88	0,00	0,38	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,800	4,000	U	1	T	3,85	11,29	0,18	0,01	0,11	5,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,000	4,200	U	1	T	5,58	11,27	0,36	0,00	0,23	7,12	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,200	4,400	U	1	T	5,23	11,49	0,17	0,08	0,54	7,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,400	4,600	U	1	T	4,69	10,28	1,01	0,02	0,29	5,74	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,600	4,800	U	1	T	4,30	9,07	0,75	0,00	0,03	4,63	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,800	5,000	U	1	T	4,44	8,85	0,21	0,01	0,01	4,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	5,000	5,200	U	1	T	4,62	14,02	0,49	0,02	0,09	4,62	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	5,200	5,260	U	1	T	3,11	0,06	0,00	0,00	0,03	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,450	0,600	U	2	H	4,67	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,600	0,800	U	2	H	5,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,800	1,000	U	2	H	4,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,000	1,200	U	2	H	4,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,200	1,390	U	2	H	5,43	-	-	-	-	-	-	2,04	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,680	1,760	U	2	T	4,27	6,37	0,08	2,16	0,26	7,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1309	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,760	1,800	U	2	T	4,27	0,37	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,800	2,000	U	2	T	4,65	2,84	0,18	0,02	0,11	3,33	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,000	2,200	U	2	T	3,87	2,49	0,14	0,01	0,09	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,200	2,400	U	2	T	3,91	3,77	0,05	0,04	0,16	3,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,400	2,600	U	2	T	3,42	0,98	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,600	2,800	U	2	T	3,60	0,27	0,00	0,00	0,03	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,800	3,000	U	2	T	3,71	0,09	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,000	3,200	U	2	T	3,91	0,35	0,00	0,00	0,01	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,200	3,400	U	2	T	3,26	0,82	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,400	3,600	U	2	T	5,56	5,54	0,34	0,00	0,25	4,09	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,600	3,800	U	2	T	4,48	14,74	0,24	0,03	3,91	6,55	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,800	4,000	U	2	T	3,64	19,21	2,02	0,00	0,10	5,14	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,000	4,200	U	2	T	4,36	22,02	4,57	0,00	0,24	6,70	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,200	4,400	U	2	T	5,53	8,82	0,83	0,04	0,54	6,42	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,400	4,600	U	2	T	5,49	15,02	1,85	0,00	0,15	6,67	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,600	4,800	U	2	T	5,98	18,13	2,16	0,00	0,04	7,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	4,800	5,000	U	2	T	5,08	4,78	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	5,000	5,200	U	2	T	4,37	2,96	0,00	0,01	0,02	7,16	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2077	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	5,200	5,260	U	2	T	3,71	6,63	0,32	0,00	0,07	3,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,000	0,200	U	1	H	6,86	-	-	-	-	-	-	0,00	R	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	729	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,200	0,400	U	1	H	5,99	-	-	-	-	-	-	2,22	R	Malo	Cepillado y Sello de Juntas

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,000	3,200	U	1	T	2,59	8,22	0,07	0,00	0,03	7,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,200	3,400	U	1	T	2,21	21,64	1,38	0,00	0,03	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,400	3,600	U	1	T	2,07	18,30	0,83	0,00	0,01	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,600	3,800	U	1	T	2,57	15,12	0,72	0,00	0,03	7,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,800	4,000	U	1	T	2,91	27,61	2,20	0,00	0,45	7,95	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,000	4,200	U	1	T	2,84	18,30	1,58	0,05	4,11	9,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,200	4,400	U	1	T	2,84	14,97	0,90	0,04	3,87	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,400	4,600	U	1	T	2,92	10,12	0,20	0,03	0,42	9,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,600	4,800	U	1	T	3,34	12,65	1,14	0,02	1,53	10,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,800	5,000	U	1	T	2,45	10,08	0,87	0,00	0,44	9,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,000	5,200	U	1	T	2,86	14,55	0,46	0,01	2,12	13,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,200	5,400	U	1	T	2,75	16,97	1,09	0,01	2,03	9,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,400	5,600	U	1	T	4,25	63,67	11,51	0,26	8,83	12,78	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,600	5,800	U	1	T	5,01	33,38	2,32	0,15	#	12,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,800	6,000	U	1	T	2,04	8,17	0,05	0,02	0,15	16,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,000	6,200	U	1	T	3,47	39,77	9,07	0,18	#	13,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,200	6,400	U	1	T	2,18	11,38	0,86	0,00	0,39	8,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,400	6,600	U	1	T	2,39	7,05	0,25	0,01	0,15	9,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,600	6,800	U	1	T	2,19	5,94	0,24	0,01	0,54	7,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,800	7,000	U	1	T	2,48	3,84	0,04	0,00	0,72	9,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,000	7,200	U	1	T	2,19	5,50	0,00	0,00	3,30	11,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,200	7,400	U	1	T	2,25	29,62	1,71	0,00	5,02	12,31	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,400	7,600	U	1	T	2,55	27,31	1,09	0,05	#	13,35	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,600	7,800	U	1	T	2,91	42,14	4,82	0,06	#	15,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,800	8,000	U	1	T	3,15	27,37	1,32	0,24	#	14,31	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,000	8,200	U	1	T	3,60	36,09	2,52	0,27	#	12,23	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,200	8,400	U	1	T	2,58	38,72	3,63	0,22	#	13,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,400	8,600	U	1	T	3,13	46,55	3,69	0,29	#	16,05	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,600	8,800	U	1	T	3,85	39,59	3,68	0,43	#	14,06	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,800	9,000	U	1	T	2,46	33,71	1,62	0,10	#	8,78	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,000	9,200	U	1	T	2,36	41,69	3,11	0,04	#	8,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,200	9,400	U	1	T	2,78	42,54	3,52	0,12	#	11,46	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,400	9,600	U	1	T	2,49	17,68	0,76	0,01	6,78	7,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,600	9,800	U	1	T	2,47	32,64	2,11	0,02	#	7,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,800	10,000	U	1	T	2,19	15,98	0,82	0,00	3,94	7,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,000	10,200	U	1	T	2,37	17,45	0,81	0,00	5,83	10,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,200	10,400	U	1	T	2,31	24,49	1,24	0,00	#	8,40	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,400	10,600	U	1	T	2,24	33,93	2,02	0,02	#	8,88	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,600	10,800	U	1	T	3,24	3,47	0,11	0,00	0,01	9,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,800	10,990	U	1	T	2,31	5,73	0,02	0,00	0,00	9,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,000	0,200	U	2	H	5,09	-	-	-	-	-	-	3,57	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,200	0,400	U	2	H	4,07	-	-	-	-	-	-	1,82	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,400	0,600	U	2	H	5,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	729	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,600	0,620	U	2	H	3,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,620	0,640	U	2	T	3,93	32,39	0,81	0,07	1,05	4,16	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,640	0,650	U	2	H	3,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,650	0,800	U	2	T	3,93	6,31	0,02	0,01	0,17	9,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,800	1,000	U	2	T	2,98	8,09	0,34	0,00	0,05	7,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,000	1,200	U	2	T	2,93	5,87	0,20	0,00	0,04	7,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,200	1,400	U	2	T	2,95	4,52	0,09	0,00	0,04	7,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,400	1,600	U	2	T	3,72	4,46	0,12	0,00	0,10	6,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,600	1,800	U	2	T	2,63	14,14	1,35	0,00	0,05	6,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,800	2,000	U	2	T	1,85	24,75	2,16	0,00	0,07	7,41	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,000	2,200	U	2	T	1,50	26,68	2,37	0,02	0,01	8,06	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,200	2,400	U	2	T	2,12	31,20	3,08	0,14	0,05	4,89	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,400	2,600	U	2	T	2,15	44,99	8,51	0,00	0,08	6,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,600	2,800	U	2	T	2,12	26,71	3,28	0,01	0,07	8,47	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,800	3,000	U	2	T	2,30	4,83	0,25	0,00	0,06	7,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,000	3,200	U	2	T	2,75	6,48	0,10	0,00	0,04	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,200	3,400	U	2	T	2,39	18,80	4,38	0,00	0,09	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,400	3,600	U	2	T	2,20	8,09	0,98	0,00	0,00	8,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,600	3,800	U	2	T	2,36	12,77	0,48	0,00	0,00	9,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,800	4,000	U	2	T	2,46	14,68	0,62	0,01	0,12	9,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,000	4,200	U	2	T	3,47	31,99	2,12	0,14	#	8,39	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,200	4,400	U	2	T	3,27	21,94	1,28	0,03	6,30	7,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,400	4,600	U	2	T	2,81	42,94	3,32	0,04	8,77	8,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,600	4,800	U	2	T	3,00	19,33	0,87	0,01	1,36	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,800	5,000	U	2	T	2,52	31,96	4,70	0,06	6,53	7,13	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,000	5,200	U	2	T	3,08	25,63	4,25	0,00	1,04	7,84	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,200	5,400	U	2	T	2,96	14,50	1,89	0,01	0,99	7,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,400	5,600	U	2	T	2,63	25,87	5,03	0,02	0,77	6,23	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,600	5,800	U	2	T	2,87	23,23	1,70	0,02	2,20	5,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,800	6,000	U	2	T	2,97	5,57	0,25	0,00	0,04	4,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,000	6,200	U	2	T	2,89	5,69	0,77	0,02	0,55	6,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,200	6,400	U	2	T	2,11	48,54	9,35	0,01	3,30	4,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,400	6,600	U	2	T	2,81	43,83	6,70	0,09	5,33	6,17	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,600	6,800	U	2	T	2,60	58,06	12,53	0,01	8,70	14,87	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,800	7,000	U	2	T	2,55	33,40	6,37	0,00	#	13,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,000	7,200	U	2	T	3,22	16,44	0,45	0,00	1,39	8,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,200	7,400	U	2	T	3,22	18,21	0,98	0,00	0,94	6,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,400	7,600	U	2	T	2,51	11,95	0,36	0,00	1,74	7,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,600	7,800	U	2	T	2,06	14,60	0,97	0,02	1,37	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,800	8,000	U	2	T	2,63	24,41	4,58	0,11	5,08	9,07	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,000	8,200	U	2	T	2,05	11,90	0,47	0,00	1,23	6,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,200	8,400	U	2	T	2,12	18,59	0,57	0,01	1,63	7,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,400	8,600	U	2	T	2,00	10,95	0,28	0,00	0,19	8,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,600	8,800	U	2	T	1,99	23,94	2,21	0,04	2,30	10,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,800	9,000	U	2	T	2,64	41,77	5,06	0,30	#	10,42	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,000	9,200	U	2	T	2,52	48,11	5,44	0,07	7,54	9,77	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,200	9,400	U	2	T	1,82	15,75	1,02	0,00	1,05	7,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,400	9,600	U	2	T	2,23	10,46	0,26	0,00	1,14	6,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74D2080	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,600	9,800	U

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	1,600	1,800	U	1	T	2,79	20,99	0,83	0,00	0,24	6,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	1,800	2,000	U	1	T	3,02	22,87	1,05	0,00	0,00	8,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	2,000	2,200	U	1	T	2,19	23,09	1,34	0,00	0,00	9,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	2,200	2,400	U	1	T	2,54	30,27	2,39	0,00	0,00	6,28	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	2,400	2,600	U	1	T	2,30	21,34	1,02	0,00	0,00	6,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	2,600	2,800	U	1	T	2,55	31,70	2,79	0,00	0,00	7,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	2,800	3,000	U	1	T	2,83	32,48	2,44	0,00	0,00	5,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,000	3,200	U	1	T	2,46	22,40	1,21	0,00	0,04	6,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,200	3,400	U	1	T	2,59	32,68	2,34	0,00	0,00	6,96	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,400	3,600	U	1	T	3,10	19,26	0,70	0,00	0,01	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,600	3,800	U	1	T	2,11	5,58	0,26	0,00	0,04	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,800	4,000	U	1	T	2,81	7,73	0,07	0,00	0,03	4,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	4,000	4,200	U	1	T	2,16	3,40	0,09	0,00	0,06	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	4,200	4,400	U	1	T	2,03	3,19	0,01	0,00	0,00	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	4,400	4,600	U	1	T	1,84	7,39	0,25	0,00	0,02	5,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	4,600	4,800	U	1	T	2,27	4,75	0,08	0,00	0,00	5,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	4,800	5,000	U	1	T	1,77	4,27	0,05	0,00	0,00	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,000	5,200	U	1	T	1,62	3,41	0,01	0,00	0,01	6,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,200	5,400	U	1	T	1,86	2,06	0,00	0,00	0,04	6,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,400	5,600	U	1	T	1,61	1,58	0,00	0,00	0,05	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,600	5,800	U	1	T	2,26	9,51	0,05	0,00	0,24	6,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,800	6,000	U	1	T	2,71	10,59	0,13	0,00	0,01	6,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,000	6,050	U	1	T	2,51	1,27	0,00	0,00	0,04	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,050	6,200	U	1	T	2,51	1,99	0,00	0,00	0,01	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,200	6,400	U	1	T	2,80	22,78	1,23	0,00	0,01	5,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,400	6,600	U	1	T	2,78	27,04	1,74	0,00	0,03	6,29	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,600	6,800	U	1	T	2,86	21,61	1,20	0,00	0,02	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,800	7,000	U	1	T	3,03	20,64	1,95	0,06	0,29	4,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,000	7,200	U	1	T	1,33	2,67	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,200	7,400	U	1	T	1,45	2,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,400	7,600	U	1	T	1,69	2,40	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,600	7,800	U	1	T	1,65	3,25	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,800	8,000	U	1	T	2,45	15,81	0,93	0,00	0,03	5,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,000	8,200	U	1	T	3,59	26,61	1,91	0,00	0,03	5,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,200	8,400	U	1	T	2,21	10,01	0,54	0,00	0,00	5,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,400	8,600	U	1	T	2,22	3,63	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,600	8,800	U	1	T	2,66	5,81	0,08	0,00	0,00	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,800	9,000	U	1	T	2,32	3,32	0,05	0,00	0,00	7,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,000	9,200	U	1	T	1,84	4,59	0,07	0,00	0,01	11,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,200	9,400	U	1	T	2,07	8,83	0,18	0,00	0,02	12,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,400	9,600	U	1	T	2,09	10,77	0,51	0,00	0,17	8,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,600	9,800	U	1	T	1,65	11,24	0,32	0,00	0,11	9,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,800	10,000	U	1	T	1,71	16,89	1,01	0,00	0,26	7,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,000	10,200	U	1	T	1,94	14,10	0,77	0,00	1,97	10,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,200	10,400	U	1	T	2,01	11,58	0,21	0,00	0,10	7,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,400	10,600	U	1	T	2,50	9,34	0,79	0,00	0,51	8,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,600	10,800	U	1	T	2,00	4,73	0,10	0,00	0,00	8,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,800	11,000	U	1	T	1,86	5,42	0,08	0,00	0,00	8,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,000	11,200	U	1	T	1,94	9,28	0,26	0,00	0,01	12,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,200	11,400	U	1	T	2,09	6,90	0,10	0,00	0,00	9,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,400	11,600	U	1	T	2,01	13,58	0,36	0,00	0,04	7,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,600	11,800	U	1	T	3,30	17,13	1,07	0,04	0,33	6,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,800	12,000	U	1	T	2,03	25,14	1,63	0,00	0,05	6,09	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,000	12,200	U	1	T	2,44	18,12	0,74	0,00	0,10	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,200	12,400	U	1	T	1,86	5,11	0,09	0,00	0,10	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,400	12,600	U	1	T	2,97	6,49	0,19	0,00	0,06	6,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,600	12,800	U	1	T	2,44	9,91	0,46	0,00	0,10	6,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,800	13,000	U	1	T	2,12	11,40	0,29	0,00	0,01	4,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,000	13,200	U	1	T	2,40	4,06	0,06	0,00	0,02	6,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,200	13,400	U	1	T	2,25	4,08	0,00	0,00	0,03	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,400	13,600	U	1	T	2,31	5,90	0,16	0,00	0,02	7,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,600	13,800	U	1	T	2,25	3,40	0,11	0,00	0,02	8,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,800	14,000	U	1	T	2,50	5,01	0,11	0,00	0,06	8,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,000	14,200	U	1	T	2,50	5,93	0,08	0,00	0,13	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,200	14,400	U	1	T	3,22	20,43	0,83	0,00	0,08	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,400	14,600	U	1	T	2,23	16,08	0,54	0,00	0,17	8,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,600	14,800	U	1	T	2,67	20,33	0,29	0,02	0,70	10,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,800	15,000	U	1	T	2,63	14,20	0,38	0,01	0,39	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,000	15,200	U	1	T	2,43	14,97	0,44	0,02	0,54	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,200	15,400	U	1	T	2,23	19,10	0,86	0,02	0,62	6,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,400	15,600	U	1	T	2,81	12,82	0,65	0,01	0,37	7,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,600	15,800	U	1	T	2,34	11,48	0,24	0,01	0,32	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,800	16,000	U	1	T	2,90	15,85	0,40	0,00	0,97	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,000	16,200	U	1	T	2,34	13,04	0,46	0,00	0,26	7,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,200	16,400	U	1	T	2,73	17,10	0,93	0,01	0,47	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,400	16,600	U	1	T	2,54	8,23	0,11	0,00	0,02	7,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,600	16,800	U	1	T	2,38	4,98	0,11	0,00	0,01	6,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,800	17,000	U	1	T	2,40	9,42	0,20	0,00	0,01	8,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	17,000	17,200	U	1	T	2,53	6,11	0,10	0,00	0,00	8,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	17,200	17,400	U	1	T	2,48	6,14	0,15	0,00	0,02	6,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	17,400	17,560	U	1	T	2,73	4,18	0,00	0,00	0,61	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,000	0,200	U	2	T	2,85	3,69	0,14	0,00	0,01	5,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,200	0,400	U	2	T	3,05	4,93	0,04	0,00	0,00	6,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,400	0,600	U	2	T	3,52	15,20	0,47	0,01	1,56	7,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,600	0,800	U	2	T	3,46	10,44	0,28	0,00	0,63	10,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,800	1,000	U	2	T	3,49	11,48	0,81	0,00	0,00	7,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	1,000	1,200	U	2	T	2,80	6,73	0,06	0,00	0,04	6,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descenso Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,000	5,200	U	2	T	1,82	6,99	0,13	0,00	0,05	5,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,200	5,400	U	2	T	1,88	11,38	0,88	0,00	0,22	5,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,400	5,600	U	2	T	1,89	3,96	0,01	0,00	0,00	6,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,600	5,800	U	2	T	2,53	7,96	0,11	0,00	0,00	5,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma		04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	5,800	6,000	U	2	T	2,51	3,07	0,00	0,00	0,01	5,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,000	6,050	U	2	T	2,07	3,42	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,050	6,200	U	2	T	2,07	4,46	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	-	-	-	Sin Berma		04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,200	6,400	U	2	T	2,81	14,36	0,35	0,01	0,01	5,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,400	6,600	U	2	T	2,06	35,00	1,17	0,00	0,00	5,80	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,600	6,800	U	2	T	2,42	17,49	0,94	0,00	0,02	6,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,800	7,000	U	2	T	3,67	19,55	1,19	0,04	0,18	6,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,000	7,200	U	2	T	2,02	5,18	0,03	0,01	0,26	8,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,200	7,400	U	2	T	1,75	5,07	0,12	0,00	0,08	8,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,400	7,600	U	2	T	1,85	9,33	0,62	0,00	0,09	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,600	7,800	U	2	T	1,69	3,14	0,02	0,00	0,04	7,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,800	8,000	U	2	T	2,27	10,81	0,91	0,00	0,08	10,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,000	8,200	U	2	T	3,46	34,06	2,76	0,00	0,07	11,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,200	8,400	U	2	T	1,85	10,98	0,88	0,01	0,06	7,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,400	8,600	U	2	T	1,98	5,37	0,07	0,00	0,00	9,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,600	8,800	U	2	T	1,91	3,98	0,10	0,00	0,03	7,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,800	9,000	U	2	T	1,92	13,29	0,22	0,00	0,02	7,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,000	9,200	U	2	T	1,84	12,32	0,39	0,00	0,03	6,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,200	9,400	U	2	T	2,01	11,59	0,35	0,00	0,00	8,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,400	9,600	U	2	T	2,09	8,08	0,06	0,00	0,00	8,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,600	9,800	U	2	T	2,06	2,43	0,00	0,00	0,02	9,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	9,800	10,000	U	2	T	1,77	0,50	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,000	10,200	U	2	T	1,79	2,74	0,02	0,00	0,00	8,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,200	10,400	U	2	T	1,97	4,52	0,04	0,00	0,02	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,400	10,600	U	2	T	1,64	5,08	0,03	0,00	0,05	7,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,600	10,800	U	2	T	2,00	4,88	0,02	0,00	0,02	6,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	10,800	11,000	U	2	T	1,67	0,80	0,00	0,00	0,01	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,000	11,200	U	2	T	1,68	1,44	0,00	0,00	0,01	6,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,200	11,400	U	2	T	2,26	8,24	0,60	0,00	0,00	6,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,400	11,600	U	2	T	2,55	25,72	1,01	0,01	0,16	7,42	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,600	11,800	U	2	T	4,00	30,22	1,87	0,00	0,29	7,37	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,800	12,000	U	2	T	2,63	27,46	0,68	0,00	0,00	9,32	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,000	12,200	U	2	T	2,71	14,72	0,46	0,00	0,26	9,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,200	12,400	U	2	T	3,12	10,40	0,20	0,00	0,24	11,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,400	12,600	U	2	T	3,02	5,90	0,03	0,00	0,16	14,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,600	12,800	U	2	T	2,55	6,10	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,800	13,000	U	2	T	2,29	6,45	0,18	0,00	0,00	8,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,000	13,200	U	2	T	2,94	7,02	0,07	0,00	0,00	10,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,200	13,400	U	2	T	2,96	5,65	0,06	0,00	0,27	10,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,400	13,600	U	2	T	2,53	4,54	0,00	0,00	0,06	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,600	13,800	U	2	T	2,56	4,41	0,00	0,00	0,05	8,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,800	14,000	U	2	T	2,16	3,15	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,000	14,200	U	2	T	2,48	2,86	0,00	0,00	0,05	8,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,200	14,400	U	2	T	3,27	3,98	0,08	0,00	0,01	7,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,400	14,600	U	2	T	1,93	4,68	0,07	0,00	0,01	5,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,600	14,800	U	2	T	1,69	16,94	0,53	0,00	0,01	5,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,800	15,000	U	2	T	1,63	7,61	0,25	0,00	0,02	6,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,000	15,200	U	2	T	1,69	3,73	0,00	0,00	0,02	6,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,200	15,400	U	2	T	1,95	3,71	0,07	0,00	0,05	6,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,400	15,600	U	2	T	2,17	3,17	0,01	0,00	0,03	8,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,600	15,800	U	2	T	2,06	2,96	0,11	0,00	0,03	8,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,800	16,000	U	2	T	2,35	9,73	0,34	0,01	0,22	7,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,000	16,200	U	2	T	2,56	4,87	0,04	0,00	0,00	7,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,200	16,400	U	2	T	2,17	8,21	0,13	0,00	0,00	7,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,400	16,600	U	2	T	2,53	8,76	0,18	0,00	0,03	8,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,600	16,800	U	2	T	2,27	17,79	0,90	0,00	0,12	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,800	17,000	U	2	T	2,03	11,84	0,39	0,00	0,01	5,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	17,000	17,200	U	2	T	2,04	7,74	0,21	0,00	0,00	6,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	17,200	17,400	U	2	T	1,69	8,94	0,20	0,00	0,01	5,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74D2083	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	17,400	17,560	U	2	T	2,23	8,94	0,07	0,00	0,00	5,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,000	0,200	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,200	0,400	U	1	H	3,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,400	0,580	U	1	H	3,36	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,580	0,600	U	1	A	3,36	11,14	6,50	0,00	2,29	7,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,600	0,670	U	1	A	3,22	15,94	1,42	0,01	0,44	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,670	0,800	U	1	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,800	0,980	U	1	H	3,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,980	1,000	U	1	A	3,25	4,81	0,34	0,00	0,00	4,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	1,000	1,150	U	1	A	2,18	15,57	3,20	0,00	0,65	4,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,000	0,200	U	2	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,200	0,400	U	2	H	3,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,400	0,580	U	2	H	2,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,580	0,600	U	2	A	2,82	18,68	2,93	0,00	0,29	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,600	0,670	U	2	A	3,58	4,44	0,00	0,00	0,06	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,670	0,800	U	2	H	3,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,800	0,980	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,980	1,000	U	2	A	2,84	35,33	0,40	0,00	0,00	2,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	1,000	1,110	U	2	A	2,13	0,32	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	08-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,000	0,200	U	1	A	1,81	1,07	0,00	0,00	0,09	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,200	0,400	U	1	A	1,22	0,03	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,400	0,600	U	1	A	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,600	0,800	U	1	A	1,52	0,03	0,00	0,00	0,01	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,800	1,000	U	1	A	2,30	1,93	0,25	0,04	0,66	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,000	1,200	U	1	A	2,15	0,16	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,200	1,400	U	1	A	1,62	0,27	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS DE DOSCIENTOS METROS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Baches Berma	Erosión Berma	Descensc Berma	Estado Berma	Conservación Propuesta en Berma	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						%	%	%			
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,000	0,200	U	1	A	3,32	0,92	0,00	0,00	0,02	5,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,200	0,280	U	1	A	3,61	6,92	0,51	0,00	0,03	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,280	0,320	U	1	H	3,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,320	0,400	U	1	A	3,61	3,82	0,49	0,04	0,37	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,400	0,430	U	1	A	6,25	20,72	0,96	0,04	0,63	3,91	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,430	0,600	U	1	H	6,25	-	-	-	-	-	-	2,17	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,600	0,800	U	1	H	5,46	-	-	-	-	-	-	5,66	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,800	0,990	U	1	H	5,00	-	-	-	-	-	-	21,57	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,000	0,200	U	2	A	4,34	2,05	0,00	0,00	0,01	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,200	0,280	U	2	A	5,03	1,94	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,280	0,320	U	2	H	5,03	-	-	-	-	-	-	11,11	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,320	0,400	U	2	A	5,03	14,19	0,79	0,00	0,05	3,79	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,400	0,430	U	2	A	6,30	2,42	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	532	2019	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,430	0,600	U	2	H	6,30	-	-	-	-	-	-	8,89	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Pailaco	0,600	0,660	U	2	H	6,27	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	532	2019-E	-	-	-	Sin Berma	-	06-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,000	0,200	U	1	T	1,15	0,06	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,200	0,400	U	1	T	1,04	0,17	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,400	0,600	U	1	T	1,13	0,11	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,600	0,800	U	1	T	1,19	0,09	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,800	1,000	U	1	T	1,26	0,17	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,000	1,200	U	1	T	1,26	0,04	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,200	1,400	U	1	T	1,33	0,17	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,400	1,600	U	1	T	1,07	0,07	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,600	1,800	U	1	T	0,98	0,25	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,800	2,000	U	1	T	1,78	1,16	0,02	0,00	0,14	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	2,000	2,150	U	1	T	1,74	2,46	0,00	0,00	0,03	1,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,000	0,200	U	2	T	0,89	0,32	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,200	0,400	U	2	T	1,19	0,15	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,400	0,600	U	2	T	1,06	0,07	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,600	0,800	U	2	T	1,11	0,13	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,800	1,000	U	2	T	1,04	0,27	0,00	0,00	0,01	0,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,000	1,200	U	2	T	1,15	0,17	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,200	1,400	U	2	T	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,400	1,600	U	2	T	1,19	0,52	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,600	1,800	U	2	T	0,81	0,08	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	-	-	-	Sin Berma	-	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	1,800	2,000	U	2	T	2,14	0,41	0,00	0,00	0,02	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	2,000	2,150	U	2	T	1,80	0,77	0,00	0,00	0,15	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	04-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,000	0,200	U	1	T	3,91	1,79	0,00	0,00	0,48	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,200	0,400	U	1	T	3,65	1,79	0,00	0,00	3,63	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,400	0,600	U	1	T	3,17	1,25	0,00	0,00	0,48	4,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,600	0,800	U	1	T	2,96	2,93	0,00	0,00	0,71	5,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,800	1,000	U	1	T	3,51	2,06	0,00	0,00	3,15	6,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	1,000	1,060	U	1	T	4,36	6,16	0,08	0,02	1,68	6,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,000	0,200	U	2	T	3,02	1,44	0,00	0,00	4,84	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,200	0,400	U	2	T	2,78	0,15	0,00	0,00	9,01	5,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,400	0,600	U	2	T	2,81	2,19	0,00	0,01	0,46	4,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	0	0	0	Bueno	Conservación Rutinaria	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,600	0,800	U	2	T	2,85	0,82	0,00	0,00	2,78	5,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,800	1,000	U	2	T	3,76	2,86	0,23	0,02	2,66	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	1,000	1,060	U	2	T	3,01	0,47	0,00	0,00	6,45	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	-	-	-	Sin Berma	-	03-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,000	2,600	U	1	A	1,56	3,12	0,01	0,00	0,00	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,600	2,800	U	1	A	2,97	5,35	0,00	0,02	0,26	3,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,800	3,000	U	1	A	1,92	0,53	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,000	3,200	U	1	A	2,62	3,79	0,29	0,00	0,02	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,200	3,600	U	1	A	1,50	0,25	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	7,800	7,860	U	1	T	4,75	7,81	0,04	0,19	3,19	6,51	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,160	9,650	U	1	T	2,61	4,88	0,03	0,02	0,22	4,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,180	11,920	U	1	T	2,93	4,26	0,06	0,02	0,73	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,180	12,200	U	1	T	3,44	5,56	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,200	12,710	U	1	T	2,71	4,31	0,01	0,00	0,66	5,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,420	14,600	U	1	T	2,47	2,00	0,02	0,00	1,58	5,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,600	14,800	U	1	T	2,19	0,97	0,00	0,00	0,10	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,800	15,240	U	1	T	2,60	2,24	0,02	0,00	3,79	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,730	16,000	U	1	T	2,85	3,21	0,00	0,02	0,32	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,000	16,200	U	1	T	2,18	0,85	0,00	0,01	0,05	4,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,200	16,600	U	1	T	2,09	4,09	0,01	0,00	0,18	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,600	16,800	U	1	T	2,04	2,67	0,00	0,00	0,47	3,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	16,800	17,200	U	1	T	2,52	4,28	0,00	0,00	2,00	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,200	17,240	U	1	T	6,05	12,27	0,00	1,11	7,20	7,90	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,270	17,400	U	1	T	2,71	8,85	0,03	0,03	3,19	11,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,400	17,860	U	1	T	2,80	4,34	0,02	0,04	1,26	5,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,350	18,400	U	1	T	3,47	3,56	0,00	0,01	6,68	8,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,400	18,800	U	1	T	2,88	3,88	0,00	0,03	1,81	7,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,800	18,840	U	1	T	3,88	3,33	0,00	0,08	0,22	4,22	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	0,000	2,600	U	2	A	1,39	2,80	0,02	0,00	0,01	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,600	2,800	U	2	A	2,25	5,33	0,00	0,03	0,24	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	2,800	3,000	U	2	A	1,94	3,09	0,07	0,04	0,18	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,000	3,200	U	2	A	2,61	0,91	0,06	0,01	0,02	1,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	3,200	3,600	U	2	A	1,63	0,36	0,00	0,00	0,01	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	7,800	7,860	U	2	T	4,62	4,47	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,160	8,200	U	2	T	3,45	5,69	0,00	0,00	7,50	9,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	8,200	9,600	U	2	T	2,71	4,81	0,28	0,01	0,05	6,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	9,600	9,650	U	2	T	3,80	3,61	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,180	10,200	U	2	T	5,76	4,19	0,00	0,00	8,63	5,13	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,200	10,400	U	2	T	2,46	3,90	0,00	0,00	0,01	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,400	10,600	U	2	T	3,24	6,19	0,07	0,00	0,23	6,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	10,600	11,400	U	2	T	2,51	7,34	0,65	0,21	0,01	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,400	11,600	U	2	T	2,24	10,79	0,14	2,37	2,21	6,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,600	11,800	U	2	T	4,14	3,93	0,01	0,07	0,06	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	11,800	11,930	U	2	T	2,14	0,42	0,00	0,00	0,11	7,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,170	12,380	U	2	T	3,14	15,51	0,18	0,29	0,02	5,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,500	12,600	U	2	T	3,00	9,06	0,07	0,12	3,37	10,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	12,600	12,730	U	2	T	2,88	2,29	0,00	0,00	0,61	6,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	13,410	14,600	U	2	T	2,40	2,93	0,02	0,00	0,37	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,600	14,800	U	2	T	2,05	3,24	0,06	0,00	0,00	3,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	14,800	15,240	U	2	T	2,07	10,64	0,20	0,21	0,00	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,400	15,600	U	2	T	3,08	12,00	0,18	0,00	1,00	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	15,600	17,200	U	2	T	2,71	3,52	0,03	0,02	0,09	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,200	17,800	U	2	T	3,91	11,11	0,26	0,14	0,30	5,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	17,800	17,840	U	2	T	2,46	1,12	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,360	18,400	U	2	T	4,27	13,95	0,00	0,28	14,83	12,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,400	18,700	U	2	T	2,29	12,46	0,10	0,05	0,01	7,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10201	Ruta 201 CH	Cruce Ruta 203 CH (Pullinque) - Paso Carirriñe	18,770	18,840	U	2	T	4,19	1,07	0,00	0,00	2,70	8,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	964	2019	06-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,250	0,400	U	1	H	3,44	-	-	-	-	-	-	13,64	B	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,400	0,520	U	1	H	3,79	-	-	-	-	-	-	23,53	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,660	0,800	U	1	A	2,57	3,06	0,07	0,00	0,02	6,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,800	2,000	U	1	A	1,85	2,84	0,04	0,00	0,01	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,000	2,200	U	1	A	3,00	5,80	0,90	0,00	0,06	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,200	2,460	U	1	A	2,01	0,76	0,00	0,00	0,02	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,460	2,600	U	1	A	2,01	0,97	0,00	0,00	0,06	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,600	2,800	U	1	A	2,39	1,73	0,01	0,00	0,10	4,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,800	3,200	U	1	A	1,54	0,58	0,00	0,00	0,04	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,200	3,600	U	1	A	2,13	0,36	0,00	0,00	0,03	7,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,600	3,800	U	1	A	1,59	0,47	0,00	0,00	0,01	11,45	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,800	4,000	U	1	A	1,69	5,76	0,00	0,00	0,01	7,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,000	4,200	U	1	A	2,09	2,96	0,03	0,00	0,00	7,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,200	4,400	U	1	A	1,91	0,14	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,400	4,600	U	1	A	1,88	0,81	0,00	0,00	0,02	10,21	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,600	4,800	U	1	A	2,04	2,05	0,00	0,00	0,01	9,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,800	5,200	U	1	A	1,76	4,55	0,01	0,00	0,00	8,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,200	5,400	U	1	A	2,35	8,81	0,08	0,00	0,01	7,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,400	5,600	U	1	A	1,93	0,35	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,600	6,000	U	1	A	2,28	1,92	0,00	0,00	0,01	7,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,000	6,200	U	1	A	1,72	2,83	0,00	0,00	0,01	10,16	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,200	6,400	U	1	A	1,74	1,31	0,00	0,00	0,03	9,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,400	6,800	U	1	A	2,03	3,25	0,01	0,00	0,00	12,03	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	6,800	7,000	U	1	A	2,30	2,51	0,00	0,00	0,01	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,000	8,000	U	1	A	2,43	4,04	0,03	0,00	0,01	12,42	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	8,000	10,200	U	1	A	2,89	7,53	0,20	0,00	0,09	6,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,200	10,400	U	1	A	2,06	5,28	0,05	0,00	0,01	4,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,400	11,000	U	1	A	2,97	5,63	0,28	0,00	0,01	7,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,000	11,200	U	1	A	3,86	6,57	0,25	0,00	0,02	11,71	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,200	11,800	U	1	A	3,37	7,95	0,04	0,00	0,00	8,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,800	12,200	U	1	A	2,55	8,42	0,02	0,00	0,00	11,94	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,200	12,400	U	1	A	2,04	3,02	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,400	12,600	U	1	A	1,80	1,89	0,00	0,00	0,01	8,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,600	12,800	U	1	A	3,65	7,02	0,12	0,06	0,10	12,03	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,800	13,800	U	1	A	2,94	4,24	0,04	0,00	0,00	7,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	13,800	14,000	U	1	A	1,97	3,19	0,00	0,00	0,02	6,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,000	14,400	U	1	A	2,40	4,57	0,04	0,00	0,03	7,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,400	14,600	U	1	A	1,84	1,44	0,00	0,00	0,02	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,600	14,800	U	1	A	2,41	1,59	0,00	0,00	0,09	4,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,800	15,400	U	1	A	1,85	0,95	0,01	0,01	0,05	6,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,400	15,600	U	1	A	2,28	1,45	0,01	0,00	0,01	7,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,600	15,800	U	1	A	1,98	3,13	0,00	0,02	0,10	6,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,800	16,000	U	1	H	4,15	-	-	-	-	-	-	63,49	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,000	16,200	U	1	H	2,56	-	-	-	-	-	-	27,42	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,200	16,600	U	1	H	3,23	-	-	-	-	-	-	0,79	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,600	17,000	U	1	H	2,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,000	17,200	U	1	H	3,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,200	17,600	U	1	H	3,01	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,600	18,400	U	1	H	3,55	-	-	-	-	-	-	9,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,400	18,600	U	1	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,600	18,800	U	1	H	3,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,800	19,400	U	1	H	2,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,400	19,600	U	1	H	1,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,600	19,800	U	1	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,800	20,200	U	1	H	3,81	-	-	-	-	-	-	5,08	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,200	20,400	U	1	H	4,09	-	-	-	-	-	-	29,31	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,400	20,600	U	1	H	3,53	-	-	-	-	-	-	59,32	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,600	21,200	U	1	H	3,69	-	-	-	-	-	-	25,14	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,200	21,800	U	1	H	3,25	-	-	-	-	-	-	12,57	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,800	22,000	U	1	H	3,31	-	-	-	-	-	-	22,03	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,000	22,200	U	1	H	2,98	-	-	-	-	-	-	12,07	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,200	22,270	U	1	H	2,23	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,270	23,200	U	1	A	1,78	3,41	0,03	0,00	0,02	3,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,200	23,550	U	1	A	2,77	3,43	0,07	0,02	0,21	3,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,550	23,800	U	1	A	2,62	0,85	0,00	0,00	0,02	2,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,800	25,400	U	1	A	2,07	2,34	0,03	0,00	0,01	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,400	25,600	U	1	A	2,77	1,80	0,06	0,00	0,03	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,600	27,600	U	1	A	1,76	1,64	0,03	0,00	0,01	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,600	28,000	U	1	A	2,60	2,89	0,15	0,00	0,09	5,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,000	28,200	U	1	A	1,98	0,58	0,00	0,01	0,04	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,200	39,400	U	1	A	1,64	1,78	0,04	0,00	0,02	2,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,400	39,600	U	1	A	0,77	0,71	0,00	0,00	0,01	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	39,600	44,550	U	1	A	1,50	2,10	0,05	0,00	0,03	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,920	D	1	A	1,72	3,07	0,10	0,00	0,07	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	45,200	D	1	H	1,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,200	45,400	D	1	H	2,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,400	45,600	D	1	H	1,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,600	48,200	D	1	H	2,41	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,200	48,400	D	1	H	1,91	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	D	1	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,800	D	1	A	3,30	11,70	0,09	0,00	0,61	5,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	D	1	A	2,84	16,78	0,21	0,05	2,17	15,21	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	D	1	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,250	0,520	U	2	H	3,38	-	-	-	-	-	-	45,21	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,660	0,800	U	2	A	2,62	16,78	0,08	0,00	2,95	6,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	0,800	1,000	U	2	A	1,73	0,36	0,00	0,00	0,05	11,10	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,000	1,200	U	2	A	1,64	1,40	0,02	0,00	0,02	15,46	0,00	-	-	Muy Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,200	1,600	U	2	A	1,78	4,77	0,01	0,00	0,03	12,27	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,600	1,800	U	2	A	2,01	1,05	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	1,800	2,200	U	2	A	1,84	1,30	0,00	0,00	0,10	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,200	2,400	U	2	A	2,26	0,88	0,00	0,00	0,01	8,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,400	2,460	U	2	A	2,03	1,01	0,00	0,00	0,03	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3159	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,460	2,600	U	2	A	2,03	0,74	0,00	0,00	0,04	2,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,600	2,800	U	2	A	2,54	0,29	0,00	0,00	0,07	2,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	2,800	3,400	U	2	A	1,79	2,59	0,10	0,00	0,03	5,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,400	3,600	U	2	A	2,26	0,03	0,00	0,00	0,03	5,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,600	3,800	U	2	A	1,62	0,11	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	3,800	4,000	U	2	A	1,62	0,16	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,000	4,200	U	2	A	2,29	0,99	0,00	0,00	0,02	7,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	4,200	5,200	U	2	A	1,91	0,91	0,00	0,00	0,01	6,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,200	5,600	U	2	A	1,98	0,48	0,00	0,00	0,01	9,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	5,600	7,000	U	2	A	1,73	0,46	0,00	0,00	0,01	7,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,000	7,600	U	2	A	2,02	3,34	0,03	0,01	0,00	10,85	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	7,600	10,000	U	2	A	2,09	22,41	1,62	0,00	0,02	4,05	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,000	10,600	U	2	A	1,83	48,10	3,74	0,05	0,01	4,97	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	10,600	11,800	U	2	A	2,01	29,88	0,78	0,01	0,01	4,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	11,800	12,000	U	2	A	1,97	38,69	2,38	0,00	0,01	5,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	12,000	14,600	U	2	A	1,76	29,43	1,25	0,05	0,02	4,93	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,600	14,800	U	2	A	1,76	43,40	2,18	0,25	0,04	5,22	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	14,800	15,600	U	2	A	1,56	2,60	0,07	0,01	0,01	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,600	15,800	U	2	A	1,77	0,77	0,00	0,00	0,03	13,80	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	15,800	16,200	U	2	H	4,08	-	-	-	-	-	-	54,63	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,200	16,400	U	2	H	3,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,400	16,800	U	2	H	2,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	16,800	17,000	U	2	H	3,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,000	17,200	U	2	H	2,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,200	17,400	U	2	H	3,31	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	17,400	18,000	U	2	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,56	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,000	18,400	U	2	H	2,99	-	-	-	-	-	-	13,56	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	18,400	19,400	U	2	H	2,48	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,400	19,600	U	2	H	1,30	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,600	19,800	U	2	H	2,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	19,800	20,200	U	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	6,78	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,200	20,600	U	2	H	3,02	-	-	-	-	-	-	26,00	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	20,600	21,000	U	2	H	3,11	-	-	-	-	-	-	10,17	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,000	21,400	U	2	H	2,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,400	21,800	U	2	H	3,14	-	-	-	-	-	-	2,54	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	21,800	22,000	U	2	H	2,95	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,000	22,200	U	2	H	3,21	-	-	-	-	-	-	1,67	B	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,200	22,270	U	2	H	2,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	22,270	23,200	U	2	A	1,83	2,17	0,01	0,00	0,05	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,200	23,550	U	2	A	3,12	0,43	0,00	0,00	0,13	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5007	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,550	23,600	U	2	A	3,34	0,21	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,600	23,800	U	2	A	2,10	0,05	0,00	0,00	0,01	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	23,800	24,000	U	2	A	2,29	0,23	0,00	0,00	0,03	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	24,000	25,400	U	2	A	1,83	0,89	0,00	0,00	0,02	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,400	25,600	U	2	A	2,88	0,75	0,00	0,00	0,04	2,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	25,600	26,600	U	2	A	1,79	1,43	0,00	0,00	0,02	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	26,600	27,000	U	2	A	0,68	0,64	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,000	27,600	U	2	A	1,75	0,17	0,00	0,00	0,01	3,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,600	27,800	U	2	A	2,71	0,24	0,00	0,00	0,07	4,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	27,800	28,200	U	2	A	2,14	1,35	0,02	0,00	0,03	1,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7343	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	28,200	30,600	U	2	A	1,39	3,66	0,04	0,00	0,04	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	30,600	31,200	U	2	A	1,95	24,81	0,43	0,00	0,02	2,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,200	31,400	U	2	A	1,68	19,31	0,49	0,00	0,02	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,400	31,800	U	2	A	1,81	36,45	1,98	0,00	0,02	3,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	31,800	32,000	U	2	A	2,23	38,84	1,27	0,00	0,00	2,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,000	32,200	U	2	A	1,30	37,17	1,16	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,200	32,400	U	2	A	1,48	48,98	3,29	0,01	0,02	2,57	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,400	32,600	U	2	A	1,51	37,37	1,71	0,01	0,00	1,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,600	32,800	U	2	A	1,55	40,33	2,12	0,00	0,01	1,65	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	32,800	33,000	U	2	A	1,45	38,23	1,27	0,00	0,01	1,56	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,000	33,400	U	2	A	1,33	42,06	1,97	0,00	0,00	1,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,400	33,600	U	2	A	1,59	27,58	2,43	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,600	33,800	U	2	A	1,47	27,77	0,46	0,00	0,01	1,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	33,800	34,000	U	2	A	1,36	39,50	0,94	0,00	0,00	4,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,000	34,200	U	2	A	1,86	27,27	0,71	0,00	0,00	1,57	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	34,200	36,600	U	2	A	1,72	1,35	0,12	0,00	0,01	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,600	36,800	U	2	A	2,45	0,51	0,00	0,00	0,01	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	36,800	37,200	U	2	A	2,12	0,23	0,00	0,00	0,01	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,200	37,400	U	2	A	2,61	2,33	0,00	0,00	0,01	4,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	37,400	41,600	U	2	A	1,23	2,71	0,07	0,00	0,03	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,600	41,800	U	2	A	2,39	3,08	0,01	0,00	0,09	4,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	41,800	44,550	U	2	A	1,63	1,86	0,02	0,00	0,04	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,600	I	2	A	1,84	0,23	0,00	0,00	0,40	5,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,600	44,800	I	2	A	2,66	0,38	0,00	0,00	0,06	3,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,800	44,920	I	2	A	2,19	1,41	0,00	0,00	0,06	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	46,000	I	2	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,000	46,200	I	2	H	3,29	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,200	47,400	I	2	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,600	I	2	H	1,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,600	48,440	I	2	H	2,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,600	I	2	A	2,39	0,74	0,00	0,00	1,52	7,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,600	48,800	I	2	A	3,95	6,80	0,46	0,00	7,46	19,51	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	I	2	A	5,20	1,24	0,04	0,00	1,79	11,67	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	I	2	H	5,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,800	D	3	A	2,01	0,90	0,00	0,00	0,03	2,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,800	44,920	D	3	A	2,37	1,15	0,05	0,00	0,00	2,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	46,600	D	3	H	2,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,600	47,000	D	3	H	1,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,000	47,400	D	3	H	2,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,600	D	3	H	3,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,600	48,400	D	3	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	D	3	H	4,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,870	D	3	A	4,41	8,05	0,28	0,01	0,28	4,65	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	D	3	H	5,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,550	44,920	I	4	A	2,43	8,31	0,21	0,03	0,02	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	44,920	45,200	I	4	H	2,86	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,200	45,400	I	4	H	3,30	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,400	45,800	I	4	H	2,52	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	45,800	46,000	I	4	H	3,71	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,000	46,800	I	4	H	2,53	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	46,800	47,200	I	4	H	1,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,200	47,400	I	4	H	2,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp.	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km		Nº		m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,400	47,800	I	4	H	3,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	47,800	48,400	I	4	H	2,90	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,400	48,440	I	4	H	4,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,440	48,800	I	4	A	4,37	1,61	0,00	0,00	0,32	4,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,800	48,870	I	4	A	8,25	0,61	0,00	0,00	0,21	3,94	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	9589	2019	01-04-2019
74A10202	Ruta 202	Cruce Ruta 5 (Mariquina) - Cruce Ruta 206 (Valdivia)	48,870	48,919	I	4	H	8,25	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	9589	2019	01-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,000	0,200	U	1	H	3,64	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,200	0,490	U	1	H	3,64	-	-	-	-	-	-	78,75	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5945	2019-E	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,490	0,800	U	1	A	2,34	0,58	0,00	0,00	0,01	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,800	1,200	U	1	A	1,75	0,17	0,00	0,00	0,01	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,200	1,400	U	1	A	2,78	1,71	0,00	0,02	0,01	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,400	1,800	U	1	A	1,82	1,02	0,00	0,00	0,06	5,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,800	2,080	U	1	A	3,19	3,97	0,11	0,01	0,58	5,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,080	2,780	U	1	H	3,03	-	-	-	-	-	-	0,48	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,780	2,800	U	1	H	3,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,800	2,840	U	1	H	3,45	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,840	3,000	U	1	A	3,45	9,25	0,68	0,17	2,71	4,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,000	3,770	U	1	A	1,84	1,03	0,02	0,01	0,06	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,770	3,800	U	1	H	2,12	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,800	4,000	U	1	H	5,12	-	-	-	-	-	-	27,27	B	Malo	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,000	4,200	U	1	H	5,37	-	-	-	-	-	-	8,89	B	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,200	4,220	U	1	H	2,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,220	4,400	U	1	A	2,87	1,42	0,00	0,00	0,01	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,400	6,000	U	1	A	1,76	0,11	0,00	0,00	0,03	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,000	6,200	U	1	A	2,38	0,31	0,00	0,00	0,16	2,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,200	11,000	U	1	A	1,56	0,12	0,00	0,00	0,09	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,000	11,520	U	1	A	2,43	9,83	0,24	0,00	0,35	5,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,520	12,200	U	1	A	2,24	6,27	0,11	0,00	0,10	3,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,200	12,600	U	1	A	1,92	5,30	0,06	0,00	0,03	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,600	12,800	U	1	A	2,01	7,48	0,10	0,00	0,05	4,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,800	14,400	U	1	A	1,92	5,10	0,05	0,01	0,04	3,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,400	15,000	U	1	A	2,38	11,46	0,29	0,00	1,96	3,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,000	15,600	U	1	A	1,90	7,87	0,11	0,01	0,56	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,600	15,710	U	1	A	2,96	7,64	0,04	0,05	0,32	3,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,710	15,750	U	1	H	2,96	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,750	15,800	U	1	A	2,96	19,17	0,59	0,00	0,80	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,800	15,840	U	1	H	2,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,840	16,000	U	1	A	2,54	0,11	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,000	30,000	U	1	A	1,49	0,25	0,00	0,00	0,13	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,000	30,200	U	1	A	2,52	1,24	0,00	0,00	0,41	1,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,200	30,250	U	1	A	2,04	2,56	0,00	0,00	0,38	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,250	32,960	U	1	A	1,49	0,40	0,01	0,00	0,20	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,960	37,030	U	1	A	1,52	0,24	0,00	0,00	0,07	1,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,030	37,200	U	1	A	2,22	2,43	0,34	0,01	0,04	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,200	37,600	U	1	A	2,56	5,08	0,95	0,00	0,28	2,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,600	41,400	U	1	A	1,78	0,16	0,00	0,00	0,12	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,400	42,000	U	1	A	2,53	10,42	0,21	0,00	0,10	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,000	44,500	U	1	A	1,63	0,41	0,00	0,00	0,08	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,500	47,580	U	1	T	1,52	1,36	0,01	0,00	0,02	1,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,580	49,660	U	1	A	2,65	4,93	0,74	0,01	0,14	2,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,660	49,800	U	1	A	3,07	14,92	4,64	0,09	0,87	3,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,800	49,870	U	1	A	6,46	32,61	4,61	0,04	0,39	4,54	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,870	50,000	U	1	H	6,46	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,000	50,490	U	1	H	4,15	-	-	-	-	-	-	3,23	B	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,490	50,800	U	1	A	2,41	3,20	1,46	0,00	0,30	2,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,800	55,200	U	1	A	1,76	1,24	0,03	0,00	0,01	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,200	55,400	U	1	A	2,53	0,73	0,00	0,00	0,02	2,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,400	56,800	U	1	A	1,57	1,65	0,18	0,00	0,03	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,800	57,000	U	1	A	4,39	11,94	2,07	0,12	1,38	6,71	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,000	57,800	U	1	A	1,42	1,39	0,01	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,800	58,400	U	1	A	2,20	11,07	2,45	0,04	0,25	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,400	58,550	U	1	A	1,52	1,20	0,11	0,00	0,03	3,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,550	59,400	U	1	A	1,87	1,35	0,11	0,00	0,01	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,400	59,600	U	1	A	2,46	0,41	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,600	59,800	U	1	A	1,47	0,05	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,800	60,000	U	1	A	3,12	0,50	0,00	0,00	0,07	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,000	67,600	U	1	A	1,34	0,26	0,01	0,00	0,00	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,600	67,800	U	1	A	2,53	0,37	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	67,800	76,250	U	1	A	1,55	0,91	0,03	0,00	0,02	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,250	78,400	U	1	A	1,74	0,36	0,01	0,00	0,02	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,400	78,600	U	1	A	2,53	2,32	0,09	0,03	0,16	2,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,600	79,000	U	1	A	1,87	2,41	0,02	0,06	0,21	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,000	79,200	U	1	A	2,11	15,41	1,01	0,03	0,26	3,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,200	82,200	U	1	A	1,74	1,66	0,10	0,01	0,02	2,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,200	82,400	U	1	A	2,49	0,13	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	82,400	83,400	U	1	A	1,77	1,67	0,09	0,00	0,09	2,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	83,400	84,000	U	1	A	2,76	4,14	0,04	0,01	0,16	5,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,000	85,400	U	1	A	1,61	0,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,400	85,600	U	1	A	2,44	1,31	0,01	0,00	0,00	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,600	87,600	U	1	A	1,71	1,05	0,02	0,00	0,01	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,600	87,800	U	1	A	2,30	1,12	0,00	0,02	0,07	3,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,800	90,400	U	1	A	1,64	1,36	0,01	0,00	0,00	3,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,400	90,600	U	1	A	2,91	3,18	0,10	0,00	0,18	2,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,600	95,200	U	1	A	1,66	0,49	0,01	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,200	95,400	U	1	A	3,17	4,14	0,07	0,02	0,15	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,400	96,000	U	1	A	1,60	0,21	0,00	0,00	0,01	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,000	96,200	U	1	A	2,96	5,33	0,30	0,00	0,34	2,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,200	97,790	U	1	A	1,42	0,17	0,00	0,00	0,02	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,790	102,200	U	1	A	1,58	0,24	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,200	102,400	U	1	A	2,50	2,11	0,15	0,00	0,39	2,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,400	106,870	U	1	A	1,59	0,39	0,01	0,00	0,03	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,870	110,120	U	1	A	1,65	0,60	0,01	0,00	0,02	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,120	0,400	U	2	H	3,73	-	-	-	-	-	-	49,10	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	5945	2019-E	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,400	0,490	U	2	H	2,87	-	-	-	-	-	-	26,32	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5945	2019-E	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,490	0,800	U	2	A	2,52	0,31	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	0,800	1,200	U	2	A	1,78	0,56	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,200	1,400	U	2	A	2,79	0,39	0,00	0,00	0,10	4,87	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,400	1,800	U	2	A	2,06	1,29	0,05	0,00	0,02	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	1,800	2,080	U	2	A	2,79	0,04	0,00	0,00	0,39	5,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,080	2,780	U	2	H	2,77	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,780	2,800	U	2	H	2,73	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,800	2,840	U	2	H	3,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	2,840	3,000	U	2	A	3,44	0,16	0,00	0,00	1,84	3,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,000	3,770	U	2	A	2,11	0,10	0,00	0,00	0,23	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,770	3,800	U	2	H	2,22	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	3,800	4,000	U	2	H	5,19	-	-	-	-	-	-	36,36	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,000	4,200	U	2	H	5,31	-	-	-	-	-	-	22,22	B	Malo	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,200	4,220	U	2	H	3,61	-	-	-	-	-	-	75,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,220	4,400	U	2	A	3,61	0,20	0,00	0,00	0,80	4,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	4,400	5,200	U	2	A	2,06	0,49	0,02	0,00	0,70	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,200	5,400	U	2	A	2,38	0,17	0,00	0,00	0,07	2,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,400	5,800	U	2	A	2,34	0,21	0,00	0,00	0,11	2,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	5,800	6,200	U	2	A	2,60	0,97	0,05	0,00	0,17	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	6,200	11,200	U	2	A	1,56	0,29	0,00	0,00	0,07	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,200	11,400	U	2	A	2,43	0,25	0,00	0,00	0,11	6,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,400	11,520	U	2	A	2,17	0,05	0,00	0,01	1,33	3,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2954	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,520	11,600	U	2	A	2,17	0,06	0,00	0,00	0,76	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	11,600	12,000	U	2	A	2,34	0,10	0,00	0,00	0,21	4,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,000	12,400	U	2	A	2,11	0,17	0,00	0,00	0,03	4,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,400	12,600	U	2	A	2,40	0,11	0,00	0,00	0,07	3,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,600	12,800	U	2	A	2,34	0,05	0,00	0,00	0,17	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	12,800	13,000	U	2	A	2,33	0,25	0,00	0,00	0,13	3,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,000	13,800	U	2	A	1,96	0,45	0,00	0,00	0,17	4,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	13,800	14,200	U	2	A	2,60	0,09	0,00	0,00	0,12	4,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,200	14,400	U	2	A	1,97	0,11	0,00	0,00	0,16	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	14,400	15,400	U	2	A	2,77	8,85	0,66	0,02	1,99	4,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,400	15,600	U	2	A	1,85	8,08	0,09	0,03	0,94	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,600	15,710	U	2	A	3,00	16,07	0,72	0,01	1,02	3,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,710	15,750	U	2	H	3,00	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,750	15,800	U	2	A	3,00	3,42	0,11	0,00	1,05	3,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,800	15,840	U	2	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	15,840	16,000	U	2	A	3,08	7,95	0,21	0,00	0,34	2,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	16,000	25,600	U	2	A	1,54	2,24	0,05	0,00	0,08	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,600	25,800	U	2	A	2,33	0,95	0,00	0,00	0,17	3,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	25,800	26,000	U	2	A	1,82	0,18	0,00	0,00	0,18	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,000	26,200	U	2	A	1,69	22,44	0,44	0,06	0,05	2,36	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	26,200	27,400	U	2	A	1,51	6,34	0,33	0,05	0,07	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,400	27,800	U	2	A	1,83	18,39	0,26	0,00	0,02	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	27,800	30,200	U	2	A	1,61	3,82	0,03	0,01	0,01	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,200	30,250	U	2	A	2,51	6,26	0,14	0,01	0,89	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2225	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,250	30,400	U	2	A	2,51	0,33	0,00	0,00	0,27	1,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2753	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	30,400	32,960	U	2	A	1,71	0,40	0,00	0,00	0,09	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2753	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	32,960	33,000	U	2	A	2,13	1,97	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,000	33,400	U	2	A	2,42	2,84	0,06	0,00	0,03	2,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2577	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	33,400	37,030	U	2	A	1,62	0,33	0,00	0,00	0,16	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2577	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,030	37,200	U	2	A	2,35	7,67	0,10	0,00	0,01	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,200	37,400	U	2	A	1,98	3,13	0,00	0,00	0,05	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,400	37,800	U	2	A	2,76	1,51	0,09	0,01	0,31	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	37,800	40,600	U	2	A	1,70	0,17	0,00	0,00	0,12	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	40,600	41,200	U	2	A	2,53	0,38	0,00	0,00	0,84	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,200	41,400	U	2	A	2,26	0,75	0,05	0,00	0,55	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	41,400	42,000	U	2	A	2,58	6,62	0,20	0,00	0,49	4,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	42,000	44,500	U	2	A	1,52	0,64	0,00	0,00	0,07	1,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	44,500	47,200	U	2	T	1,53	1,21	0,02	0,00	0,03	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,200	47,290	U	2	T	3,08	0,59	0,00	0,00	0,02	1,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,290	47,400	U	2	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,400	47,600	U	2	H	6,35	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	47,600	48,400	U	2	A	2,50	4,26	0,43	0,00	0,06	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,400	48,800	U	2	A	2,25	1,73	0,02	0,00	0,05	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	48,800	49,600	U	2	A	3,15	13,25	5,02	0,00	0,49	4,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,600	49,660	U	2	A	3,67	35,52	16,32	0,00	0,35	11,58	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2381	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	49,660	49,760	U	2	A	3,67	40,54	18,46	0,11	1,78	8,99	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,230	50,800	U	2	A	3,93	8,04	0,22	0,00	0,04	2,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	50,800	51,000	U	2	A	2,22	1,97	0,16	0,00	0,15	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,000	51,200	U	2	A	2,64	2,10	0,42	0,00	0,03	1,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	51,200	53,800	U	2	A	1,75	1,13	0,01	0,00	0,01	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	53,800	54,000	U	2	A	2,36	1,40	0,18	0,00	0,03	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	54,000	55,000	U	2	A	1,82	2,23	0,08	0,00	0,05	3,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,000	55,400	U	2	A	2,50	3,82	1,17	0,00	0,09	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	55,400	56,800	U	2	A	1,61	0,78	0,01	0,00	0,01	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	56,800	57,000	U	2	A	2,27	12,38	3,46	0,15	1,52	9,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,000	57,800	U	2	A	1,56	0,95	0,00	0,00	0,02	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	57,800	58,000	U	2	A	1,85	13,77	0,98	0,00	0,14	5,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,000	58,200	U	2	A	1,75	5,95	0,20	0,00	0,03	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,200	58,400	U	2	A	2,02	7,32	0,45	0,00	0,04	5,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,400	58,550	U	2	A	1,89	5,03	0,47	0,00	0,10	3,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1641	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	58,550	59,400	U	2	A	1,69	1,55	0,04	0,00	0,01	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,400	59,600	U	2	A	2,65	3,98	1,38	0,03	0,08	3,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	59,600	60,000	U	2	A	1,25	0,05	0,00	0,00	0,01	2,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,000	60,200	U	2	A	2,88	4,79	0,18	0,01	0,18	2,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	60,200	69,400	U	2	A	1,30	0,20	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,400	69,600	U	2	A	2,27	8,77	0,47	0,01	0,45	3,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	69,600	76,000	U	2	A	1,53	0,73	0,00	0,00	0,01	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,000	76,200	U	2	A	2,53	1,88	0,03	0,03	0,31	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,200	76,250	U	2	A	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1031	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	76,250	78,000	U	2	A	1,76	0,43	0,00	0,00	0,01	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,000	78,200	U	2	A	2,21	1,89	1,34	0,00	0,09	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,200	78,600	U	2	A	1,49	1,18	0,05	0,00	0,02	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,600	78,800	U	2	A	3,06	6,14	0,12	0,01	0,31	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	78,800	79,000	U	2	A	2,05	7,36	0,08	0,02	0,18	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,000	79,200	U	2	A	2,29	13,29	0,45	0,12	0,70	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	79,200	84,000	U	2	A	1,74	0,94	0,03	0,00	0,02	2,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,000	84,200	U	2	A	3,36	1,43	0,11	0,04	0,05	2,97	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	84,200	85,600	U	2	A	1,50	0,25	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,600	85,800	U	2	A	2,43	1,04	0,00	0,00	0,01	1,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	85,800	87,400	U	2	A	1,83	0,57	0,01	0,00	0,01	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,400	87,600	U	2	A	2,44	1,77	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,600	87,800	U	2	A	2,11	1,13	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	87,800	88,000	U	2	A	2,67	2,04	0,09	0,00	0,01	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	88,000	90,400	U	2	A	1,54	0,93	0,01	0,00	0,01	2,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,400	90,600	U	2	A	2,56	2,92	0,00	0,00	0,15	2,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	90,600	91,800	U	2	A	1,78	1,70	0,00	0,00	0,01	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	91,800	92,000	U	2	A	2,42	4,77	0,00	0,01	0,04	1,90	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	92,000	95,200	U	2	A	1,45	0,16	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,200	95,400	U	2	A	3,23	2,24	0,00	0,00	0,06	2,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,400	95,800	U	2	A	1,56	0,09	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	95,800	96,200	U	2	A	2,52	3,44	0,24	0,00	0,22	7,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	96,200	97,790	U	2	A	1,80	0,36	0,00	0,00	0,01	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	595	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	97,790	99,800	U	2	A	1,55	0,22	0,00	0,00	0,02	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	99,800	100,400	U	2	A	2,82	0,44	0,00	0,00	0,01	2,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	100,400	102,000	U	2	A	2,04	0,07	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,000	102,400	U	2	A	2,62	2,13	0,10	0,00	0,22	2,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	102,400	103,400	U	2	A	2,03	0,30	0,00	0,00	0,01	2,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,400	103,800	U	2	A	2,61	0,09	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	103,800	104,000	U	2	A	2,05	0,04	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,000	104,200	U	2	A	2,54	0,05	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	104,200	105,000	U	2	A	1,96	0,12	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,000	105,200	U	2	A	2,40	0,02	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	105,200	106,870	U	2	A	1,72	0,91	0,00	0,00	0,03	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	106,870	109,800	U	2	A	1,85	0,36	0,00	0,00	0,01	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3310	2019	08-04-2019
74A10203	Ruta 203 CH	Lanco - Panguipulli - Paso Huahum	109,800	110,120	U	2	A	2,12	1,91	0,00	0,00	0,01	7,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3310	2019	08-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,000	0,140	U	1	A	4,20	4,48	0,48	0,00	0,02	1,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,140	0,200	U	1	H	4,20	-	-	-	-	-	-	14,29	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,200	0,600	U	1	H	5,86	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,600	1,050	U	1	H	4,75	-	-	-	-	-	-	1,01	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,050	1,160	U	1	A	4,95	20,17	0,55	0,48	2,86	5,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,160	1,230	U	1	H	4,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,540	1,660	U	1	H	6,21	-	-	-	-	-	-	8,33	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,660	2,000	U	1	A	3,69	12,82	2,53	0,13	0,99	4,48	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,000	2,200	U	1	A	1,64	0,74	0,00	0,00	0,02	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,200	3,000	U	1	A	4,74	9,65	1,18	0,05	1,05	5,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,000	12,400	U	1	A	1,39	0,77	0,02	0,00	0,03	1,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,400	12,600	U	1	A	3,52	2,96	0,03	0,04	0,21	1,51	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,600	15,660	U	1	A	1,70	0,91	0,01	0,00	0,04	1,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,660	16,400	U	1	T	1,11	0,60	0,00	0,02	0,01	1,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,400	16,600	U	1	T	2,23	2,42	0,04	0,08	1,41	3,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,600	16,800	U	1	T	2,06	4,74	0,08	0,00	0,85	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	16,800	17,200	U	1	T	1,83	10,51	0,00	0,00	0,47	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,200	17,380	U	1	T	3,77	4,12	0,00	0,00	0,77	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,380	17,410	U	1	H	3,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,410	18,850	U	1	A	2,77	8,43	0,22	0,01	0,10	7,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,850	19,200	U	1	A	2,58	7,68	0,07	0,00	0,19	5,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,200	19,600	U	1	A	2,93	7,41	0,14	0,00	0,23	10,99	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,600	20,400	U	1	A	2,48	6,49	0,14	0,00	0,07	6,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,400	20,800	U	1	A	2,52	5,48	0,12	0,00	0,01	11,42	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,800	21,600	U	1	A	2,37	7,59	0,26	0,00	0,11	9,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,600	21,800	U	1	A	2,23	9,28	0,29	0,00	0,24	10,05	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	21,800	22,800	U	1	A	2,43	14,75	0,89	0,02	0,51	6,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,800	23,000	U	1	A	1,95	6,43	0,50	0,00	0,02	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,000	23,330	U	1	A	3,74	8,12	0,34	0,02	0,27	6,67	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,330	23,380	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,380	23,400	U	1	A	4,76	9,78	0,24	0,06	8,03	12,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,400	25,200	U	1	A	2,40	6,21	0,21	0,00	0,03	5,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,200	25,400	U	1	A	1,89	3,61	0,04	0,00	0,02	4,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,400	26,600	U	1	A	2,66	8,45	0,37	0,01	0,14	7,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,600	26,800	U	1	A	2,22	3,23	0,08	0,00	0,04	10,05	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,800	27,400	U	1	A	3,54	11,51	1,21	0,01	2,59	7,91	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,400	27,600	U	1	A	1,55	8,96	1,00	0,01	0,12	7,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	27,600	28,200	U	1	A	2,56	10,62	0,57	0,00	0,16	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,200	32,400	U	1	A	1,41	0,74	0,01	0,00	0,02	3,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,400	32,600	U	1	A	2,64	1,61	0,04	0,00	0,03	3,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,600	38,800	U	1	A	1,59	0,83	0,01	0,00	0,02	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	38,800	39,800	U	1	A	2,69	1,71	0,15	0,00	0,03	4,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,800	40,680	U	1	A	2,01	1,44	0,02	0,00	0,01	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,680	40,800	U	1	A	1,97	2,63	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,800	41,000	U	1	A	1,96	8,64	0,05	0,01	0,04	5,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2855	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	41,000	42,500	U	1	A	1,91	0,81	0,00	0,00	0,03	3,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,000	0,140	U	2	A	4,19	0,57	0,00	0,02	0,37	3,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,140	0,200	U	2	H	4,19	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,200	0,650	U	2	H	6,13	-	-	-	-	-	-	3,28	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,010	1,050	U	2	H	5,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,050	1,160	U	2	A	5,60	0,19	0,00	0,00	1,80	4,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,160	1,200	U	2	H	5,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,200	1,400	U	2	H	5,02	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,400	1,660	U	2	H	6,04	-	-	-	-	-	-	1,78	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,660	2,000	U	2	A	4,35	0,70	0,00	0,00	1,69	5,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,000	2,400	U	2	A	2,03	0,50	0,00	0,01	0,07	2,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	2,400	3,000	U	2	A	4,50	0,66	0,00	0,00	0,98	4,47	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	3,000	12,400	U	2	A	1,44	8,30	0,45	0,02	0,03	1,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,400	12,600	U	2	A	2,85	8,63	0,13	0,00	0,03	1,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	12,600	13,400	U	2	A	1,74	11,49	0,32	0,01	0,02	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	13,400	14,000	U	2	A	2,00	14,61	0,57	0,02	0,02	2,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,000	14,600	U	2	A	1,99	5,44	0,11	0,00	0,03	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,600	14,800	U	2	A	2,39	10,30	0,31	0,00	0,01	2,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	14,800	15,660	U	2	A	1,93	2,71	0,05	0,03	0,02	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	15,660	17,380	U	2	T	1,47	0,98	0,09	0,01	0,48	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,380	17,410	U	2	H	3,09	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,410	17,800	U	2	A	3,42	0,39	0,00	0,00	0,17	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	17,800	18,200	U	2	A	1,84	0,15	0,00	0,00	0,03	3,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,200	18,850	U	2	A	2,79	1,47	0,03	0,00	0,12	6,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	18,850	19,000	U	2	A	2,32	0,77	0,02	0,00	0,00	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,000	19,200	U	2	A	2,05	0,42	0,00	0,00	0,42	5,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	19,200	20,000	U	2	A	2,58	0,51	0,00	0,00	0,22	6,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,000	20,400	U	2	A	1,91	2,01	0,06	0,00	0,02	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,400	20,800	U	2	A	2,37	1,16	0,00	0,00	0,05	4,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	20,800	22,000	U	2	A	1,88	1,83	0,03	0,00	0,05	4,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,000	22,200	U	2	A	2,22	0,29	0,00	0,00	0,05	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,200	22,400	U	2	A	2,21	0,29	0,00	0,00	0,04	4,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,400	22,600	U	2	A	2,44	0,85	0,00	0,00	1,14	5,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	22,600	23,000	U	2	A	1,96	0,91	0,02	0,00	0,04	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,000	23,330	U	2	A	3,47	0,24	0,00	0,00	0,17	7,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,330	23,380	U	2	H	3,86	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Regular	Sello de Juntas	5945	2019-E	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	23,380	24,400	U	2	A	2,70	1,57	0,07	0,00	0,51	7,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,400	24,800	U	2	A	2,10	0,67	0,00	0,00	0,08	4,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	24,800	25,200	U	2	A	2,09	0,36	0,00	0,00	0,02	7,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,200	25,400	U	2	A	2,00	0,43	0,00	0,00	0,02	7,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	25,400	26,600	U	2	A	2,72	1,06	0,06	0,00	0,11	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,600	26,800	U	2	A	3,47	0,71	0,00	0,00	3,90	11,29	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	26,800	28,200	U	2	A	3,00	0,29	0,00	0,01	0,56	5,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	28,200	31,200	U	2	A	1,17	7,08	0,75	0,05	0,05	3,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	31,200	32,000	U	2	A	1,64	24,76	1,13	0,29	0,02	2,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,000	32,200	U	2	A	1,46	16,38	0,36	0,17	0,04	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,200	32,600	U	2	A	2,25	14,34	0,82	0,10	0,01	3,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	32,600	39,000	U	2	A	1,47	1,31	0,05	0,00	0,02	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,000	39,200	U	2	A	2,56	1,81	0,07	0,00	0,01	2,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,200	39,600	U	2	A	2,11	0,86	0,00	0,00	0,01	2,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,600	39,800	U	2	A	2,68	2,47	0,07	0,00	0,03	2,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	39,800	40,680	U	2	A	1,77	0,51	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	40,680	42,500	U	2	A	1,76	1,64	0,02	0,00	0,01	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2855	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	0,650	1,010	U	3	A	6,59	36,93	0,85	0,07	0,60	5,91	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	830	2019	02-04-2019
74A10204	Ruta 204	Cruce Ruta 5 (Los Lagos) - Valdivia	1,230	1,540	U	4	A	4,85	28,18	0,92	0,21	0,59	4,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	830	2019	02-04-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,000	0,200	U	1	A	1,77	0,55	0,03	0,00	0,00	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,200	0,600	U	1	A	2,74	11,03	1,41	0,00	1,99	6,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,600	1,600	U	1	A	1,81	5,88	0,01	0,00	0,01	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,600	2,200	U	1	A	2,45	3,98	0,22	0,00	0,08	6,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	31-03-2019
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,200	2,400	U	1	A	1,98	1,93	0,23	0,00	0,00	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,400	2,600	U	1	A	2,38	1,22	0,00	0,00	0,01	4,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,600	5,200	U	1	A	1,65	3,21	0,00	0,00	0,01	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,200	5,400	U	1	A	2,59	0,69	0,00	0,00	0,01	1,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,400	6,400	U	1	A	2,05	2,33	0,02	0,00	0,15	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,400	6,800	U	1	A	2,52	5,34	0,55	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,800	8,200	U	1	A	1,93	3,23	0,10	0,00	0,09	2,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,200	8,800	U	1	A	2,76	6,56	0,26	0,01	0,00	4,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,800	10,400	U	1	A	1,98	1,01	0,00	0,00	0,48	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,400	10,600	U	1	A	1,91	22,16	1,12	0,06	0,00	12,89	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,600	10,800	U	1	A	2,14	8,21	0,86	0,18	0,00	4,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,800	13,400	U	1	A	1,72	1,00	0,01	0,00	0,02	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,400	14,200	U	1	A	2,67	3,30	0,01	0,00	0,67	1,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,200	15,000	U	1	A	1,98	1,35	0,00	0,00	0,02	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,000	15,200	U	1	A	2,36	12,36	0,53	0,00	0,00	7,31	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,200	16,600	U	1	A	1,79	3,75	0,02	0,01	0,01	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,600	17,400	U	1	A	2,34	5,66	0,05	0,00	0,01	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,400	17,600	U	1	A	2,24	0,60	0,00	0,00	1,56	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,600	18,000	U	1	A	2,50	5,09	0,01	0,00	13,21	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,000	18,400	U	1	A	2,29	0,64	0,00	0,00	12,52	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,400	18,800	U	1	A	2,40	4,74	0,01	0,00	13,38	3,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	18,800	19,000	U	1	A	2,12	2,86	0,00	0,00	11,84	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,000	19,400	U	1	A	2,55	2,08	0,11	0,00	13,19	2,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,400	21,240	U	1	A	1,61	0,60	0,01	0,01	9,25	2,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,240	21,400	U	1	H	1,46	-	-	-	-	-	-	19,44	B	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,400	21,600	U	1	H	3,62	-	-	-	-	-	-	24,44	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	5945	2019-E	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,600	21,770	U	1	H	4,09	-	-	-	-	-	-	13,16	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,770	22,000	U	1	A	4,60	0,41	0,00	0,00	0,16	2,43	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,000	22,200	U	1	A	1,69	1,96	0,01	0,01	0,01	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,200	22,380	U	1	A	2,57	3,83	0,00	0,00	0,14	2,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,380	22,400	U	1	A	2,57	0,96	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,400	22,600	U	1	A	1,49	8,19	0,22	0,03	0,02	4,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,600	23,000	U	1	A	2,45	4,77	0,02	0,07	0,02	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,000	23,800	U	1	A	1,79	5,46	0,10	0,00	0,02	4,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,800	24,000	U	1	A	3,15	6,09	0,49	0,03	0,00	2,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,000	25,200	U	1	A	1,80	3,94	0,09	0,00	0,04	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,200	25,600	U	1	A	2,47	2,80	0,03	0,00	0,21	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,600	25,800	U	1	A	1,94	3,13	0,11	0,01	0,08	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,800	26,000	U	1	A	2,58	2,14	0,04	0,00	0,01	2,25	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,000	27,800	U	1	A	1,50	3,36	0,09	0,00	0,02	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,800	28,200	U	1	A	2,49	3,73	0,12	0,04	0,00	2,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,200	29,000	U	1	A	1,92	2,72	0,04	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,000	29,400	U	1	A	2,38	3,17	0,01	0,01	0,00	3,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,400	30,200	U	1	A	1,47	2,62	0,03	0,01	0,00	2,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,200	30,800	U	1	A	2,51	3,36	0,03	0,00	0,03	2,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,800	31,400	U	1	A	2,16	3,14	0,04	0,00	0,04	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,400	32,000	U	1	A	2,80	10,71	0,81	0,03	0,20	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,000	32,800	U	1	A	1,97	4,66	0,21	0,01	0,03	1,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,800	33,000	U	1	A	3,07	3,72	0,20	0,00	0,03	2,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,000	33,220	U	1	A	1,60	1,79	0,09	0,00	0,02	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,220	33,800	U	1	A	1,88	5,09	0,08	0,00	0,01	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,800	34,000	U	1	A	2,30	5,52	0,30	0,00	0,01	2,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,000	34,800	U	1	A	1,96	5,71	0,09	0,00	0,05	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,800	35,000	U	1	A	2,91	16,17	0,14	0,01	0,19	2,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,000	35,200	U	1	A	1,75	9,69	0,13	0,00	0,02	2,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,200	35,400	U	1	A	2,05	18,89	1,45	0,00	0,13	2,06	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,400	35,800	U	1	A	1,69	10,26	0,11	0,00	0,05	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,800	36,200	U	1	A	2,52	5,62	0,08	0,00	0,02	2,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,200	36,400	U	1	A	2,06	4,24	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,400	36,600	U	1	A	2,36	6,88	0,00	0,00	0,02	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,600	37,000	U	1	A	2,11	7,41	0,02	0,00	0,03	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,000	37,200	U	1	A	3,20	11,77	0,14	0,02	0,24	2,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,200	38,200	U	1	A	1,89	4,14	0,03	0,00	0,01	1,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,200	38,400	U	1	A	2,35	9,27	0,03	0,00	0,02	1,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,400	38,600	U	1	A	2,16	8,16	0,05	0,00	0,06	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	38,600	40,000	U	1	A	2,86	3,96	0,07	0,00	0,06	1,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,000	43,000	U	1	A	1,73	1,07	0,01	0,00	0,01	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,000	43,200	U	1	A	2,36	2,61	0,30	0,00	0,05	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,200	43,360	U	1	H	4,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,360	43,400	U	1	A	4,89	0,06	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,400	43,800	U	1	A	1,83	1,86	0,05	0,00	0,03	4,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,800	43,820	U	1	A	3,13	7,43	1,14	0,57	2,29	5,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	D	1	H	3,13	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	45,400	D	1	H	1,85	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,400	45,600	D	1	H	2,09	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,600	46,000	D	1	H	1,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,000	46,400	D	1	H	2,16	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,400	46,600	D	1	H	1,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,600	47,590	D	1	H	2,17	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,000	0,200	U	2	A	2,16	2,12	0,00	0,00	0,09	2,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,200	0,600	U	2	A	3,16	1,98	0,00	0,00	2,12	5,42	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	0,600	1,800	U	2	A	1,91	2,26	0,00	0,01	0,00	3,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	1,800	2,000	U	2	A	2,93	2,35	0,04	0,00	0,28	3,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	2,000	5,600	U	2	A	1,88	1,84	0,10	0,00	0,01	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,600	5,800	U	2	A	2,81	0,84	0,00	0,00	0,01	1,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	5,800	6,600	U	2	A	2,13	1,85	0,06	0,00	0,06	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,600	6,800	U	2	A	2,66	0,97	0,00	0,00	1,45	2,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	6,800	8,200	U	2	A	1,57	3,17	0,08	0,06	0,01	3,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,200	8,600	U	2	A	3,04	10,49	0,20	0,06	0,36	6,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	8,600	10,400	U	2	A	1,80	3,00	0,02	0,02	0,01	2,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,400	10,600	U	2	A	4,45	13,88	0,28	0,02	1,31	5,63	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,600	10,800	U	2	A	3,02	6,80	0,06	0,00	6,16	10,98	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	10,800	13,200	U	2	A	1,70	2,61	0,05	0,01	0,02	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	13,200	14,000	U	2	A	3,01	2,85	0,00	0,00	0,07	2,58	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,000	14,800	U	2	A	1,87	2,72	0,00	0,00	0,04	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	14,800	15,000	U	2	A	2,44	4,35	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	15,000	16,800	U	2	A	1,62	3,08	0,01	0,00	0,10	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	16,800	17,000	U	2	A	2,87	5,38	0,41	0,13	0,00	3,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,000	17,200	U	2	A	2,12	2,70	0,25	0,00	0,02	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,200	17,400	U	2	A	2,75	0,35	0,00	0,00	0,13	3,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,400	17,600	U	2	A	2,18	0,57	0,00	0,00	0,06	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	17,600	19,000	U	2	A	2,68	2,49	0,03	0,00	0,01	2,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	19,000	21,200	U	2	A	1,68	2,97	0,04	0,00	9,54	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,200	21,240	U	2	A	3,81	1,15	0,00	0,00	11,06	2,54	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,240	21,770	U	2	H	3,98	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	5945	2019-E	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,770	21,800	U	2	A	4,36	1,20	0,00	0,00	5,75	3,44	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,800	22,380	U	2	A	1,63	1,65	0,02	0,00	11,49	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,380	22,600	U	2	A	1,87	0,19	0,00	0,00	12,56	2,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,600	22,800	U	2	A	2,33	0,95	0,00	0,00	13,50	4,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,800	23,600	U	2	A	1,52	2,98	0,00	0,00	12,41	5,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,600	23,800	U	2	A	2,61	1,96	0,10	0,00	8,12	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,800	24,400	U	2	A	1,61	4,12	0,03	0,04	0,03	1,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,400	24,600	U	2	A	2,28	9,49	0,04	0,05	0,05	1,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	24,600	25,200	U	2	A	1,71	6,32	0,08	0,01	0,03	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,200	25,400	U	2	A	2,49	9,67	0,10	0,08	0,00	2,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	25,400	26,200	U	2	A	2,00	2,09	0,02	0,00	0,06	1,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,200	26,600	U	2	A	1,85	23,42	0,25	0,07	0,29	1,98	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	26,600	27,600	U	2	A	1,47	3,18	0,13	0,03	0,04	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,600	27,800	U	2	A	2,65	0,36	0,00	0,00	0,11	1,94	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	27,800	28,800	U	2	A	1,53	0,76	0,01	0,00	0,01	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	28,800	29,000	U	2	A	2,51	2,50	0,11	0,00	0,22	4,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,000	29,200	U	2	A	1,65	2,37	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,200	29,400	U	2	A	0,68	1,10	0,00	0,00	0,07	1,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	29,400	30,000	U	2	A	1,15	2,13	0,00	0,00	0,07	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	30,000	31,600	U	2	A	2,16	19,28	0,17	0,05	0,02	2,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	31,600	32,200	U	2	A	1,80	11,89	0,06	0,00	0,02	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,200	32,400	U	2	A	2,37	13,67	0,00	0,00	0,07	1,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,400	32,800	U	2	A	1,73	12,70	0,05	0,00	0,02	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	32,800	33,200	U	2	A	2,14	13,25	0,00	0,00	0,11	1,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,200	33,220	U	2	A	1,72	9,05	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,220	33,400	U	2	A	1,72	10,41	0,00	0,00	0,07	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	33,400	34,000	U	2	A	2,09	16,63	0,06	0,00	0,01	2,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,000	34,800	U	2	A	1,86	3,45	0,05	0,00	0,05	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	34,800	35,000	U	2	A	3,09	2,11	0,00	0,00	0,12	2,24	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,000	35,400	U	2	A	2,08	1,33	0,00	0,00	0,15	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	35,400	36,200	U	2	A	2,66	0,27	0,00	0,00	0,03	1,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,200	36,400	U	2	A	2,23	0,17	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,400	36,800	U	2	A	2,61	0,41	0,00	0,02	0,01	2,10	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	36,800	37,000	U	2	A	2,40	0,67	0,00	0,00	0,02	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,000	37,200	U	2	A	3,69	2,63	0,04	0,00	0,36	2,09	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	37,200	40,800	U	2	A	1,89	2,36	0,00	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	40,800	41,000	U	2	A	2,26	7,66	0,12	0,06	0,01	1,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	41,000	43,800	U	2	A	1,67	3,36	0,08	0,00	0,02	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,800	43,820	U	2	A	2,61	0,45	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	I	2	H	2,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	46,200	I	2	H	1,68	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200	46,400	I	2	H	2,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,400	46,600	I	2	H	1,94	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,600	47,590	I	2	H	2,24	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	20,550	21,200	U	3	A	1,36	0,68	0,01	0,00	13,19	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,200	21,400	U	3	A	5,46	22,57	0,38	0,17	2,96	4,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,400	21,800	U	3	A	5,78	27,24	0,40	0,40	2,99	3,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	21,800	22,300	U	3	A	1,86	0,29	0,00	0,00	10,57	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	5945	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	D	3	H	2,37	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	44,200	D	3	H	1,92	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,200	44,600	D	3	H	2,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,600	44,800	D	3	H	1,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,800	46,200	D	3	H	2,15	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200	46,400	D	3	H	1,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,400	47,000	D	3	H	2,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,000	47,200	D	3	H	1,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,200	47,590	D	3	H	2,18	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	22,430	23,600	U	4	A	2,47	2,11	0,07	0,03	12,40	7,02	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	23,600	23,680	U	4	A	1,70	10,64	0,06	0,19	11,07	5,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6656	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,240	43,400	U	4	A	2,14	29,38	0,60	0,11	0,88	3,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,400	43,800	U	4	A	1,71	17,61	0,04	0,06	0,06	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,800	43,820	U	4	A	3,98	11,89	0,21	0,00	0,18	3,96	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	43,820	44,000	I	4	H	3,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,000	44,600	I	4	H	1,81	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	44,600	45,200	I	4	H	2,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,200	45,400	I	4	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,400	45,600	I	4	H	2,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,600	45,800	I	4	H	1,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	45,800	46,000	I	4	H	2,06	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,000	46,200	I	4	H	1,87	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,200	46,800	I	4	H	2,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	46,800	47,200	I	4	H	1,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A10206	Ruta 206	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce Ruta 202 (Valdivia)	47,200	47,590	I	4	H	2,41	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	6468	2019	43555
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,000	0,200	U	1	A	2,30	2,24	0,04	0,00	0,01	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	43557
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,200	0,600	U	1	A	2,25	9,41	0,19	0,00	0,13	2,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	43557
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,600	4,000	U	1	A	1,62	7,01	0,26	0,00	0,10	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	43557
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,000	4,200	U	1	A	1,62	23,35	0,81	0,00	0,25	3,38	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	43557
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,200	5,870	U	1	A	1,48	7,34	0,21	0,01	0,11	2,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,000	9,600	U	1	A	2,47	51,32	26,01	0,01	1,62	6,00	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,600	9,800	U	1	A	1,92	22,69	6,68	0,00	0,87	3,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1327	2019	02-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,800	10,000	U	1	A	1,60	4,24	1,43	0,00	0,26	3,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,000	10,800	U	1	A	2,37	14,58	4,86	0,00	1,19	5,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,800	11,000	U	1	A	1,67	2,77	0,20	0,00	0,08	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,000	11,200	U	1	A	2,15	9,78	2,83	0,00	0,62	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,200	11,660	U	1	A	1,57	6,97	2,90	0,01	0,67	3,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,000	0,800	U	2	A	2,20	19,26	3,29	0,00	0,22	4,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	0,800	1,000	U	2	A	1,91	7,72	0,29	0,00	0,11	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,000	1,200	U	2	A	1,93	19,89	1,31	0,00	0,30	3,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,200	1,800	U	2	A	1,76	6,32	0,17	0,00	0,06	3,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	1,800	2,000	U	2	A	1,92	12,31	0,38	0,00	0,25	3,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,000	2,200	U	2	A	1,81	11,25	1,37	0,00	0,47	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	2,200	3,200	U	2	A	2,34	18,65	3,52	0,02	0,51	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,200	3,400	U	2	A	1,84	12,25	1,07	0,00	0,04	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,400	3,600	U	2	A	1,86	17,07	1,45	0,00	0,18	4,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	3,600	4,000	U	2	A	1,64	8,38	0,36	0,00	0,10	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,000	4,400	U	2	A	1,77	15,19	2,51	0,00	0,10	5,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,400	4,600	U	2	A	1,50	14,13	1,69	0,00	0,12	4,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	4,600	5,000	U	2	A	1,86	19,98	6,59	0,01	0,42	5,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,000	5,200	U	2	A	1,49	16,14	1,94	0,00	0,08	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	5,200	5,870	U	2	A	1,69	21,60	6,85	0,00	0,37	5,81	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	802	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,000	9,200	U	2	A	2,28	11,69	1,23	0,13	0,99	3,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,200	9,800	U	2	A	1,57	5,89	1,01	0,00	0,12	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	9,800	10,000	U	2	A	2,26	22,28	8,26	0,00	1,87	2,92	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,000	10,600	U	2	A	1,84	7,29	2,16	0,00	0,43	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,600	10,800	U	2	A	2,26	5,80	3,19	0,00	0,87	2,39	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	10,800	11,000	U	2	A	1,48	1,38	0,20	0,00	0,04	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,000	11,200	U	2	A	2,25	12,97	5,37	0,01	0,87	2,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,200	11,600	U	2	A	1,57	3,31	1,24	0,00	0,22	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20208	Ruta 208	Cruce Ruta 5 - Rapaco - Quilaco - Cruce Ruta 210 (La Unión)	11,600	11,660	U	2	A	2,09	13,40	4,44	0,00	0,30	3,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1327	2019	02-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,000	0,200	U	1	A	2,67	3,73	0,00	0,00	0,02	6,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,200	0,400	U	1	A	2,17	1,12	0,02	0,00	0,02	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,400	1,170	U	1	A	2,80	4,17	0,09	0,00	0,05	3,80	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,170	1,200	U	1	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,200	1,320	U	1	H	4,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,320	1,400	U	1	A	4,54	5,84	0,00	0,02	0,17	4,25	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,400	1,510	U	1	H	3,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,510	1,600	U	1	A	3,56	1,57	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,600	5,600	U	1	A	1,77	2,45	0,03	0,00	0,03	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,600	6,000	U	1	A	2,55	8,04	0,39	0,02	0,14	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,000	6,200	U	1	A	2,20	3,49	0,03	0,00	0,02	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,200	6,600	U	1	A	3,04	8,39	2,11	0,01	0,55	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,600	6,800	U	1	A	2,51	11,36	6,84	0,40	2,99	11,35	0,00	-	-	Malo	Fresado y Reemplazo	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,800	7,000	U	1	A	2,91	6,28	2,42	0,00	0,55	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,000	7,200	U	1	A	2,31	1,97	0,06	0,00	0,04	1,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,200	7,280	U	1	A	4,95	10,12	2,21	0,00	0,44	1,66	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,280	7,400	U	1	H	4,95	-	-	-	-	-	-	24,14	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,400	8,200	U	1	H	5,94	-	-	-	-	-	-	8,51	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,200	8,400	U	1	H	4,72	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,400	8,560	U	1	H	6,28	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,560	8,600	U	1	A	6,28	19,35	0,00	0,00	0,14	2,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,600	8,690	U	1	A	4,97	14,68	0,31	0,00	0,07	3,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,690	8,750	U	1	H	4,97	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,000	0,200	U	2	A	2,29	45,07	1,31	0,47	0,02	3,05	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,200	0,400	U	2	A	2,32	20,67	0,24	0,00	0,01	2,26	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,400	0,800	U	2	A	1,67	21,67	0,38	0,07	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	0,800	1,000	U	2	A	1,78	41,32	1,28	0,12	0,01	2,09	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,000	1,170	U	2	A	2,83	29,52	1,80	0,81	0,00	2,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,170	1,200	U	2	H	2,83	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,200	1,320	U	2	H	4,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,320	1,400	U	2	A	4,32	44,70	1,52	0,06	0,10	4,84	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,400	1,510	U	2	H	3,85	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,510	1,600	U	2	A	3,85	50,62	4,85	0,26	0,30	3,12	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	1,600	2,000	U	2	A	1,62	9,94	0,58	0,08	0,02	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,000	2,400	U	2	A	2,27	7,42	3,60	0,02	0,03	1,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	2,400	5,600	U	2	A	1,78	1,23	0,02	0,00	0,02	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	5,600	6,000	U	2	A	2,48	0,57	0,00	0,00	0,04	1,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,000	6,600	U	2	A	2,17	1,30	0,02	0,00	0,10	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	6,600	7,000	U	2	A	2,43	1,72	0,03	0,00	0,86	4,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,000	7,200	U	2	A	2,24	0,74	0,00	0,00	0,04	1,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,200	7,280	U	2	A	4,58	0,48	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,280	7,400	U	2	H	4,58	-	-	-	-	-	-	57,69	R	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,400	7,600	U	2	H	5,29	-	-	-	-	-	-	13,95	R	Malo	Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,600	7,800	U	2	H	5,49	-	-	-	-	-	-	18,60	B	Malo	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	7,800	8,000	U	2	H	6,72	-	-	-	-	-	-	6,98	R	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,000	8,200	U	2	H	5,47	-	-	-	-	-	-	7,14	R	Malo	Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,200	8,400	U	2	H	4,78	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,400	8,560	U	2	H	6,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,560	8,690	U	2	A	6,15	1,40	0,00	0,00	0,58	4,01	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,690	8,800	U	2	H	6,13	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	8,800	9,200	U	2	H	3,53	-	-	-	-	-	-	5,44	B	Regular	Conservación Rutinaria	7627	2019	03-04-2019
74A20210	Ruta 210	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión)	9,200	9,270	U	2	H	2,62	-	-	-	-	-	-	16,67	R	Regular	Sello de Juntas	7627	2019	03-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	35,970	36,000	U	1	T	2,24	0,16	0,00	0,00	0,07	2,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,000	36,200	U	1	T	2,61	1,97	0,01	0,00	0,22	2,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,200	36,800	U	1	T	1,36	2,77	0,56	0,02	0,16	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,800	37,200	U	1	T	1,53	10,32	3,82	0,01	0,34	3,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,200	37,800	U	1	T	1,61	4,76	1,10	0,00	0,06	2,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,800	38,000	U	1	T	1,90	8,96	2,37	0,00	0,58	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,000	38,800	U	1	T	1,32	4,75	0,96	0,00	0,19	2,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,800	39,600	U	1	T	2,29	19,76	9,27	0,08	1,51	5,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,600	39,800	U	1	T	2,17	15,21	3,22	0,05	0,98	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,800	40,270	U	1	T	2,82	48,12	34,43	0,08	2,04	8,42	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,270	41,200	U	1	A	2,73	47,32	31,65	0,21	2,89	9,52	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,200	41,400	U	1	A	2,74	35,70	12,68	0,22	4,02	5,49	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,400	41,800	U	1	A	1,88	29,40	7,11	0,07	1,10	3,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,800	42,400	U	1	A	2,75	45,68	29,50	0,17	1,74	6,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,400	42,800	U	1	A	1,93	22,73	7,97	0,02	0,87	3,71	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,800	43,000	U	1	A	2,92	37,25	18,63	0,04	1,53	7,90	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,000	43,200	U	1	A	1,75	22,62	8,90	0,08	1,15	5,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,200	43,400	U	1	A	1,84	42,62	12,53	0,00	0,72	3,53	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,400	43,600	U	1	A	2,19	52,16	25,51	0,00	1,21	5,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,600	43,800	U	1	A	2,01	28,12	6,96	0,00	0,38	3,08	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,800	44,000	U	1	A	2,10	39,07	14,41	0,00	0,55	3,96	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,000	45,000	U	1	A	2,62	49,69	31,35	0,08	1,40	8,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,000	45,200	U	1	A	2,66	27,87	13,64	0,00	0,65	5,08	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,200	45,600	U	1	A	2,05	0,04	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,600	46,200	U	1	A	2,17	24,25	3,83	0,00	0,45	5,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,200	46,600	U	1	A	2,99	36,23	14,84	0,17	2,77	9,28	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,600	47,400	U	1	A	2,21	18,68	4,28	0,01	0,85	3,91	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,400	48,520	U	1	A	1,18	0,72	0,02	0,00	0,03	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	35,970	36,000	U	2	T	5,37	15,30	0,08	0,34	10,35	6,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,000	36,200	U	2	T	2,50	3,23	0,04	0,01	0,03	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	36,200	37,200	U	2	T	1,44	1,48	0,07	0,00	0,06	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,200	37,400	U	2	T	2,05	12,66	3,85	0,00	0,44	5,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	37,400	38,400	U	2	T	1,55	3,50	0,50	0,00	0,05	3,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,400	38,600	U	2	T	1,76	12,12	7,22	0,02	1,23	5,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,600	38,800	U	2	T	1,64	25,53	11,54	0,01	2,19	5,85	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	38,800	39,200	U	2	T	2,48	48,89	30,41	0,04	1,05	9,01	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,200	39,400	U	2	T	1,93	36,79	16,94	0,01	0,81	6,19	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	39,400	40,270	U	2	T	2,59	50,82	34,48	0,11	2,08	10,12	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	40,270	41,400	U	2	A	2,96	49,63	35,68	0,19	1,75	10,10	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,400	41,600	U	2	A	2,14	41,45	18,27	0,06	1,00	7,59	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	41,600	42,400	U	2	A	2,44	47,35	31,67	0,12	2,32	9,63	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	42,400	43,400	U	2	A	2,06	35,77	16,50	0,05	1,35	6,47	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	43,400	44,000	U	2	A	2,68	46,63	20,16	0,07	1,08	6,31	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,000	44,800	U	2	A	2,26	19,36	7,06	0,01	0,89	5,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	44,800	45,000	U	2	A	2,52	35,98	16,15	0,01	2,00	6,69	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,000	45,400	U	2	A	2,58	11,47	3,10	0,00	0,12	2,45	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,400	45,600	U	2	A	2,21	0,04	0,00	0,00	0,01	2,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	45,600	46,000	U	2	A	2,11	10,86	2,44	0,00	0,18	3,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,000	46,200	U	2	A	1,93	7,60	2,59	0,00	0,23	3,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	46,200	47,000	U	2	A	2,24	19,14	6,30	0,03	0,90	4,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,000	47,200	U	2	A	1,69	6,11	0,68	0,00	0,10	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,200	47,400	U	2	A	2,27	5,92	0,88	0,00	0,08	2,61	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00060	T-60	Cruce Ruta 206 (Los Ulmos) - Cruce Ruta 208 (Daglipulli)	47,400	48,520	U	2	A	1,21	1,35	0,28	0,00	0,14	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1020	2019	02-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,240	35,280	U	1	H	3,74	-	-	-	-	-	-	12,50	B	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,280	35,400	U	1	A	3,74	0,08	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,400	38,200	U	1	A	1,58	0,07	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,200	38,400	U	1	A	2,39	3,66	0,31	0,04	0,34	1,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,400	39,400	U	1	A	2,02	0,14	0,01	0,00	0,04	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,400	39,600	U	1	A	2,70	0,05	0,00	0,00	0,01	1,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	39,600	43,620	U	1	A	1,60	0,07	0,00	0,00	0,01	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,620	46,000	U	1	A	1,52	0,13	0,01	0,00	0,02	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,000	46,200	U	1	A	3,30	2,23	0,05	0,00	0,05	2,35	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,200	48,590	U	1	A	1,55	0,97	0,01	0,00	0,01	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,240	35,280	U	2	H	4,44	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,280	35,400	U	2	A	4,44	4,57	0,06	0,00	0,06	2,22	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	35,400	38,400	U	2	A	1,53	0,13	0,00	0,00	0,02	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,400	38,600	U	2	A	2,73	4,19	0,22	0,08	0,41	2,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	38,600	43,620	U	2	A	1,55	0,12	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	43,620	46,000	U	2	A	1,50	0,23	0,00	0,00	0,01	1,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	06-04-2019
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,000	46,200	U	2	A	3,36	4,00	0,07	0,00	0,15	2,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1196	2019	06-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B00095	T-95-S	Cruce Ruta 199 CH (Villarrica) - Licanray - Cruce Ruta 201 CH (Coñaripe), Sector: Límite Regional - Coñaripe	46,200	48,590	U	2	A	1,57	0,61	0,00	0,00	0,01	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1196	2019	06-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	1,440	1,600	U	1	H	5,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	1,600	1,790	U	1	H	4,58	-	-	-	-	-	-	6,25	B	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	1,790	2,440	U	1	A	2,85	4,12	0,14	0,00	0,08	6,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	2,440	2,800	U	1	T	3,89	8,81	0,69	0,07	0,53	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	2,800	6,400	U	1	T	1,51	3,74	0,13	0,00	0,07	2,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	6,400	6,600	U	1	T	2,17	6,98	0,56	0,00	0,07	2,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	6,600	7,600	U	1	T	1,36	6,80	0,20	0,00	0,10	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	7,600	7,800	U	1	T	1,49	14,21	1,04	0,00	0,19	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	7,800	10,200	U	1	T	1,42	2,13	0,04	0,00	0,02	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	10,200	10,400	U	1	T	2,95	3,05	0,00	0,00	0,03	1,61	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	10,400	12,000	U	1	T	1,32	0,75	0,01	0,00	0,01	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	12,000	12,200	U	1	T	2,62	4,13	0,31	0,01	0,10	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	12,200	14,400	U	1	T	1,62	1,71	0,02	0,00	0,02	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	14,400	14,600	U	1	T	2,43	1,30	0,02	0,00	0,00	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	14,600	15,540	U	1	T	1,43	0,76	0,01	0,00	0,01	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	15,540	15,800	U	1	T	1,20	0,43	0,00	0,00	0,03	3,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	15,800	16,000	U	1	T	3,30	13,79	0,96	0,03	0,21	7,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	16,000	16,400	U	1	T	2,30	4,87	0,36	0,00	0,29	2,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	16,400	21,200	U	1	T	1,41	0,77	0,01	0,00	0,01	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	21,200	21,400	U	1	T	2,96	5,47	0,19	0,01	0,32	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	21,400	22,200	U	1	T	1,64	1,77	0,01	0,00	0,02	2,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	22,200	22,400	U	1	T	2,30	2,50	0,06	0,00	0,01	3,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	22,400	23,200	U	1	T	1,66	0,89	0,05	0,00	0,01	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	23,200	23,400	U	1	T	2,02	9,25	0,80	0,00	0,32	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	23,400	24,000	U	1	T	1,50	2,33	0,08	0,00	0,05	3,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	24,000	24,200	U	1	T	2,41	8,88	0,28	0,03	0,31	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	24,200	24,800	U	1	T	1,69	1,63	0,01	0,00	0,00	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	24,800	25,000	U	1	T	1,85	7,53	0,19	0,00	0,02	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	25,000	25,400	U	1	T	1,64	3,26	0,01	0,00	0,00	4,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	25,400	25,600	U	1	T	1,80	7,95	0,49	0,00	0,04	4,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	25,600	27,440	U	1	T	1,55	2,75	0,19	0,00	0,04	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	1,840	2,440	U	2	A	2,79	3,64	0,06	0,00	0,15	7,55	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	2,440	2,600	U	2	T	2,62	0,81	0,00	0,00	0,22	10,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	2,600	2,800	U	2	T	4,52	3,31	0,00	0,00	0,48	5,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	2,800	3,000	U	2	T	2,55	2,36	0,05	0,00	0,03	3,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	3,000	6,400	U	2	T	1,46	4,61	0,14	0,00	0,06	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	6,400	6,600	U	2	T	2,74	4,48	0,00	0,00	0,38	3,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	6,600	6,800	U	2	T	1,64	6,90	0,34	0,08	0,10	1,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	6,800	7,000	U	2	T	1,41	16,15	0,82	0,00	0,10	2,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	7,000	10,200	U	2	T	1,39	1,93	0,04	0,00	0,11	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuín)	10,200	10,400	U	2	T	2,92	0,31	0,00	0,00	0,07	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	10,400	15,540	U	2	T	1,45	1,45	0,05	0,00	0,03	1,72	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2413	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,540	15,800	U	2	T	1,12	0,27	0,00	0,00	0,02	1,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	15,800	16,000	U	2	T	3,93	0,26	0,00	0,00	0,32	13,64	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,000	16,200	U	2	T	2,56	0,76	0,00	0,00	0,24	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,200	16,400	U	2	T	1,97	0,38	0,00	0,00	0,19	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,400	16,600	U	2	T	2,60	0,64	0,00	0,00	0,02	2,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	16,600	21,200	U	2	T	1,46	1,51	0,03	0,00	0,01	1,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,200	21,400	U	2	T	2,48	0,33	0,00	0,00	0,33	3,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,400	21,800	U	2	T	1,78	2,25	0,07	0,00	0,02	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	21,800	24,600	U	2	T	1,89	12,77	0,79	0,00	0,08	3,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	24,600	26,200	U	2	T	1,48	2,55	0,15	0,00	0,08	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,200	26,400	U	2	T	2,39	2,15	0,03	0,00	0,20	3,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	26,400	27,200	U	2	T	1,51	0,95	0,09	0,00	0,03	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10020	T-20	Cruce Ruta 202 - San José de la Mariquina, Acceso Norte - Cruce T-270-S (Mehuin)	27,200	27,440	U	2	T	2,22	1,33	0,00	0,00	0,20	3,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,000	0,200	U	1	T	2,21	0,66	0,00	0,00	0,01	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,200	0,400	U	1	T	2,13	5,99	0,81	0,08	0,51	2,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,400	0,600	U	1	T	3,24	25,82	8,00	0,03	0,82	3,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,600	1,000	U	1	T	2,40	12,72	4,47	0,01	0,50	2,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,000	1,110	U	1	T	2,26	21,00	5,66	0,01	1,17	2,37	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,110	1,120	U	1	H	2,26	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019-E	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,120	1,200	U	1	T	2,26	11,86	1,13	0,00	0,11	1,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,200	1,400	U	1	T	2,60	20,11	2,38	0,56	0,80	7,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,400	3,400	U	1	T	1,43	3,52	0,19	0,00	0,06	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,400	3,600	U	1	T	2,02	13,35	2,07	0,00	0,32	4,11	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,600	3,800	U	1	T	1,28	2,79	0,01	0,00	0,02	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	3,800	4,000	U	1	T	1,46	10,49	1,66	0,01	0,21	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,000	4,800	U	1	T	3,03	26,77	3,92	0,02	0,65	5,04	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,800	5,400	U	1	T	1,75	3,20	0,22	0,00	0,01	2,81	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,400	5,600	U	1	T	1,87	12,49	0,98	0,00	0,05	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	5,600	6,400	U	1	T	1,34	1,88	0,03	0,00	0,02	2,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,400	6,600	U	1	T	2,44	7,58	0,15	0,00	0,02	5,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,600	6,800	U	1	T	1,48	1,78	0,11	0,00	0,02	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,800	7,000	U	1	T	2,94	6,56	0,36	0,02	0,13	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,000	7,200	U	1	T	1,72	0,85	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,200	7,600	U	1	T	1,97	8,17	1,18	0,00	0,08	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,600	8,400	U	1	T	1,89	1,79	0,03	0,00	0,01	3,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,400	8,600	U	1	T	2,37	4,09	0,36	0,00	0,02	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,600	8,800	U	1	T	1,99	1,06	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,800	9,000	U	1	T	2,43	2,43	0,11	0,00	0,02	3,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,000	9,180	U	1	T	1,99	1,84	0,36	0,00	0,04	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,180	10,600	U	1	T	1,72	1,65	0,23	0,00	0,04	2,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,600	10,800	U	1	T	2,32	5,18	0,41	0,00	0,06	4,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,800	11,000	U	1	T	2,25	19,86	1,93	0,00	0,67	5,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,000	11,200	U	1	T	1,59	3,84	0,08	0,00	0,01	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,200	11,600	U	1	T	1,97	14,32	1,21	0,00	0,11	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,600	11,800	U	1	T	1,80	5,97	0,30	0,00	0,06	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,800	12,000	U	1	T	2,95	7,90	0,47	0,00	0,08	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,000	14,800	U	1	T	1,48	2,51	0,18	0,00	0,03	4,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,800	15,400	U	1	T	2,04	14,33	1,14	0,00	0,26	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,400	15,600	U	1	T	2,90	14,56	0,45	0,00	0,26	5,33	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,600	15,800	U	1	T	2,12	4,94	0,14	0,00	0,15	6,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,800	16,000	U	1	T	1,94	0,94	0,00	0,00	0,02	5,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,000	16,200	U	1	T	2,38	9,65	0,52	0,00	0,19	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,200	16,400	U	1	T	1,68	5,81	0,37	0,00	0,08	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,400	16,600	U	1	T	1,71	8,78	0,72	0,00	0,16	3,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,600	16,800	U	1	T	1,44	7,60	1,30	0,00	0,28	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,800	17,000	U	1	T	3,02	27,46	12,63	0,16	1,71	4,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	17,000	17,090	U	1	T	2,27	0,60	0,00	0,00	0,07	3,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,000	0,400	U	2	T	2,51	2,71	0,11	0,08	0,27	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,400	0,600	U	2	T	2,65	22,79	7,19	0,04	0,89	3,43	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,600	0,800	U	2	T	1,71	10,98	2,73	0,01	0,45	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,800	0,840	U	2	H	3,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019-E	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	0,840	1,000	U	2	T	3,61	33,77	10,81	0,31	1,24	6,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,000	1,110	U	2	T	2,73	25,84	7,21	0,18	1,75	4,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,110	1,120	U	2	H	2,73	-	-	-	-	-	-	100,00	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	1862	2019-E	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,120	1,200	U	2	T	2,73	18,43	0,15	0,00	1,57	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,200	1,400	U	2	T	3,03	15,71	1,71	0,33	0,67	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	1,400	4,000	U	2	T	1,33	4,52	0,21	0,00	0,06	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,000	4,400	U	2	T	2,16	7,36	0,21	0,00	0,06	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,400	4,800	U	2	T	2,82	25,18	2,73	0,01	0,66	4,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1862	2019	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	4,800	6,400	U	2	T	1,53	4,58	0,31	0,00	0,03	2,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,400	6,600	U	2	T	1,94	5,77	0,16	0,00	0,06	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,600	6,800	U	2	T	1,62	2,09	0,01	0,00	0,05	1,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	6,800	7,000	U	2	T	3,00	8,29	0,54	0,04	0,43	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,000	7,200	U	2	T	1,91	1,07	0,05	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,200	7,800	U	2	T	2,15	10,37	0,35	0,00	0,02	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	7,800	8,400	U	2	T	1,91	2,92	0,08	0,02	0,07	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,400	8,600	U	2	T	2,13	6,79	0,06	0,00	0,02	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	8,600	9,180	U	2	T	1,94	2,53	0,01	0,00	0,02	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1862	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,180	9,200	U	2	T	1,81	9,60	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	9,200	10,000	U	2	T	1,68	0,59	0,01	0,00	0,01	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,000	10,200	U	2	T	2,20	3,02	0,04	0,00	0,00	3,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,200	10,800	U	2	T	1,76	2,69	0,15	0,00	0,03	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	10,800	11,000	U	2	T	2,02	13,60	2,01	0,00	0,23	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,000	11,200	U	2	T	1,75	4,53	0,25	0,00	0,01	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,200	11,400	U	2	T	2,06	10,09	0,19	0,00	0,10	3,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,400	11,600	U	2	T	1,84	7,48	0,23	0,00	0,02	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	11,600	12,000	U	2	T	2,38	2,77	0,14	0,00	0,02	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	12,000	13,600	U	2	T	1,35	1,18	0,07	0,00	0,01	2,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	13,600	14,000	U	2	T	2,23	6,44	0,25	0,00	0,01	4,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,000	14,200	U	2	T	1,97	4,33	0,70	0,00	0,05	3,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,200	14,600	U	2	T	1,89	10,79	1,48	0,00	0,30	3,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	14,600	15,400	U	2	T	1,37	1,70	0,09	0,00	0,03	2,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,400	15,600	U	2	T	2,49	2,78	0,30	0,00	0,10	4,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	15,600	16,000	U	2	T	1,78	2,48	0,08	0,00	0,06	3,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,000	16,800	U	2	T	1,80	12,43	2,95	0,00	0,42	4,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	16,800	17,000	U	2	T	3,34	27,65	20,93	0,04	3,83	6,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2824	2019	07-04-2019
74B10034	T-34	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce Ruta 202 (Cayumapu)	17,000	17,090	U	2	T	2,66	1,06	0,00	0,00	0,06	2,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2824	2019	07-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,000	0,200	U	1	T	3,17	2,78	0,68	0,02	0,19	2,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,200	0,400	U	1	T	2,15	3,67	0,55	0,01	0,09	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,400	0,600	U	1	T	1,92	6,65	2,28	0,00	0,13	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,600	3,400	U	1	T	1,60	2,82	0,28	0,00	0,03	1,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,400	4,000	U	1	T	2,08	12,23	2,17	0,00	0,24	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,000	4,400	U	1	T	1,68	6,58	0,98	0,00	0,07	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,400	4,800	U	1	T	2,05	7,00	1,00	0,00	0,13	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	4,800	5,000	U	1	T	1,83	3,11	0,08	0,00	0,00	1,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,000	5,200	U	1	T	5,65	17,08	1,25	0,22	0,58	6,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,200	5,800	U	1	T	2,55	7,79	1,28	0,02	0,43	2,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,800	6,040	U	1	T	1,80	3,57	0,83	0,00	0,06	1,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,040	7,400	U	1	T	1,44	5,46	0,97	0,01	0,18	1,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,400	7,600	U	1	T	2,19	8,80	0,62	0,01	0,28	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,600	9,000	U	1	T	1,37	6,59	0,43	0,00	0,11	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,000	9,800	U	1	T	1,52	17,87	1,30	0,00	0,33	2,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,800	12,000	U	1	T	1,53	3,36	0,40	0,00	0,12	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,000	12,400	U	1	T	2,40	23,23	4,26	0,00	0,74	4,42	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,400	12,800	U	1	T	2,55	12,63	1,59	0,00	0,31	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,800	13,600	U	1	T	1,66	4,59	0,17	0,00	0,03	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,600	14,000	U	1	T	1,68	23,46	1,71	0,00	0,32	2,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,000	14,200	U	1	T	1,68	37,05	5,44	0,00	0,47	2,17	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,200	14,400	U	1	T	2,53	19,24	3,92	0,01	0,36	3,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,400	15,400	U	1	T	1,69	5,16	0,37	0,00	0,10	1,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,400	15,600	U	1	T	1,95	21,30	1,48	0,00	0,19	1,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,600	21,600	U	1	T	1,44	1,86	0,06	0,00	0,04	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,600	21,800	U	1	T	3,27	3,68	0,00	0,00	0,06	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,800	22,000	U	1	T	4,53	10,28	1,14	0,13	1,43	4,28	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,000	22,200	U	1	T	2,78	1,56	0,00	0,01	0,03	3,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,200	22,400	U	1	T	4,17	7,77	1,29	0,00	0,00	5,01	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,400	22,510	U	1	T	2,49	5,36	0,45	0,00	0,04	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,510	22,600	U	1	T	2,49	2,64	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,600	24,800	U	1	T	1,65	0,95	0,15	0,00	0,05	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	24,800	25,000	U	1	T	2,71	8,52	1,44	0,00	0,08	3,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,000	25,200	U	1	T	3,16	12,17	1,41	0,04	0,39	3,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,200	25,400	U	1	T	1,98	0,15	0,04	0,00	0,02	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,400	25,600	U	1	T	3,55	25,77	9,70	0,00	1,90	10,18	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,600	25,800	U	1	T	2,30	6,42	0,98	0,00	0,00	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,800	26,600	U	1	T	3,51	10,65	1,62	0,00	0,07	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,600	26,800	U	1	T	1,90	15,19	1,50	0,00	0,40	2,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,800	27,000	U	1	T	2,55	17,35	3,51	0,00	0,70	2,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,000	27,600	U	1	T	1,98	19,36	3,58	0,00	0,51	2,13	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,600	27,800	U	1	T	3,68	34,40	17,67	0,02	1,49	4,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,800	28,000	U	1	T	2,29	23,33	8,38	0,02	1,32	2,55	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,000	28,400	U	1	T	1,79	7,21	1,20	0,00	0,18	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,400	28,600	U	1	T	2,52	19,13	3,69	0,02	0,86	2,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,600	28,800	U	1	T	2,54	50,08	10,70	0,00	1,26	4,23	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,800	29,200	U	1	T	2,26	25,36	6,98	0,00	1,23	3,59	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,200	30,200	U	1	T	1,96	11,13	2,28	0,01	0,52	2,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,200	30,400	U	1	T	1,30	1,73	0,03	0,00	0,01	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,400	31,200	U	1	T	1,86	9,03	1,92	0,00	0,51	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,200	31,400	U	1	T	3,21	29,51	7,87	0,06	4,30	5,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,400	31,600	U	1	T	2,58	12,60	1,70	0,00	0,56	3,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,600	35,180	U	1	T	1,41	1,18	0,10	0,00	0,07	1,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,180	39,400	U	1	T	1,49	1,70	0,09	0,00	0,04	2,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,400	39,600	U	1	T	1,85	8,01	0,76	0,00	0,20	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,600	42,000	U	1	T	1,43	1,82	0,04	0,00	0,02	1,66	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,000	42,200	U	1	T	2,59	9,45	1,17	0,00	0,27	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,200	42,400	U	1	T	2,11	3,75	0,38	0,00	0,02	1,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,400	42,600	U	1	T	1,96	18,33	2,99	0,00	0,25	2,70	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,600	42,800	U	1	T	2,46	32,09	11,29	0,00	1,08	2,48	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,800	43,200	U	1	T	2,27	22,34	6,12	0,00	0,58	2,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,200	43,400	U	1	T	1,68	1,00	0,00	0,00	0,02	1,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,400	43,800	U	1	T	2,32	10,27	2,72	0,01	0,60	2,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,800	43,830	U	1	T	2,03	1,05	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,830	44,200	U	1	T	1,99	4,06	0,99	0,00	0,12	1,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,200	44,800	U	1	T	2,11	17,60	6,91	0,01	1,07	2,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	44,800	45,000	U	1	T	1,82	3,96	0,63	0,00	0,05	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,000	45,200	U	1	T	2,93	2,04	0,00	0,01	0,07	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,200	45,600	U	1	T	2,11	0,31	0,00	0,00	0,03	1,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,600	45,800	U	1	T	2,96	1,96	0,07	0,00	0,12	1,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,800	47,000	U	1	T	1,87	0,86	0,02	0,00	0,04	0,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,000	47,400	U	1	T	2,92	9,62	2,56	0,00	0,16	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,400	47,610	U	1	T	1,70	0,41	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,610	49,200	U	1	A	1,91	1,39	0,09	0,00	0,02	0,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	49,200	50,000	U	1	A	2,43	7,04	1,05	0,00	0,10	2,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	50,000	51,000	U	1	A	1,88	1,56	0,14	0,00	0,06	1,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,000	51,200	U	1	A	3,27	6,73	0,65	0,00	0,22	2,05	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,200	52,200	U	1	A	1,83	4,93	1,00	0,00	0,13	1,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,200	52,400	U	1	A	2,18	9,66	5,60	0,00	0,72	2,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,400	52,800	U	1	A	1,91	3,90	1,05	0,00	0,07	1,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	52,800	53,000	U	1	A	2,53	5,34	1,23	0,00	0,01	2,26	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,000	53,600	U	1	A	1,75	3,13	0,28	0,00	0,09	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,600	53,800	U	1	A	2,30	4,94	0,36	0,00	0,05	1,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,800	54,400	U	1	A	2,09	3,54	0,82	0,00	0,17	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,400	56,270	U	1	A	3,27	11,76	3,19	0,01	0,46	3,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,000	0,400	U	2	T	2,40	5,45	1,23	0,03	0,17	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	0,400	3,400	U	2	T	1,58	3,64	0,48	0,00	0,07	1,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,400	3,600	U	2	T	1,73	16,93	1,64	0,00	0,16	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	3,600	5,000	U	2	T	1,62	4,73	0,36	0,00	0,06	1,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,000	5,200	U	2	T	6,27	18,69	2,38	0,13	0,59	6,16	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,200	5,400	U	2	T	2,44	6,75	0,86	0,00	0,10	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,400	5,600	U	2	T	1,93	4,10	0,88	0,00	0,11	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,600	5,800	U	2	T	3,08	8,10	1,53	0,03	1,71	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	5,800	6,040	U	2	T	1,81	3,86	0,24	0,00	0,06	0,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2244	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	6,040	7,200	U	2	T	1,24	2,17	0,18	0,00	0,07	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,200	7,600	U	2	T	2,20	19,25	2,27	0,01	0,31	2,49	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	7,600	8,800	U	2	T	1,44	4,94	0,79	0,00	0,11	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	8,800	9,600	U	2	T	1,69	16,32	3,25	0,00	0,48	3,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	9,600	12,000	U	2	T	1,38	2,78	0,57	0,00	0,12	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,000	12,200	U	2	T	2,06	13,83	4,68	0,00	0,59	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,200	12,400	U	2	T	2,31	32,79	9,44	0,01	3,34	7,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	12,400	13,000	U	2	T	2,38	10,77	2,05	0,00	0,25	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,000	13,600	U	2	T	1,76	2,22	0,09	0,00	0,05	2,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	13,600	14,000	U	2	T	1,70	13,25	1,63	0,00	0,22	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,000	14,200	U	2	T	1,48	6,89	1,83	0,00	0,35	2,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,200	14,600	U	2	T	1,73	17,75	2,99	0,00	0,29	2,55	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	14,600	15,000	U	2	T	1,46	4,09	0,37	0,00	0,07	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,000	15,200	U	2	T	2,16	7,28	1,13	0,00	0,05	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	15,200	21,600	U	2	T	1,33	1,60	0,14	0,00	0,04	1,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,600	21,800	U	2	T	2,79	2,97	0,00	0,00	0,01	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	21,800	22,400	U	2	T	4,05	8,95	1,42	0,01	0,15	3,84	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,400	22,510	U	2	T	3,04	5,31	0,06	0,00	0,00	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1382	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,510	22,600	U	2	T	3,04	12,57	0,48	0,01	0,03	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	22,600	25,000	U	2	T	1,49	2,09	0,07	0,00	0,03	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,000	25,200	U	2	T	4,68	30,21	12,84	0,12	1,93	6,76	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,200	25,800	U	2	T	1,89	3,83	1,14	0,00	0,19	1,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	25,800	26,200	U	2	T	3,07	7,29	0,69	0,00	0,03	2,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,200	26,400	U	2	T	3,99	18,01	8,62	0,02	3,41	10,41	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,400	26,600	U	2	T	2,37	4,13	0,13	0,00	0,00	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,600	26,800	U	2	T	1,70	2,17	0,41	0,00	0,06	0,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	26,800	27,000	U	2	T	2,29	21,70	3,63	0,00	0,63	2,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,000	27,200	U	2	T	1,78	4,15	0,53	0,00	0,04	1,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,200	27,600	U	2	T	3,23	35,02	9,19	0,00	1,27	5,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,600	27,800	U	2	T	4,33	46,39	23,43	0,21	4,75	10,55	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	27,800	28,000	U	2	T	2,69	32,41	11,17	0,01	0,66	3,41	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,000	28,400	U	2	T	1,64	5,18	0,76	0,00	0,11	1,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,400	28,600	U	2	T	2,35	4,08	0,51	0,00	0,10	0,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	28,600	29,000	U	2	T	2,16	29,27	9,00	0,01	1,26	4,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,000	29,400	U	2	T	1,95	12,07	2,90	0,00	0,44	4,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,400	29,800	U	2	T	2,00	3,62	0,30	0,00	0,10	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	29,800	30,200	U	2	T	1,82	10,80	1,61	0,01	0,24	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	30,200	31,000	U	2	T	1,48	1,69	0,15	0,00	0,03	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,000	31,600	U	2	T	2,22	7,13	1,49	0,00	0,30	3,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	31,600	32,200	U	2	T	1,43	3,86	0,46	0,00	0,22	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,200	32,400	U	2	T	1,74	9,27	2,15	0,00	0,35	3,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	32,400	35,180	U	2	T	1,54	1,48	0,08	0,00	0,05	1,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1245	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	35,180	39,000	U	2	T	1,46	2,47	0,18	0,00	0,10	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,000	39,200	U	2	T	1,95	11,75	3,27	0,05	0,75	4,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	39,200	42,000	U	2	T	1,28	1,24	0,02	0,00	0,05	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,000	42,200	U	2	T	2,56	3,13	0,06	0,00	0,20	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,200	42,600	U	2	T	1,81	1,39	0,10	0,00	0,07	1,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,600	42,800	U	2	T	2,19	7,34	3,18	0,00	0,30	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	42,800	43,000	U	2	T	1,77	1,44	0,00	0,00	0,01	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,000	43,200	U	2	T	2,64	8,91	3,29	0,00	0,43	4,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,200	43,400	U	2	T	1,82	1,98	0,16	0,00	0,06	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,400	43,600	U	2	T	3,40	21,07	9,68	0,09	1,75	5,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,600	43,800	U	2	T	2,63	8,57	3,60	0,01	0,90	2,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,800	43,830	U	2	T	1,95	3,10	0,00	0,00	0,08	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1469	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	43,830	45,000	U	2	T	1,86	1,25	0,05	0,00	0,04	0,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,000	45,200	U	2	T	3,06	3,00	0,24	0,01	0,14	1,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,200	45,400	U	2	T	2,09	0,77	0,00	0,00	0,02	0,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,400	45,800	U	2	T	2,74	1,79	0,01	0,01	0,09	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	45,800	46,000	U	2	T	2,97	11,24	3,85	0,02	0,43	2,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	46,000	47,000	U	2	T	1,71	1,55	0,08	0,00	0,04	0,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,000	47,400	U	2	T	2,57	5,58	1,41	0,00	0,08	2,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,400	47,610	U	2	T	1,95	0,30	0,02	0,00	0,01	0,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	47,610	48,200	U	2	A	1,81	1,71	0,31	0,00	0,05	0,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,200	48,400	U	2	A	2,71	0,51	0,15	0,00	0,01	0,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	48,400	51,000	U	2	A	2,01	0,83	0,09	0,00	0,02	0,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,000	51,200	U	2	A	2,87	3,11	0,64	0,00	0,08	1,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	51,200	53,800	U	2	A	1,89	3,10	0,45	0,00	0,05	1,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	53,800	54,000	U	2	A	2,84	5,18	0,17	0,00	0,00	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,000	54,400	U	2	A	2,00	2,20	0,27	0,00	0,16	1,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	54,400	56,000	U	2	A	2,93	9,03	1,42	0,02	0,22	2,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	56,000	56,200	U	2	A	2,16	1,96	0,01	0,00	0,00	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	3335	2019	06-04-2019
74B10039	T-39	Ruta 5 (Paso Inferior Los Lagos) - Cruce Ruta 203 CH (Panguipulli)	56,200	56,270	U	2	A	3,52	7,53	0,90	0,07	0,62	2,56	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	3335	2019	06-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,000	0,200	U	1	A	2,59	0,51	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,200	2,000	U	1	A	1,53	0,63	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,000	2,200	U	1	A	2,28	1,28	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	2,200	3,400	U	1	A	1,66	0,76	0,03	0,00	0,01	4,06	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,400	3,600	U	1	A	2,45	1,24	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,600	3,800	U	1	A	1,64	1,05	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	3,800	3,950	U	1	A	2,89	1,98	0,00	0,00	1,97	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	36,910	42,910	U	1	A	3,65	3,86	0,20	0,00	0,05	4,89	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,730	46,800	U	1	T	4,25	6,37	0,59	0,00	0,03	2,80	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,800	48,000	U	1	T	2,71	2,14	0,04	0,00	2,25	2,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,000	49,600	U	1	T	1,95	0,22	0,00	0,00	0,04	1,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,600	49,800	U	1	T	2,53	0,72	0,00	0,00	0,01	1,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,800	51,000	U	1	T	1,87	0,19	0,00	0,00	0,01	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,000	51,200	U	1	T	2,67	0,80	0,00	0,00	0,02	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,200	56,600	U	1	T	1,78	0,68	0,01	0,00	0,09	1,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,600	56,800	U	1	T	2,88	1,49	0,06	0,01	0,13	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,800	61,890	U	1	T	1,51	0,39	0,00	0,00	0,02	1,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,890	68,240	U	1	A	1,65	0,83	0,06	0,00	0,02	1,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,240	68,600	U	1	A	1,81	0,73	0,00	0,00	0,01	1,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,600	68,800	U	1	A	2,51	3,76	0,37	0,04	0,49	1,88	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1079	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,800	75,800	U	1	A	1,60	1,19	0,09	0,00	0,06	1,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	75,800	75,940	U	1	A	2,67	2,99	0,20	0,03	0,08	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1079	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	0,000	3,950	U	2	A	1,48	0,38	0,00	0,00	0,01	2,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	738	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	36,910	42,910	U	2	A	3,72	5,13	0,10	0,00	0,05	6,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,730	46,800	U	2	T	4,42	5,11	0,31	0,16	0,30	6,45	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	46,800	48,400	U	2	T	2,73	1,51	0,01	0,00	1,07	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	48,400	49,600	U	2	T	1,87	0,24	0,00	0,00	0,02	1,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,600	49,800	U	2	T	2,94	0,69	0,00	0,00	0,02	0,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	49,800	51,000	U	2	T	1,71	0,23	0,00	0,00	0,01	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,000	51,200	U	2	T	2,75	0,17	0,00	0,00	0,07	1,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	51,200	56,200	U	2	T	1,66	0,53	0,00	0,00	0,07	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,200	56,400	U	2	T	2,63	0,78	0,00	0,00	0,06	1,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,400	56,600	U	2	T	1,86	0,73	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,600	56,800	U	2	T	3,24	1,99	0,12	0,01	0,22	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	56,800	61,890	U	2	T	1,52	0,37	0,00	0,00	0,02	1,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	61,890	68,240	U	2	A	1,50	0,17	0,00	0,00	0,01	0,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1217	2019	08-04-2019
74B10045	T-45	Cruce Ruta 203 CH (Choshuenco) - Enco - Rifihue - Cruce T-39 (Quinchilca)	68,240	75,940	U	2	A	1,61	1,60	0,08	0,00	0,05	1,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1079	2019	08-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,000	0,400	U	1	A	2,39	7,16	0,23	0,00	0,07	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,400	3,000	U	1	A	1,66	1,28	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,000	3,200	U	1	A	2,87	13,40	0,28	0,07	0,70	2,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,200	3,215	U	1	A	6,48	32,33	0,89	0,69	2,71	4,29	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,000	0,400	U	2	A	2,31	6,97	0,09	0,01	0,03	3,68	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,400	0,600	U	2	A	2,14	6,70	0,07	0,00	0,04	1,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,600	0,800	U	2	A	2,68	0,99	0,05	0,00	0,00	1,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	0,800	3,000	U	2	A	1,74	1,36	0,04	0,00	0,02	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20071	T-71	Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce T-851 (Río Bueno)	3,000	3,215	U	2	A	2,14	12,77	0,39	0,07	0,63	2,75	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	7263	2019	03-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,750	3,800	U	1	A	1,40	25,70	2,25	0,00	0,10	3,31	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,800	4,000	U	1	A	1,79	23,91	2,64	0,00	0,07	3,39	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,000	4,200	U	1	A	1,95	48,72	12,48	0,00	0,02	6,06	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,200	4,400	U	1	A	2,11	43,47	10,97	0,00	0,06	5,66	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,400	5,800	U	1	A	1,98	58,78	20,57	0,02	0,57	5,29	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,800	6,000	U	1	A	1,44	28,87	4,47	0,00	0,48	3,44	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,000	6,200	U	1	A	1,35	21,81	1,04	0,00	0,00	6,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,200	6,950	U	1	A	3,39	22,25	1,43	0,01	0,31	6,50	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,950	7,000	U	1	T	2,64	32,93	5,71	0,00	0,27	3,47	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,000	7,600	U	1	T	1,25	5,93	0,24	0,00	0,07	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,600	8,800	U	1	T	1,42	17,76	1,41	0,00	0,48	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,800	9,000	U	1	T	1,60	7,61	0,64	0,00	0,19	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,000	9,800	U	1	T	1,47	21,23	2,46	0,00	0,98	4,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,800	10,200	U	1	T	1,62	10,56	0,67	0,00	0,08	2,56	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,200	11,600	U	1	T	1,63	16,56	0,62	0,00	0,11	3,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,600	11,800	U	1	T	1,22	10,46	0,15	0,00	0,00	4,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,800	13,000	U	1	T	1,46	19,91	0,67	0,00	0,03	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,000	13,200	U	1	T	1,41	9,73	0,29	0,00	0,19	3,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,200	13,400	U	1	T	1,25	28,63	2,57	0,00	0,75	4,24	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,400	14,800	U	1	T	1,20	2,98	0,16	0,00	0,03	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,800	15,800	U	1	T	1,68	17,54	0,68	0,00	0,03	3,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,800	16,000	U	1	T	1,29	13,04	0,40	0,00	0,08	2,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,000	16,400	U	1	T	1,38	22,33	2,90	0,00	0,38	3,47	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,400	16,800	U	1	T	1,35	9,73	0,48	0,00	0,10	2,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,800	17,400	U	1	T	1,66	13,01	1,08	0,00	0,23	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,400	19,800	U	1	T	1,13	4,64	0,20	0,00	0,04	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,800	20,000	U	1	T	1,43	13,66	1,29	0,00	0,16	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,000	20,200	U	1	T	1,41	9,85	0,63	0,00	0,22	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,200	21,400	U	1	T	1,47	22,55	2,57	0,01	0,51	2,78	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,400	21,600	U	1	T	1,33	13,09	2,27	0,00	0,35	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,600	21,800	U	1	T	1,67	31,87	5,58	0,00	1,31	2,87	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	21,800	22,500	U	1	T	1,18	7,36	0,23	0,00	0,10	2,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,500	22,600	U	1	T	1,03	9,64	0,40	0,00	0,18	1,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,600	23,000	U	1	T	1,27	22,63	1,79	0,00	0,15	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,000	23,200	U	1	T	1,12	16,95	0,31	0,00	0,14	2,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,200	23,400	U	1	T	1,26	25,61	1,10	0,00	0,20	2,29	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	23,400	24,400	U	1	T	1,38	2,36	0,06	0,00	0,02	1,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,400	24,600	U	1	T	3,15	12,05	7,04	0,01	0,09	4,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,600	24,800	U	1	T	2,49	5,15	0,01	0,00	0,00	4,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,800	25,000	U	1	T	1,61	7,46	0,02	0,00	0,00	5,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	25,000	26,600	U	1	T	2,16	6,88	0,08	0,00	0,01	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,600	27,000	U	1	T	3,23	10,08	1,32	0,00	0,26	5,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,000	27,760	U	1	T	2,55	6,41	0,14	0,00	0,02	5,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,750	3,800	U	2	A	1,96	14,42	1,05	0,00	0,32	2,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	3,800	4,000	U	2	A	1,65	6,22	0,41	0,00	0,01	3,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,000	4,200	U	2	A	1,43	45,11	11,89	0,00	0,52	4,98	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,200	4,400	U	2	A	1,45	13,97	1,02	0,00	0,01	3,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	4,400	5,600	U	2	A	1,92	55,82	24,03	0,01	0,44	6,36	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	5,600	6,000	U	2	A	1,47	44,19	13,78	0,00	0,43	3,51	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,000	6,600	U	2	A	1,62	58,23	9,32	0,00	0,68	3,37	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,600	6,800	U	2	A	1,83	25,43	0,78	0,00	0,40	2,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,800	6,950	U	2	A	1,33	23,48	1,71	0,00	0,15	2,89	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1612	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	6,950	7,200	U	2	T	1,36	17,78	1,03	0,00	0,29	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,200	7,400	U	2	T	1,27	32,95	6,81	0,00	1,14	3,89	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,400	7,600	U	2	T	1,32	25,33	2,62	0,00	0,73	1,70	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,600	7,800	U	2	T	1,42	31,11	7,66	0,00	1,19	2,68	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	7,800	8,000	U	2	T	1,41	53,46	13,93	0,00	1,01	4,06	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,000	8,800	U	2	T	1,38	9,43	0,84	0,00	0,21	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	8,800	9,200	U	2	T	1,36	23,94	2,80	0,00	0,39	3,96	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,200	9,800	U	2	T	1,48	41,21	6,65	0,00	1,05	3,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	9,800	10,200	U	2	T	1,95	13,12	1,24	0,00	0,16	2,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,200	10,400	U	2	T	1,94	5,69	0,02	0,00	0,05	1,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,400	10,600	U	2	T	1,82	36,79	6,89	0,00	0,73	3,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,600	10,800	U	2	T	1,59	25,74	2,46	0,00	0,10	2,66	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	10,800	11,200	U	2	T	1,96	6,21	0,12	0,00	0,03	1,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	11,200	12,400	U	2	T	1,69	14,97	1,30	0,00	0,17	2,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,400	12,600	U	2	T	1,45	38,28	8,22	0,00	1,29	4,95	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,600	12,800	U	2	T	1,88	52,38	12,60	0,00	0,94	4,91	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	12,800	13,000	U	2	T	2,01	36,89	14,16	0,00	1,96	5,32	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,000	13,200	U	2	T	1,40	8,66	0,19	0,00	0,16	3,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,200	13,600	U	2	T	1,41	19,82	5,13	0,00	1,43	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,600	13,800	U	2	T	1,33	39,06	7,61	0,00	0,83	3,76	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	13,800	14,000	U	2	T	1,35	29,06	5,16	0,00	0,82	3,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,000	14,800	U	2	T	1,42	4,58	0,06	0,00	0,15	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	14,800	15,200	U	2	T	1,52	22,18	1,65	0,00	0,24	3,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,200	15,400	U	2	T	1,52	9,53	0,25	0,00	0,02	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	15,400	16,000	U	2	T	1,77	28,22	1,38	0,00	0,20	5,80	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,000	16,600	U	2	T	1,38	19,10	0,49	0,00	0,00	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,600	16,800	U	2	T	1,29	12,69	0,27	0,00	0,00	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	16,800	17,000	U	2	T	1,18	19,78	0,54	0,00	0,09	2,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,000	17,200	U	2	T	1,22	15,57	0,62	0,00	0,09	3,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,200	17,400	U	2	T	1,42	25,16	1,36	0,00	0,75	3,01	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	17,400	18,200	U	2	T	1,35	3,84	0,07	0,00	0,19	2,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,200	18,800	U	2	T	1,58	12,74	0,58	0,00	0,09	4,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	18,800	19,000	U	2	T	1,49	28,94	6,75	0,00	1,22	4,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,000	19,400	U	2	T	1,25	35,83	12,38	0,00	0,86	4,55	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,400	19,800	U	2	T	0,95	26,66	4,25	0,00	0,64	3,13	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	19,800	20,000	U	2	T	1,43	9,03	0,24	0,00	0,07	2,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	20,000	22,000	U	2	T	1,43	21,12	3,27	0,00	0,49	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,000	22,500	U	2	T	1,34	6,88	0,80	0,00	0,08	2,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	572	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	22,500	24,400	U	2	T	1,54	4,80	0,09	0,00	0,03	1,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,400	24,600	U	2	T	3,05	11,56	7,37	0,01	0,03	5,20	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	24,600	26,200	U	2	T	2,51	5,58	0,07	0,00	0,05	7,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,200	26,400	U	2	T	3,66	4,74	0,02	0,02	0,13	7,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,400	26,600	U	2	T	2,21	8,51	0,03	0,02	0,10	9,15	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	26,600	27,000	U	2	T	3,08	7,48	0,52	0,01	0,22	7,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,000	27,600	U	2	T	2,40	3,90	0,02	0,00	0,00	8,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74B20087	T-87	Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981-U (Champulli)	27,600	27,760	U	2	T	3,10	7,67	0,18	0,00	0,00	6,18	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	914	2019	04-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	34,220	36,700	U	1	A	1,73	1,05	0,06	0,00	0,03	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	36,700	37,800	U	1	A	1,84	1,71	0,00	0,00	0,04	1,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	37,800	38,000	U	1	A	2,73	10,36	1,02	0,00	0,55	2,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	38,000	40,200	U	1	A	1,68	2,53	0,20	0,00	0,10	1,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	40,200	40,600	U	1	A	2,51	2,95	0,01	0,00	0,09	1,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	40,600	41,800	U	1	A	2,11	1,26	0,01	0,00	0,03	1,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	1	A	2,36	7,43	0,79	0,00	0,19	1,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	42,000	47,550	U	1	A	1,70	1,73	0,05	0,00	0,09	1,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	47,550	48,400	U	1	A	1,74	0,40	0,00	0,00	0,01	1,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	48,400	48,600	U	1	A	2,60	2,10	0,02	0,00	0,03	2,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	48,600	49,000	U	1	A	1,76	2,29	0,31	0,00	0,01	2,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	49,000	49,200	U	1	A	2,42	0,86	0,23	0,00	0,00	2,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	49,200	49,400	U	1	A	1,75	0,25	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	49,400	49,530	U	1	A	2,51	2,79	0,04	0,00	0,35	1,98	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	49,530	50,240	U	1	H	2,66	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	50,240	50,400	U	1	A	2,55	0,35	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	50,400	52,800	U	1	A	1,53	0,36	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	52,800	53,000	U	1	A	2,17	9,38	0,53	0,01	1,52	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	53,000	55,130	U	1	A	1,64	0,34	0,01	0,00	0,01	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	55,130	62,600	U	1	A	1,50	0,32	0,00	0,00	0,01	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	62,600	62,800	U	1	A	2,30	5,05	0,04	0,00	0,00	4,37	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	62,800	63,000	U	1	A	1,82	4,45	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	63,000	63,200	U	1	T	2,30	2,22	0,05	0,00	0,00	7,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	63,200	63,400	U	1	T	1,77	5,48	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	63,400	65,000	U	1	T	2,53	3,92	0,04	0,00	0,06	4,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	65,000	65,200	U	1	T	1,91	1,75	0,00	0,00	0,01	5,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	65,200	67,000	U	1	T	2,68	3,20	0,03	0,00	0,00	6,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	67,000	67,200	U	1	T	3,10	6,49	0,23	0,00	0,01	7,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	67,200	68,000	U	1	T	2,35	4,45	0,03	0,01	0,03	5,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	68,000	68,400	U	1	T	1,80	3,86	0,04	0,00	0,04	5,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	68,400	68,600	U	1	T	2,46	3,82	0,04	0,00	0,22	3,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	68,600	68,820	U	1	T	2,00	2,01	0,00	0,01	0,09	3,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	68,820	69,200	U	1	T	1,74	2,94	0,01	0,00	0,01	3,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	69,200	69,600	U	1	T	2,16	2,72	0,03	0,00	0,02	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	1	T	1,80	0,54	0,00	0,00	0,02	3,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	69,800	70,800	U	1	T	2,47	3,53	0,01	0,00	0,00	4,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	70,800	71,200	U	1	T	1,92	1,69	0,01	0,00	0,00	4,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	71,200	72,429	U	1	T	2,36	3,00	0,02	0,00	0,02	5,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	34,220	34,400	U	2	A	2,59	2,15	0,00	0,01	0,02	1,82	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	686	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	34,400	34,800	U	2	A	2,21	1,40	0,02	0,00	0,08	1,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	34,800	35,000	U	2	A	2,68	2,12	0,00	0,00	0,01	1,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	686	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	35,000	36,700	U	2	A	1,78	0,53	0,00	0,01	0,01	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	686	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	36,700	37,800	U	2	A	1,84	0,89	0,00	0,00	0,02	1,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	37,800	38,000	U	2	A	2,71	9,10	1,21	0,00	0,60	2,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	38,000	44,000	U	2	A	1,77	2,91	0,18	0,00	0,10	1,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	44,000	44,200	U	2	A	1,73	17,04	3,15	0,00	1,23	4,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	44,200	47,550	U	2	A	1,58	0,57	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1834	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	47,550	49,530	U	2	A	1,69	1,10	0,06	0,02	0,03	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	49,530	50,240	U	2	H	2,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	50,240	50,400	U	2	A	2,91	1,93	0,14	0,01	0,04	1,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	50,400	52,800	U	2	A	1,40	0,37	0,00	0,00	0,01	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	52,800	53,200	U	2	A	2,53	3,55	0,03	0,00	0,14	2,32	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	53,200	55,130	U	2	A	1,48	0,27	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	55,130	63,000	U	2	A	1,53	0,48	0,00	0,00	0,01	1,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	63,000	63,600	U	2	T	1,88	1,58	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	63,600	64,600	U	2	T	2,41	2,53	0,00	0,01	0,05	5,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	64,600	64,800	U	2	T	1,50	0,55	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	64,800	65,200	U	2	T	2,33	1,65	0,02	0,00	0,01	4,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	65,200	65,400	U	2	T	1,79	3,54	0,10	0,00	0,00	4,64	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	65,400	65,600	U	2	T	2,32	3,82	0,02	0,00	0,00	4,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	65,600	66,000	U	2	T	2,02	1,82	0,00	0,00	0,01	3,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	66,000	67,800	U	2	T	2,34	5,10	0,04	0,00	0,00	7,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	67,800	68,400	U	2	T	1,80	3,88	0,03	0,01	0,02	5,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	68,400	68,820	U	2	T	2,29	5,93	0,05	0,02	1,42	6,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	2854	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	68,820	71,600	U	2	T	2,29	7,04	0,07	0,00	0,02	6,69	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	71,600	71,800	U	2	T	2,01	1,53	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	71,800	72,400	U	2	T	2,17	9,71	0,16	0,00	0,01	4,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00551	T-551	Cruce T-39 (Los Lagos) - Nontuelá - Futrono - Lifén - Puente Calcurrupe	72,400	72,429	U	2	T	3,01	13,31	0,84	0,00	1,51	3,72	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1074	2019	05-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,000	2,200	U	1	A	1,54	2,05	0,11	0,01	0,08	3,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,200	2,400	U	1	A	2,27	3,77	0,08	0,01	0,12	3,52	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	2,400	5,800	U	1	A	1,55	2,06	0,10	0,00	0,05	2,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,800	6,000	U	1	A	2,66	5,17	0,13	0,04	0,18	6,74	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,000	6,200	U	1	A	1,64	3,71	0,00	0,00	0,05	6,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,200	6,800	U	1	A	2,66	9,22	0,54	0,02	0,74	5,79	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,800	7,000	U	1	A	1,61	9,51	0,36	0,00	0,55	4,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	7,000	8,000	U	1	A	3,35	26,00	1,76	0,44	9,08	9,08	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,000	8,400	U	1	A	1,81	7,34	0,14	0,00	0,41	5,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	8,400	10,370	U	1	A	2,10	21,94	0,95	0,04	3,41	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	0,000	1,800	U	2	A	2,38	7,93	0,75	0,02	0,56	3,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	1,800	5,800	U	2	A	1,69	4,73	0,24	0,00	0,14	4,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	5,800	6,200	U	2	A	2,55	7,14	0,42	0,04	0,30	6,77	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,200	6,400	U	2	A	1,80	1,42	0,00	0,00	0,01	5,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	6,400	9,000	U	2	A	2,33	10,01	0,63	0,03	1,21	9,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,000	9,200	U	2	A	2,75	35,45	5,72	0,05	10,39	11,64	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	974	2019	06-04-2019
74C00613	T-613	Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco)	9,200	10,370	U	2	A	2,39	19,61	1,39	0,01	3,69	8,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	974	2019	06-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,000	0,600	U	1	T	2,08	10,32	1,65	0,00	0,19	2,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,600	0,800	U	1	T	2,04	36,44	7,65	0,00	0,92	4,60	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,800	1,000	U	1	T	1,63	18,90	9,49	0,00	0,89	3,68	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,000	1,600	U	1	T	1,48	8,82	0,11	0,00	0,05	2,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,600	1,800	U	1	T	1,58	36,56	3,04	0,00	0,77	3,13	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	1,800	2,000	U	1	T	1,16	42,63	5,72	0,00	0,85	3,88	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,000	2,400	U	1	T	1,27	19,20	0,64	0,00	0,01	3,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,400	2,600	U	1	T	1,15	7,68	0,52	0,00	0,01	2,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,600	2,800	U	1	T	1,03	17,11	4,08	0,00	0,54	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,800	3,800	U	1	T	1,36	7,09	0,77	0,00	0,34	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,800	4,000	U	1	T	2,24	20,73	2,17	0,02	0,61	2,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,000	4,200	U	1	T	2,75	18,05	2,78	0,00	0,38	2,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,200	4,800	U	1	T	1,19	42,00	10,36	0,01	1,24	2,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,800	5,000	U	1	T	1,29	24,61	4,19	0,00	0,87	3,04	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,000	5,200	U	1	T	1,53	51,76	15,32	0,00	2,57	4,03	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,200	5,800	U	1	T	1,23	23,39	3,23	0,00	0,90	2,37	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,800	6,000	U	1	T	1,50	6,68	0,60	0,00	0,17	2,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,000	6,200	U	1	T	1,15	19,44	1,52	0,00	0,75	1,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,200	6,600	U	1	T	1,13	41,86	9,16	0,00	1,09	2,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,600	6,800	U	1	T	1,78	24,85	2,24	0,01	0,48	2,90	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,800	7,000	U	1	T	1,55	46,03	11,19	0,01	1,40	4,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,000	8,400	U	1	T	1,61	54,03	27,17	0,02	1,41	5,23	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,400	8,600	U	1	T	1,71	40,19	11,71	0,00	1,13	4,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,600	8,800	U	1	T	1,57	29,49	3,93	0,00	0,68	2,83	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,800	9,000	U	1	T	1,30	36,28	6,62	0,00	1,07	3,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,000	9,200	U	1	T	1,09	23,64	2,37	0,00	0,44	2,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,200	9,600	U	1	T	1,31	38,12	8,65	0,00	0,73	4,14	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,600	9,800	U	1	T	2,97	16,85	1,85	0,03	0,68	2,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,800	13,800	U	1	T	1,14	3,75	0,10	0,00	0,07	3,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,800	14,000	U	1	T	1,41	13,16	1,07	0,00	0,23	4,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,000	17,100	U	1	T	1,09	1,70	0,01	0,00	0,02	2,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,100	18,080	U	1	T	1,39	3,13	0,04	0,00	0,06	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,080	26,200	U	1	A	1,29	3,45	0,38	0,01	0,30	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,200	26,400	U	1	A	1,96	11,10	1,19	0,03	1,49	3,12	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,400	36,200	U	1	A	1,25	1,06	0,08	0,00	0,06	2,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,200	36,400	U	1	A	2,46	1,19	0,00	0,01	0,07	1,86	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,400	36,430	U	1	A	2,20	0,00	0,00	0,00	0,14	3,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,430	37,200	U	1	A	1,94	3,35	0,03	0,00	0,14	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,200	37,400	U	1	A	2,31	5,14	0,11	0,00	2,44	3,84	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,400	38,000	U	1	A	2,01	2,84	0,00	0,00	0,12	4,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,000	38,560	U	1	A	2,76	2,04	0,00	0,00	0,02	3,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,560	40,400	U	1	T	2,33	7,06	0,21	0,00	0,77	5,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,400	41,600	U	1	T	1,68	3,30	0,03	0,00	0,02	3,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,600	41,800	U	1	T	2,02	5,02	0,13	0,00	0,18	4,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	41,800	42,000	U	1	T	1,79	1,52	0,00	0,00	0,02	3,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,000	44,000	U	1	T	2,38	1,64	0,04	0,00	0,11	4,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,000	44,200	U	1	T	1,92	2,83	0,03	0,01	0,15	3,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,200	44,800	U	1	T	2,38	2,37	0,07	0,01	0,08	3,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	44,800	45,000	U	1	T	2,12	0,61	0,00	0,02	0,00	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,000	45,200	U	1	T	2,34	2,86	0,00	0,14	0,43	5,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	45,200	46,000	U	1	T	1,93	2,13	0,00	0,00	0,16	3,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,000	46,790	U	1	T	2,81	2,46	0,06	0,00	0,21	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,790	47,800	U	1	T	2,66	3,52	0,07	0,00	0,85	6,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,800	48,000	U	1	T	3,38	3,75	0,02	0,00	0,20	6,66	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,000	48,200	U	1	T	2,89	2,58	0,00	0,00	0,09	6,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,200	48,400	U	1	T	3,70	3,48	0,03	0,00	0,18	7,07	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,400	50,400	U	1	T	2,64	2,63	0,02	0,00	0,90	5,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,400	50,600	U	1	T	2,42	13,36	0,25	0,00	11,14	7,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	50,600	52,600	U	1	T	2,77	3,25	0,05	0,00	3,13	5,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,600	52,800	U	1	T	4,04	2,21	0,08	0,00	0,28	4,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,800	53,600	U	1	T	2,67	2,04	0,03	0,00	0,31	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,600	53,800	U	1	T	3,81	2,76	0,03	0,01	0,51	5,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,800	56,000	U	1	T	3,01	3,55	0,04	0,00	0,46	5,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,000	56,200	U	1	T	2,91	10,06	0,32	0,00	5,58	6,50	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	56,200	57,400	U	1	T	2,58	6,48	0,08	0,00	1,24	5,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,000	0,400	U	2	T	2,44	7,59	0,54	0,00	0,08	3,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,400	0,600	U	2	T	2,09	23,62	6,08	0,00	0,27	4,70	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,600	0,800	U	2	T	2,37	33,03	7,04	0,00	0,23	8,94	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	0,800	2,000	U	2	T	2,31	27,70	3,22	0,00	0,08	6,97	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,000	2,400	U	2	T	2,70	53,39	39,65	0,00	0,21	6,17	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,400	2,600	U	2	T	1,95	16,68	4,28	0,00	0,33	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	2,600	3,400	U	2	T	1,80	3,20	0,28	0,00	0,10	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,400	3,600	U	2	T	1,89	15,17	0,60	0,00	0,15	4,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,600	3,800	U	2	T	1,61	2,29	0,00	0,00	0,03	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	3,800	4,000	U	2	T	2,38	4,46	0,03	0,00	0,21	2,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,000	4,200	U	2	T	2,46	20,64	0,45	0,00	0,03	4,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,200	4,600	U	2	T	1,61	40,84	4,04	0,01	0,33	5,85	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,600	4,800	U	2	T	1,46	34,89	2,26	0,00	0,00	5,67	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	4,800	5,000	U	2	T	1,49	19,68	0,27	0,00	0,00	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,000	5,200	U	2	T	1,70	32,90	6,39	0,02	1,27	3,54	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,200	5,400	U	2	T	1,52	14,21	0,87	0,00	0,13	3,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	5,400	6,200	U	2	T	1,30	7,86	0,07	0,00	0,00	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	6,200	7,000	U	2	T	1,42	17,92	0,85	0,00	0,01	3,94	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,000	7,400	U	2	T	1,16	8,24	0,37	0,00	0,03	3,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,400	7,600	U	2	T	1,12	21,82	2,22	0,00	0,15	3,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	7,600	8,600	U	2	T	1,36	59,35	21,88	0,00	0,45	4,02	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,600	8,800	U	2	T	1,88	39,23	11,86	0,00	0,08	3,73	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	8,800	9,200	U	2	T	1,29	9,51	0,77	0,00	0,13	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,200	9,600	U	2	T	1,52	12,34	0,59	0,00	0,10	5,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,600	9,800	U	2	T	3,06	14,26	1,17	0,01	0,16	3,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	9,800	10,000	U	2	T	1,21	5,12	0,48	0,00	0,00	3,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,000	10,400	U	2	T	1,44	20,69	2,17	0,00	0,00	4,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,400	10,600	U	2	T	1,12	15,64	0,58	0,00	0,00	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,600	10,800	U	2	T	1,46	30,34	5,24	0,00	0,11	4,09	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	10,800	11,200	U	2	T	1,26	8,24	0,39	0,00	0,00	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,200	11,400	U	2	T	1,15	14,65	2,09	0,00	0,00	4,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	11,400	12,000	U	2	T	1,23	3,86	0,03	0,00	0,02	4,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,000	12,600	U	2	T	1,26	19,61	0,96	0,00	0,00	4,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,600	12,800	U	2	T	1,06	12,88	0,64	0,00	0,00	4,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	12,800	13,200	U	2	T	1,18	36,20	2,24	0,00	0,02	4,61	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	13,200	14,000	U	2	T	1,30	20,68	1,07	0,00	0,01	4,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	14,000	15,600	U	2	T	1,24	2,01	0,07	0,00	0,01	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	15,600	16,000	U	2	T	1,41	22,68	3,89	0,00	0,04	3,90	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	16,000	17,100	U	2	T	1,19	5,09	0,31	0,00	0,04	1,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1017	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,100	17,200	U	2	T	1,18	8,80	0,43	0,00	0,00	3,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,200	17,400	U	2	T	1,62	28,84	3,77	0,00	0,02	3,09	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,400	17,600	U	2	T	1,35	37,58	3,23	0,00	0,00	3,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,600	17,800	U	2	T	1,60	11,38	0,30	0,00	0,00	3,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	17,800	18,000	U	2	T	1,69	5,64	0,13	0,00	0,00	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,000	18,080	U	2	T	1,54	18,03	0,60	0,00	0,02	2,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,080	18,400	U	2	A	1,73	20,80	3,99	0,00	0,26	3,11	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	18,400	26,200	U	2	A	1,33	3,30	0,20	0,00	0,12	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,200	26,600	U	2	A	2,17	11,02	1,01	0,03	0,75	2,15	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	26,600	36,400	U	2	A	1,27	1,44	0,04	0,00	0,03	1,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,400	36,430	U	2	A	2,64	15,83	2,24	0,02	0,96	7,36	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	985	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	36,430	37,000	U	2	A	2,35	5,26	0,00	0,00	0,19	5,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,000	37,200	U	2	A	1,84	3,97	0,00	0,00	0,08	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,200	37,800	U	2	A	2,08	10,28	0,20	0,00	1,21	7,23	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	37,800	38,000	U	2	A	1,97	3,04	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,000	38,560	U	2	A	2,43	5,80	0,07	0,00	0,45	5,67	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	38,560	40,600	U	2	T	2,46	7,34	0,12	0,00	1,13	4,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	40,600	42,000	U	2	T	2,96	18,79	0,79	0,00	7,38	6,46	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	42,000	46,790	U	2	T	2,66	4,59	0,07	0,00	1,76	5,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1027	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,790	46,800	U	2	T	2,30	7,07	0,00	0,00	0,23	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	46,800	47,000	U	2	T	2,09	3,64	0,00	0,00	0,09	2,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,000	47,200	U	2	T	2,30	2,65	0,00	0,00	0,02	3,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,200	47,400	U	2	T	2,28	18,19	2,96	0,00	5,82	4,85	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,400	47,600	U	2	T	2,36	16,22	1,06	0,04	2,44	4,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	47,600	48,600	U	2	T	2,80	18,04	0,99	0,01	2,44	5,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	48,600	52,600	U	2	T	2,74	2,34	0,02	0,00	0,26	4,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,600	52,800	U	2	T	4,34	4,36	0,10	0,00	1,14	3,95	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	52,800	53,600	U	2	T	2,68	2,99	0,01	0,00	0,27	3,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,600	53,800	U	2	T	4,14	1,88	0,05	0,00	0,21	4,06	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20759	T-759	Ruta 5 (Paso Superior) - Puerto Nuevo - Cruce T-551 (Coique)	53,800	57,400	U	2	T	2,95	3,08	0,04	0,00	1,34	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	564	2019	05-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,000	0,200	U	1	H	6,96	-	-	-	-	-	-	41,51	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,200	0,400	U	1	H	6,96	-	-	-	-	-	-	14,81	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,400	0,600	U	1	H	5,12	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,600	1,000	U	1	H	6,21	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,000	2,110	U	1	H	4,93	-	-	-	-	-	-	0,34	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,110	2,200	U	1	T	5,07	55,97	22,30	0,71	5,29	7,12	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,200	2,400	U	1	T	3,87	24,69	11,67	0,03	4,60	4,94	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,400	2,600	U	1	T	2,29	46,13	29,00	0,37	6,97	10,53	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,600	2,800	U	1	T	3,63	38,99	14,16	0,35	3,52	6,35	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,800	3,200	U	1	T	2,88	47,65	21,02	0,05	2,84	7,09	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,200	3,400	U	1	T	2,03	34,78	7,64	0,00	1,29	3,51	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,400	3,800	U	1	T	1,76	26,89	5,71	0,01	1,19	3,79	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,800	4,000	U	1	T	1,87	18,34	2,43	0,00	0,16	2,68	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,000	4,200	U	1	T	1,67	5,83	0,25	0,00	0,00	1,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,200	4,300	U	1	T	1,50	10,82	3,34	0,00	0,78	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,300	4,600	U	1	A	1,49	5,19	1,32	0,00	0,54	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,600	5,000	U	1	A	1,87	20,66	4,68	0,01	0,95	3,28	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,000	5,400	U	1	A	2,24	31,87	11,18	0,02	2,87	3,31	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,400	5,800	U	1	A	1,95	26,81	6,41	0,00	1,34	3,82	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,800	6,000	U	1	A	2,88	45,22	26,15	0,06	1,50	15,58	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Estructural	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,000	6,080	U	1	A	3,62	11,11	4,24	0,02	2,37	3,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,080	6,180	U	1	T	3,62	0,07	0,00	0,00	3,79	2,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,180	6,200	U	1	A	3,62	0,00	0,00	0,00	3,56	3,62	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,200	6,240	U	1	A	1,35	0,00	0,00	0,00	2,74	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,240	7,400	U	1	T	1,31	0,49	0,00	0,00	9,80	3,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,400	7,440	U	1	A	0,93	0,00	0,00	0,00	10,84	2,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,440	8,700	U	1	T	1,19	0,46	0,01	0,00	9,15	2,89	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,700	8,800	U	1	A	0,98	0,03	0,00	0,00	14,02	2,66	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,800	9,640	U	1	T	1,02	1,03	0,06	0,00	11,31	2,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,640	9,800	U	1	A	1,00	1,24	0,03	0,00	14,42	2,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,800	11,660	U	1	T	1,11	0,43	0,00	0,00	10,80	3,09	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,660	13,040	U	1	A	1,12	0,14	0,00	0,00	14,07	2,93	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	13,040	13,700	U	1	T	1,13	0,04	0,00	0,00	13,03	2,48	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	13,700	13,840	U	1	A	0,94	1,86	0,00	0,00	13,15	2,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	13,840	15,200	U	1	T	1,07	0,80	0,02	0,00	11,45	3,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,200	18,400	U	1	A	1,10	0,71	0,01	0,00	10,65	2,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,400	18,600	U	1	A	0,88	0,03	0,00	0,00	5,70	1,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,600	18,800	U	1	A	0,91	0,03	0,00	0,00	13,27	2,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	18,800	19,000	U	1	A	0,80	0,00	0,00	0,00	9,47	2,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	19,000	21,800	U	1	A	1,03	1,05	0,16	0,01	6,76	2,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	21,800	22,000	U	1	A	0,84	0,00	0,00	0,00	7,02	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,000	22,400	U	1	A	1,02	0,02	0,00	0,00	5,04	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,400	22,600	U	1	A	0,80	0,04	0,00	0,00	0,92	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	22,600	24,680	U	1	A	0,97	0,08	0,00	0,00	5,39	2,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,680	26,400	U	1	T	1,05	1,94	0,04	0,00	4,67	2,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,400	27,000	U	1	T	1,64	55,50	31,18	0,00	0,25	5,99	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,000	27,200	U	1	T	2,01	12,95	1,69	0,00	0,17	3,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,200	27,800	U	1	T	1,88	57,54	14,72	0,00	0,41	7,26	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,800	28,000	U	1	T	1,75	45,20	5,79	0,00	0,60	6,24	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,000	28,200	U	1	T	2,01	53,17	9,99	0,00	0,42	10,35	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,200	28,600	U	1	T	2,20	32,05	4,53	0,01	0,33	8,20	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,600	29,000	U	1	T	1,69	40,86	4,42	0,00	0,73	6,78	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	29,000	30,000	U	1	T	1,78	60,07	12,15	0,01	1,14	6,83	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,000	30,200	U	1	T	1,96	31,74	5,75	0,00	0,44	5,62	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,200	31,000	U	1	T	1,79	19,21	0,89	0,00	0,10	5,28	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,000	31,200	U	1	T	2,14	23,47	0,46	0,00	0,02	7,33	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,200	31,400	U	1	T	2,12	19,42	0,51	0,00	0,00	6,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,400	31,800	U	1	T	2,20	50,99	17,84	0,00	0,45	6,36	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,800	32,000	U	1	T	2,02	43,80	8,16	0,00	0,83	5,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,000	32,400	U	1	T	1,92	53,40	18,35	0,02	0,50	6,13	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,400	32,600	U	1	T	1,90	36,71	5,11	0,00	0,28	5,31	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,600	33,400	U	1	T	2,33	52,25	36,26	0,02	0,56	8,89	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,400	33,600	U	1	T	2,21	32,68	3,54	0,00	0,37	9,24	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,600	33,900	U	1	T	1,77	23,13	0,59	0,02	0,16	6,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,900	34,000	U	1	T	1,53	39,46	1,53	0,00	0,02	5,96	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	34,000	34,800	U	1	T	1,50	17,68	0,27	0,01	0,01	6,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	34,800	35,000	U	1	T	1,73	30,66	1,73	0,00	0,09	7,65	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	35,000	36,600	U	1	T	1,85	16,04	2,50	0,00	0,44	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,600	36,800	U	1	T	2,63	26,39	5,46	0,00	1,08	7,58	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,800	37,000	U	1	T	2,04	33,16	9,14	0,05	0,95	4,25	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,000	37,200	U	1	T	1,82	19,53	5,48	0,00	0,75	2,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,200	37,400	U	1	T	3,39	24,78	4,29	0,01	0,87	3,27	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,400	37,440	U	1	T	2,75	57,83	26,02	0,01	0,59	7,84	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,440	37,600	U	1	T	2,75	56,75	23,65	0,08	2,16	8,46	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,600	38,000	U	1	T	1,75	37,40	7,73	0,00	1,26	5,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,000	38,600	U	1	T	1,76	18,19	2,82	0,00	0,54	4,41	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,600	38,800	U	1	T	1,38	9,68	1,25	0,00	0,09	4,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,800	39,200	U	1	T	1,61	12,03	1,54	0,00	0,05	4,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,200	39,320	U	1	T	1,56	2,95	0,26	0,00	0,04	4,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,320	39,400	U	1	T	1,56	11,17	3,08	0,00	0,56	3,27	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,400	40,000	U	1	T	1,44	3,68	0,86	0,00	0,12	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,000	40,200	U	1	T	3,17	14,38	1,45	0,10	1,08	4,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,200	41,800	U	1	T	1,44	1,14	0,10	0,00	0,03	1,87	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	1	T	1,46	12,60	6,10	0,04	0,78	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,000	42,200	U	1	T	1,86	35,16	17,91	0,03	1,94	3,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,200	42,400	U	1	T	1,68	27,93	10,52	0,01	0,59	2,23	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,400	42,600	U	1	T	1,05	8,48	1,53	0,00	0,31	1,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,600	42,800	U	1	T	2,05	30,49	12,91	0,01	1,50	6,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,800	43,000	U	1	T	1,64	6,57	0,98	0,00	0,11	2,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,000	43,600	U	1	T	1,90	16,36	4,19	0,00	0,29	3,96	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,600	43,800	U	1	T	1,60	5,02	1,29	0,00	0,26	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,800	44,000	U	1	T	1,91	19,69	6,50	0,01	1,30	2,76	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,000	45,170	U	1	T	1,12	3,66	1,08	0,01	0,26	2,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,090	55,600	U	1	A	2,18	0,34	0,00	0,00	0,04	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,600	55,800	U	1	A	2,43	0,43	0,00	0,00	0,01	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,800	56,200	U	1	A	2,06	0,14	0,00	0,00	0,01	2,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,200	56,400	U	1	A	2,67	1,17	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	56,400	57,000	U	1	A	1,72	0,41	0,00	0,00	0,04	3,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,000	57,400	U	1	A	2,80	0,42	0,00	0,00	0,01	4,17	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	57,400	58,200	U	1	A	1,89	0,73	0,00	0,00	0,04	2,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,200	58,400	U	1	A	2,71	1,46	0,13	0,00	0,19	3,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	58,400	60,600	U	1	A	1,71	0,32	0,00	0,00	0,03	1,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,600	60,800	U	1	A	2,89	1,98	0,13	0,00	0,23	2,43	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,800	61,200	U	1	A	2,17	0,76	0,00	0,00	0,09	1,83	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,200	61,400	U	1	A	3,23	0,46	0,18	0,00	0,03	2,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,400	61,690	U	1	A	2,18	0,06	0,00	0,00	0,01	1,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,690	62,200	U	1	A	2,29	0,33	0,00	0,00	0,01	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,200	62,400	U	1	A	2,57	1,13	0,07	0,00	0,04	3,01	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,400	63,200	U	1	A	2,09	0,54	0,02	0,00	0,03	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	63,200	63,400	U	1	A	3,00	0,26	0,01	0,00	0,00	2,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	63,400	64,200	U	1	A	2,02	0,34	0,00	0,00	0,02	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	64,200	64,800	U	1	A	2,85	1,41	0,08	0,02	0,25	2,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	64,800	65,000	U	1	A	2,25	0,34	0,00	0,00	0,01	2,09	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	65,000	65,800	U	1	A	3,14	1,15	0,02	0,00	0,11	2,73	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	65,800	66,200	U	1	A	2,09	0,36	0,00	0,00	0,01	2,30	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,200	67,000	U	1	A	3,47	3,75	0,06	0,03	0,21	2,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,000	67,200	U	1	A	2,06	0,70	0,00	0,00	0,01	1,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,200	67,600	U	1	A	2,54	0,40	0,00	0,00	0,02	2,04	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,600	69,000	U	1	A	1,72	0,55	0,00	0,01	0,05	1,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,000	69,200	U	1	A	2,53	2,38	0,00	0,01	0,14	2,59	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,200	69,400	U	1	A	2,20	1,82	0,04	0,00	0,00	1,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,400	69,520	U	1	A	2,79	0,15	0,00	0,00	0,02	2,60	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,520	69,600	U	1	T	2,79	5,25	0,50	0,00	0,11	2,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	1	T	4,02	13,24	0,50	0,01	0,11	6,87	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,800	70,000	U	1	T	2,38	14,66	0,29	0,00	0,05	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,000	70,600	U	1	T	2,79	19,24	0,74	0,00	0,17	10,29	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,600	71,170	U	1	T	2,56	5,96	0,15	0,00	0,03	7,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,170	71,200	U	1	H	2,89	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,200	71,210	U	1	H	4,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,210	71,250	U	1	T	4,05	6,62	0,59	0,00	0,87	2,93	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	04-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,250	71,280	U	1	H	4,05	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,280	71,600	U	1	T	3,14	16,88	0,74	0,00	0,15	6,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,600	71,800	U	1	T	2,95	7,32	0,33	0,00	0,06	7,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,800	72,000	U	1	T	3,12	5,51	0,25	0,00	0,08	7,69	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,000	72,200	U	1	T	2,38	4,03	0,03	0,00	0,03	8,37	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,200	72,800	U	1	T	3,20	7,20	0,10	0,00	0,04	7,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,800	73,000	U	1	T	2,68	6,24	0,01	0,00	0,01	8,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,000	73,400	U	1	T	2,97	9,37	0,27	0,00	0,18	8,70	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,400	73,600	U	1	T	2,28	7,07	0,13	0,01	0,13	9,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,600	73,800	U	1	T	2,87	10,46	0,39	0,00	0,08	9,56	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,800	74,000	U	1	T	2,52	9,05	0,11	0,00	0,02	8,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,000	74,600	U	1	T	3,04	13,03	1,28	0,00	0,15	8,53	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,600	75,000	U	1	T	3,01	6,09	0,00	0,00	0,03	5,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,000	75,200	U	1	T	2,98	16,81	0,61	0,00	0,20	8,00	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,200	76,600	U	1	T	2,60	6,48	0,05	0,00	0,01	7,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,600	76,800	U	1	T	2,92	6,98	0,01	0,00	0,01	12,65	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,800	77,000	U	1	T	2,48	6,03	0,14	0,00	0,05	12,73	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,000	77,340	U	1	T	3,31	12,94	0,52	0,00	0,08	11,03	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,340	77,600	U	1	A	2,93	5,74	0,08	0,00	0,02	8,92	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,600	82,800	U	1	A	1,32	0,28	0,00	0,00	0,02	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,800	83,400	U	1	A	2,71	0,35	0,02	0,00	0,02	2,13	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	83,400	84,800	U	1	A	1,95	0,53	0,01	0,00	0,02	2,00	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	84,800	85,000	U	1	A	3,55	0,33	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	85,000	87,200	U	1	A	1,57	1,18	0,02	0,00	0,03	1,56	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,200	87,820	U	1	A	2,40	20,70	0,54	0,00	0,07	3,40	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,000	0,200	U	2	H	6,90	-	-	-	-	-	-	44,68	B	Malo	Reemplazo de Losas, Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,200	1,200	U	2	H	5,87	-	-	-	-	-	-	1,28	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	1,200	2,210	U	2	H	4,49	-	-	-	-	-	-	0,84	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,210	2,400	U	2	T	4,79	29,35	9,80	0,03	3,38	3,62	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	2,400	3,400	U	2	T	3,02	52,81	23,52	0,22	3,31	6,46	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,400	3,600	U	2	T	2,38	18,89	3,71	0,02	1,33	3,01	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	3,600	4,000	U	2	T	2,13	47,93	20,23	0,06	2,25	4,35	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,000	4,200	U	2	T	1,75	24,15	7,79	0,01	2,11	2,63	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,200	4,300	U	2	T	1,92	17,08	7,02	0,01	1,35	1,82	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	4,300	5,800	U	2	A	1,85	22,27	6,56	0,03	2,91	2,96	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	5,800	6,000	U	2	A	2,78	32,24	12,42	0,01	2,76	4,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,000	6,080	U	2	A	2,35	8,73	0,86	0,00	1,54	2,54	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,080	6,180	U	2	T	2,35	0,00	0,00	0,00	0,19	1,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,180	6,240	U	2	A	1,52	0,00	0,00	0,00	0,82	1,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	6,240	7,400	U	2	T	1,09	0,06	0,00	0,00	1,98	3,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,400	7,440	U	2	A	1,11	0,00	0,00	0,00	0,52	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	7,440	8,700	U	2	T	1,15	0,51	0,01	0,01	7,85	2,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,700	8,800	U	2	A	1,03	0,06	0,00	0,00	11,46	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	8,800	9,640	U	2	T	1,09	0,47	0,01	0,00	8,74	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,640	9,800	U	2	A	1,05	0,18	0,00	0,00	3,14	2,67	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	9,800	11,660	U	2	T	1,10	0,23	0,01	0,00	11,20	3,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	11,660	13,040	U	2	A	1,16	0,29	0,01	0,00	10,71	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	13,040	13,700	U	2	T	1,17	0,25	0,00	0,00	14,24	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	13,700	13,840	U	2	A	1,06	0,14	0,00	0,00	7,57	4,13	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	13,840	15,200	U	2	T	1,27	0,45	0,00	0,00	9,07	3,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	15,200	24,680	U	2	A	1,12	0,42	0,01	0,00	4,67	2,48	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	24,680	26,400	U	2	T	1,00	2,29	0,02	0,00	0,55	2,31	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,400	26,600	U	2	T	1,75	46,27	17,57	0,18	1,36	5,14	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	26,600	27,000	U	2	T	1,82	16,52	0,54	0,06	0,14	3,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,000	27,200	U	2	T	1,67	30,18	4,63	0,07	2,75	4,10	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,200	27,400	U	2	T	1,57	49,03	6,62	0,25	3,66	5,36	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,400	27,800	U	2	T	1,90	24,41	1,95	0,27	0,36	4,51	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	27,800	28,000	U	2	T	1,63	30,35	3,55	0,12	0,90	4,52	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,000	28,400	U	2	T	2,26	39,75	4,62	0,10	0,60	7,39	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,400	28,600	U	2	T	1,63	30,95	2,43	0,11	0,45	6,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	28,600	30,000	U	2	T	1,68	22,74	1,18	0,19	0,12	5,15	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,000	30,200	U	2	T	1,87	23,74	2,26	0,00	0,24	6,16	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,200	30,400	U	2	T	2,02	22,82	0,61	0,00	0,04	4,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,400	30,600	U	2	T	2,16	47,50	6,64	0,04	1,66	5,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,600	30,800	U	2	T	2,23	28,35	5,63	0,06	1,11	4,53	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	30,800	31,400	U	2	T	1,57	17,55	2,63	0,17	0,70	2,80	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,400	31,600	U	2	T	2,40	27,85	2,70	0,00	0,27	3,48	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	31,600	32,600	U	2	T	1,73	19,71	0,53	0,18	0,02	5,14	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,600	32,800	U	2	T	1,28	4,13	0,04	0,00	0,01	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	32,800	33,200	U	2	T	1,88	28,10	3,69	0,02	0,57	5,34	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,200	33,400	U	2	T	1,57	27,84	1,20	0,00	0,17	4,28	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,400	33,600	U	2	T	1,79	32,16	6,63	0,00	0,82	4,12	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,600	33,800	U	2	T	1,48	35,84	8,19	0,00	0,82	2,52	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,800	33,900	U	2	T	1,59	34,25	5,14	0,00	0,41	1,81	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1830	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	33,900	34,000	U	2	T	1,59	38,05	8,38	0,00	1,20	4,18	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	34,000	34,200	U	2	T	1,82	30,54	6,11	0,03	0,54	2,99	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	34,200	34,400	U	2	T	1,85	24,15	1,76	0,14	0,42	3,89	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	34,400	35,200	U	2	T	1,79	48,87	15,34	0,02	1,45	5,81	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	35,200	35,400	U	2	T	1,80	33,01	3,76	0,00	0,76	4,49	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	35,400	36,600	U	2	T	2,02	16,37	1,01	0,03	0,09	4,96	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	36,600	37,000	U	2	T	2,36	26,83	4,06	0,00	0,53	5,88	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,000	37,200	U	2	T	1,71	20,97	1,31	0,00	0,28	4,31	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,200	37,440	U	2	T	3,23	37,34	3,46	0,00	0,78	6,27	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1715	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	37,440	38,000	U	2	T	2,20	31,36	3,25	0,01	0,67	4,75	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,000	38,400	U	2	T	1,50	8,49	0,58	0,00	0,07	4,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,400	38,600	U	2	T	1,71	12,75	0,21	0,00	0,00	3,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	38,600	39,200	U	2	T	1,21	3,82	0,00	0,00	0,02	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,200	39,320	U	2	T	1,97	4,42	0,97	0,00	0,13	3,41	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	39,320	40,000	U	2	T	1,61	1,19	0,04	0,00	0,03	2,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,000	40,200	U	2	T	3,65	8,63	1,29	0,05	0,38	3,71	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,200	40,600	U	2	T	2,22	4,18	0,04	0,00	0,02	4,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	40,600	41,800	U	2	T	1,52	3,68	0,21	0,00	0,04	2,73	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	41,800	42,000	U	2	T	1,90	24,48	3,61	0,03	0,35	3,09	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,000	42,200	U	2	T	1,87	45,32	12,11	0,00	0,78	3,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	42,200	43,000	U	2	T	1,69	15,64	1,83	0,00	0,18	2,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,000	43,400	U	2	T	2,44	25,08	1,27	0,00	0,38	3,51	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,400	43,600	U	2	T	1,74	12,60	0,36	0,01	0,07	3,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,600	43,800	U	2	T	1,84	2,98	0,00	0,00	0,05	2,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	43,800	44,000	U	2	T	1,85	22,61	0,45	0,00	0,03	3,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,000	44,400	U	2	T	1,38	38,14	2,32	0,00	0,02	3,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,400	44,800	U	2	T	1,73	21,90	0,77	0,00	0,01	3,17	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	44,800	45,170	U	2	T	1,17	8,38	0,07	0,00	0,00	2,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1451	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,090	55,800	U	2	A	2,58	1,30	0,02	0,00	0,08	3,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	55,800	60,600	U	2	A	1,85	0,29	0,00	0,00	0,01	1,97	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,600	60,800	U	2	A	2,61	2,50	0,21	0,00	0,18	3,41	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	60,800	61,200	U	2	A	2,10	0,34	0,00	0,00	0,04	2,64	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,200	61,400	U	2	A	2,86	0,52	0,00	0,00	0,02	2,09	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,400	61,690	U	2	A	2,29	0,66	0,00	0,00	0,01	2,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	868	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	61,690	62,200	U	2	A	2,30	0,57	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,200	62,600	U	2	A	2,53	0,67	0,00	0,00	0,02	2,16	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	62,600	63,000	U	2	A	2,02	0,45	0,00	0,00	0,02	2,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	63,000	63,600	U	2	A	2,75	0,83	0,08	0,00	0,03	1,47	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	63,600	64,200	U	2	A	2,00	0,70	0,01	0,00	0,12	1,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	64,200	65,800	U	2	A	3,30	2,22	0,43	0,01	0,23	2,27	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	65,800	66,000	U	2	A	1,94	0,58	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	66,000	67,200	U	2	A	3,10	2,81	0,09	0,02	0,23	1,99	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,200	67,400	U	2	A	2,03	0,30	0,00	0,00	0,02	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,400	67,600	U	2	A	2,87	0,34	0,00	0,00	0,04	2,28	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	67,600	68,200	U	2	A	1,61	0,29	0,00	0,00	0,01	1,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,200	68,400	U	2	A	2,58	2,48	0,06	0,00	0,22	1,93	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	68,400	69,200	U	2	A	1,91	1,11	0,00	0,02	0,17	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,200	69,400	U	2	A	2,59	0,76	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,400	69,520	U	2	A	2,06	0,02	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,520	69,600	U	2	T	2,06	7,00	0,55	0,00	0,62	1,76	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,600	69,800	U	2	T	4,36	5,39	0,20	0,03	0,25	6,02	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	69,800	70,400	U	2	T	2,70	6,36	0,14	0,00	0,04	6,57	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,400	70,600	U	2	T	3,47	7,68	0,27	0,00	0,02	5,63	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	70,600	71,170	U	2	T	2,56	4,52	0,03	0,00	0,02	7,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,170	71,200	U	2	H	2,42	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,200	71,210	U	2	H	4,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,210	71,250	U	2	T	4,32	5,97	0,80	0,00	0,50	3,85	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,250	71,280	U	2	H	4,32	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019-E	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,280	71,400	U	2	T	4,32	6,40	0,32	0,00	0,13	8,17	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,400	71,600	U	2	T	2,59	6,80	0,28	0,02	0,26	8,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,600	71,800	U	2	T	3,24	11,40	0,29	0,00	0,09	8,49	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	71,800	72,800	U	2	T	2,80	3,26	0,02	0,00	0,02	9,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	72,800	73,600	U	2	T	2,89	9,13	0,80	0,00	0,05	11,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,600	73,800	U	2	T	2,37	20,95	1,65	0,00	0,06	15,58	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	73,800	74,000	U	2	T	2,65	28,06	3,92	0,00	0,03	11,74	0,00	-	-	Regular	Sello Asfáltico	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,000	74,200	U	2	T	2,69	35,88	8,18	0,01	0,08	12,06	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	74,200	75,400	U	2	T	2,73	16,04	1,28	0,00	0,08	12,30	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	75,400	76,000	U	2	T	2,54	10,16	0,25	0,00	0,05	8,01	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,000	76,200	U	2	T	2,82	12,34	0,17	0,00	0,06	11,19	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	76,200	77,340	U	2	T	2,47	3,80	0,03	0,01	0,11	9,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,340	77,600	U	2	A	2,69	1,35	0,00	0,00	0,01	7,83	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	77,600	82,800	U	2	A	1,76	0,26	0,00	0,00	0,01	1,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	82,800	83,600	U	2	A	3,22	0,34	0,02	0,00	0,01	2,14	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	83,600	84,800	U	2	A	1,85	0,81	0,00	0,00	0,02	1,49	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	84,800	85,000	U	2	A	3,20	0,14	0,00	0,00	0,02	2,76	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	85,000	87,400	U	2	A	1,79	0,85	0,01	0,00	0,02	1,70	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	87,400	87,820	U	2	A	2,61	3,90	0,08	0,00	0,03	4,21	0,00	-	-	Regular	Conservación Rutinaria	1453	2019	04-04-2019
74C20851	T-851	Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe	0,480	1,320	U	4	H	4,40	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	1830	2019	04-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,000	1,600	U	1	T	1,74	9,95	1,15	0,00	0,14	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,600	1,800	U	1	T	2,38	19,70	4,25	0,00	0,56	3,56	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,800	4,600	U	1	T	2,30	2,77	0,13	0,00	0,24	2,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,600	5,000	U	1	T	2,79	36,29	8,50	0,02	1,59	4,90	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,000	5,200	U	1	T	2,56	45,81	15,63	0,02	1,44	5,31	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,200	5,800	U	1	T	1,98	12,60	1,96	0,01	0,47	2,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,800	6,000	U	1	T	1,76	26,27	4,80	0,01	0,74	3,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,000	6,400	U	1	T	2,19	4,15	0,03	0,00	0,07	2,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,400	6,800	U	1	T	2,87	25,20	3,20	0,00	0,46	4,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,800	7,090	U	1	T	2,35	12,28	2,28	0,00	0,30	3,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,090	7,200	U	1	T	2,29	26,36	12,59	0,00	0,39	5,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,200	7,400	U	1	T	3,05	57,09	36,40	0,01	1,19	7,67	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,400	7,800	U	1	T	2,54	36,68	9,18	0,00	1,25	3,42	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,800	8,200	U	1	T	2,92	55,18	19,41	0,02	1,99	6,10	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,200	8,400	U	1	T	2,29	39,10	6,02	0,00	1,36	3,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,400	8,600	U	1	T	2,49	54,70	9,95	0,01	1,83	7,14	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,600	8,800	U	1	T	2,56	29,35	7,77	0,02	0,87	4,02	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,800	9,000	U	1	T	1,96	19,88	1,65	0,00	0,55	2,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,000	9,200	U	1	T	2,78	46,47	19,97	0,04	1,27	6,08	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,200	10,000	U	1	T	1,93	8,04	2,74	0,00	0,55	3,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,000	10,200	U	1	T	3,20	23,97	10,78	0,11	4,78	4,15	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,200	10,400	U	1	T	3,06	9,09	2,61	0,00	0,78	2,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,400	10,600	U	1	T	2,48	23,36	6,02	0,00	0,74	6,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,600	12,800	U	1	T	2,08	6,10	0,67	0,00	0,17	2,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	12,800	13,600	U	1	T	4,50	21,99	9,20	0,03	1,63	7,31	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,600	14,200	U	1	T	4,90	53,88	24,11	0,10	1,12	11,91	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,200	15,000	U	1	T	1,86	6,33	1,11	0,00	0,16	2,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,000	15,200	U	1	T	2,84	37,12	15,76	0,00	2,96	4,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,200	15,400	U	1	T	2,94	21,71	4,92	0,00	1,04	3,03	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,400	15,600	U	1	T	1,69	11,43	0,51	0,01	0,22	2,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,600	15,800	U	1	T	3,05	22,56	3,80	0,00	0,67	2,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,800	16,200	U	1	T	2,14	12,23	1,68	0,00	0,67	2,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,200	16,400	U	1	T	3,36	14,25	1,67	0,00	0,78	3,33	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	16,400	17,800	U	1	T	2,24	7,44	0,76	0,00	0,13	2,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,800	18,000	U	1	T	3,53	37,29	16,03	0,03	2,52	3,68	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,000	19,400	U	1	T	2,02	10,63	1,45	0,00	0,29	1,41	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,400	19,490	U	1	T	2,59	20,20	6,14	0,00	0,33	3,82	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,490	19,500	U	1	H	2,59	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,500	22,400	U	1	T	1,94	14,40	1,32	0,00	0,29	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,400	22,600	U	1	T	2,63	19,24	3,53	0,00	0,47	1,75	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	22,600	24,200	U	1	T	2,02	7,78	0,94	0,00	0,20	1,74	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	24,200	24,370	U	1	T	2,84	34,42	11,78	0,00	1,04	4,89	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	0,000	1,200	U	2	T	1,82	9,63	1,69	0,00	0,60	2,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,200	1,400	U	2	T	2,00	25,88	11,91	0,03	0,47	4,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,400	1,600	U	2	T	1,62	18,64	5,18	0,00	2,15	2,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,600	1,800	U	2	T	3,55	38,84	10,35	0,02	0,53	4,63	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	1,800	2,400	U	2	T	2,82	24,17	6,65	0,00	0,66	5,60	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,400	2,600	U	2	T	2,10	3,34	0,08	0,00	0,67	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	2,600	3,000	U	2	T	1,95	31,11	4,32	0,00	0,13	3,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	3,000	4,800	U	2	T	2,48	3,99	0,43	0,00	1,19	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	4,800	5,000	U	2	T	2,36	25,22	3,24	0,00	1,99	4,12	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,000	5,200	U	2	T	3,85	47,95	18,80	0,15	0,06	8,25	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,200	5,400	U	2	T	1,78	24,57	5,99	0,00	0,02	3,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,400	5,600	U	2	T	1,56	17,69	3,63	0,00	1,31	4,25	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	5,600	6,000	U	2	T	2,34	22,87	6,18	0,02	1,13	4,65	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,000	6,400	U	2	T	2,18	7,61	0,21	0,00	0,65	3,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,400	6,600	U	2	T	3,22	38,34	10,94	0,05	0,60	7,29	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	6,600	7,090	U	2	T	2,43	17,75	6,22	0,00	3,00	4,16	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	2101	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,090	7,200	U	2	T	2,23	13,69	3,02	0,00	0,08	4,14	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,200	7,400	U	2	T	3,20	21,80	7,89	0,00	2,09	4,15	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,400	7,600	U	2	T	2,41	7,12	0,68	0,00	0,49	2,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	7,600	8,000	U	2	T	2,84	22,13	7,19	0,01	0,28	4,59	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,000	8,200	U	2	T	3,37	30,56	12,98	0,02	1,62	6,65	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,200	8,600	U	2	T	3,13	17,14	3,76	0,00	1,80	3,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,600	8,800	U	2	T	3,14	43,35	14,91	0,02	1,64	6,71	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	8,800	9,400	U	2	T	2,41	15,88	2,78	0,00	0,13	2,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,400	9,800	U	2	T	2,34	23,08	5,82	0,01	0,15	3,21	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	9,800	10,000	U	2	T	2,32	14,67	3,42	0,12	0,22	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,000	10,200	U	2	T	3,39	18,45	4,49	0,13	0,07	2,58	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	10,200	13,000	U	2	T	2,28	7,71	0,84	0,00	0,71	3,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,000	13,200	U	2	T	3,27	16,53	6,97	0,00	0,03	3,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,200	13,400	U	2	T	5,20	39,23	19,48	0,00	0,05	7,70	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,400	13,600	U	2	T	3,80	13,13	2,93	0,00	0,39	2,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,600	13,800	U	2	T	4,28	41,95	10,86	0,00	0,00	5,78	0,00	-	-	Malo	Recapado Funcional	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	13,800	14,000	U	2	T	2,52	22,41	7,92	0,00	0,01	2,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,000	14,200	U	2	T	2,31	33,85	12,94	0,00	0,03	3,02	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,200	14,400	U	2	T	2,21	27,44	8,21	0,00	0,01	3,35	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	14,400	15,600	U	2	T	2,33	6,10	0,44	0,00	0,73	1,69	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,600	15,800	U	2	T	3,54	10,36	1,78	0,00	0,23	1,36	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	15,800	17,600	U	2	T	2,09	8,04	0,69	0,00	0,17	1,30	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	17,600	18,000	U	2	T	2,85	21,68	7,28	0,01	0,15	3,14	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	18,000	19,490	U	2	T	2,10	9,95	0,73	0,00	0,28	1,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,490	19,500	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	19,500	21,600	U	2	T	2,19	9,82	1,30	0,00	0,30	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,600	21,800	U	2	T	2,03	30,29	5,65	0,00	0,00	2,18	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	21,800	24,200	U	2	T	2,03	8,10	0,99	0,00	0,00	2,36	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1683	2019	05-04-2019
74D00625	T-625	Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuelá)	24,200	24,370	U	2	T	2,22	21,67	8,59	0,02	0,00	4,63	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1683	2019	05-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,000	0,400	U	1	T	2,42	8,95	0,24	0,00	0,06	9,24	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,400	0,800	U	1	T	2,61	21,09	1,18	0,01	0,25	13,53	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,800	1,400	U	1	T	2,33	8,03	0,24	0,00	0,11	10,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,400	1,600	U	1	T	3,34	8,60	0,52	0,02	1,55	7,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,600	3,400	U	1	T	2,33	6,49	0,14	0,00	0,05	9,08	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,400	4,200	U	1	T	3,20	8,55	0,32	0,01	1,29	10,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,200	4,400	U	1	T	2,20	8,93	0,13	0,00	0,19	10,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,400	4,600	U	1	T	2,20	10,44	0,82	0,05	5,84	14,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,600	5,000	U	1	T	2,20	9,56	0,65	0,01	1,25	9,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,000	5,200	U	1	T	2,50	6,11	0,08	0,00	0,03	16,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,200	6,000	U	1	T	2,30	4,36	0,13	0,00	0,14	11,12	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,000	6,200	U	1	T	2,72	7,44	0,08	0,00	0,05	12,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,200	6,600	U	1	T	2,59	5,32	0,15	0,00	0,01	9,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,600	6,800	U	1	T	2,90	5,82	0,08	0,00	0,16	10,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	6,800	11,400	U	1	T	2,19	4,67	0,19	0,00	0,11	9,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,400	11,600	U	1	T	4,18	14,63	2,39	0,49	2,61	5,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,600	16,600	U	1	T	2,44	4,67	0,12	0,00	0,06	8,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,600	16,800	U	1	T	2,90	8,84	0,15	0,00	0,18	11,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	16,800	16,910	U	1	T	3,00	6,01	0,24	0,00	0,33	5,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,000	0,200	U	2	T	3,29	13,52	0,94	0,06	1,46	5,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	0,200	1,400	U	2	T	1,95	8,25	0,14	0,00	0,02	6,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,400	1,600	U	2	T	3,27	14,24	0,18	0,02	0,42	4,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	1,600	3,000	U	2	T	2,26	9,32	0,16	0,00	0,02	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,000	3,200	U	2	T	2,63	10,76	0,28	0,00	0,31	10,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	3,200	4,000	U	2	T	2,54	8,70	0,11	0,00	0,22	8,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,000	4,600	U	2	T	2,73	22,55	0,83	0,03	2,71	11,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,600	4,800	U	2	T	2,60	5,97	0,20	0,00	0,00	9,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	4,800	5,000	U	2	T	2,27	18,86	0,22	0,00	0,52	12,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	5,000	8,200	U	2	T	2,47	8,93	0,19	0,00	0,01	7,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,200	8,800	U	2	T	2,57	11,52	0,40	0,01	0,66	12,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	8,800	11,400	U	2	T	2,11	5,38	0,06	0,00	0,00	6,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,400	11,600	U	2	T	3,19	7,77	1,07	0,07	0,80	4,21	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	11,600	13,200	U	2	T	2,41	3,53	0,21	0,04	0,25	4,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,200	13,400	U	2	T	2,90	8,28	0,09	0,00	0,00	10,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00685	T-685	Cruce T-613 (Itropulli) - Cruce T-759 (Chan Chan)	13,400	16,910	U	2	T	2,11	6,56	0,09	0,00	0,03	7,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019	06-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,000	0,200	U	1	A	3,11	0,13	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,200	0,600	U	1	A	1,88	0,21	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,600	1,200	U	1	A	2,53	1,17	0,03	0,00	0,01	6,63	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,200	1,600	U	1	A	2,09	0,74	0,04	0,00	0,01	4,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,600	1,800	U	1	A	2,19	0,39	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,800	2,000	U	1	A	1,96	0,72	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,000	2,200	U	1	A	2,19	0,52	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,200	2,400	U	1	A	1,93	0,58	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,400	2,800	U	1	A	2,11	0,38	0,01	0,00	0,01	7,39	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,800	3,200	U	1	A	2,00	0,11	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,200	3,800	U	1	A	2,55	1,65	0,02	0,00	0,01	9,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,800	4,600	U	1	A	1,79	0,17	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,600	5,200	U	1	A	2,89	2,56	0,10	0,00	0,03	6,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,200	5,400	U	1	A	1,97	0,43	0,00	0,00	0,04	5,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,400	6,200	U	1	A	2,39	0,40	0,00	0,00	0,01	6,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,200	6,800	U	1	A	2,10	0,41	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,800	7,000	U	1	A	2,41	1,61	0,03	0,00	0,06	4,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,000	7,200	U	1	A	1,99	9,19	0,06	0,00	0,00	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,200	7,290	U	1	A	2,10	11,53	0,43	0,00	0,04	5,72	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,290	7,800	U	1	A	2,08	10,28	0,18	0,00	0,07	4,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,800	8,000	U	1	A	1,96	0,17	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,000	8,200	U	1	A	2,69	2,93	0,35	0,08	0,15	2,60	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,200	8,400	U	1	A	1,98	0,93	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,400	8,600	U	1	A	2,18	4,46	0,00	0,00	0,01	5,45	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,600	9,400	U	1	A	1,90	0,74	0,05	0,00	0,01	2,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,400	9,600	U	1	A	2,13	1,02	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	9,600	10,030	U	1	A	1,77	0,75	0,00	0,01	0,01	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,000	0,200	U	2	A	2,69	0,68	0,00	0,00	0,13	2,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	0,200	1,600	U	2	A	1,75	0,26	0,01	0,00	0,03	4,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,600	1,800	U	2	A	2,25	0,15	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	1,800	2,400	U	2	A	1,53	0,16	0,00	0,00	0,01	3,47	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,400	2,800	U	2	A	2,05	0,53	0,00	0,00	0,01	8,50	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	2,800	3,200	U	2	A	1,73	0,38	0,00	0,00	0,01	4,80	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,200	3,400	U	2	A	2,30	0,89	0,11	0,00	0,00	9,44	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,400	3,600	U	2	A	1,97	0,48	0,02	0,00	0,02	3,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,600	3,800	U	2	A	2,96	3,29	0,37	0,00	0,04	4,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	3,800	4,000	U	2	A	1,56	0,17	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,000	4,200	U	2	A	2,38	0,71	0,00	0,00	0,02	5,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,200	4,800	U	2	A	1,91	0,51	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	4,800	5,000	U	2	A	2,49	0,56	0,02	0,00	0,01	5,10	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,000	5,400	U	2	A	2,12	0,86	0,02	0,00	0,03	3,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	5,400	6,400	U	2	A	2,40	1,04	0,04	0,00	0,01	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,400	6,800	U	2	A	1,87	0,27	0,00	0,00	0,01	3,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	6,800	7,200	U	2	A	2,27	5,34	0,08	0,00	0,03	2,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,200	7,290	U	2	A	1,95	11,77	0,38	0,00	0,06	2,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	718	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,290	7,600	U	2	A	1,80	10,49	0,11	0,00	0,09	2,05	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,600	7,800	U	2	A	2,28	12,10	0,17	0,00	0,06	4,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	7,800	8,000	U	2	A	1,72	0,29	0,00	0,00	0,03	3,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,000	8,200	U	2	A	3,11	3,50	0,20	0,00	0,06	3,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D00720	T-720	Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral)	8,200	10,030	U	2	A	1,72	0,46	0,00	0,00	0,01	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	364	2019	02-04-2019
74D10230	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,000	7,200	U	1	H	4,62	-	-	-	-	-	-	58,18	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	97	2019-A	07-04-2019
74D10230	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,200	7,400	U	1	H	4,49	-	-	-	-	-	-	40,00	B	Regular	Conservación Rutinaria	97	2019-A	07-04-2019
74D10230	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,400	7,600	U	1	H	4,83	-	-	-	-	-	-	46,30	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	97	2019-A	07-04-2019
74D10230	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,600	8,000	U	1	H	4,15	-	-	-	-	-	-	10,91	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	07-04-2019
74D10230	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	8,000	8,015	U	1	H	5,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	97	2019-A	07-04-2019
74D10230	T-230	Cruce Ruta 5 (Ciruelos) - Cruce T-20 (San José de la Mariquina)	7,000	8,015	U	2	H	4,52	-	-	-	-	-	-	11,02	B	Bueno	Conservación Rutinaria	97	2019-A	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	0,000	0,800	U	1	A	2,90	0,35	0,01	0,00	0,01	1,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	0,800	1,400	U	1	A	2,21	0,19	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	1,400	2,600	U	1	A	2,76	0,69	0,01	0,00	0,02	2,20	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	2,600	2,800	U	1	A	2,19	0,27	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	2,800	6,000	U	1	A	2,84	1,07	0,01	0,00	0,03	2,05	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	0,000	1,200	U	2	A	3,01	0,50	0,00	0,00	0,44	1,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	1,200	1,400	U	2	A	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	1,400	2,600	U	2	A	2,71	1,44	0,09	0,01	0,59	2,04	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	2,600	2,800	U	2	A	2,25	1,11	0,00	0,00	0,11	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	2,800	3,000	U	2	A	2,53	0,54	0,00	0,00	0,14	2,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	3,000	3,200	U	2	A	2,29	0,40	0,00	0,00	0,13	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	3,200	3,600	U	2	A	2,71	0,46	0,00	0,00	0,13	1,58	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	3,600	4,000	U	2	A	2,32	0,48	0,00	0,00	0,69	1,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	4,000	4,400	U	2	A	2,56	4,17	0,21	0,00	0,12	2,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	4,400	4,600	U	2	A	2,05	0,25	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	4,600	4,800	U	2	A	2,55	1,79	0,00	0,00	0,25	1,74	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	4,800	5,000	U	2	A	2,37	0,33	0,00	0,00	0,36	1,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	5,000	5,800	U	2	A	2,86	1,82	0,22	0,00	0,82	1,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10248	T-248	Cruce T-20 (San José de La Mariquina) - Cullinhue - Iñipulli	5,800	6,000	U	2	A	2,44	0,45	0,00	0,00	0,24	1,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	374	2019	07-04-2019
74D10278	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquín, Acceso Sur)	0,000	0,200	U	1	H	4,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	01-04-2019
74D10278	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquín, Acceso Sur)	0,200	0,400	U	1	H	5,69	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	103	2019-A	01-04-2019
74D10278	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquín, Acceso Sur)	0,400	0,960	U	1	H	4,58	-	-	-	-	-	-	0,70	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	01-04-2019
74D10278	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquín, Acceso Sur)	0,000	0,400	U	2	H	4,79	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	01-04-2019
74D10278	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquín, Acceso Sur)	0,400	0,800	U	2	H	5,62	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	103	2019-A	01-04-2019
74D10278	T-278	Cruce Ruta 202 - Cruce T-296 (Pelchuquín, Acceso Sur)	0,800	0,960	U	2	H	3,78	-	-	-	-	-	-	2,44	B	Bueno	Conservación Rutinaria	103	2019-A	01-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,000	0,200	U	1	A	2,58	0,58	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,200	1,400	U	1	A	1,46	3,61	0,29	0,00	0,02	3,02	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,400	1,600	U	1	A	2,56	4,15	0,01	0,00	0,02	4,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,600	4,200	U	1	A	1,49	1,83	0,01	0,00	0,01	2,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	4,200	4,400	U	1	A	2,00	10,27	3,44	0,00	1,00	3,91	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	4,400	9,150	U	1	A	1,44	4,57	0,08	0,00	0,02	2,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,000	0,200	U	2	A	2,78	0,96	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	0,200	1,400	U	2	A	1,60	3,69	0,14	0,00	0,04	3,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,400	1,800	U	2	A	2,47	1,84	0,04	0,00	0,07	1,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	1,800	2,800	U	2	A	1,65	6,20	0,34	0,01	0,14	4,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	2,800	3,000	U	2	A	2,25	7,82	0,21	0,00	0,06	4,47	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	3,000	3,600	U	2	A	1,60	3,29	0,54	0,02	0,19	3,43	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	3,600	3,800	U	2	A	1,79	10,23	4,44	0,00	1,07	4,14	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	3,800	4,800	U	2	A	1,42	1,45	0,03	0,00	0,01	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	4,800	5,000	U	2	A	2,26	2,27	0,04	0,00	0,00	3,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10345	T-345	Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue)	5,000	9,150	U	2	A	1,61	4,12	0,41	0,00	0,11	3,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1051	2019	07-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,000	0,200	U	1	H	6,39	-	-	-	-	-	-	4,35	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,200	0,400	U	1	H	7,08	-	-	-	-	-	-	2,22	B	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,400	0,540	U	1	H	5,11	-	-	-	-	-	-	12,90	B	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,540	0,600	U	1	T	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,600	1,600	U	1	T	1,48	0,23	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,600	2,200	U	1	T	4,93	7,96	0,70	0,05	0,81	3,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,200	4,590	U	1	T	2,49	1,39	0,06	0,00	0,04	1,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,590	4,600	U	1	H	2,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,600	4,800	U	1	H	4,80	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,800	4,830	U	1	H	2,65	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	4,830	5,000	U	1	T	2,65	0,10	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	5,000	5,200	U	1	T	3,62	5,53	0,11	0,00	0,52	2,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	5,200	6,800	U	1	T	1,59	0,45	0,00	0,00	0,02	2,75	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	6,800	7,000	U	1	T	1,90	42,88	12,98	0,00	1,00	1,80	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,000	7,200	U	1	T	2,40	48,18	17,01	0,00	0,67	2,59	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,200	7,400	U	1	T	2,23	34,39	13,98	0,15	2,40	3,12	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,400	7,600	U	1	T	2,37	15,31	10,43	0,16	0,91	3,05	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,600	8,000	U	1	T	2,40	29,60	11,96	0,02	1,82	3,26	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,000	9,000	U	1	T	2,29	3,89	0,75	0,01	0,31	2,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,000	9,200	U	1	T	3,35	15,52	1,79	0,10	0,26	4,87	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,200	9,400	U	1	T	2,82	30,30	10,92	0,02	2,35	3,20	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,400	10,000	U	1	T	2,71	21,60	9,19	0,04	3,03	4,07	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,000	10,200	U	1	T	2,13	33,14	14,26	0,06	2,20	4,13	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,200	10,400	U	1	T	2,30	20,08	4,89	0,03	1,04	4,81	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	10,400	13,600	U	1	T	1,88	2,38	0,46	0,00	0,18	3,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,600	13,800	U	1	T	2,78	33,66	23,96	0,17	4,04	5,97	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,800	14,000	U	1	T	4,24	49,14	30,46	0,57	3,43	9,05	0,00	-	-	Muy Malo	Recapado Funcional	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,000	14,200	U	1	T	2,56	33,55	6,93	0,05	1,72	4,11	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,200	14,400	U	1	T	2,17	12,19	3,30	0,01	1,23	3,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,400	15,500	U	1	T	3,28	17,32	4,76	0,04	1,29	6,22	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,500	15,600	U	1	T	3,61	1,08	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,600	15,800	U	1	T	3,35	1,59	0,04	0,00	0,00	6,29	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,800	16,000	U	1	T	3,65	0,89	0,00	0,00	0,01	7,03	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,000	16,400	U	1	T	3,07	2,47	0,00	0,00	0,01	6,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	16,400	18,410	U	1	T	4,05	3,80	0,08	0,02	0,66	6,21	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,000	0,540	U	2	H	6,25	-	-	-	-	-	-	1,62	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,540	0,600	U	2	T	5,60	11,41	0,53	0,51	4,22	2,54	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	0,600	1,600	U	2	T	1,74	0,05	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	1,600	2,200	U	2	T	5,19	10,35	1,10	0,14	0,90	3,53	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	2,200	3,140	U	2	T	3,03	0,53	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,140	3,200	U	2	H	3,35	-	-	-	-	-	-	67,65	B	Muy Malo	Recapado, Pulverizado o Reconstrucción	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,200	3,280	U	2	H	3,55	-	-	-	-	-	-	29,55	B	Malo	Reemplazo de Losas y Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,280	3,400	U	2	T	3,55	10,02	0,60	0,01	0,09	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	3,400	7,400	U	2	T	2,19	2,49	0,43	0,00	0,10	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,400	7,600	U	2	T	3,69	18,80	5,79	0,06	1,74	3,23	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,600	7,800	U	2	T	2,95	8,29	2,72	0,00	0,92	2,38	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	7,800	8,000	U	2	T	2,98	14,35	6,54	0,06	1,36	2,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,000	8,200	U	2	T	2,28	8,71	1,74	0,00	0,31	1,79	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,200	8,600	U	2	T	2,52	17,15	9,23	0,01	1,09	3,44	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	8,600	9,200	U	2	T	2,50	5,35	1,00	0,02	0,32	2,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,200	9,400	U	2	T	2,46	26,21	5,21	0,04	1,94	2,41	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,400	9,600	U	2	T	2,28	19,56	3,25	0,00	0,71	2,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,600	9,800	U	2	T	2,69	16,23	4,07	0,01	1,07	2,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	9,800	13,800	U	2	T	2,05	2,40	0,39	0,01	0,11	2,18	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	13,800	14,000	U	2	T	3,12	27,01	11,01	0,05	1,04	4,26	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	14,000	15,000	U	2	T	2,61	8,53	1,40	0,06	0,49	2,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,000	15,200	U	2	T	3,04	28,08	6,50	0,09	2,30	6,99	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,200	15,500	U	2	T	3,28	3,03	0,14	0,00	0,02	4,71	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	8491	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	15,500	17,400	U	2	T	3,16	4,22	0,19	0,01	0,03	4,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	17,400	18,400	U	2	T	4,49	7,30	0,66	0,03	0,17	5,39	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1486	2019	01-04-2019
74D10350	T-350	Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco	18,400	18,410	U	2	T	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1486	2019	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,000	0,200	U	1	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,200	0,800	U	1	H	5,84	-	-	-	-	-	-	5,25	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,800	1,000	U	1	H	7,52	-	-	-	-	-	-	2,27	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,000	1,200	U	1	H	4,93	-	-	-	-	-	-	11,36	M	Regular	Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,200	1,600	U	1	H	6,56	-	-	-	-	-	-	14,62	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,600	2,000	U	1	H	3,96	-	-	-	-	-	-	11,36	M	Bueno	Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,000	2,200	U	1	H	5,64	-	-	-	-	-	-	8,89	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,200	2,600	U	1	H	5,10	-	-	-	-	-	-	15,91	M	Regular	Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,600	2,800	U	1	H	7,30	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,800	2,980	U	1	H	6,07	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,200	1,400	U	2	H	6,15	-	-	-	-	-	-	6,49	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,400	1,800	U	2	H	4,96	-	-	-	-	-	-	1,14	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	1,800	2,400	U	2	H	6,21	-	-	-	-	-	-	5,43	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,400	2,800	U	2	H	4,51	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	2,800	2,980	U	2	H	5,75	-	-	-	-	-	-	2,56	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,000	0,200	U	3	H	4,76	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,200	0,800	U	3	H	5,84	-	-	-	-	-	-	5,25	M	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10412	T-412	Cruce Ruta 206 - Angachilla	0,800	1,000	U	3	H	7,52	-	-	-	-	-	-	2,27	M	Muy Malo	Cepillado y Sello de Juntas	258	2019-A	01-04-2019
74D10450	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuín)	0,000	0,060	U	1	H	4,54	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019-A	01-04-2019
74D10450	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuín)	0,060	1,640	U	1	A	4,17	1,07	0,00	0,01	0,05	4,98	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	01-04-2019
74D10450	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuín)	0,000	0,060	U	2	H	4,60	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019-A	01-04-2019
74D10450	T-450	Corral - San Carlos - El Huape - Cruce T-470 (Chaihuín)	0,060	1,640	U	2	A	4,50	1,67	0,04	0,03	0,41	5,04	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	39	2019	01-04-2019
74D10628	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	4,820	5,380	U	1	H	5,14	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	06-04-2019
74D10628	T-628	Cruce Ruta 5 - Cruce T-656 (Paillaco, Acceso Norte)	4,690	5,380	U	2	H	4,63	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	26	2019-A	06-04-2019
74D10655	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	14,900	16,090	U	1	A	2,78	9,54	0,40	0,15	7,77	8,12	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	05-04-2019
74D10655	T-655	Cruce T-659 (Manao) - Aguas Negras - Cruce T-625 (El Llolly)	14,900	16,090	U	2	A	2,75	15,26	1,27	0,04	3,77	7,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	39	2019	05-04-2019
74D20559	T-559	Cruce T-551 (Lliflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,000	12,600	U	1	T	2,16	2,04	0,02	0,00	1,01	4,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	05-04-2019
74D20559	T-559	Cruce T-551 (Lliflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,000	0,200	U	2	T	3,41	4,17	0,00	0,01	1,43	5,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	05-04-2019
74D20559	T-559	Cruce T-551 (Lliflén) - Arquilhue - Maihue - Rupumeica Bajo	0,200	12,600	U	2	T	2,22	3,54	0,04	0,00	1,78	4,84	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1043	2019	05-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,000	0,600	U	1	T	3,11	3,11	0,01	0,00	0,00	6,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,600	0,800	U	1	T	3,09	11,01	0,71	0,01	0,05	6,23	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,800	2,600	U	1	T	2,79	5,07	0,13	0,00	0,05	6,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,600	2,800	U	1	T	2,65	16,71	1,79	0,00	0,01	7,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	2,800	3,180	U	1	T	2,59	5,30	0,15	0,00	0,00	6,77	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,000	0,200	U	2	T	3,02	1,99	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,200	0,400	U	2	T	3,23	7,61	0,69	0,04	0,05	6,65	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,400	0,600	U	2	T	2,99	3,59	0,06	0,01	0,06	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,600	0,800	U	2	T	3,09	6,71	0,31	0,00	0,01	10,34	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20761	T-761	Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco - Cruce T-781 (Las Juntas)	0,800	3,180	U	2	T	2,75	2,51	0,02	0,00	0,11	5,86	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20772	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daqluipulli)	0,000	0,200	U	1	A	1,88	4,78	0,10	0,00	0,04	3,19	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	02-04-2019
74D20772	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daqluipulli)	0,200	1,200	U	1	A	2,79	21,21	4,39	0,00	0,43	6,80	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1693	2019	02-04-2019
74D20772	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daqluipulli)	1,200	1,430	U	1	A	4,03	34,81	16,47	0,02	0,50	12,10	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1693	2019	02-04-2019
74D20772	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daqluipulli)	0,000	1,400	U	2	A	2,63	18,24	5,35	0,00	0,42	6,34	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	1693	2019	02-04-2019
74D20772	T-772	Cruce Ruta 208 (Estación Rapaco) - Cruce T-60 (Daqluipulli)	1,400	1,430	U	2	A	3,63	46,40	9,72	0,00	0,70	2,43	0,00	-	-	Malo	Recapado Estructural	1693	2019	02-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	0,000	1,000	U	1	A	1,65	0,14	0,00	0,00	0,06	3,32	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	1,000	1,400	U	1	A	2,49	2,53	0,06	0,00	0,55	2,80	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	1,400	1,600	U	1	A	2,10	0,35	0,00	0,00	0,11	2,60	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	1,600	8,270	U	1	T	1,90	6,08	0,08	0,00	0,05	6,06	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	8,500	9,000	U	1	T	1,96	4,35	0,05	0,00	0,01	6,93	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	9,000	9,010	U	1	T	2,89	21,86	0,00	2,71	14,42	16,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	9,200	9,600	U	1	T	2,22	11,60	0,14	0,00	0,02	5,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	9,600	10,200	U	1	A	2,74	2,58	0,03	0,00	0,08	3,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	10,200	10,400	U	1	A	2,18	3,36	0,03	0,00	0,85	3,17	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	10,400	10,600	U	1	A	2,27	2,74	0,08	0,00	0,26	3,46	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	10,600	12,100	U	1	A	1,90	0,32	0,00	0,00	0,03	2,22	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	12,250	12,800	U	1	A	2,68	0,58	0,00	0,00	0,01	2,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	12,800	13,400	U	1	A	1,98	0,37	0,00	0,00	0,03	2,40	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	13,400	13,660	U	1	A	2,46	0,79	0,00	0,01	0,50	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	13,840	14,000	U	1	A	2,65	0,03	0,00	0,00	0,01	4,52	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	14,000	14,600	U	1	A	1,92	0,36	0,00	0,00	0,01	3,35	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	14,600	14,960	U	1	A	2,51	0,48	0,04	0,00	0,02	4,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	0,000	1,200	U	2	A	1,74	0,79	0,02	0,00	0,11	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	1,200	1,400	U	2	A	2,42	1,53	0,07	0,00	0,46	2,19	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	1,400	1,600	U	2	A	1,63	0,25	0,00	0,00	0,03	2,11	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	1,600	8,270	U	2	T	1,88	6,94	0,21	0,00	0,02	4,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	8,500	8,600	U	2	T	2,55	14,03	0,35	0,53	3,02	7,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	8,600	9,010	U	2	T	1,90	8,21	0,22	0,00	0,00	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	9,200	9,600	U	2	T	1,95	7,26	0,31	0,00	0,25	7,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	9,600	9,800	U	2	A	2,49	4,62	0,08	0,00	0,00	2,35	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	9,800	10,000	U	2	A	2,10	4,32	0,06	0,00	0,04	1,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	10,000	10,200	U	2	A	2,58	1,20	0,01	0,00	0,18	1,79	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	10,200	12,100	U	2	A	1,84	1,01	0,01	0,00	0,05	2,15	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	12,250	13,660	U	2	A	1,70	0,20	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	13,840	14,800	U	2	A	1,74	0,18	0,00	0,00	0,08	2,45	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20775	T-775	Cruce T-759 (Puerto Lapi) - Quillín - Quillaico - Cruce T-851 (Ignao)	14,800	14,960	U	2	A	2,97	0,29	0,00	0,00	0,15	3,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,450	1,200	U	1	H	5,08	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,200	1,390	U	1	H	5,56	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	1309	2019-E	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,680	1,760	U	1	T	4,93	0,11	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1309	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,760	3,200	U	1	T	4,46	0,83	0,03	0,01	0,04	7,20	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	04-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,200	3,400	U	1	T	3,49	0,55	0,01	0,00	0,00	6,63	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,400	5,200	U	1	T	4,62	10,56	0,45	0,02	0,20	5,29	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	5,200	5,260	U	1	T	3,11	0,06	0,00	0,00	0,03	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	0,450	1,390	U	2	H	4,90	-	-	-	-	-	-	0,41	B	Bueno	Conservación Rutinaria	1309	2019-E	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,680	1,760	U	2	T	4,27	6,37	0,08	2,16	6,26	7,93	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	1309	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	1,760	2,400	U	2	T	4,15	2,87	0,12	0,02	0,11	3,14	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	2,400	3,000	U	2	T	3,58	0,45	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,000	3,200	U	2	T	3,91	0,35	0,00	0,00	0,01	3,81	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,200	3,400	U	2	T	3,26	0,82	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	1693	2019	04-04-2019
74D20777	T-777	Cruce T-851 (Lago Ranco) - Cruce T-775 (Quillaico)	3,400	5,260	U	2	T	4,90	12,17	1,30	0,01	0,57	6,20	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	1693	2019	04-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,000	0,600	U	1	H	6,19	-	-	-	-	-	-	0,74	R	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,600	0,620	U	1	H	4,35	-	-	-	-	-	-	0,00	R	Bueno	Sello de Juntas	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,620	0,640	U	1	T	4,35	13,19	0,29	0,00	0,63	4,82	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,640	0,650	U	1	H	4,35	-	-	-	-	-	-	0,00	M	Bueno	Sello de Juntas	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,650	0,800	U	1	T	4,35	3,71	0,30	0,00	0,07	9,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,800	1,200	U	1	T	2,74	1,35	0,01	0,00	0,02	4,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,200	1,600	U	1	T	3,82	8,63	0,52	0,01	0,17	6,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,600	1,800	U	1	T	2,86	7,34	0,22	0,00	0,10	6,95	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,800	2,400	U	1	T	2,35	17,83	1,14	0,00	0,01	12,85	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,400	2,600	U	1	T	2,33	9,77	0,37	0,00	0,01	10,00	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,600	3,000	U	1	T	2,50	28,47	5,17	0,03	0,42	13,85	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,000	3,200	U	1	T	2,59	8,22	0,07	0,00	0,03	7,03	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,200	3,400	U	1	T	2,21	21,64	1,38	0,00	0,03	8,92	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,400	3,600	U	1	T	2,07	18,30	0,83	0,00	0,01	7,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,600	4,800	U	1	T	2,90	16,46	1,13	0,02	1,73	8,75	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,800	5,000	U	1	T	2,45	10,08	0,87	0,00	0,44	9,33	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,000	5,400	U	1	T	2,80	15,76	0,78	0,01	2,08	11,28	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,400	5,600	U	1	T	4,25	63,67	11,51	0,26	8,83	12,78	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,600	5,800	U	1	T	5,01	33,38	2,32	0,15	12,91	12,57	0,00	-	-	Regular	Recapado Funcional	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,800	6,000	U	1	T	2,04	8,17	0,05	0,02	0,15	16,50	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,000	6,200	U	1	T	3,47	39,77	9,07	0,18	14,16	13,04	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,200	7,200	U	1	T	2,29	6,74	0,28	0,00	1,02	9,16	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,200	7,600	U	1	T	2,40	28,47	1,40	0,03	18,14	12,83	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,600	7,800	U	1	T	2,91	42,14	4,82	0,06	30,85	15,74	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,800	8,200	U	1	T	3,37	31,73	1,92	0,25	40,90	13,27	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,200	8,800	U	1	T	3,19	41,62	3,67	0,31	43,88	14,61	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,800	9,000	U	1	T	2,46	33,71	1,62	0,10	24,60	8,78	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,000	9,400	U	1	T	2,57	42,12	3,31	0,08	15,99	10,21	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,400	9,800	U	1	T	2,48	25,16	1,44	0,01	10,42	7,57	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,800	10,000	U	1	T	2,19	15,98	0,82	0,00	3,94	7,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,000	10,800	U	1	T	2,54	19,84	1,05	0,01	7,41	9,32	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,800	10,990	U	1	T	2,31	5,73	0,02	0,00	0,00	9,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,000	0,400	U	2	H	4,58	-	-	-	-	-	-	2,69	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,400	0,600	U	2	H	5,88	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,600	0,620	U	2	H	3,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,620	0,640	U	2	T	3,93	32,39	0,81	0,07	1,05	4,16	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,640	0,650	U	2	H	3,93	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	0,650	1,000	U	2	T	3,39	7,32	0,20	0,00	0,10	8,51	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,000	1,400	U	2	T	2,94	5,20	0,14	0,00	0,04	7,92	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	1,400	2,400	U	2	T	2,36	20,25	2,02	0,03	0,04	6,78	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,400	2,600	U	2	T	2,15	44,99	8,51	0,00	0,08	6,69	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,600	2,800	U	2	T	2,12	26,71	3,28	0,01	0,07	8,47	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	2,800	3,200	U	2	T	2,53	5,66	0,17	0,00	0,05	7,68	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,200	3,400	U	2	T	2,39	18,80	4,38	0,00	0,09	7,22	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,400	3,800	U	2	T	2,28	10,43	0,73	0,00	0,00	8,83	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	3,800	4,400	U	2	T	3,07	22,87	1,34	0,06	6,75	8,29	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,400	4,600	U	2	T	2,81	42,94	3,32	0,04	8,77	8,37	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	4,600	5,800	U	2	T	2,84	23,42	3,07	0,02	2,15	6,88	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	5,800	6,200	U	2	T	2,93	5,63	0,51	0,01	0,29	5,21	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,200	6,600	U	2	T	2,46	46,19	8,03	0,05	4,31	5,43	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,600	6,800	U	2	T	2,60	58,06	12,53	0,01	8,70	14,87	0,00	-	-	Muy Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	6,800	7,400	U	2	T	3,00	22,68	2,60	0,00	4,42	9,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,400	7,800	U	2	T	2,28	13,28	0,67	0,01	1,56	6,49	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	7,800	8,000	U	2	T	2,63	24,41	4,58	0,11	5,08	9,07	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,000	8,600	U	2	T	2,06	13,81	0,44	0,00	1,02	7,52	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,600	8,800	U	2	T	1,99	23,94	2,21	0,04	2,30	10,19	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	8,800	9,200	U	2	T	2,58	44,94	5,25	0,19	12,68	10,09	0,00	-	-	Malo	Reconstrucción	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,200	9,600	U	2	T	2,03	13,10	0,64	0,00	1,09	7,13	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	9,600	10,600	U	2	T	2,68	28,23	1,70	0,00	3,60	6,21	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	729	2019	03-04-2019
74D20800	T-800	Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla - Venecia	10,600	10,990	U	2	T	2,63	4,94	0,17	0,00	0,50	6,28	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	729	2019	03-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,000	0,200	U	1	T	2,47	11,55	0,40	0,00	0,01	6,54	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,200	3,600	U	1	T	2,69	26,14	1,59	0,00	0,03	7,50	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,600	6,050	U	1	T	2,10	5,21	0,08	0,00	0,04	5,61	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,050	6,200	U	1	T	2,51	1,99	0,00	0,00	0,01	7,58	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,200	7,000	U	1	T	2,87	23,02	1,53	0,02	0,09	5,71	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,000	8,000	U	1	T	1,71	5,23	0,19	0,00	0,01	5,91	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,000	8,200	U	1	T	3,59	26,61	1,91	0,00	0,03	5,48	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,200	11,600	U	1	T	2,07	8,83	0,32	0,00	0,19	8,97	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,600	12,200	U	1	T	2,59	20,13	1,15	0,01	0,16	5,86	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,200	14,200	U	1	T	2,36	6,13	0,16	0,00	0,05	6,67	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,200	14,400	U	1	T	3,22	20,43	0,83	0,00	0,08	7,90	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,400	14,600	U	1	T	2,23	16,08	0,54	0,00	0,17	8,55	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	14,600	15,000	U	1	T	2,65	17,26	0,34	0,02	0,54	9,68	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,000	15,200	U	1	T	2,43	14,97	0,44	0,02	0,54	5,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,200	15,600	U	1	T	2,52	15,96	0,75	0,02	0,50	7,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,600	15,800	U	1	T	2,34	11,48	0,24	0,01	0,32	6,76	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019

REGIÓN DE LOS RÍOS

EVALUACIÓN POR TRAMOS HOMOGÉNEOS CONTINUOS

Código	Rol	Nombre	Ki	Kf	Calzada	Pista Insp. Nº	Tipo Carp.	IRI	Grietas Lineales	Grietas Fatiga	Baches	P. Áridos	Ahuell.	Exud.	Losas c/+ 3 trozos	Estado Juntas	Estado Calzada	Intervención Propuesta en Calzada	TMDA	AÑO TMDA	Fecha de Medición
			km	km				m/km	%	%	%	%	mm	%	%						
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	15,800	16,000	U	1	T	2,90	15,85	0,40	0,00	0,97	7,24	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,000	16,200	U	1	T	2,34	13,04	0,46	0,00	0,26	7,51	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,200	16,400	U	1	T	2,73	17,10	0,93	0,01	0,47	7,62	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	16,400	17,560	U	1	T	2,50	6,59	0,12	0,00	0,09	6,90	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,000	0,400	U	2	T	2,95	4,31	0,09	0,00	0,01	5,85	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	0,400	1,000	U	2	T	3,49	12,37	0,52	0,00	0,73	8,40	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	1,000	1,400	U	2	T	2,58	7,47	0,15	0,00	0,02	5,46	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	1,400	1,800	U	2	T	3,02	9,30	0,48	0,00	0,07	7,59	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	1,800	3,000	U	2	T	2,81	8,84	0,25	0,00	0,01	6,53	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,000	3,600	U	2	T	3,03	9,33	0,12	0,00	0,39	8,38	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	3,600	6,050	U	2	T	2,10	6,26	0,17	0,00	0,04	5,99	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	52	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,050	6,200	U	2	T	2,07	4,46	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	6,200	7,000	U	2	T	2,74	21,60	0,91	0,01	0,05	5,99	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	7,000	8,000	U	2	T	1,92	6,70	0,34	0,00	0,11	8,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,000	8,200	U	2	T	3,46	34,06	2,76	0,00	0,07	11,20	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	8,200	11,400	U	2	T	1,90	6,02	0,17	0,00	0,02	7,59	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	11,400	12,600	U	2	T	3,00	19,07	0,71	0,00	0,18	9,95	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	12,600	13,000	U	2	T	2,42	6,27	0,13	0,00	0,00	9,10	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,000	13,400	U	2	T	2,95	6,34	0,06	0,00	0,13	10,07	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74D20835	T-835	Cruce T-87 (Crucero) - Trapi - Cruce T-851 (Cayurruca)	13,400	17,560	U	2	T	2,19	7,06	0,17	0,00	0,03	6,94	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	416	2019	04-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,000	0,580	U	1	H	3,55	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,580	0,670	U	1	A	3,25	14,87	2,55	0,01	0,85	5,18	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,670	0,980	U	1	H	3,24	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,980	1,150	U	1	A	2,30	14,30	2,86	0,00	0,58	4,31	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,000	0,400	U	2	H	3,20	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,400	0,580	U	2	H	2,82	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,580	0,670	U	2	A	3,41	7,60	0,65	0,01	0,11	2,42	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,670	0,800	U	2	H	3,58	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,800	0,980	U	2	H	2,84	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	0,980	1,000	U	2	A	2,84	35,33	0,40	0,00	0,00	2,43	0,00	-	-	Bueno	Sello Asfáltico	532	2019	08-04-2019
74E10109	T-109	Cruce Ruta 203 CH (Nicalhuín) - Variante Lanco	1,000	1,110	U	2	A	2,13	0,32	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	08-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,000	0,800	U	1	A	1,44	0,28	0,00	0,00	0,03	2,62	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,800	1,000	U	1	A	2,30	1,93	0,25	0,04	0,66	3,26	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,000	1,400	U	1	A	1,89	0,21	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,400	1,800	U	1	A	2,74	2,16	0,04	0,00	0,17	2,54	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,800	2,290	U	1	A	1,95	0,86	0,11	0,00	0,17	1,78	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	0,000	1,400	U	2	A	1,54	0,60	0,05	0,00	0,07	2,20	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,400	1,600	U	2	A	2,61	2,68	0,06	0,01	0,25	3,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10528	URBT528	Av. Nueva Circunvalación	1,600	2,290	U	2	A	2,05	1,57	0,15	0,00	0,15	2,57	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	02-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,000	0,280	U	1	A	3,41	2,64	0,15	0,00	0,02	4,88	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,280	0,320	U	1	H	3,61	-	-	-	-	-	-	0,00	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,320	0,430	U	1	A	4,33	8,43	0,62	0,04	0,44	4,25	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,430	0,600	U	1	H	6,25	-	-	-	-	-	-	2,17	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	532	2019-E	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,600	0,990	U	1	H	5,23	-	-	-	-	-	-	13,41	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,000	0,280	U	2	A	4,54	2,02	0,00	0,00	0,02	2,67	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	532	2019	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,280	0,320	U	2	H	5,03	-	-	-	-	-	-	11,11	B	Bueno	Conservación Rutinaria	532	2019-E	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,320	0,430	U	2	A	5,38	10,98	0,57	0,00	0,04	3,50	0,00	-	-	Bueno	Recapado Funcional	532	2019	06-04-2019
74E10656	T-656	Cruce Ruta 206 - Paillaco	0,430	0,660	U	2	H	6,29	-	-	-	-	-	-	6,57	B	Malo	Cepillado y Sello de Juntas	532	2019-E	06-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,000	2,150	U	1	T	1,26	0,38	0,00	0,00	0,02	1,34	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	04-04-2019
74E20783	T-783	Cruce T-759 (Puerto Nuevo) - Playa Puerto Nuevo	0,000	2,150	U	2	T	1,22	0,25	0,00	0,00	0,01	1,42	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	785	2019	04-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,000	0,400	U	1	T	3,78	1,79	0,00	0,00	2,05	5,17	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,400	0,800	U	1	T	3,07	2,09	0,00	0,00	0,60	5,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,800	1,060	U	1	T	3,71	3,01	0,02	0,00	2,81	6,16	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,000	0,800	U	2	T	2,87	1,15	0,00	0,00	4,27	5,26	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	0,800	1,000	U	2	T	3,76	2,86	0,23	0,02	2,66	7,02	0,00	-	-	Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	03-04-2019
74E20830	T-830	Cruce T-800 (Trumao) - Puerto Trumao	1,000	1,060	U	2	T	3,01	0,47	0,00	0,00	6,45	6,07	0,00	-	-	Muy Bueno	Conservación Rutinaria	19	2019	03-04-2019